黔南贵定贵平高速 T11 合同段施工项目
董武隧道进口旁“12·15”一般起重伤害事故
调查报告

（公示版）

黔南贵定贵平高速 T11 合同段施工项目

董武隧道进口旁“12·15”一般起重伤害事故调查组

2025 年 4 月 15 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故工程概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）工程相关合同概况.....6
（四）事故车辆及驾驶员情况.....7
（五）有关单位安全管理情况.....8
（六）事故发生经过.....10
（七）事故现场情况.....11
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....14
（九）其他情况.....14
二、事故应急处置及评估情况.....14
（一）事故信息接报及响应情况.....14
（二）事故现场应急处置情况.....14
（三）事故报告情况.....15
（四）医疗救治和善后情况.....15
（五）事故应急处置评估.....16
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....16
（二）间接原因分析.....17
（三）排除灾害、案件等因素可能.....18
四、有关责任单位存在的主要问题.....18
（一）事故单位.....18
（二）有关监管部门.....19
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....19
（一）对有关单位的处罚（处理）建议.....19
（二）建议给予行政处罚人员.....21
（三）不予追究人员.....22
六、事故整改和防范措施.....22

黔南贵定贵平高速 T11 合同段施工项目董武隧道进口旁“12·15”一般起重伤害事故调查报告

2024 年 12 月 15 日 15 时 25 分许，贵州省贵定县境内贵平高速 T11 合同段施工项目董武隧道进口旁发生一起事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，黔南州安委办 12 月 17 日对该起事故下达了《事故挂牌督办通知书》（黔南安办函〔2024〕11 号），要求贵定县人民政府组织开展事故调查，12 月 18 日，贵定县人民政府下发了《关于同意成立黔南贵定贵平高速 T11 合同段施工项目董武隧道进口旁“12·15”一般起重伤害事故调查组的批复》（贵府函〔2024〕260 号）（以下简称事故调查组），同意由县应急局、县公安局、县住房城乡建设局、县市场监管局、县人力资源社会保障局、县司法局、县总工会等部门人员组成事故调查组对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。形成了《黔南贵定贵平高速 T11 合同段施

工项目董武隧道进口旁“12·15”一般起重伤害事故调查报告》。

经调查认定: 黔南贵定贵平高速 T11 合同段施工项目董武隧道进口旁“12·15”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T11 合同段土建工程施工项目。

2.工程地址

贵阳至平塘(黔桂界)段 T11 合同段(贵定县云雾镇贵平村)。

3.工程概况

G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T11 合同段起讫桩号为 K80+700 至 YK90+500/ZK90+470，长约 9.8km,总投资 13.3 亿,公路等级为高速公路,设计速度为 100km/h,沥青路面，有分离式立交 4 处;大桥 1626.91m/4 座，中桥 45m/1 座，合计 1671.91m/5 座;隧道 3145m/3 座，以及其他构造物工程等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位: 贵州 XXX 有限公司。该公司成立于 20XX 年 XX 月 XX 日，统一社会信用代码：XXXX，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：XXXX 楼,法定代表人：陈 XX。经营范围：建设工程施工; 道路货物运输(不含危险货物); 公路管理与养护;

路基路面养护作业；城市配送运输服务(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务；机动车检验检测服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；食品销售；燃气汽车加气经营；园林绿化工程施工等。

承包单位：贵州 XXXX 公司。统一社会信用代码 XXX，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期 19XX 年 XX 月 XX 日，法定代表人：王 XX，住所：XXXX，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质（以上项目具体内容以资质证为准），公路工程试验检测综合乙级（限公司试验检测中心）；在公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路工程试验检测综合乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路交通工程专业承包等级许可的工程项目范围内开展相应的工程项目管理业务；爆破与拆除工程专业承包贰级，可承担项目合同额不超过企业注册资本金 5 倍，且 C 级及

以下的大爆破工程和 B 级及以下复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工; 起重设备安装工程专业承包贰级，可承担项目合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 1000 千牛·米及以下塔吊等起重设备、120 吨及以下起重机和龙门吊的安装与拆卸；本系统企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业境内国际招标工程及生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）; 经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；经营机械设备、建筑设备租赁，机械设备、建筑设备的销售和维修；水利水电工程施工；港口与航道工程施工；建筑装修装饰工程施工；地基与基础工程；消防工程；钢结构、建筑机电安装工程；建筑幕墙工程。

该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：XXX；有效期至 20XX 年 XX 月 XX 日；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级、可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务、建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安

全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕XXX，有效期 20XX 年 XX 月 XX 日至 20XX 年 XX 月 XX9 日，许可范围：建筑施工。

劳务公司：XXXX 有限公司。统一社会信用代码 XXX，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：20XX 年 X 月 X 日，法定代表人：王 XX，营业场所，XXXX，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑劳务分包；房屋建筑工程、土木工程、市政基础工程、环保工程、建筑装饰装潢工程、电气工程、通信工程、建筑智能化工程；建筑工程项目管理；建筑设备租赁；销售：建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司持有遵义市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：XXX，资质类别及等级，施工劳务不分等级，证件有效期至 20XX 年 XX 月 XX 日。

监理单位：XXX 有限公司。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：孙 XX，统一社会信用代码：XXX，注册资本：2020.00 万人民币，成立日期：20XX 年 X 月 X 日，住所：XXXX，经营范围：一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务；招投

标代理服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；测绘服务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

该公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第 XX 号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全功范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，证件有效期自 20XX 年 X 月 X 日至 20X 年 X 月 X 日。

（三）工程相关合同概况

2023 年 4 月 11 日，发包人（XX）与承包人（XX）签订了《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T11 合同段土建工程施工合同》，约定由 XXXX 公司承担 T11 合同段施工任务。

2023 年 4 月 22 日，XXX 有限公司与 XX 有限公司签订了《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 GPZJ4 施工监理合同》，主要负责 GPZJ4 标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保

等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

2023 年 7 月 16 日，XXXX 有限责任公司贵阳至平塘高速公路 T11 合同段项目经理部（以下简称项目经理部）与 XX 劳务有限公司签订了《施工劳务分包合同（杂工临建工程）》及《劳务分包安全管理协议》，明确了各自的安全生产责任。

2024 年 5 月 23 日，XXXX 有限责任公司贵阳至平塘高速公路 T11 合同段项目经理部与 XXX 建筑劳务有限公司签订了设备租赁合同（涉事随车吊）。

2024 年 2 月 19 日，罗 XX（事故死者）与 XX 建筑劳务有限公司签订了《劳动合同》。

2024 年 2 月 20 日，熊 XX（事故随车吊驾驶员）与 XX 建筑劳务有限公司签订了《劳动合同》。

（四）事故车辆及驾驶员情况

事故车辆号牌号码：贵 XXXX，车辆类型：重型栏板货车（随车吊）；车辆识别代号：XXX，发动机号码：XXX，注册日期：2022 年 4 月 1 日，发证日期：2022 年 4 月 1 日，强制报废期止：2037 年 4 月 1 日，所有人：XXX 有限责任公司，住址：XXX，品牌型号：东风牌 XXXX，核定载人数：3 人，整备质量：15600kg，核定载质量：8695kg,外廓尺寸 11990×2550×3980mm。

熊 XX，男，汉族，身份证号：XXXX，贵州省 XXXX 人，贵 XXXX 重型栏板货车驾驶员、随车吊操作员，2009 年 6 月 1

日熊 XX 初次取得机动车驾驶证，档案编号：XXX；准驾车型：B2，有效期限：2015 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 1 日，发证机关：贵州省 XXX。2021 年 8 月 21 日，熊 XXX 取得岗位证书，职业工种：随车起重机操作，资格等级：中级，证书编号：XX，发证机关：湖南省 XXX 鉴定中心。

（五）事故有关单位安全管理情况

XXXX 有限责任公司。在贵阳至平塘高速公路 T11 合同段成立了项目经理部，设置了办公室、质安部、机料部、工程部等管理机构，配备了项目经理、常委副经理、安全总工等相应的管理人员，明确了岗位工作职责，制定了安全教育培训制度、隐患排查整改制度、安全交底制度等安全生产管理制度，组织编制了机械设备安全操作规程、高空作业安全操作规程等安全操作规程。其中《随车吊安全操作规程》第 23 要求“严格遵守起重作业“十不吊”安全规定。指挥信号不明不吊；超负荷或物体重量不明不吊；斜拉重物不吊，光线不足、看不清重物不吊；重物下站人不吊；重物埋在地下不吊；重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不吊；棱刃物体没有衬垫措施不吊；重物越人头不吊；安全装置失灵不吊”。

XXX 建筑劳务有限公司。按照合同要求，XXX 建筑劳务有限公司在该工程项目应当要设置安全管理机构，配备安全管理人员，从业人员在上岗作业前，必须接受并参与甲方开展的入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，新进场设备需保证

证照齐全，性能可靠，本质安全，且为符合国家标准的非淘汰工艺设备，从业人员进入施工现场必须正确佩戴劳保用品，高处作业时正确使用安全带，必要时配备防坠器，并服从甲方管理人员的管理，按甲方要求设置兼职安全管理人员，佩戴”安全员”袖标，落实现场安全生产管理，负责做好作业人员入场前安全教育和专业培训工作，负责对进场一般操作辅助工进行入场安全教育培训，并形成教育记录和签字手续等工作。

XXXX 有限公司。在贵阳至平塘高速公路建设项目设立了驻地监理办，监理办下设工程部、质检部、安全部和现场组。在 T11 合同段设置了现场组，配备了一个组长，3 个专监。主要负责路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

岗前，随车起重操作员熊 XX、工人罗 XXX 均接受了由贵阳至平塘高速公路 T11 合同段项目经理部组织开展的工人岗前三级安全教育培训，并通过入场安全教育考试，签订了安全生产目标责任书、消防安全责任书、森林防火安全责任书、交通安全承诺书、一线施工人员安全生产承诺书、安全风险和职业危害告知书、施工现场安全风险告知书、安全告知书、安全技术交底记录表、农民工权益告知书等文件。

2024 年 12 月 15 日早上，涉事班组组织开展了班前安全教育活动（普工），熊 XX、罗 XX 参加了早班会活动。班组班前

活动记录显示，当班作业人员为 10 人，作业部位：一工区梁场、绿化带、董武隧道进口出口、四工区山寨出口，班前安全教育内容其中一条为：“吊装作业，注意栓绳，不要在吊物下面，起吊后迅速离开”。

（六）事故发生经过

2024 年 12 月 15 日 15 时 00 分，XXX 有限责任公司贵平 11 标项目经理部专职安全员郝 XX 和 XX 建筑劳务有限公司现场负责人伍 XX、杂工罗 XX、重型栏板货车（随车吊）操作员熊 XX 以及重型仓栅式货车驾驶员卢 XX 五人，先后到达贵平高速 T11 合同段施工项目董武隧道进口旁的施工便道，准备将重型栏板货车（随车吊）车箱内的平底水箱转吊至重型仓栅式货车上。15 时 15 分许，伍 XX 和卢 XX 在重型仓栅式货车厢内清理杂物，罗 XX 在重型栏板货车（随车吊）车厢内将随车吊的吊带捆绑在一根木方的中间位置，并捆绑好的木方从平底水箱上端箱口插入水箱内，再将木方横放，使木方紧贴在水箱箱口内沿部位，并指挥熊 XX 起吊，熊 XX 在随车吊操作台等待作业信号，郝 XX 在距离 2 车约 6 米处记录相关材料型号及数量。15 时 23 分许，罗 XX 从平底水箱上下到重型栏板货车（随车吊）车箱头部右边角落，离水箱不足 1 米的位置，指挥熊 XX 起吊，熊 XX 操作随车吊将平底水箱吊至距离重型栏板货车(随车吊)车箱 3 米高位置，正准备旋转大臂，将平底水箱转移至旁边的重型仓栅式货车箱内，此时（15 时 25 分许），木方断裂导致吊至半空的平底水箱

掉落至随车吊车箱内原处，伍 XX 和熊 XX 呼喊罗 XX 重新固定水箱木棒，无回应，伍 XX 从车箱前端爬到随车吊车厢内，采取同样的固定方式再次吊起平底水箱，熊 XX、伍 XX 发现罗 XX 躺在车箱内水箱落地处，两人立即将罗 XX 扶起，呼之不应，现场人员立即将罗 XX 抬到车箱尾部，郝 XX 立即拨到了 120 急救电话，15 时 40 分许，众人将罗 XX 抬至面包车前往贵定县云雾镇卫生院进行抢救，16 时 04 分许到达贵定县云雾镇卫生院抢救。16 时 10 分左右，卫生院宣布罗 XX 经抢救无效死亡。

（七）事故现场情况


事故地点为贵平高速公路 T11 项目部董武隧道进口旁，事故当日多云到晴，偏北风 1-2 级，地面为砂石路面，干燥。


平底水箱，型号：PT-10000L，直径：2150mm，总高：2900mm，颜色：白，材质：LLDPE，质量：220kg。

重型栏板货（随车吊）与重型仓栅式货车并列停放，两车距离 0.5m，车头朝董武隧道进口。

（事故现场图）

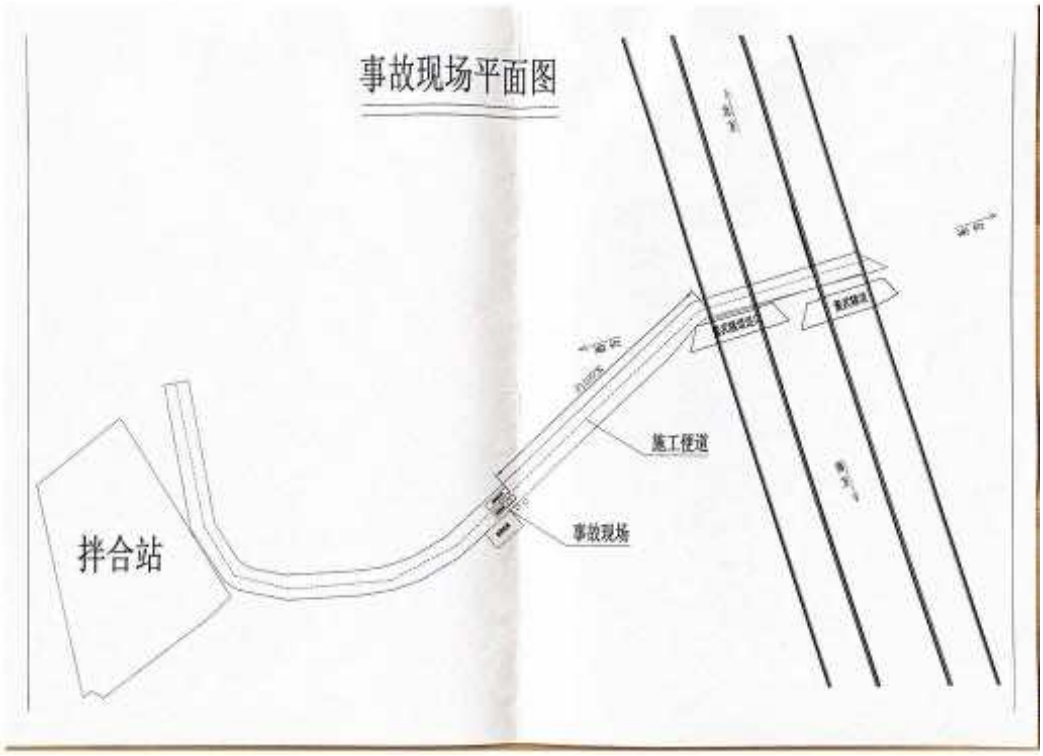


事故现场平面图
拌合站
施工便道
事故现场

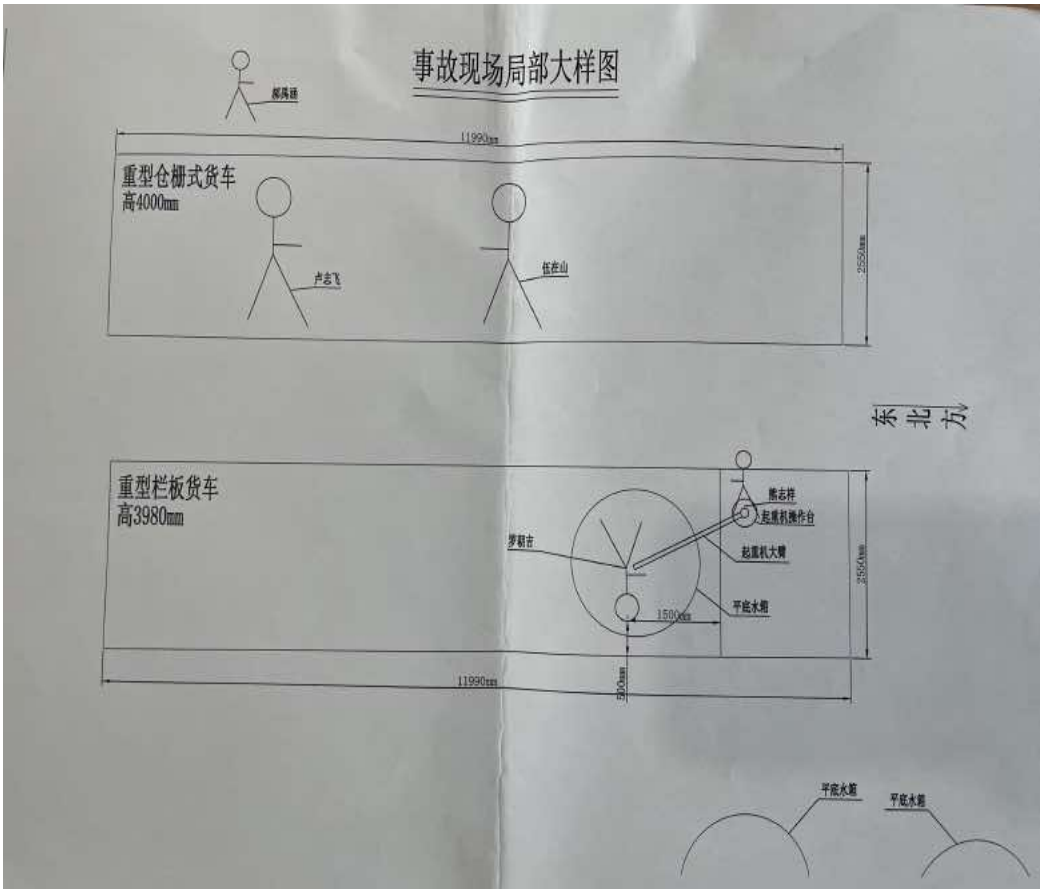
事故现场局部大样图
邵海锋
11990mm
重型仓栅式货车
高4000mm
卢志飞
伍在山
2550mm
东北方
重型栏板货车
高3980mm
熊志祥
起重机操作台
罗朝吉
起重机大臂
平底木箱
1500mm
11990mm
900mm
2550mm
平底木箱
平底木箱

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币XX万元。

（九）其他情况

事故发生当天为多云到晴，气温-1~12℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年12月15日17时38分，贵定县应急管理局接到贵定县公安局电话称：云雾镇贵平高速T11标段于2024年12月15日下午16时00分左右，在进行吊装作业过程中发生一起伤人事故，造成一人死亡，事故发生后标段立即组织人员将伤者送往云雾镇卫生院抢救，于16时10分左右抢救无效死亡。接报后，县公安局、县应急局、县交运局和云雾镇等相关单位立即赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

2024年12月15日15时25分，吊装过程中木方断裂导致吊至半空的平底水箱掉落至原处，事故发生，伍XX和熊XX发现罗XX受伤躺在车箱内，立即将罗XX扶起，呼之不应，15时40分左右，现场人员将罗XX抬至面包车上，送往贵定县云雾镇卫生院进行抢救，16时04分许到达贵定县云雾镇卫生院。16时10分左右，卫生院宣布罗XX经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

15 时 25 分发生事故。

15 时 29 分项目经理部专职安全员（郝 XX）向项目经理部安全科科员 XX 汇报、15 时 30 分向项目经理 XX 汇报，因在平塘县开会，未接听。15 时 32 分向项目经理部机料科负责人曾 XX 汇报。

15 时 50 分，曾 XX 分别向李 X 汇报，由于在总公司开会，要求三工区工区长（唐 XX）前往现场处置。

15 时 50 分，韩 X 开完会接陈 X 事故报告后，要求陈 X 赶往现场处置。

16 时 10 分，李 X 接到曾 XX 和陈 X 电话汇报，伤者抢救无效死亡。

16 时 15 分，李 X 要求协调主任（杨 XX）将此次事故向相关部门进行汇报。

16 时 40 分，杨 XX 安排罗 XX 儿媳（罗 XX）向云雾镇派出所报告。

17 时 38 分，贵定县公安局向贵定县应急管理局汇报。

18 时 45 分，贵定县应急管理局向黔南州应急管理局书面汇报。

（四）医疗救治和善后情况

罗 XX 经贵定县云雾镇卫生院抢救，诊断为因失血性休克、创伤性颅内出血、开放性脑损伤伴颅骨骨折死亡。罗 XX 死亡后，

项目经理部、XX建筑劳务有限公司立即对死者家属进行安抚，2024年12月17日，项目经理部与死者家属签定了《和解协议》，一次性支付丧葬费、工亡补助金、供养亲属抚恤费等共计XX万（X佰X拾X圆）。2024年12月18日，对死者罗XX进行火化和安置，善后工作结束。

（五）事故应急处置评估

经事故调查组评估，涉事单位拨打了110、120应急救援电话，贵定县公安局云雾派出所执法人员第一时间到达事故现场，对事故现场进行警戒，同时对事故现场勘查、了解情况和处置。贵定县云雾镇卫生院接报后立即组织人员进行抢救。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，应急管理局、县交运局相关职能部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当，贵定县应急管理局按规定时限上报事故信息。

三、事故原因分析

经事故调查组调查认定，事故的直接原因是因工人违反起重作业相关安全规定[1]，指挥工人被起吊物体砸伤，抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：一是横插平底水箱上端箱口的木方承受不住平底水箱的重量导致木方断裂，砸中随车吊作业区域、起重臂下面站立的罗XX头部、胸口等部位，致其严重受伤救治无效

死亡。二是罗 XX 和贵 XX 重型栏板货车驾驶员、随车吊操作员熊 XX 违反起重作业安全规定。

（二）间接原因分析

1.XX 建筑劳务有限公司。在贵平 T11 项目上未落实企业安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员[2],未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，未制定安全生产教育和培训计划，未制定生产安全事故应急救援预案，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未见安全检查巡查及隐患排查等相关记录[3]。

2.XXX 有限责任公司。作为贵平 T11 项目总承包方，在贵平 T11 项目上，对 XX 建筑劳务有限公司安全管理监督欠缺，对新进人员的三级安全生产教育培训学时不足，专职安全管理人员未及时发现并制止违反操作规程的行为。

3.XXX 有限公司。在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（三）排除灾害、案件等因素可能

经调查组现场勘察、走访、调查询问等工作，罗 XX 死亡事故排除人为故意和突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.XX 建筑劳务有限公司。在贵平 T11 项目上未落实企业安

全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，未制定安全生产教育和培训计划，未制定生产安全事故应急救援预案，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。

2.XXX 有限责任公司。作为贵平 T11 项目总承包方，在贵平 T11 项目上，对 XXX 建筑劳务有限公司安全管理监督欠缺，对新进人员的三级安全生产教育培训学时不足。

3.XX 有限公司。在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（二）有关监管部门

XXX。按照 2017 年黔南州人民政府州长办公会议纪要《关于明确铁路在建项目等行业领域安全监管部门的会议纪要》（黔南府议〔2017〕12 号），明确州、县（市）交通运输部门为州内公路建设项目(含国家规划建设的过境高速公路)的行业监管责任部门，贵定县交通运输管理局将辖区内贵平高速公路在建项目纳入 2024 年度安全生产监督检查计划内，并按照工作职责，于 2024 年 3 月 28 日、6 月 18-19 日，9 月 6 日分别到贵平 T11 项目部开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，发现的问题隐患已责令贵平 T11 项目部按期整改，贵平 T11 项目部将整改报告报送 XXX 备案闭环。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.XXXX 建筑劳务有限公司。在贵平 T11 项目上未落实企业安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，未制定安全生产教育和培训计划，未制定生产安全事故应急救援预案，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。对事故负有主要责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]相关规定进行立案查处。

2.XXXX 有限责任公司。作为贵平 T11 项目总承包方，在贵平 T11 项目上，对 XXX 建筑劳务有限公司安全管理监督欠缺，对新进人员的三级安全生产教育培训学时不足。对事故负有一定责任。建议 XXXX 司对在该起事故中涉及的相关人员作出处理，并将处理情况 30 日内报贵定县人民政府。

3.XXX 有限公司。在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。对事故负有一定责任，建议 XX 对现场监理依照相关规定作出处理，并将处理情况 30 日内报贵定县人民政府。

4.XXX 局。对辖区内贵平高速公路在建项目各标段均按照计划开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，但在该起事

故中，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有一定监管责任。建议贵定县人民政府对 XXX 局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚人员

王 XX，男，群众，XXXX 建筑劳务有限公司法定代表人，作为单位主要负责人，在贵平 T11 项目上，未履行主要负责人职责，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员，未组织制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未组织制定生产安全事故应急救援预案，未组织制定并实施事故隐患排查治理制度。对事故负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）、（五）[5]相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条[6]相关规定给予上一年收入百分之四十的罚款。

熊 XX，男，群众，XX 建筑劳务有限公司工人，贵 XX 重型栏板货车驾驶员、随车吊操作员，违反起重作业“十不吊”安全规定（重物下站人不吊），对事故负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，导致造成该起事故，建议 XX 建筑劳务有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]之规定对熊 XX 予以处理，并将处理情况 30 日内报贵定县人民政府。

（三）不予追究责任人员

罗 XX，男，群众，XX 建筑劳务有限公司工人，违章指挥，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中身亡，免予追究责任。

六、事故整改和防范措施

（一）XX 建筑劳务有限公司。要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，设置好相关机构，配备好安全管理人员，加大对现场安全隐患的排查整治；切实加强安全宣传教育工作，增强施工人员安全防护意识；要严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，认真整改，并将相关工作情况 30 日内报贵定县人民政府。

（二）XXX 有限责任公司。要举一反三，进一步增强安全意识和责任感，严格落实总承包单位的主体责任，对分包单位要加强安全生产统一协调、管理，强化安全检查，发现安全问题及时督促整改。要认真吸取事故教训，牢固树立“生命至上、安全第一”的理念，坚持底线思维和红线意识，针对事故暴露出的问题，立即全面开展隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改，并将相关工作情况 30 日内报贵定县人民政府。

（三）XXX 有限公司。要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，结合工作实际完善日常监理巡检制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）XXX 局。要吸取事故教训，进一步增强责任感，加大对辖区内道路施工工程项目的检查和巡查力度，加大日常检查范围，加大服务和指导工作，组织道路施工工程项目召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，督促企业落实安全生产主体责任。

（五）认真组织开展安全生产大检查活动。县域相关建筑施工行业、在建工程项目，要吸取此次事故教训，举一反三，强化行业监管，认真组织开展本行业领域安全大检查，结合安全生产治本攻坚三年行动要求，认真开展安全生产相关工作，杜绝安全生产事故的发生。

附件一、事故直接经济损失统计估算表

附件二、事故伤亡人员名单

黔南贵定贵平高速 T11 合同段

施工项目董武隧道进口旁“12·15”

一般起重伤害事故调查组

2025 年 4 月 9 日