高新区（新市区）新市区百园路鑫翔合电器商行“10·9”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月9日18时50分许，高新区（新市区）中国科学院新疆理化技术研究所，美的空调售后服务空调安装人员在3号实验楼楼顶进行空调安装调试过程中，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，高新区（新市区）安委会办公室按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、市场监督管理局、二工街道办事处及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“10·9”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况。经调查认定新市区百园路鑫翔合电器商行“10·9”一般高处坠落事故，是一起因从业人员安全意识、安全防护措施不足，违反法律法规、规章制度，引起一人高处坠落致死的一般生产安全责任事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宁波美美家园电器服务有限公司营业执照（美的空调售后服务单位），统一社会信用代码：9133020658****422B；公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢501室A132；法定代表人：李福庆；成立日期：2011年10月19日；经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售2日用家电零售；制冷、空调设备销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生洁具销售；日用品出租；家用电器安装服务；日用电器修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理，广告制作；广告发布；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；再生资源销售；显示器件销售；灯具销售；皮革制品销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售，个人卫生用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；洗车设备销售；环境保护专用设备销售，家用电器研发；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；家居用品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.新市区百园路鑫翔合电器商行营业执照（宁波美美家园电

器服务有限公司签约服务商，空调安装单位），统一社会信用代码：92650104MA****917C；公司类型：个体工商户；经营场所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区104团常州街111号新天润国际社区一期E-4栋1层商业7，经营者：祁耿玢；组成形式：个人经营；注册日期：2018年3月15日；经营范围：家用电器销售、维修及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生相关单位关系

1.中国科学院新疆理化技术研究所于2024年9月14日在美的京东自营官方旗舰店购买一台空调，型号为大1.5匹KFR-35GW/N8XF1-1定制版，双方约定收货地址和安装时间。

2.宁波美美家园电器服务有限公司是美的集团旗下负责用户服务管理的子公司，与全国正式授权服务商分别签署《服务商服务承包协议》。新市区百园路鑫翔合电器商行是授权服务商之一，2023年12月19日，新市区百园路鑫翔合电器商行与宁波美美家园电器服务有限公司签署了《服务商服务承包协议》，协议中有相关安全管理章节，明确了双方在安全生产方面的责权关系。新市区百园路鑫翔合电器商行承揽乌鲁木齐新市区区域美的家电售后服务。

3.新市区百园路鑫翔合电器商行信息员杨露露于2024年9月20日在美的系统CSS中接单后在商行微信群中通知空调安装工邸新刚（死者）、邸某春安装任务，二人当天在理化技术研究

院3楼306室房间打了空调洞，因理化技术研究院要粉刷墙面，未能安装，双方约定10月9日下午安装。

（三）事故发生单位空调安装作业现场管理情况

1.新市区百园路鑫翔合电器商行空调安装现场作业人员违反《美的集团中国区域企业标准-安全作业管理办法》（以下简称安全作业管理办法）4.2.4.2规定，高处作业无高处作业证；使用安全绳不规范，未按照《安全作业管理办法》4.2.4.16要求将安全带锁扣在安全绳连接环上；

新市区百园路鑫翔合电器商行从业员工与商行签订有2024年作业安全承诺书。新市区百园路鑫翔合电器商行未实施从业人员三级安全教育和岗中安全培训教育；未进行高处临边作业风险告知；未给员工提供安全防护装备并监督使用；未进行相关应急预案的演练；未按照《安全作业管理办法》4.2.4.8要求在作业现场安排监护人员进行安全监护；未按照《安全作业管理办法》4.2.4.2规定进行监督持证人员派工接单作业。

2.宁波美美家园电器服务有限公司作为售后服务发包单位，建立了安全管理组织机构和培训机构，制定有相应的安全管理制度和安全操作规程，与承包服务商签订有相关安全协议，截至事故发生前对新市区百园路鑫翔合电器商行开展了两次专项检查。

（四）事故发生经过

2024年10月9日15点50分前后，新市区百园路鑫翔合电器商行空调安装人员邸新刚（死者）、邸某春来到中国科学院新

疆理化技术研究院3号实验楼进行空调安装，因3楼306号房间窗户已做实体封闭，故采用楼顶下人安装。18点30分左右发现空调制冷效果不是太好，于是二人决定再次从楼顶下到外机去查看，上到楼顶后，邸某春进行锚点安全绳固定工作，邸新刚（死者）在临边女儿墙区域穿戴安全带，18点50分左右，邸新刚在未将穿戴好的安全带锁扣挂入安全绳扣环的状况下失足从20米高楼顶坠落至水泥地面。

（五）事故现场勘验情况

1.空调安装地点位于高新区（新市区）二工街道北京南路科学二街181号中国科学院新疆理化技术研究所3号试验楼。



图1 现场交通地理位置

2.事故发生地所在位置：事故发生在3号实验楼楼顶女儿墙区域。



图 2 事故发生地所处位置

3.事故所处作业面基本情况

事故所处作业面位于 3 号实验楼楼顶后侧女儿墙区域，楼顶面为沥青油毡防水层，面积为 19.15*22.91 ㎡+9.66*3.53 ㎡，女儿墙高 0.5 米，楼顶平面与女儿墙连接处为卷曲弧状油毡延展，女儿墙作业点区域有两台空调外机；3 号楼楼高 20.6 米，楼后有一排彩板房，楼与彩板房间是一条宽 5 米（含楼房散水部分）的水泥路面消防通道；人员坠落地点在楼后水泥路面上，距彩板房 3.2 米，坠落点有零星血迹；锚点为楼顶四根钢管，钢管浇筑于楼顶，钢管距离后侧女儿墙 8.3 米，单只钢管柱直径 0.16 米，壁厚 3 毫米，四根钢管柱为梯形分布，长边 0.73 米，短边 0.58 米，宽 0.56 米；外挂机位于 3 楼 306 室外墙，距楼顶 8.7 米，外挂空调为大 1.5 匹美的牌，冷媒为 R32。

事发现场无监控设备，楼顶另有一名协同作业空调安装人员。



图 3 事故所处作业面基本情况

4.现场遗留物品基本情况

现场作业地点有一根安全绳固定在锚点；一根工作绳一端与安全绳捆扎连接，一端垂于墙外；一根吊带与安全绳两端挂接，作为保险绳；安全绳和工作绳为 2024 年 5 月手机商城网购；安全绳与工作绳的直径为 12 毫米，吊带宽 3 厘米；安全绳长 20 米，工作绳长 40 米，吊带长 3.3 米；工作绳与安全绳的锁扣均完好有效；现场另有一根长 9.6 米的安全绳未使用。



图 4 现场遗留物品基本情况

5.伤亡人员姿态及事发时现场状态

死者坠落位置距离彩板房 3.2 米，头向北，面朝上，坠落位置为水泥地面，地面有零星血迹。

6.根据乌鲁木齐天气网预报，2024 年 10 月 9 日，当天最高温度 21℃，最低温度 10℃，晴。

7.涉事人员持特种作业证情况

邸新刚和邸某春均未取得高处作业证等从事高处作业所需

资格证。

（六）事故造成的人员伤亡

死亡人员情况

邸新刚，男，汉族，45岁，住址乌鲁木齐市沙依巴克区西，身份证号：6540241979****0010；新市区百园路鑫翔合电器商行空调安装人员，在事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月9日18时50分许，楼顶作业人员邸某春在固定好锚点后，听到邸新刚说“我下了”，然后听到绳索摩擦和人员坠落的声音，就跑到楼顶旁边，发现邸新刚（死者）发生坠落。邸某春随即跑下楼查看，并于18点55分拨打了120急救电话，随后又陆续通知了邸新刚（死者）的爱人，以及业主方、鑫翔合电器商行管理人员王某。邸某春于19点14分拨打了110报警电话。

之后，公安、应急、街道、社区在接报后均赶赴现场处置。在该起事故的上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

楼顶作业人员邸某春听到声音，发现邸新刚（死者）发生坠落，随即跑下楼查看情况，并立即拨打120急救，询问该怎样做，并按照120指示进行了心肺复苏急救。之后又找业主说明情况，

喊业主给120带路。

（三）医疗救治和善后情况

19时10分左右，120急救车赶到现场，经急救后宣布邸新刚死亡。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导及街道办事处、区应急管理局、公安分局等相关部门领导和工作人员迅速到达现场了解事故经过，协调善后处置等工作，并按要求向上级部门汇报了情况。

事故赔付善后工作有序开展，现场工人及家属情绪稳定，死者赔偿金已赔付到位。

（四）事故应急处置评估

信息逐级报告传递及时准确，现场第一时间能够进行对伤者伤情等正确研判，并及时拨打120急救电话，正确施救。相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序，没有造成次生事故，事故处置得当。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

由现场人员笔录口供、现场勘查等信息综合推断，事故直接原因是邸新刚（死者）安全意识淡薄，在未取得高处作业证且未正确锁挂安全带的情况下，处于四楼楼顶临边危险区域作业，身体失稳从楼顶坠落致事故发生。


（二）直接原因分析

1.空调安装人员邸新刚（死者）在高处作业前，未按照公司《安全作业管理办法》4.2.4.16 条款要求将安全带正确锁挂在安全绳扣环上是事故发生的直接原因之一。

2.空调安装人员邸新刚（死者）在无可靠防护措施的楼顶女儿墙（高 0.5 米）处进行高处临边系挂安全带准备作业是事故发生的直接原因之一。

（三）事故相关安全带、安全绳购入来源及相关派工单检验检测和检定情况

事故现场用于高处作业人员使用的安全带、安全绳为邸某春于 2024 年 5 月在手机商城自行购买。

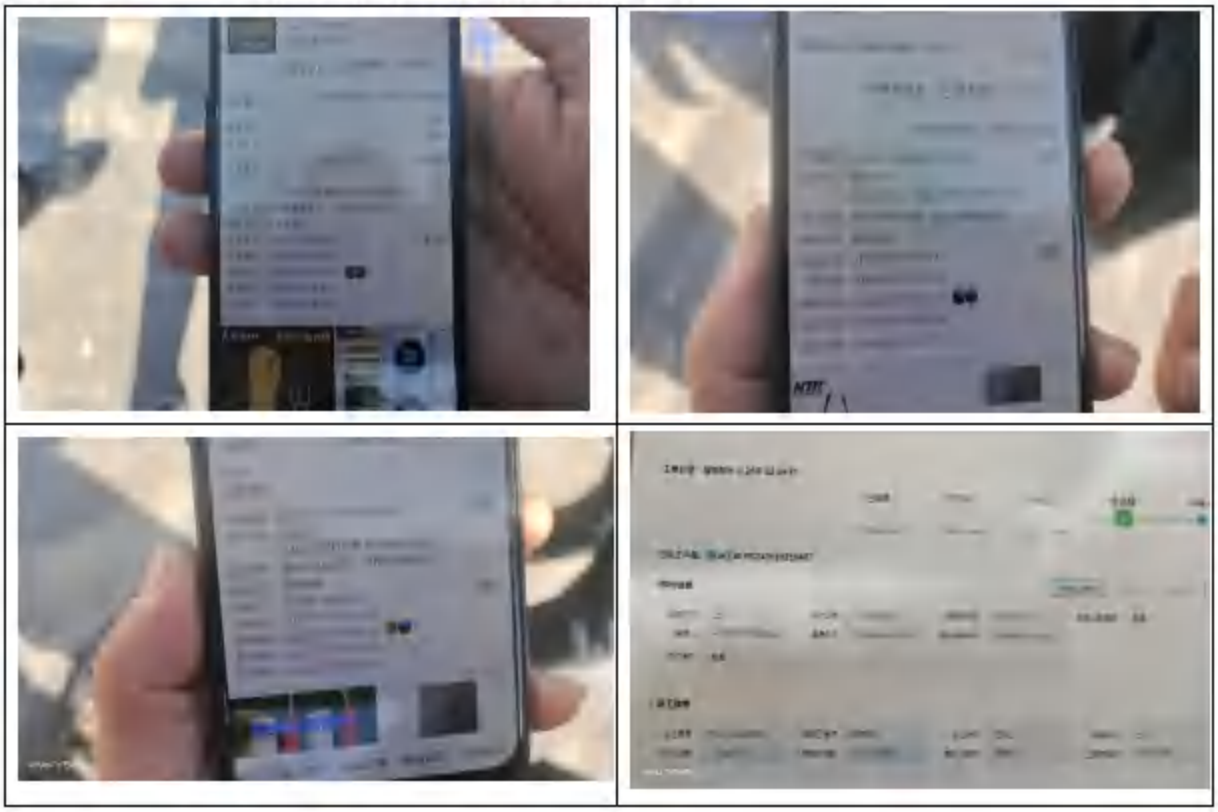

（四）其他可能因素排除

1.排除中暑或工人自身疾病导致晕倒坠落伤害，当天气温21-10℃，无入职体检报告、尸检报告和自身服用药物佐证材料。

2.排除大风吹刮作用或物体碰撞因素。当天天气预报晴，无风。坠落地面无其他坠落物。

（五）间接原因技术分析

1.邸新刚（死者）无高处作业证违规高处作业。

2.新市区百园路鑫翔合电器商行未严格落实公司《安全作业管理办法》4.2.4.8条款规定，未设置监护人员在高处临边作业现场监护。

3.新市区百园路鑫翔合电器商行未对从业人员进行三级安全教育、岗中培训、安全交底等安全培训工作。

4.新市区百园路鑫翔合电器商行违反公司《安全作业管理办法》4.2.4.8条款规定，委派无特种作业证人员进行高处作业。

5.新市区百园路鑫翔合电器商行未尽到提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用的义务。

四、有关责任单位存在的主要问题

新市区百园路鑫翔合电器商行违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[1]之规定 委派无持特种作业证人员进行高处作业；违反第四十三条[2]之规定 高处作业现场未安排专门人员

[1] 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

监护和安全管理；违反第四十四条第一款[3]之规定 高处作业人员未经相关培训和安全技术交底；违反第四十五条[4]之规定 未提供高处作业所需合规防护装备，未教育和监督高处作业人员正确系挂安全绳、安全带等防护措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.邸新刚，男，新市区百园路鑫翔合电器商行空调安装人员，安全意识淡薄，在无特种作业证、未牢固系挂安全带的情况下违章冒险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[5]、第五十七条[6]之规定。鉴于在本次事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.祁耿玢，女，新市区百园路鑫翔合电器商行经营者，此次事故中的责任主体。未尽到安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[7]之规定 委派无持特种作业证人员进行高处作业；违反第四十三条[8]之规定 高处作业现场未

---

[3] 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7] 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家 有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[8] 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

安排专门人员监护和安全管理；违反第四十四条第一款[9]之规定高处作业人员未经相关培训和安全技术交底；违反第四十五条[10]之规定未提供高处作业所需合规防护装备，未教育和监督高处作业人员正确系挂安全绳、安全带等防护措施。对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]的规定，对新市区百园路鑫翔合电器商行经营者祁耿玢进行行政处罚。

由于新市区百园路鑫翔合电器商行为个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》中“第四十五条；自然人从事工商业经营经依法登记，为个体工商户”之规定，个体工商户为自然人的一种特殊形式。新市区百园路鑫翔合电器商行的主要负责人（经营者），处罚生产经营单位（个体工商户）同时处罚生产经营单位的主要负责人存在双重处罚情形，故建议不再对新市区百园路鑫翔合电器商行的经营者祁耿玢进行行政处罚。

2.新市区百园路鑫翔合电器商行履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生1人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]之规定，由高新区（新市区）应急管理局依法给

---

[9] 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国 家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员 按照使用规则佩戴、使用。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

予行政处罚。

六、事故主要教训

新市区百园路鑫翔合电器商行安全管理存在严重的漏洞，违规委派无特种作业证人员从事高处作业；现场安全监管缺失，未能及时发现并制止违规作业行为，商行应尽到从业人员的各项安全培训和风险告知义务，必须强化安全意识培训，提高从业人员风险辨识能力，让安全观念深入人心；作业现场防坠落措施未规范实施，防坠落措施本应是高处作业的基本保障，商行未提供高处作业所需的合规防护装备，未教育和监督高处作业人员正确系挂安全绳、安全带等防护装备；作业人员安全意识淡薄，自身未经过培训取得高处作业证，冒险违规从事高处作业；未正确锁挂安全带处于高处临边作业，反映出对自身安全的极度漠视。

七、事故整改和防范措施

（一）新市区百园路鑫翔合电器商行应建立空调安装作业现场安全管理组织构架，规范相关人员岗位安全职责，制定和落实符合法律法规和作业现场实际要求的安全管理制度、安全操作规程；制定和落实各项人员安全教育培训计划，提高现场作业人员的安全意识和风险辨识、隐患排查的能力；加强对人员派单、接单作业的合法合规性审核，保障防护装备等必要的安全投入支出。

（二）宁波美美家园电器服务有限公司应制定有效措施，落实各项安全管理办法的可靠实施，加强承包服务商的检查督导工

作，并对发现的各项安全隐患形成闭环管理。

（三）二工街道办事处要加强安全生产监督管理，督促施工单位完善安全生产责任制，配备安全防护用品、落实施工现场各项安全措施，解决现场安全问题。


附件：事故现场示意图

高新区（新市区）新市区百园路鑫翔合电器商行

“10·9”一般高处坠落事故调查组

2025 年 1 月 9 日

附件：

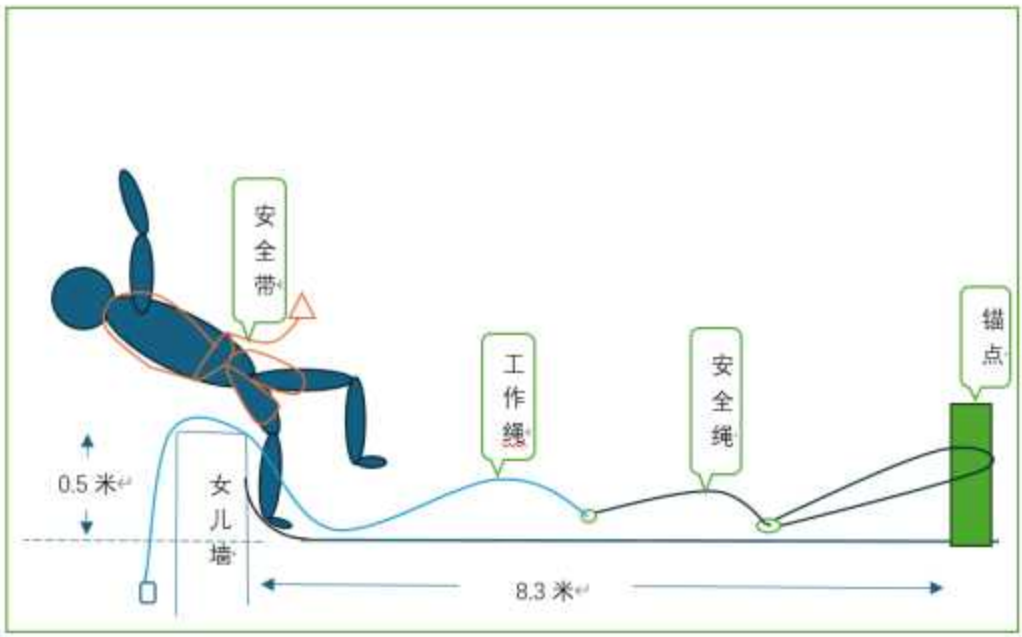

事故现场示意图