附件：

绵阳高新市政建设有限责任公司“8·24”一般淹溺事故调查报告

2020年8月24日8：30分许，绵阳高新市政建设有限责任公司在高新区火炬北路雨污水管网清淤过程中，发生一起人员淹溺事故，造成1人死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定，根据绵阳市人民政府授权，成立了由绵阳市应急管理局牵头，市纪委监委、市住建委、市总工会、市公安局、高新区管委会等单位人员组成的事故调查组。同时，事故调查工作邀请市人民检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

绵阳高新市政建设有限责任公司（以下简称“高新市政公司”），统一社会信用代码：91510700560704647D，国有独资企业，法定代表人：罗志强，注册资本7000万元，住所：绵阳高新区普明北路西段25号。经营范围：环境卫生管理、城市排水设施管理工程设


计、建筑工程、市政工程、公路工程等业务。取得绵阳市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书和四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证照均在有效期内。高新市政公司现有员工700余人，下设财务部、工程管理部、成本控制部、综合部、环卫部、市政维护部、路灯维护部、绿化维护部8个部门。

（二）事故污水检查井情况

发生事故污水检查井位于高新区火炬北路三汇金座写字楼旁边的公路上，此路段污水管网于1994年建成，属于老旧污水管网。污水检查井井深大约4.5米，直径70厘米，污水管为直径60厘米的水泥管，发生事故检查井与上游邻近检查井间相距1.8米（见图一、图二）。



（图一）

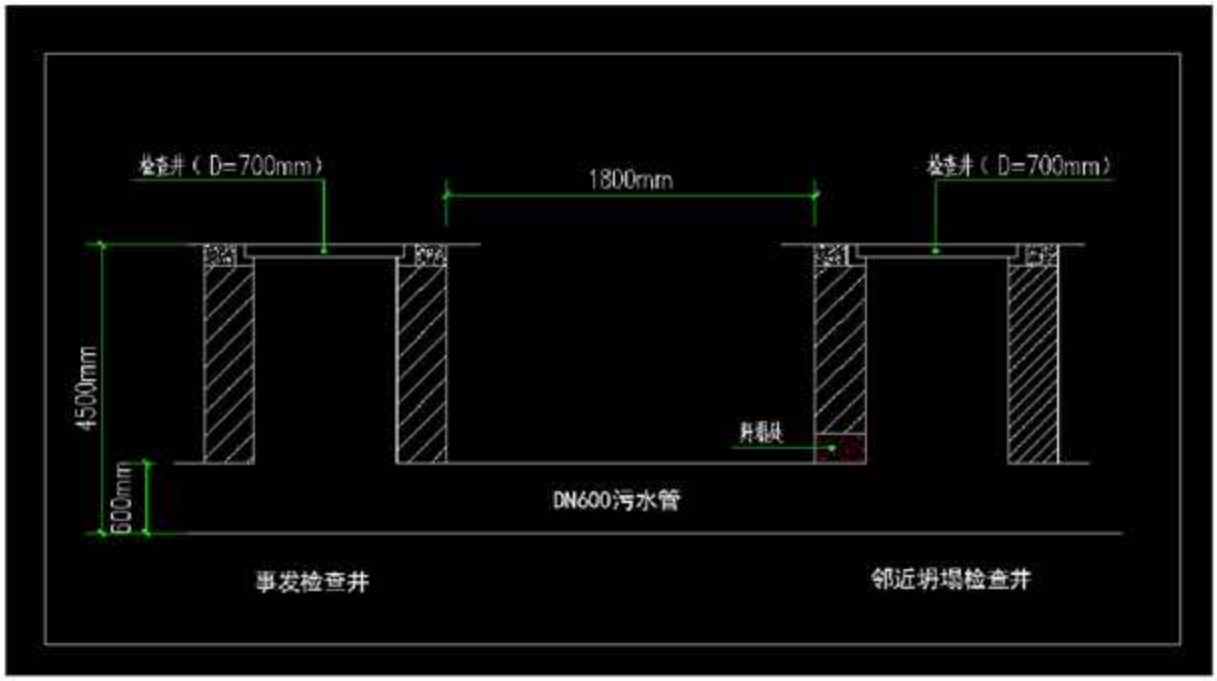

（图二）

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

8月23日上午，高新市政公司市政维护部经理仇林基接到群众电话反映，尚高景都小区污水无法排除，火矩大厦后面火炬北路污水管网堵塞，污水溢出地面，便安排清淘组组长谭昌志去现场核实情况。23日下午4时许，谭昌志去现场核实情况属实，便向仇林基汇报了核实情况，由于当天在下雨，仇林基安排第二天进行疏通作业。8月24日上午7：40许，谭昌志带领清淘组周伦友、胡正贵（死者）、赵昌荣、蒋开成（驾驶员）共计5人到达事故现场。按照作业流程要求，作业人员在检查井周边摆放锥筒，对现场实施警戒；揭开井盖对井内进行通风10多分钟；然后胡正贵穿好下水服，腰间系上尼龙绳作为安全绳，带上锄头、撮箕下井作业，上面

周伦友和蒋开成拉住尼龙绳进行安全监护，胡正贵清理出的淤泥，装在撮箕里，由谭昌志等人拉上地面，拉了约10几撮箕后，8:20许，堵点上游污水管道突然破损，造成管道周围部分垮塌，管道上游污水迅速涌出，污水和垮塌的石子、泥沙等很快将胡正贵下半身掩埋，现场人员周伦友、蒋开成、赵昌荣等人立即往上拉尼龙绳，但无法拉动胡正贵，造成胡正贵被困检查井下，很快污水淹没了胡正贵。现场负责人谭昌志立即用电话向市政维护部仇林基报告了情况，仇林基向公司总经理何波报告了情况，现场其余人员拨打了119、120求援。

（二）应急救援处置情况

高新市政公司总经理何波于8:25许赶到事故现场，并再次拨打了119、120求援，并向上级主管单位绵阳新兴投资控股有限公司、高新区住房和城乡建设局、高新区公安分局、高新区政法工委（安应办）等相关部门报告情况。富临医院120急救车于8:30到达了现场，随后消防救援人员到达现场。8:40许，高新区住房和城乡建设局副局长何良、高新区政法工委（安应办）副书记何礼格、高新区公安分局普明派出所所长鲍昀陟、交警大队副大队长魏涛等人相继赶到事故现场，组织协调开展应急救援。由于事发管道为城市老旧管道，雨污水检查井及管道较为狭窄，检查井与地下管网情况较为复杂，为确保施救工作安全，采取了立即抽排检查井与管道内的淤泥，尽快降低污水位置；组织人员对上下游及周边井、管道进行检查；消防大队专业蛙人下井救援等三项措施。12:53许，下井清淘作业人员胡正贵被救援出井，现场120急救医生通过检

查，胡正贵已无生命迹象，宣告死亡，绵阳富临医院出具的居民死亡医学证明书记载的死亡原因为溺水。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，高新市政公司与死者母亲达成了工亡补偿协议，除了社会保险机构支付死者因工死亡的全部费用外，高新市政公司额外补偿 32 万元，死者于 8 月 27 日火化。

（四）应急救援评估

经综合评估，调查组认定，事故发生后相关单位能积极救援被困者并及时上报事故，有关部门能及时赶赴现场开展应急处置。现场救援处置及时、方法得当，善后工作处置有序，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者：胡正贵，男，现年 57 岁，身份证号码：5107××××6251，家庭住址：四川省江油市东兴乡。据统计，该起事故造成直接经济损失约 120 万元。

四、事故发生的原因及性质认定

（一）直接原因

死者胡正贵在检查井下清淤过程中，堵点上游污水管道突然破损，致管道周围发生垮塌，垮塌的泥沙、石块和管道冲出的淤泥将胡正贵下半身掩埋，并堵住了通向下游的管道，致使安全监护人员拉安全绳不能将其拉出，由于邻近的上游检查井与出事的检查井相隔仅 1.8 米，两井之间污水压力差较大，致使上游污水瞬间涌向事故检查井，污水不能向下游排出，很快便将胡正贵淹没，致使胡正

贵溺水死亡。

（二）间接原因

1.作业现场管理缺失。高新市政公司没有按照公司《有限空间作业安全生产管理制度》规定，对清淘作业这种有限空间作业组织制定专项作业方案、开展作业审批；没有管理人员对清淘作业现场进行安全管理，未督促清淘作业人员遵守公司《清掏工安全操作规程》《有限空间作业安全生产管理制度》等规章制度，致使现场清淘作业人员的违章行为未被及时制止，是造成事故发生的间接原因之一。

2.未开展隐患排查治理。高新市政公司安全生产管理制度不落实，没有按照公司规定，组织排查治理上游突然来水、井壁是否可能垮塌等安全隐患，没有对井下情况进行核实了解，就盲目下井作业，是造成事故发生的又一间接原因。

（三）事故性质认定

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的其他问题

绵阳市高新区住房和城乡建设局，作为高新市政公司的上级行业管理部门，没有认真落实安全生产“管行业必须管安全”的责任，对分管领域安全生产工作重视不够，要求不严格，对市政维护施工中存在的安全隐患、问题检查和督促整改不力，履行安全生产行业监管的职责不到位。

六、事故责任认定和处理建议

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责

任人员提出如下处理建议：

（一）对责任单位的处理意见

1. 高新市政公司，安全生产管理不严格，未有效督促安全生产制度和操作规程落实到操作层面，导致从业人员不按操作规程规定违章作业；进行有限空间作业，未制定专项作业方案、未落实危险作业审批制度；作业现场管理缺失，进行清淘这类危险性较大作业时，管理人员未到现场组织指挥、排查治理事故隐患；作为取得建筑业资质证书的企业，且员工人数达700多人，未设置专门的安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员，导致事故发生，是事故的责任单位。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

2. 绵阳市高新区住房和城乡建设局，对高新市政公司的安全督促、检查、指导不力，对高新市政公司没有设置安全生产管理机构或者配备专职的安全生产管理人员失管失察，履行安全生产行业监管的职责不到位。责成高新区住房和城乡建设局向高新区管委会作出书面检查，并报市安委办备案。

（二）对相关责任人员的处理意见

1. 陈鹰，高新市政公司市政维护部现场安全及质量管理员，没有到清淘作业现场组织指挥安全管理工作，没有督促作业人员落实高新市政公司的安全生产制度和操作规程，没有组织开展排查事故隐患，对事故发生负有责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

2. 仇林基，高新市政公司市政维护部经理，没有按照公司规定

到现场进行指导、管理和组织制定疏通办法；没有组织本部门人员认真贯彻落实高新市政公司的安全生产制度；没有制止和纠正违反操作规程的行为，没有对安全生产状况进行检查，没有发现安全生产隐患并及时排除，对事故的发生负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.何波，中共党员，高新市政公司总经理，负责高新市政公司日常管理工作，未认真检查本单位安全生产状况，及时排除生产安全事故隐患，导致危险作业管控不到位，操作规程未遵守、安全措施未落实，对此次事故负有管理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.罗志强，中共党员，高新市政公司法定代表人，执行董事，作为高新市政公司总负责人，没有全面履行《安全生产法》规定的职责，保证本单位安全生产投入的有效实施，在公司内部未设置专门的安全生产管理机构或者配备专职的安全生产管理人员，未有效督促本单位安全生产制度的落实，对事故发生负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）推行清单管理，落实责任制

高新市政公司要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全面落实企业主体责任和全员岗位责任。按照《绵阳市全面推行安全生产清单制管理工作实施方案》要求，建立《企

业安全生产管理责任清单》，明确各级各类岗位的责任，全面提升公司的本质安全水平。

（二）加强教育培训，提高安全意识

高新市政公司要深刻汲取事故教训，加强安全教育培训，尤其要针对公司从业人员年纪普遍偏大，文化层次较低等特点，开展浅显易懂、易于接受、便于理解的安全教育培训，提高全员安全意识。通过开展事故警示教育，提高全员安全防范意识；开展岗位操作规程的教育培训，严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章作业；开展遵章守纪教育，教育职工严格遵守安全生产法律法规和公司的规章制度；教育各级管理人员要严格落实安全生产责任制，要深入作业现场，履行岗位职责。

（三）加强排查治理，消除事故隐患

高新市政公司要以受限空间作业、高处作业等危险作业为重点，从作业方案制定、风险分析、安全技术交底、作业票签发等各环节开展全面隐患排查，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，制止违章，全面消除事故隐患。

（四）梳理管理制度，强化过程管控

高新市政公司要全面梳理现有的管理制度，强化作业过程管控。要把公司制度严格落实到操作手层面，强化制度管人，特别是要进一步加强临时登高作业、受限空间作业等危险性较大作业票签发管理工作；进行危险作业时应安排专人进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要加强作业现场的巡检力

度，督促作业前安全防护措施的落实，及时制止并纠正违规违章作业行为，确保作业过程安全可控。

（五）加大安全投入，健全组织机构

高新市政公司作为取得建筑业资质的施工企业，要按照《安全生产法》的规定，加大安全投入，设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，确保公司安全生产工作有人管，有人会管，提升公司安全生产能力和水平。

（六）落实责任，进一步强化行业监管

绵阳市高新区住房和城乡建设局要严格按照“三个必须”原则，要克服监管人员少的困难，结合辖区内建筑施工、市政维护施工等行业领域特点，尤其要针对企业未设置安全生产组织机构或者未安排专职安全管理人员、不制定专项施工方案、不按规定进行作业审批等问题组织专家和专业技术人员认真开展安全检查和隐患排查治理，督促辖区内施工企业严格落实企业安全生产主体责任，强化从业人员教育培训，严格施工作业现场安全生产管理。全市住建系统要加强对城市老旧污水管网的排查改造，加强对市政维护施工工程的监督管理，尤其要针对污水管网清淘作业，要督促施工单位履行有限空间作业的相关规定，防止事故发生。

绵阳高新市政建设有限责任公司

“8·24”一般淹溺事故调查组

2020.10.22