呼图壁县新疆云联汇农业科技有限公司“4·13”一般机械伤害事故调查报告

呼图壁县“4·13”事故调查组

2025 年 9 月

目　录

一、基本情况 - 2 -
（一）事故单位概况 - 2 -
（二）事故单位安全管理情况 - 2 -
（三）事故发生经过 - 3 -
（四）事故现场情况 - 3 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 4 -
二、事故应急处置情况 - 4 -
（一）事故信息接报及应急处置 - 4 -
（二）事故应急和善后情况 - 5 -
（三）事故瞒报及调查情况 - 5 -
三、事故原因分析 - 5 -
（一）直接原因 - 5 -
（二）事故相关鉴定情况 - 6 -
（三）间接原因 - 6 -
四、事故单位存在的主要问题 - 6 -
（一）云联汇公司 - 7 -
（二）有关监管部门 - 7 -
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 - 7 -
（一）不予追究责任人员（1人） - 7 -
（二）建议给予行政处罚的人员（2人） - 8 -
（三）事故单位的处理建议 - 9 -
（四）监管部门的处理建议 - 10 -
六、事故防范和整改措施 - 10 -
（一）事故复盘分析、落实现场警示教育 - 10 -
（二）深刻吸取事故教训、切实履行主体责任 - 10 -
（三）完善设施设备，提高本质安全 - 10 -
（四）强化安全培训教育，增强员工安全意识 - 11 -
（五）严格落实部门责任，加大监管执法力度 - 11 -

2024年4月13日18时20分，新疆云联汇农业科技有限公司劳务人员在水溶肥生产车间投料作业时发生一起机械伤害事故，1人重伤，直接经济损失96.82万元。

根据新疆维吾尔自治区安全生产委员会办公室下发的《关于调查生产安全事故举报事项的函》（新安办函〔2025〕53号）文件的要求，呼图壁县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，2025年7月9日，批准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、农业农村局、纪委监委、总工会等有关部门及园户村镇人民政府派员组成的呼图壁县新疆云联汇农业科技有限公司“4·13”一般机械伤害事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等环节，查明事故基本情况、事故经过、事故原因、认定事故性质及相关人员的责任，分析事故暴露出的主要问题，总结事故教训，提出有针对性和可操作性的整改和防范措施。

经调查认定：呼图壁县新疆云联汇农业科技有限公司“4·13”一般机械伤害事故是一起因投料口表面光滑，投料口格栅间隙过大不足以阻挡人体部位进入，作业人员违规站在投料口上方操作不慎造成的生产安全责任事故，并存在瞒报行为。

一、基本情况

（一）事故单位概况

新疆云联汇农业科技有限公司（简称云联汇公司）成立于2020年7月13日，法定代表人胡某知，实际控制人为彭某华，罗某为该公司的生产厂长，负责安全生产，统一社会信用代码91652323xxxxxxBB21，企业注册地址位于呼图壁县园户村镇下三公村呼芳公路15公里处，经营范围包含：肥料生产、复合微生物肥料研发、生物有机肥料研发等。云联汇公司每年采购73%水溶性磷酸一铵、64%磷酸一铵、60%氯化钾、尿素、安琪酵母、微生物菌剂共5万吨，在水溶肥生产车间把上述原料按照精准配比放入投料口初步搅拌形成混合料，再通过输送带把混合料送入振动机再次振动碎裂，把振动碎裂后的混合料用输送带送至搅拌罐继续混合均匀，通过上述工艺流程每年生产加工大量元素水溶肥 5万吨，微生物菌剂1万吨。

（二）事故单位安全管理情况

编制了《管理制度及操作规程》《安全生产培训计划》《危险作业安全管理审批制度》等规章制度。《管理制度及操作规程》明确了投料岗位操作规程，也规定对员工组织教育培训等；《安全生产培训计划》中未列入岗位操作规程培训。执法检查发现该公司事发之前未签订全员安全生产责任书，未进行安全教育培训，未建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，未如实记录隐患排查治理情况，未进行机械伤害应急预案的演练。

（三）事故发生经过

2024 年 4 月 13 日 15 时 30 分，叉车将原料运送至生产车间投料平台处，马某和马某花从投料平台处进行人工投料作业。18 时 20 分马某的左脚伸入投料口，被正下方的搅拌机创伤性切断小腿。马某花赶紧关闭了搅拌机的电源，罗某听到喊声从车间门口跑进来看到马某的状况，立即拨打 120 急救电话，随后给公司总经理彭某华打电话汇报。马某花和工友把马某救上来放在台子上，罗某找了一段尼龙绳把马某左腿的上半部分勒住，防止失血过多。18 时 38 分救护车到达事故现场，医护人员对伤口做了包扎，罗某和医护人员将马某抬上救护车送往县人民医院救治。

（四）事故现场情况

1.事故地点：水溶肥生产车间（图 1）和投料口（图 2）。



图 1 水溶肥生产车间



图 2 投料口

备注：此水溶肥生产线的投料口设备是新安装的，事发时的投料口设备已经拆除。

2.现场勘查情况

水溶肥生产线的投料口长为120厘米、宽为80厘米，投料口上方放着用螺纹钢焊接的防护网，防护口径长为15厘米、宽为7厘米，在防护网东上半部分为钢板型圆孔防护网，防护孔直径5厘米（图3）。

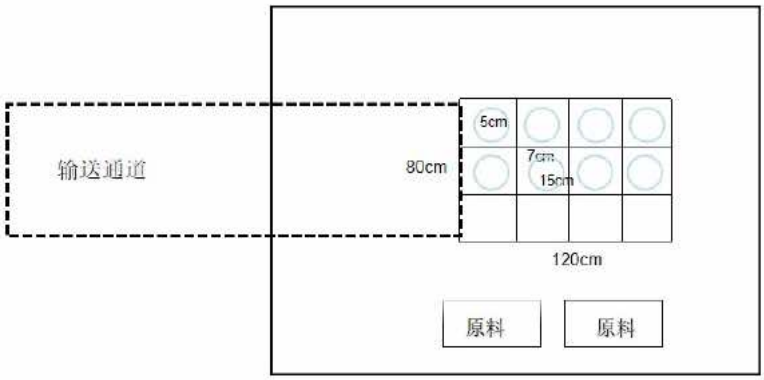


图3 投料口示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

马某，女，回族，44岁，新疆呼图壁人，为新疆云联汇农业科技有限公司的劳务人员。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故直接经济损失96.82万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置

2024年4月13日18时20分在新疆云联汇农业科技有限公司生产车间发生人员重伤事故，18时20分罗某拨打了120急救

电话，同时给公司总经理汇报事故情况，18 时 38 分救护车到达事故现场并把马某送往呼图壁县人民医院，19 时 17 分到达呼图壁县人民医院初诊建议送往乌鲁木齐救治，22 时 12 分到达新疆医科大学第一附属医院住院治疗。4 月 28 日马某出院回家休养，5 月 20 日乌鲁木齐兴晟安康假肢矫形器有限公司为马某安装了硅胶套锁具气压膝关节假肢，目前生活基本可以自理，能够在假肢的辅助下独立行走，情况稳定。

（二）事故应急和善后情况

本次事故应急救援有序开展，未发生次生衍生事故。因马某与云联汇公司各项损失的赔偿金经协商未达成共识，马某将云联汇公司起诉至呼图壁县人民法院。2024 年 12 月 19 日，呼图壁县人民法院作出《民事判决书》（（2024）新 2323 民初 1740 号），判定马某各项损失。

（三）事故瞒报及调查情况

事故发生后罗某给该公司总经理彭某华打电话汇报了事故相关情况，但是总经理彭某华认为这是一起意外事件，未给园户村镇人民政府报告事故相关情况，未向安全生产监管部门和负有安全生产监管职责的部门报告事故相关情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因为投料口表面光滑，投料口格栅间隙过大不足以阻挡人体部位进入，作业人员违规站在投料口上方，因操作

不慎将左腿伸入高速运转的搅拌机中，运行的搅拌刀片创伤性切断作业人员小腿，造成机械伤害事故的发生。

（二）事故相关鉴定情况

2024年5月23日禹某发（被鉴定人之夫）委托新疆光大司法鉴定所对马某进行伤残等级鉴定，5月30日出具了新疆光大司法鉴定所司法鉴定意见书（新疆光大司法鉴定所〔2024〕法医临字第277号），鉴定意见为被鉴定人马某因外伤致左侧小腿创伤性切断，其人身保险伤残评定为5级。

（三）间接原因

1.云联汇公司生产线投料口存在机械伤害风险，未在投料口醒目的位置张贴警示标志[1]。

2.云联汇公司未给作业人员进行安全生产教育培训，不掌握本岗位的安全操作技能和操作规程[2]。未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施[3]。

3.未对生产车间进行运转设备方面的隐患排查，未及时发现并消除存在的事故隐患[4]。

四、事故单位存在的主要问题

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条生产经营单位应当育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。

（一）云联汇公司

云联汇公司未按岗位职责编制安全生产责任制，未与马某签订安全生产责任书，总经理、厂长、一线员工的安全生产责任书完全类同，安全生产责任制流于形式[5]。安全生产教育培训不到位，未对马某进行三级安全教育培训。未建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理工作机制[6]，未对生产车间进行安全风险辨识分级，未制定管控措施。隐患排查不深入不系统，只是排查了生产车间中电器类隐患问题，未对运转设备开展隐患排查，未及时消除事故隐患[7]。

（二）有关监管部门

1.县农业农村局，作为行业主管部门，事前只对原料和产品的质量进行检查检验，未履行管行业必管安全的职责。

2.园户村镇人民政府，未能切实履行好安全生产属地监管责任，对辖区内存在机械伤害的安全隐患排查治理不到位，相关事故隐患未能得到及时彻底整改，未落实安全监管的闭环管理。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员（1人）

马某，女，回族，44岁，新疆呼图壁人，新疆云联汇农业科技有限公司的劳务人员，违规站在投料口上方，操作不慎发生事

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的全安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一第二款条产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。

故，因在事故中受重伤，不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.彭某华，女，新疆云联汇农业科技有限公司总经理，实际控制人，作为安全生产第一责任人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未进行安全生产教育和培训，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真开展隐患排查整治，未及时消除生产车间的安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定[8]，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[9]，给予行政处罚。

未按规定报告生产安全事故，涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款的规定[10]，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定[11]，给予行政处罚。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款生产经营单位的要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

2.罗某，男，新疆云联汇农业科技有限公司的生产厂长，分管安全生产工作，未落实本单位安全生产教育培训，未如实记录安全生产教育培训情况，未能全面检查生产车间的安全状况，未及时发现并消除投料作业中的事故隐患，未落实安全管理措施，对事故发生负有直接责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[12]，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[13]，给予行政处罚。

（三）事故单位的处理建议

新疆云联汇农业科技有限公司未建立健全全员安全生产责任制，安全生产教育培训采取“口头”形式，未如实记录安全生产教育培训情况，未督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，未对生产车间开展安全风险辨识，对生产车间的隐患排查不全面，未如实记录隐患排查治理情况，对事故的发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[14]，给予行政处罚。

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14] 第一百一十四条第一款第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（四）监管部门的处理建议

建议由呼图壁县人民政府对园户村镇人民政府、呼图壁县农业农村局及其有关负责人依规依纪依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）事故复盘分析、落实现场警示教育

县农业农村局作为云联汇公司的行业主管部门，根据《呼图壁县生产安全事故（件）复盘溯源工作制度》（呼安办〔2025〕23号）的要求，从复盘准备、调查取证、原因分析、总结改进等几方面开展本次生产安全事故复盘溯源，举一反三，通过“现场警示教育会”等形式，加强对同类企业安全生产的监督管理。

（二）深刻吸取事故教训、切实履行主体责任

云联汇公司要深刻吸取本次事故的教训，切实履行安全生产主体责任。要进一步完善安全生产责任制度，细化安全操作规程，明确区分各岗位的安全操作责任。要重点梳理涉及多部门、多岗位协作的工作，工作界面要划分清晰、安全责任要落实到位，做到职责分工明确，责任划分清晰，衔接有序。作业过程要采取移动视频监控等技防措施，督促作业人员切实依规开展生产作业。

（三）完善设施设备，提高本质安全

云联汇公司要对所有机械设备进行全面检查，重点检查设备的安全防护装置，如防护罩、防护栏、安全距离等，确保其齐全、有效、牢固。对于缺失、损坏或不符合要求的安全防护装置，要立即整改，严禁设备“带病”运行。在维护保养过程中，要及时

发现和排除隐患问题，确保设备处于良好运行状态。对于老旧、落后且存在安全隐患的机械设备，要按照相关规定及时进行更新换代，采用安全性能高、技术先进的设备，从源头降低事故风险。

（四）强化安全培训教育，增强员工安全意识

云联汇公司要制定完善的安全培训计划，定期对员工进行机械伤害事故防范知识培训，包括机械设备的操作规程、安全防护装置的使用方法、应急处理措施等。新员工上岗前必须进行三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业。对于调换岗位、重新上岗的员工，要进行相应的安全培训。定期组织员工进行应急演练，提高员工应对机械伤害事故的应急处置能力。

（五）严格落实部门责任，加大监管执法力度

园户村镇人民政府、县农业农村局要吸取事故教训，切实督促企业落实主体责任。围绕“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，积极落实各项应对措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。