蓬安河舒“9·15”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月15日11时许，在蓬安县河舒镇小板桥村中国铁塔股份有限公司南充分公司所属51132350001000 1528地面站铁塔维修维保作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失200余万元。

为及时查明事故原因，总结事故教训，严肃追究相关单位和人员责任，进一步加强和改进安全生产工作，防范类似事故再次发生。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市经济和信息化局、市总工会和蓬安县人民政府参加的蓬安河舒“9·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过采取现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等方法，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，蓬安河舒“9·15”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，未佩戴和使用劳动防护用品，在无专门人员进行现场安全监护的情况下，擅自违规冒险从事铁塔维修维保高处作业（摘除马蜂窝），相关单位疏于安全管理而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）铁塔维修维保项目概况

2022 年 **11** 月 **1** 日，中国铁塔股份有限公司南充分公司（以下简称铁塔南充分公司）与四川省通信产业服务有限公司（以下简称川通服公司）签订《中国铁塔股份有限公司四川省分公司 **2022** 年**-2025** 年铁塔专业维修维保服务项目（南充**-**四川省通信产业服务有限公司）框架合同》，维修维保范围：南充市区域内的铁塔维修维保服务，合同期限：**2022** 年 **11** 月 **1** 日**-2025** 年 **10** 月 **31** 日，合同预估总金额：**12585375.00** 元（壹仟贰佰伍拾捌万伍仟叁佰柒拾伍元）。**5113235000100015 28** 地面站位于蓬安县河舒镇小板桥村 **1** 组，该地面站铁塔属于《中国铁塔股份有限公司四川省分公司 **2022** 年**-2025** 年铁塔专业维修维保服务项目（南充**-**四川省通信产业服务有限公司）框架合同》约定的维修维保服务范围。

2023 年 **5** 月 **15** 日,按照川通服公司下属各分公司业务分工，该公司将所承包的铁塔专业维修维保服务项目交由下属分公司**-**四川省通信产业服务有限公司建设分公司（以下简称川通服建

设分公司）具体组织实施，并签订《中国铁塔股份有限公司四川省分公司2022年-2025年铁塔专业维修维保服务项目CTC-SCNC-2022-000663-（南充-四川省通信产业服务有限公司）框架合同-2023年》施工合作协议。按照2022年9月1日川通服建设分公司与四川华宇众成劳务有限公司（以下简称华宇众成劳务公司）签订的《2022-2024年度劳务分包框架合同》（合同期限：2022年9月1日-2024年8月31日）约定，由华宇众成劳务公司组建施工队具体承担该铁塔专业维修维保服务项目的铁塔巡检维护工作。

（二）相关单位基本情况

1.业主单位。中国铁塔股份有限公司南充分公司，成立于2014年11月5日，企业类型：其他股份有限公司分公司（上市），统一社会信用代码：91511300309447396P，负责人：郑向阳，经营场所：南充市顺庆区潆华北路绿地智慧楼4号楼7层，经营范围：铁塔建设、维护、运营，基站机房、电源、空调配套设施和室内系统的建设、维护、运营及基站设备的维护等。

2.项目总承包单位。四川省通信产业服务有限公司，成立于2007年6月5日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：915101006630005 62A，法定代表人：符美辉，注册资本：柒亿玖仟捌佰万元整，经营场所：成都市高新区天韵路186号高新国际广场E座，经营范围：建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，建筑劳务

分包，工程管理服务，信息系统运行维护服务，金属结构制造，对外承包工程、业务培训等。领取了《安全生产许可证》((川)JZ安许证字(2006)000355，有效期至2024年1月27日)、《通信工程施工总承包资质证书》(D151122622，有效期至2023年12月31日)、《建筑工程施工总承包资质证书》(D25157565，有效期至2023年12月31日)。公司下属6个专业子公司，直属4个专业分公司和19个市州分公司。

3.项目实施单位。四川省通信产业服务有限公司建设分公司，系川通服公司直属专业分公司，成立于2017年8月21日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91510100MA6DGA5X69，负责人：方刚，经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路186号2栋1单元7层701号，经营范围：通信网络，建筑工程咨询、设计、施工、监理、维护（凭资质许可证经营）；建筑劳务分包（凭资质许可证经营）；通信及电力铁塔的销售及技术服务等。

4.劳务分包单位。四川华宇众成劳务有限公司，成立于2019年9月26日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91510104MA6CXDJC3R，法定代表人：罗涛，注册资本：壹仟万元整，经营场所：四川省成都市成华区迎晖路99号1栋1单元29楼2915、2916号，经营范围：建筑劳务分包，建设工程施工，职业中介活动，劳务派遣服务等。

领取了《安全生产许可证》((川)JZ 安许证字(2021)003338，有效期至 2024 年 5 月 7 日)、《建筑企业资质证书》(川劳备 510101870，有效期至 2026 年 9 月 8 日)。

(三)事故现场勘验情况

1.事故发生现场基本情况。事故现场位于蓬安河舒镇小板桥村 1 组附近山坡上的 511323500010001528 地面站(图 1)，该场地在山坡顶部位置，地面长有杂草。设置于地面站上的铁塔(信号塔)支柱为直角边为 3.9×3.9m 的等边三角形，其中西北角(直角)立柱最高处为 18.4m。死亡人员头部距南侧铁塔(信号塔)脚手架处直线距离 4.6m。



图 1　511323500010001528 地面站

2.铁塔(信号塔)顶部及地面残余蜂巢情况。铁塔(信号塔)顶端下方 1.2m 铁塔塔身处见一残存的蜂巢(图 2)，该蜂巢处见大量马蜂飞舞。

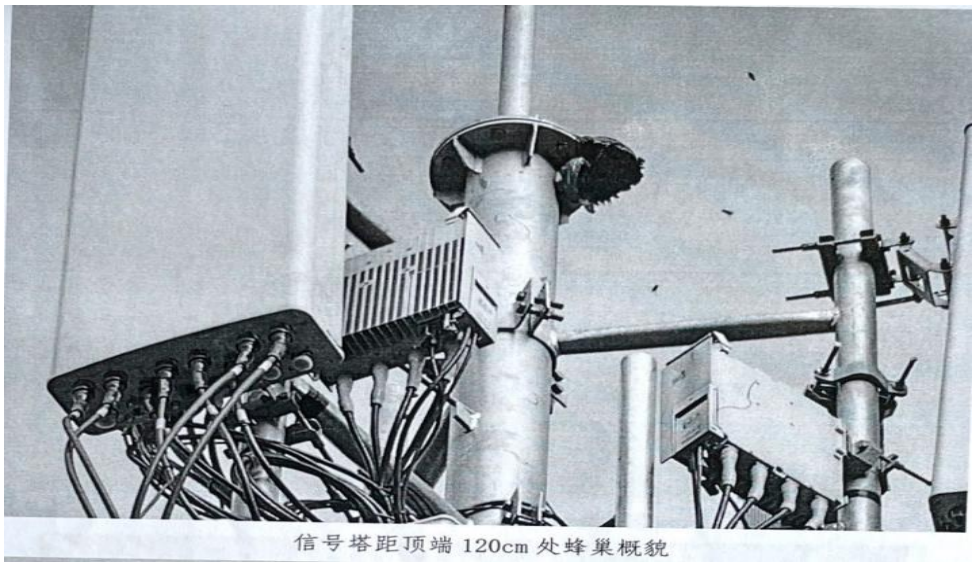

信号塔距顶端 120cm 处蜂巢概貌

图 2　铁塔（信号塔）顶部残存的蜂巢

铁塔地面 5m 范围内多处可见破碎的片状蜂巢（图 3）。

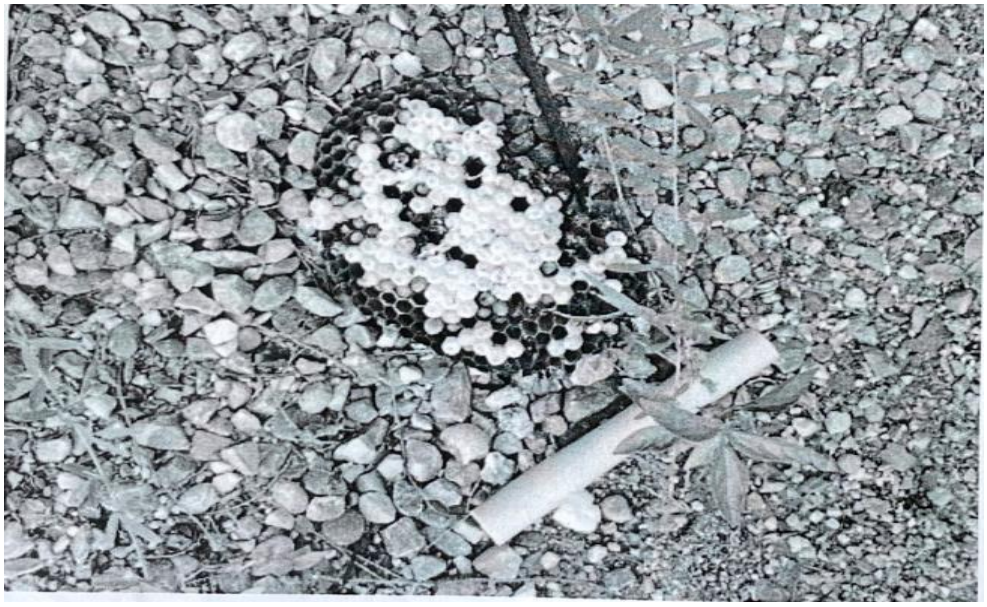


图 3　铁塔（信号塔）地面残存的片状蜂巢

3.死亡人员坠落地面现场情况。事故发生时，死亡人员呈仰躺状，身穿防蜂服，防蜂服中部新鲜撕裂（系报案人员到场后

为急救撕开），其中左手露出，左手小臂外侧骨折，防蜂服内壁及上衣粘附大量血迹，四周地面泥土见多处蹬踏痕迹（图 4）。西北侧 60cm 地面处见一卷白色塑料带，塑料带北侧 55cm 地面处见一呈开启状喷漆瓶，喷漆瓶西侧 2m 地面处见一副米白色的塑胶手套，手套东侧 80cm 地面处见一 6×5cm 疑似滴溅状泥土血迹区（拍照后原物提取），手套北侧 70cm 地面石块处见一面积为 3×2cm 疑似滴溅血迹区，手套西侧 70cm 小路路面处见一条白色短裤、一部背面为蓝紫色的 vivo 手机和一双黄色拖鞋。事故现场未见安全带、安全帽等劳动防护用品（图 5）。



图 4　死亡人员坠落地面踩踏情况


信号箱北侧小路地面处的拖鞋、手机、短裤

图 5　死亡人员坠落地面遗留的物品

4.事发当天天气情况。事发当天天气晴朗，温度：**33.0℃**，湿度：**66.0%**。

（四）死亡人员基本情况

死亡人员：张冲，男，汉族，**1993** 年 **11** 月 **6** 日出生，身份证号码**:5113*****，户籍地：南充市嘉陵区西兴镇古坟嘴村，系华宇众成劳务公司蒋亮施工队铁塔巡检维护作业人员。

（五）相关单位安全生产管理情况

1.中国铁塔股份有限公司南充分公司。公司成立了由总经理郑向阳任主任，副总经理王军、补建科任副主任，各部门负责人为成员的安全生产委员会，安委会办公室设在公司综合部，具体负责公司安全生产综合协调工作，余琴为安办主任，王靖翔为专职安全管理人员。公司生产调度中心、运营维护部按照职责分工协同负责铁塔维修维保作业的日常安全生产监督检查

和管理。公司制定印发了《南充铁塔全员岗位安全职责清单》《南充铁塔运维合作单位安全交底工作规范》《维护人员安全双人打卡的考核管理办法》等安全管理制度，公司建有“铁鹰平台”并通过该平台对铁塔维护施工作业进行远程视频调度和员工打卡记录上传，通过“铁鹰平台”对作业人员执行制度情况进行了常态化监管和通报。但公司存在对临时性、紧急性铁塔维修维保作业监管失控的情况；另外，事故发生后也未能及时掌握并报送事故相关信息。

2.四川省通信产业服务有限公司。根据下属各分公司专业分工，公司将承接的业务分别交由相关专业分公司具体组织实施和管理，公司主要负责对各专业分公司的安全生产工作进行监督管理和考核。公司成立了由总经理符美辉为主任，其他分管领导为副主任，有关部门负责人为成员的安全生产委员会，下设安委会办公室负责公司安全生产综合协调工作，办公室负责人为万思遥，另配备专职安全员 **3** 人、兼职安全员 **20** 人。公司建立了包括全员安全生产责任制在内的各项安全生产规章制度和操作规程，不定期组织召开了各类安全生产会议，对各下属各子分公司的安全生产工作进行了监督管理和考核。**2023** 年重点组织开展了四川通服 **2023** 年安全生产月、四川通服安全管理强化年、重大隐患集中排查整治、年度安全生产教育和培训等活动，通过“四不两直”和交叉检查方式对各下属公司安全生

产工作进行了相应的督导检查和通报。基本履行了安全生产管理责任。

3.四川省通信产业服务有限公司建设分公司。公司成立了由总经理方刚为主任，其他分管领导为副主任，有关部门负责人为成员的安全生产委员会，安委会办公室设在公司综合部，具体负责安全生产综合协调工作，专职安全管理人员为李可。按照上级公司签订的铁塔维修维保服务项目框架合同约定，公司成立川中业务部专门负责南充、广安两地铁塔维修维保服务业务的协调管理，市场部经理宋政敏兼任川中业务部负责人，宋欣明任铁塔维修维保服务项目经理。公司建立了包括全员安全生产责任制在内的各项安全生产规章制度和操作规程，不定期召开了各类安全生产会议，今年以来，按照上级公司统一安排组织开展了**2023**年安全生产月、安全管理强化年、重大隐患集中排查整治等活动，通过暗查暗访等方式对劳务公司各施工队作业班组安全生产工作进行了相应的监督检查，对发现的违规违章作业行为进行了处罚和通报。但对劳务公司统计报送的临时性、紧急性铁塔维修维保作业量是否符合统计要求审核把关不严格，对劳务公司作业人员三级安全生产教育培训是否符合相关规定督促检查不认真不细致。

4.四川华宇众成劳务有限公司。公司承接的南充区域铁塔维修维保服务业务由蒋亮施工队具体实施，蒋亮施工队下设巡检维护班组、施工班组、电工班组等三个班组，其中巡检维护组

分区域设有叶伟高坪小组、张冲嘉陵蓬安小组、谭竣文营山仪陇小组、高伟顺庆西充小组等四个作业小组，每个小组有成员2人，蒋亮本人及其施工队其他人员均与华宇众成劳务公司签订了劳务协议；施工队人员日常管理由蒋亮具体负责，施工队人员作业量由蒋亮具体统计，施工队人员作业费用由蒋亮统一与华宇众成劳务公司结算；施工队人员工资实行借支制，平时由蒋亮个人垫付，年底再由蒋亮与施工队人员分别结算。按照合同约定，华宇众成劳务公司下属蒋亮施工队开展铁塔维修维保作业主要执行项目发包单位和总承包单位制定的各项安全生产规章制度和操作规程，并安排公司职员庞思恒入驻川通服建设分公司川中业务部铁塔维修维保服务项目合署办公，具体负责南充区域铁塔维修维保业务的日常协调管理和作业量统计等工作，公司为蒋亮施工队作业人员配备了相应的劳动防护用品，公司管理人员对蒋亮施工队现场作业安全进行了相应的抽查检查，履行了一定的安全生产管理职责。但存在对蒋亮施工队作业人员三级安全生产教育培训和记录不规范，对临时性、紧急性铁塔维修维保作业疏于安全管理，督促指导作业人员执行项目发包单位和总承包单位安全生产管理制度和操作规程不严格的情况。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年**9**月**14**日上午**9**时许,蒋亮施工队资料员杨毅在“南

充顺高嘉蓬西营仪微信工作群”转发了一条图片信息，信息内容显示：蓬安县河舒镇小板桥村**511323500010001528**地面站铁塔（信号塔）顶部有一马蜂窝。根据区域分工应由张冲嘉陵蓬安小组处理。

9月**15**日上午**10**时**21**分，张冲通过微信电话向同事高维、王江陵询问去蓬安县河舒镇小板桥村的具体行驶路线后，独自一人驾车从嘉陵区行驶到河舒镇小板桥村**1**组，然后步行至位于附近山坡上的地面站铁塔下，穿戴上防蜂服，独自攀爬至距离地面**16**米高处的铁塔上，在摘除铁塔顶部马蜂窝的过程中，不慎从铁塔高处坠落至地面受伤并大量出血。**12**时起其家人和同事给他打电话均无人接听，**15**时左右被寻找至事发现场的同事高维、王江陵发现，后经赶到现场的**120**医护人员确认死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

2023年**9**月**15**日下午**14**时许，华宇众成劳务公司蒋亮施工队负责人蒋亮得知张冲去蓬安县河舒镇处理铁塔上的马蜂窝联系不到人的情况后，通过**GPS**定位发现张冲的车在蓬安县河舒镇小板桥村，便立即安排高维、王江陵驾车前往该地寻找，**15**时许高维、王江陵在位于河舒镇小板桥村**1**组的地面站发现张冲仰躺在地上，两人立即拨打**110**和**120**电话。经赶到现场的**120**医护人员确认张冲已经死亡。**16**时许蒋亮赶到现场协调善后处理，**18**时左右蒋亮等人将张冲遗体送往嘉陵区西兴殡仪馆。

接到事故报告后，蓬安县应急管理局、河舒派出所和河舒

镇政府相关负责同志先后赶赴事故现场指导应急处置工作，及时封锁事故现场，并开展调查询问和协调事故善后处理。9月17日晚，四川华宇众成劳务有限公司与死者家属达成并签订赔偿协议，赔偿金额183万元，死者遗体于10月24日火化。经评估，蓬安县相关部门和单位应急响应及时，现场处置得当，善后处理有序，没有因事故应急处置不当引起次生灾害、衍生事件发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张冲安全意识缺失，在从事铁塔维修维保高处作业时，未佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，且未采取任何其他安全防护措施，违规冒险独自一人（应为2人一组）攀爬至距离地面16米高处的信号塔（铁塔）上摘除马蜂窝，不慎从铁塔高处坠落至地面导致事故发生。

（二）间接原因

1.四川华宇众成劳务有限公司未依法规范开展从业人员安全生产教育和培训。未严格按照规定的培训时间、内容等要求对从业人员进行三级安全生产教育和培训，并如实记录培训情况，未有效教育和督促蒋亮施工队作业人员严格执行铁塔维修维保作业“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定，和落实高处作业安全防护措施，作业人员安全意识薄弱。

2.四川华宇众成劳务有限公司对临时性、紧急性铁塔维修维保作业安全疏于管理。未对蒋亮施工队作业人员提交的用于核定作业量的印证资料进行认真审查，违规将不符合统计要求的铁塔维修维保作业量纳入正常统计和结算，对蒋亮施工队作业人员开展临时性、紧急性铁塔维保作业多次未严格执行“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失察失管。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

张冲，男，四川华宇众成劳务有限公司蒋亮施工队作业人员，未认真执行铁塔维修维保作业“提前填报工作计划、进站作业双打卡”管理规定，未佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，在无专门人员进行现场安全监护的情况下，独自一人违规冒险从事铁塔维修维保高处作业-摘除铁塔上的马蜂窝，其行为违反了《安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议由生产经营单位处理人员

1.蒋亮，男，四川华宇众成劳务有限公司蒋亮施工队负责人，未有效教育和监督施工队作业人员严格执行铁塔维修维保作业“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定，和落实高处作业安全防护措施，未及时发现和制止张冲独自一人冒险从事铁塔维修维保高处作业的违规作业行为，对其施工

队承接的临时性、紧急性铁塔维修维保作业安全疏于管理，对事故发生负有重要管理责任，建议由华宇众成劳务公司按内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

2.庞思恒，女，四川华宇众成劳务有限公司派驻铁塔维修维保服务项目合署办公人员，未按照公司要求对蒋亮施工队进行有效管理，未对蒋亮施工队作业人员提交的用于核定作业量的相关资料进行认真审查，违规将不符合统计要求的临时性、紧急性铁塔维修维保作业工作量纳入了正常统计报送和结算，放松了对蒋亮施工队作业人员是否严格执行铁塔维修维保作业“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定的监管，对事故发生负有一般管理责任，建议由华宇众成劳务公司按内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

（三）建议给予行政处罚人员

1.罗涛，男，四川华宇众成劳务有限公司主要负责人，未认真履行安全生产法定职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未对蒋亮施工队执行安全生产管理制度情况进行有效检查，未及时发现并消除蒋亮施工队作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定，以及公司管理人员违规将不符合统计要求的作业量纳入了正常统计报送和费用结算，放松对蒋亮施工队作业人员安全监管的生产安全事故隐患，对事故发

生负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，依法给予行政处罚。

2.宋欣明，男，四川省通信产业服务有限公司建设分公司川中业务部铁塔维修维保服务项目经理，未认真督促指导华宇众成劳务公司依法规范开展从业人员三级安全生产教育和培训并如实记录相关情况，对华宇众成劳务公司统计报送的作业量是否符合统计结算要求审核把关不严格，对华宇众成劳务公司作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失察失管，履职尽责不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项、第二十六条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

3.宋政敏，男，四川省通信产业服务有限公司建设分公司市场部经理（兼任川中业务部负责人），未认真督促检查南充区域铁塔维修维保服务项目施工作业安全生产工作，对华宇众成劳务公司统计报送的作业量是否符合统计结算要求审核把关不严格，对华宇众成劳务公司作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划、进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失察失管，履职尽责不到位，其行为

违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项、第二十六条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

4.张华，男，中国铁塔股份有限公司南充分公司生产调度中心维保组组长，未认真检查铁塔维修维保作业安全生产工作，未及时发现临时性、紧急性铁塔维修维保作业无单独费用结算安排的制度性缺陷，对川通服建设分公司及其劳务分包单位作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失察失管，履职尽责不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项、第二十六条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

5.潘克，男，中国铁塔股份有限公司南充分公司生产调度中心主任，未认真督促检查铁塔维修维保作业安全生产工作，未及时发现临时性、紧急性铁塔维修维保作业无单独费用结算安排的制度性缺陷，对川通服建设分公司及其劳务分包单位作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失察失管，履职尽责不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项、第二十六条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规

定，依法予以行政处罚。

6.王靖翔，男，中国铁塔股份有限公司南充分公司专职安全管理人员，未对公司发包项目的安全生产工作进行有效督导和评估检查，未及时发现临时性、紧急性铁塔维修维保作业无单独费用结算安排的制度性缺陷，事故发生后也未及时掌握并上报事故相关信息，履行综合监督管理职责不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项、第二十六条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

（四）建议给予行政处罚单位

1.四川华宇众成劳务有限公司。未规范组织开展从业人员三级安全生产教育和培训并如实记录相关情况，未教育和督促蒋亮施工队作业人员严格执行本公司及项目发包单位的安全生产规章制度和操作规程，未采取有效的管理措施及时发现和消除蒋亮施工队作业人员未严格执行铁塔维修维保作业“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定，以及公司派驻项目合署办公人员违规将不符合统计要求的作业量纳入了正常统计报送和结算，放松对蒋亮施工队的安全监管的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《安全生产法》第二十八条第一、四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款及《四川省安全生产条例》第四十一条第一款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，依法予以行政处罚。

2.四川省通信产业服务有限公司建设分公司。未按照合同约定督促指导华宇众成劳务公司规范开展从业人员三级安全生产教育和培训并如实记录相关情况，对劳务公司作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失控失管，项目管理人员对劳务公司统计报送的作业量是否符合统计要求审核把关不严格，对劳务公司的安全生产统一协调、管理不到位。其行为违反了《安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

3.中国铁塔股份有限公司南充分公司。未认真开展生产安全事故隐患排查治理，未及时发现和消除临时性、紧急性铁塔维修维保作业无单独费用结算安排的制度性缺陷，对川通服建设分公司及劳务公司作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业未严格执行“提前填报工作计划，进站作业双打卡”相关安全管理规定的情况失控失管；事故发生后，未及时掌握并报送生产安全事故信息，对发包项目的安全生产统一协调、管理不到位。其行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定，依法予以行政处罚。

对有关责任人员和责任单位的行政处罚应向市应急管理局书面征求意见，处理结果应及时报市应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施建议

（一）紧盯突出问题，堵塞管理漏洞。事故相关各单位要针对事故暴露出的对作业人员开展临时性、紧急性铁塔维修维保作业安全管理失控失管的突出问题，及时调整优化现有铁塔巡检维护作业的费用结算标准或方式，或对临时性、紧急性铁塔维修维保作业事项的费用结算进行补充安排；同时，要依法约定各合作方安全生产管理责任，建立健全铁塔巡检维护作业量统计数据三方（即项目发包方、项目承包方、劳动分包方）比对制度，强化统计作业量与“提前填报工作计划，进站作业双打卡”记录情况的关联，着力构建更加完善的制度约束机制，及时堵塞管理漏洞，坚决防范失管失控。

（二）聚焦违规行为，强化警示教育。事故相关各单位要针对事故暴露出的作业人员安全意识严重缺失的问题，分级分层组织开展一次全员安全生产警示教育活动，安排部分被调查、被处罚人员现身说法，引导广大作业人员深刻汲取事故教训，增加法制意识和敬畏之心，着力提升作业人员遵规守纪的自我约束力。同时，要依法规范开展新进作业人员三级安全生产教育和培训，如实记录培训情况，防范作业人员刚入职就留下风险隐患。

（三）着眼过程管控，严格排查治理。事故相关各单位要进一步加大线上线下督查检查力度，增加暗访暗查频次，从严督促作业人员刚性执行铁塔维修维保作业安全生产规章制度和

操作规程；要切实加强安全生产风险辨识和隐患排查治理，着眼新情况、新变化、新问题，动态开展风险辨识评估，及时采取针对性措施加强安全管控，坚决防范同类违规违章作业行为反复发生；要积极建立企业内部安全隐患举报奖励制度，充分调动员工发现问题隐患的积极性，群策群力，及时防范化解各类安全风险。各有关部门要针对性加强监管指导，督促企业全面落实主体责任。