吉安峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿“7·12”一般冒顶片帮瞒报事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2025 年 7 月 24 日

目录

一、事故基本情况……2

（一）事故企业基本情况……2

（二）事故企业许可情况……2

（三）矿山建设生产情况……3

（四）事故发生经过……4

（五）事故现场情况……4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况……6

二、事故应急处置及评估情况……6

（一）事故现场应急处置情况……6

（二）医疗救治和善后情况……6

（三）事故信息报告及谎报瞒报情况……7

（四）事故应急处置评估……8

三、事故直接原因……8

（一）现场勘察情况……8

（二）技术分析情况……9

（三）直接原因分析……9

四、相关单位存在的主要问题……9

（一）戈坪公司(流源铁矿)……10

（二）峡江县应急管理局……11

（三）戈坪乡人民政府……12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……12

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员……12
（二）建议移送司法机关处理的人员……12
（三）对有关公职人员的处理建议……14
（四）建议给予行政处罚的有关责任人员……14
（五）建议行政处罚的事故单位……19
（六）对有关责任部门的处理建议……20
六、事故主要教训……20
（一）企业主体责任缺失，漠视矿工生命安全……20
（二）矿山安全管理混乱，违规作业屡禁不止……21
（三）监管工作重表轻里，检查执法不严不实……21
七、事故整改和防范措施……21
（一）树牢安全发展理念……21
（二）扎实推进矿山治本攻坚三年行动……22
（三）严格现场安全风险管控……22
（四）强化警示教育和安全培训……23
（五）深入开展矿山行业瞒报事故大起底……23

2024年7月12日8时30分许，峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿（以下简称“流源铁矿”）作业人员在2#斜坡道+45m中段南侧9号装矿巷区域排险作业时，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失166.35万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）以及《江西省人民政府办公厅关于印发〈江西省生产安全事故报告和调查评估办法〉的通知》（赣府厅发〔2022〕38号）有关要求，2024年8月15日，吉安市人民政府对此事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源局、市总工会、峡江县人民政府等相关单位参加的吉安峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿“7·12”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），国家矿山安全监察局江西局和市检察院也派员参加，同时聘请有关技术专家参与调查，并邀请市纪委监委介入。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证、技术认定、问询谈话及综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故瞒报过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故整改和防

范措施。

经调查认定，该起事故是一起因企业擅自组织非法生产，安全管理不到位，在顶板围岩不稳定的情况下，作业人员冒险作业造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后企业实施了谎报瞒报事故的行为。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

流源铁矿隶属峡江县戈坪铁矿有限公司(以下简称戈坪公司)，戈坪公司成立于2012年12月，位于吉安市峡江县戈坪乡芳洲流源村，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人黎根芽，占股100%，注册资本伍佰万元整。《营业执照》统一社会信用代码91360823058811439 9，有效期自2012年12月3日至2032年12月2日，经营范围为铁矿石开采、加工、销售，铁精粉加工、销售。戈坪公司总经理、矿长为刘敏，安全副矿长为龚生根，生产副矿长为邱外平，机电副矿长为曾庆森，2#斜坡道区域安全管理人员为罗建昌。

（二）事故企业许可情况

1.采矿许可证。2013年1月19日，戈坪公司初次取得原江西省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，有效期至2023年1月29日。2023年3月15日，取得江西省自然资源厅换发的《采矿许可证》，证号为C3600020090521200166 32，开采矿种为铁矿，

开采方式为地下开采，生产规模10万吨/年，矿区面积2.1759平方公里，有效期自2023年1月29日至2028年1月29日。

2.安全生产许可证。2020年5月7日，流源铁矿取得江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证号为(赣)FM安许证字〔2020〕M1757号，许可范围为铁矿10万吨/年，斜坡道开拓,+45m、+15m中段地下开采,有效期自2020年5月7日至2023年5月6日。2023年3月15日，取得江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》，证号为(赣)FM安许证字〔2023〕M1866号，许可范围为铁矿10万吨/年、斜坡道开拓、+15m中段地下开采，有效期自2023年5月26日至2026年5月25日。

（三）矿山建设生产情况

1.安全设施设计情况。2013年10月23日，原江西省安全生产监督管理局下发《关于峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿地下开采工程初步设计安全专篇的审查意见》(赣安监非煤项目设审〔2013〕070号)，审查意见明确设计采用斜坡道开拓，设置西、北两区。其中，西区(3～6线)建设1#、2#两个斜坡道，共设+75m、+45m、+15m、-15m、-45m、-75m、-100m中段；北区（6线～8线）建设3#斜坡道，共设+75m、+40m、+10m、-20m、-45m、-50m中段。西、北区通过+45m中段连接。矿山分两期建设，一期开拓西区+75m、+45m、+15m中段，二期开拓西区-15m、-45m、-75m、-100m中段和北区+75m、+40m、+10m、-20m、-45m、-50m中段。

2.开采及基建情况。流源铁矿西区开拓至+75m、+45m、+15m、-15m中段，采矿方法为房柱法和有底柱浅孔留矿法。安全设施设计、评价报告等资料表明，截至2023年3月15日，+45m中段已回采完毕，+15m中段v2已回采完毕，正在进行v1矿体的回采作业。

（四）事故发生经过

2024年7月12日7时许，凿岩工何仕政、张峰源向安全副矿长龚生根报告，2#斜坡道+45m中段南侧9至11号装矿巷区域已回采完，出矿前需要进行排险作业。经龚生根批准同意后，何仕政于7时30分许违规驾驶摩托车搭载张峰源下井，到达指定作业面，两人在2#斜坡道+45m中段南侧9号装矿巷区域开始排险作业。8时20分许，何仕政和张峰源分头进行排险作业，张峰源继续负责9号装矿巷区域的排险作业，何仕政在11号装矿巷靠近10号装矿巷区域进行排险作业。8时30分许，何仕政听到张峰源的叫声后，立即赶往查看，发现张峰源斜躺在矿堆上。当时，张峰源意识清醒，能够正常交流，并向何仕政反馈是在作业过程中被掉落的石头砸伤，何仕政将张峰源转移至周边安全区域。随后，何仕政出井找人救援，将张峰源送往医院救治。

（五）事故现场情况

事故调查组在对有关人员询问基础上，通过察看现场及综合分析判定事故地点位于流源铁矿2#斜坡道+45m中段南侧运输巷

与 9 号装矿巷交叉处区域。（见图 1、图 2）。

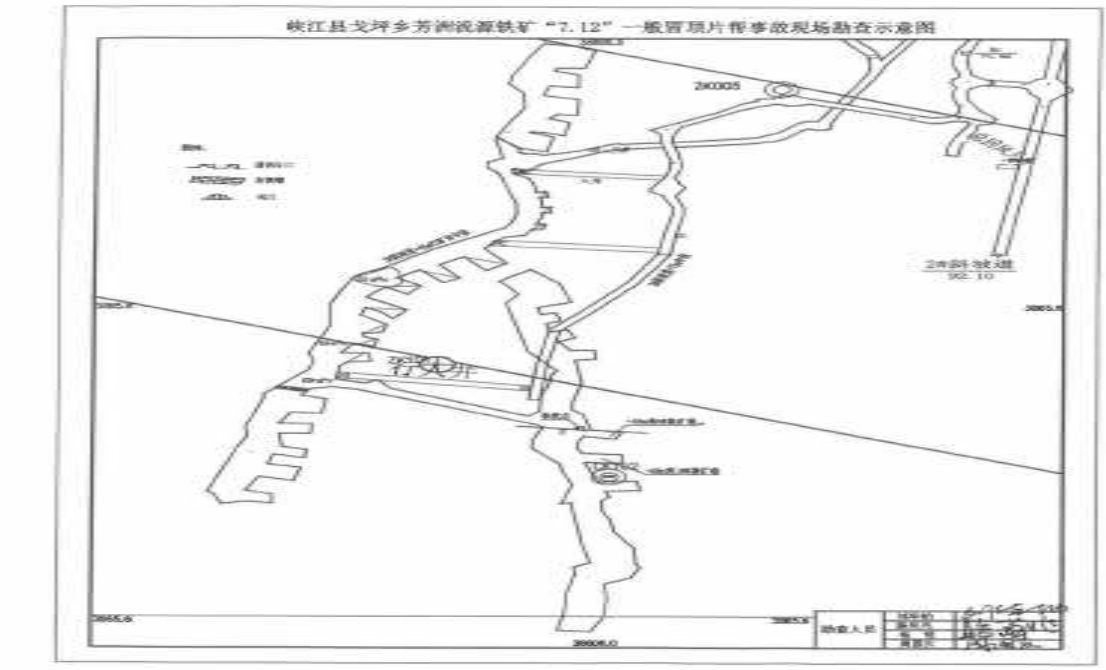


图 1 事故现场勘查示意图



图 2 事故现场相片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况。张峰源，男，汉族，38岁。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该起事故造成直接经济损失166.35万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年7月12日8时40分许，何仕政将张峰源转移至周边安全区域。9时许，何仕政出井找人救援，赶到监控室（民工宿舍），告知工友井下发生了事故，并请求工友刘海军、何东海、李易勇等人下井开展救援工作。修车工符森水听到有事故后拨打电话向刘敏汇报事故情况，刘敏随即安排安全管理人员姚金江赶赴事故现场进行处置。9时15分许，何仕政、刘海军等人陆续抵达事故地点，发现张峰源右大腿外侧有一处较大伤口正在流血，且因身体疼痛无法自行行走。刘海军见状立即将张峰源背至主巷道区域休息等待救援。9时30分许，姚金江驾驶皮卡车到达现场，众人合力将伤者张峰源抬上车，迅速送往新余市银河医院进行救治。

（二）医疗救治和善后情况

2024年7月12日10时许，张峰源被送抵医院后，院方随即展开救治工作。11时许，姚金江通过电话向刘敏报告了张峰

源的救治情况（张峰源病情危急），并建议刘敏尽快赶赴医院处理相关事宜。12 时许，经主治医生诊断确认，张峰源因脾脏破裂导致失血性休克，虽经全力抢救仍不幸离世，医院出具了死亡证明。14 时 30 分许，张峰源的遗体被转移至新余市渝水区殡仪馆（新余市人文事业有限公司）。7 月 13 日，死者张峰源的家属抵达殡仪馆，刘敏与死者妻子进行了沟通协商，经协商一致后签订《死亡补偿协议书》，协议约定补偿死者家属人民币 166 万元。随后，张峰源的遗体在殡仪馆内进行了火化。

（三）事故信息报告及谎报瞒报情况

2024 年 7 月 12 日，流源铁矿主要负责人刘敏接到事故情况后，未按照国家有关规定上报事故情况，实施了瞒报。

2024 年 7 月 31 日，吉安市应急管理局接到群众举报流源铁矿发生一起事故，死亡 1 人。

2024 年 8 月 1 日，刘敏召集龚生根、邱外平、曾庆森、罗建昌、姚金江、何仕政等人开会，统一事故基本情况口径，谎报事故地点，销毁和伪造证据。

2024 年 8 月 2 日，吉安市应急管理局组织执法人员对举报事故进行了核查。经核查，群众举报属实。

2024 年 8 月 15 日，吉安市应急管理局报请市政府依法成立事故调查组，对此事故开展调查。调查询问过程中，戈坪公司有关人员按之前统一口径作伪证，谎报事故情况，妨碍事故调查。

2025 年 3 月 28 日，事故调查组在与公安部门行刑衔接过程中，发现戈坪公司蓄意串供、谎报事故地点等问题。在之后的补充调查过程中，发现该矿事发区域未在安全生产许可范围，存在非法采矿行为。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，涉事企业组织人员开展救援工作，将伤者送往医疗机构救治。但应急处置和救援方式不当，事故现场目击者未及时通过井下通信系统和应急电话上报险情，而是采取跑出井口喊人施救的方式。转运伤者过程中，矿方救援人员未采用担架而是直接背扶。此外，事故单位主要负责人刘敏未按照国家有关规定报告事故情况，破坏事故现场销毁证据，对事故情况实施了瞒报、谎报。

三、事故直接原因

（一）现场勘察情况

事故发生点位于+45m 中段南侧运输巷与 9 号装矿巷交叉处区域。在排险作业之前，南侧运输巷（9 号装矿巷至 11 号装矿巷之间段）进行了采矿作业，开采对象为 v1 矿体。其中，该段运输巷断面尺寸为 9.3 米（宽）×6.9 米（高），9 号装矿巷断面尺寸为 2.2 米（宽）×4.8 米（高）。9 号装矿巷沿断层面布置，该断层切割了南运输巷，巷道顶板由绿泥千枚岩构成，呈薄层状分布，节理裂隙发育，岩层稳定性较差，具有极易冒落的特

征。然而现场未采取任何支护措施，也未设置其他必要的安全防护设施。

（二）技术分析情况

根据地质勘查和安全现状评价等技术资料，该矿区矿床水文地质条件简单，工程地质和环境地质条件均为中等类型，岩体质量分级为Ⅲ级。矿区围岩和矿体整体稳固性较好，但局部受构造影响存在破坏现象，主要表现为内部节理、裂隙发育。矿层顶板由绿泥千枚岩和绢云千枚岩组成，属油性岩体，呈层状分布且缓倾斜，爆破后易受爆轰冲击波和振动影响，导致岩层结构稳定性降低。此外，+45m 中段南运输巷受断层切割影响，围岩整体性变差，加之采矿作业导致巷道跨度增大，增加了冒顶事故的风险。

（三）直接原因分析

+45m 中段南侧 9 号装矿巷道顶板岩性为绿泥千枚岩，呈薄层状构造，节理裂隙发育且较为破碎。区域内地质构造复杂，断层切割通过+45m 中段南运输巷，事故地点位于巷道交叉部位，属构造应力集中影响区。流源铁矿擅自组织非法生产，未按设施设计要求进行开采，巷道跨度大、暴露面积较大，顶板易冒落垮塌。作业人员安全意识淡薄，现场安全确认不到位，且在撬毛排险作业过程中站位不当，导致作业期间发生冒顶片帮事故，造成 1 名矿工不幸遇难。

四、相关单位存在的主要问题

（一）戈坪公司(流源铁矿)

1.安全生产管理体系不健全。一是技术管理机构不健全，未设立专门的技术管理机构，缺少总工程师、采矿、地质等专业技术人员[1]；二是全员安全生产责任制落实不到位，管理人员岗位调整随意，未及时更新任命文件，管理人员能力水平与岗位不匹配，人员职责不清；三是安全管理人员履职不到位，矿山任命的张琪和姚金江虽持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，但张琪并未实际履行安全管理工作职责，而是违规安排未取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》的罗建昌全面负责2#斜坡道区域的安全生产管理，并兼任硐口值班员。

2.现场安全管理混乱。一是矿领导及管理人员未能严格履行岗位职责，领导带班下井制度落实不到位，未与工人同下同上，存在脱岗、离岗现象；二是未严格执行出入井安全检查和登记制度，人员出入井登记流于形式，井口值班人员未按规定在从业人员下井前进行安全检查和入井登记；三是未有效落实隐患排查治理制度，未按要求开展顶板分级管理和顶板管理专项检查，日常安全检查工作流于形式，未能及时发现并消除事故隐患。

3.违法违规生产。一是非法开采，在安全生产许可证延期后，

[1]《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）要求：地下矿山应当配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电等工作的副矿长，所配备人员应当具有矿山相关专业大专以上学历或者中级以上专业技术职称，且不得在其他矿山兼职。煤矿、金属非金属矿山、尾矿库应当配备相关专业中专以上学历或者中级以上专业技术职称的专职技术人员。

+45m 中段未纳入许可范围，企业擅自组织生产作业，在该区域进行采矿活动。二是采矿方法擅自变更，将原设计的房柱法和有底柱浅孔留矿法变更为无底柱浅孔留矿法，且存在采场放矿过度现象，导致巷道顶板及采场空区暴露面积过大，形成顶板大面积垮塌的安全风险。三是安全规程执行不到位，未严格执行“先支护、后作业”的安全规程，特别是在采掘过程中遇到构造破碎带、局部裂隙发育地段时，未按安全设施设计要求采取有效支护措施，也未采取可靠防护措施防范巷道顶帮构造破碎带带来的安全风险。

4.安全教育培训和技术交底不到位。一是安全教育培训工作落实不到位，培训内容缺乏针对性和实效性，致使从业人员未能系统掌握必要的安全生产知识、规章制度和应急处置措施等；二是新入职员工岗前安全培训时长未达到最低规定要求[2]；三是安全技术交底工作存在不足，未能有效向施工班组传达安全操作要点，导致从业人员安全操作技能掌握不到位。

（二）峡江县应急管理局

峡江县应急管理局系矿山行业安全生产监督管理部门，监管责任落实不到位[3]。编制的 2024 年度执法计划没有根据实际对

[2]《生产经营单位安全培训规定》第十五条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

[3]《吉安市矿山企业网格化管理责任清单》（二）矿山安全生产监管部门责任第6点：按职责和年度计划开展矿山安全大检查，严格安全检查标准和内容，全面检查矿山生产过程中存在的安全隐患，特别是要对照《金属非

矿山执法检查任务细化次数和频率，检查不深入，对井下存在的安全风险和问题隐患未能早发现、早处理。开展查处瞒报事故“大起底”行动不深入、不彻底，瞒报事故“大起底”宣传贯彻不到位。对流源铁矿未按规定健全安全管理机构、配备安全管理人员和专业技术人员、现场管理混乱、+45m 中段非法生产和瞒报事故等问题失察。

（三）戈坪乡人民政府

戈坪乡人民政府属地安全生产管理责任落实不到位[4]，对流源铁矿未按规定健全安全管理机构、配备安全管理人员和专业技术人员、现场管理混乱以及瞒报事故等问题失察，未有效落实属地监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

张某，男，群众，流源铁矿凿岩工。其安全意识淡薄，未确认作业现场环境安全即开始作业，对事故的发生负直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

刘某，男，群众，戈坪公司总经理、流源铁矿主要负责人、

金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）的要求排查矿山企业重大生产安全隐患，严格落实隐患“闭环管理”。

[4]《吉安市矿山企业网格化管理责任清单》（三）乡镇政府领导责任第3点：对辖区内矿山企业每月检查一次生产安全隐患并建立档案，对上级检查指出的问题落实整改情况抓好督促整改落实，对所有发现的生产安全隐患落实“闭环管理”。

矿长。其未认真依法履行主要负责人的安全生产职责，未依法建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按要求配备安全管理人员和专业技术人员；未依法组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对从业人员教育培训不到位；未依法组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。同时，组织非法开采，在未取得安全生产许可的+45m 中段进行采矿。事故发生后，未按照国家有关规定报告事故情况。在事故调查中作伪证并组织指使他人作伪证、销毁和伪造证据，谎报事故发生地点，妨碍事故调查。对事故的发生及事故瞒报负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五、七项[5]和第八十三条第二款[6]等规定，涉嫌刑事犯罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[7]、《中华人民

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照

共和国刑法》第一百三十四条[8]、第一百三十四条之一第三项[9]等规定，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。同时建议发证部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[10]之规定，撤销其与矿山安全生产有关资格证书。

（三）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的党员干部、公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关依纪依规处理。

（四）建议给予行政处罚的有关责任人员

1.黎某，男，群众，戈坪铁矿公司法定代表人、流源铁矿控股人。其长期不到岗履职，未依法建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未依法组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未依法组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作

刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[8]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处1年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

机制，未对流源铁矿安全生产工作进行督促、检查，对事故的发生负有领导责任和瞒报行为失管失察。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五项等规定，建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]等规定给予行政处罚。

2.龚某，男，群众，流源铁矿安全副矿长，实际全面负责井下生产、安全、技术等工作。其未依法对从业人员进行安全生产教育培训、技术交底和开展危险源辨识和评估，未督促落实重大危险源安全管理措施，参与组织非法生产，安排工人在未取得安全生产许可的+45m 中段进行采矿，未按规定要求对矿山安全生产状况进行检查，未能及时排查生产安全事故隐患并提出整改意见，对事故的发生负管理责任。在事故调查中作伪证，参与串供，谎报事故基本情况，妨碍事故调查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五项等规定[12]、《生产

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款[13]，建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项[15]等规定给予行政处罚。

3.曾某，男，群众，流源铁矿机电副矿长，事发当日带班矿领导。其未严格履行带班领导职责，事故当日下井巡查1小时后就以身体不适为由返回地面，且未向主要负责人报告申请更换带班领导就擅自脱离岗位，未与工人同时升井，导致未能及时发现和组织消除事故隐患和险情，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项等规定，建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

---

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款：事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

（二）伪造或者故意破坏事故现场的；

（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；

（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

（六）事故发生后逃匿的。

第九十六条等规定给予行政处罚。

4.邱某，男，群众，流源铁矿生产副矿长，实际负责后勤（含炸药、雷管发放）工作。其履职不到位，未对从业人员进行安全技术交底，未开展风险辨识和评估并督促落实重大危险源的安全管理措施，未有效制定科学的采掘计划并实施，参与组织非法生产，发放给工人炸药、雷管等爆破器材在未取得安全生产许可的+45m中段从事采矿活动，对事故的发生负有管理责任。在事故调查中作伪证，参与串供，妨碍事故调查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款等规定，建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项规定给予行政处罚。

5.何某，男，群众，流源铁矿凿岩工，两人掘进小队（何仕政和张峰源）负责人。其安全意识淡薄，缺乏必要的风险防范意识。事发当日，擅自与张峰源分开进行单人排险作业，未严格遵守本单位排险作业操作规程。应急救援措施不当，互保、联保能力严重不足。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[16]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七

[16]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

条[17]规定，责令戈坪公司按企业内部管理规定予以处理。因其在事故调查中作伪证，谎报事故基本情况，妨碍事故调查，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款规定，建议峡江县应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项规定给予行政处罚。

6.姚某，男，群众，流源铁矿专职安全生产管理人员，实际为 3#斜坡道基建工程施工队管理人员。在事故调查中作伪证，参与串供，谎报事故基本情况，妨碍事故调查。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款，建议峡江县应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项规定给予行政处罚。

7.罗某，男，群众，流源铁矿 2#斜坡道区域安全管理人员，2#斜坡道硐口值班员，协助安全副矿长龚生根管理 2#斜坡道井下区域生产、安全、技术等工作。其履职不到位，未取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》从事井下安全管理工作，未对从业人员进行应急教育和培训，未开展风险辨识和评估并督促落实重大危险源的安全管理措施；参与组织非法开采，安排工人在未取得安全生产许可证的+45m 中段进行采矿，未按规定要求对矿山安全生产状况进行检查，未能及时排查生产安全事故隐患并

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

提出整改意见，对事故的发生负管理责任。事故发生后，销毁并伪造有关证据、资料，妨碍事故调查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五项等规定，建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第三项等规定给予行政处罚。

（五）建议行政处罚的事故单位

峡江县戈坪铁矿有限公司，未依法严格落实矿山安全生产主体责任，未依法有效落实安全教育培训制度，未依法配备安全管理人员和专业技术人员，未严格落实人员出入井管理制度，未建立安全风险分级管控制度并制定安全防范措施，未及时发现并消除事故隐患，组织非法生产，在未取得安全生产许可证的+45m中段进行采矿，未按照国家有关规定报告事故情况，且在事故调查中组织串供，谎报事故基本情况，妨碍事故调查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[18]、第二十八条第一款和第四款[19]、第四十一条第一款和第二款[20]、第四十四条第

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制

一款[21]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[22]第九条第一款[23]、第十六条第一款[24]等规定，对事故的发生和谎报、瞒报负有主体责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《安全生产许可证条例》等规定给予行政处罚。

（六）对有关责任部门的处理建议。

建议戈坪乡人民政府、峡江县应急管理局向峡江县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任缺失，漠视矿工生命安全。戈坪公司法治观念和安全意识淡薄，重生产轻安全，生产建设与安全管理严

度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[22]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[23]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[24]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款：事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

重脱节，不按设计组织施工，擅自变更采矿方法，顶板安全管理制度不落实，重大风险没有及时消除，2022年发生一起较大生产安全瞒报事故，没有深刻吸取教训反以为侥幸过关，2024年非法生产致使再次发生事故，且仍实施瞒报，性质尤为恶劣。

（二）矿山安全管理混乱，违规作业屡禁不止。流源铁矿安全管理人员配备不到位、技术管理机构不健全，“五职”矿长和专业技术人员挂靠走形式，安全教育培训和出入井、顶板管理等制度形同虚设，技术交底和现场安全确认要求落实不到位，“三违”行为时有存在。

（三）监管工作重表轻里，检查执法不严不实。峡江县应急管理局和戈坪乡人民政府安全监管重部署、轻落实，缺乏跟踪问效。监管能力和水平不足，没有真正发挥网格化作用。监管执法失之于宽、失之于软，对违法违规企业缺乏震慑。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念。各地各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，强化底线思维，增强红线意识，全面落实党委政府领导责任、部门监管责任、企业安全生产主体责任。要以贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见〉

的通知》为主线，认真对照国务院安委会《关于防范和遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》任务清单，逐条逐项抓好落实，推动构建党政领导、各级安防委统筹、行业部门管理、业务部门监管、行业自律、生产经营单位主责、职工参与、基层末梢执行、社会监督的安全生产工作格局，切实履行“促一方发展、保一方平安”政治责任，大力推动矿山安全治理转型升级，以高水平安全保障高质量发展。

（二）扎实推进矿山治本攻坚三年行动。深入学习宣传贯彻我省固本强基提升本质安全水平“1+7”政策文件，全面压实安全生产责任链条，深入实施“人防、技防、工程防、管理防”措施。要建强专业监管队伍，改进监管执法作风，切实提升发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平。完善基层安全网格治理工作机制，扎实开展隐蔽致灾因素普查工作，强化矿山重大灾害风险治理和安全科技支撑，推进矿山在线监控监测系统建设与运用，推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化智能化升级改造，不断提高矿山本质安全水平。

（三）严格现场安全风险管控。健全矿山企业安全管理体系，配齐配强工程技术和安全管理人员，着力解决“草台班子”抓安全问题。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格督促落实矿领导带班下井、出入井登记、井下交接班、安全技术交底等制度要求。严格外包施工队伍安全管理，严厉打

击以包代管、不按设计乱采乱挖等重大违法行为。建立和完善采场单体设计编制、审查、批准等制度，组织开展安全设施设计符合性自查，加大日常生产过程中对采场及周边安全风险分析，严把较大松石撬毛、危险区支护加固、围岩稳定性相对较差区域作业等临时性作业审批关，科学制定支护设计方案，强化现场监护，严防漏管失控，严禁违章指挥和空顶违规冒险作业。加快推动矿山企业建立完善企业事故隐患内部报告奖励机制，引导广大矿山企业职工群众自觉主动，从人的不安全行为、设施设备的不安全状态、环境的不安全因素、安全管理存在的缺陷等方面持续开展动态自查自纠。

（四）强化警示教育和安全培训。坚持开展“事故警示教育日”活动，持续督促矿山企业全面贯彻落实国家矿山安全监察局《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》，切实提高现场安全管理水平。要组织一线从业人员开展工伤预防安全培训，不断增强从业人员安全意识、安全技能，有效杜绝“三违”行为。

（五）深入开展矿山行业瞒报事故大起底。各级政府及相关部门要建立健全举报奖励制度，加大宣传力度，拓宽举报渠道，严肃举报核查，严惩瞒报行为。要充分发挥信息化手段支撑作用，完善矿山入井人员活动轨迹动态监测等技防系统，井口、主要作业地点必须安装视频联网监控。要深入开展警示教育，提升矿山企业主要负责人和有关人员的依法办矿、依法管矿意识，持续营

造不敢瞒、不能瞒、不想瞒的浓厚氛围，坚决维护矿山良好安全生产秩序。