泸县玉蟾泸县某石材厂“7·7”一般 高处坠落事故调查

来源：泸县应急管理局 发布时间：2025-09-02 09:45:24 浏览次数： 253 次 【字体：小 大】

泸县玉蟾泸县某石材厂“7·7”一般

高处坠落事故调查报告

2025年**7**月**7**日**6**时**53**分，泸县某石材厂切边加工车间南侧搭建彩钢棚过程中，作业人员陈某贵不慎将钝化管触碰高压电线后从彩钢棚横梁上坠落至经济损失**86**万元。

事故发生后，县应急管理局、玉蟾街道办事处等部门（单位）立即赶赴现场指导救援处置工作。玉蟾街道办事处立即启动事故应急处置预案，成立置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第**493**号）等法律法规的规定，泸县人民政府成立以县应急局、县公安局、县总工会、玉蟾街道办事处组成的泸县玉蟾泸县某石材厂“**7·7**”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请县检察院和县

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查询问、调阅资料、综合分接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人和有关问题的处理建议以及事故整改防范措施建议。

经调查认定，泸县玉蟾泸县某石材厂“**7**·**7**”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业致触电坠地死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

泸县某石材厂，统一社会信用代码：**925105X1MAX7CXXXXP**；注册日期：**2014**年**5**月**9**日；类型：个体工商户；经营者：朱某虎；组成形式：个围：石材生产、加工、雕刻销售及安装。

（二）事故发生单位安全管理情况

泸县某石材厂现有生产作业人员**5**人，制定了电工、岗位职业健康、切割机、行车工等操作规程，建立了**1**个安全生产责任制管理办法、**5**个安全生账。

（三）**10**千伏高压电线及巡视情况

2013年，**10**千伏华和喜一线、**10**千伏华和喜二线（原名**10**千伏嘉蓝线）建成投入使用，线路起始于**110kv**龙华变电站，终止于和喜翡翠半岛、恒大

2024年**2**月，泸县某置业有限公司（移交方）与国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司（接收方）签订《供配电设施资产无偿移交协议》，将喜二线）移交其管理，泸州市三新供电服务有限公司龙城分公司（以下简称：三新公司龙城分公司）负责线路运行维护。

2025年至今，三新公司龙城分公司片区配电运维电工每月对**10**千伏华和喜一线、**10**千伏华喜二线线路设施进行了巡视。

（四）彩钢棚搭建情况

2025年**6**月**20**日，朱某虎联系三新公司龙城分公司片区配电运维电工涂某树对搭建彩钢棚现场进行查勘，涂某树告知朱某虎：“彩钢棚顶面距离电朱某虎未按规定履行报备手续。

6月下旬，朱某虎电话联系陈某贵[]，计划在切边加工车间南侧搭建彩钢棚。**6**月**29**日，陈某贵到泸县某石材厂现场查勘后，与该厂达成口头协议，贵负责组织作业人员施工和现场安全，工资为**350.00**元**/**天，其他作业人员为**300.00**元**/**天。

（五）属地政府监管履职情况

2025年以来，玉蟾街道办事处召开安全工作例会**6**次，召开安全生产工作议题会议**4**次；检查辖区内各类生产经营单位**128**家次，发现安全隐患**172**条知识，累计悬挂横幅**40**余条，发放宣传资料**8000**余份，举办安全知识讲座**11**场，覆盖企业员工**600**余人次；组织企业**200**余人参加安全生产培训，指导**13**家

（六）事故发生经过

2025年**7**月**5**日至**7**月**6**日**12**时，陈某贵组织作业人员谢某[]和罗某林[]进场，搭建泸县某石材厂切边加工车间南侧彩钢棚立柱和焊接横梁框架。

7月**7**日**6**时**10**分许，陈某贵、谢某和罗某林**3**人到达泸县某石材厂，开始清理工具和切割钝化管。

6时**30**分，泸县某石材厂朱某虎到达施工现场。

6时**40**分许，陈某贵（未佩戴使用安全帽和安全绳）从脚手架爬到钢架棚东面横梁上实施第一根钝化管焊接。

6时**53**分，谢某从叉车爬到彩钢棚西面的行车横梁上；同时，坐在彩钢棚东面横梁上的陈某贵接过罗某林从地面竖直递上来的长**5.9m**的钝化管，在千伏华和喜一线，陈某贵瞬间从横梁上坠落，头脑着地，背部朝天，头部大量出血，随即罗某林上前将陈某贵翻身抱在怀里查看伤情，现场的朱某虎立即

（七）事故现场情况

事故现场位于泸县某石材厂切边车间南侧，搭建的彩钢棚（长**8.5m**×中部宽**4.5m**）呈不规则四边形，彩钢棚东面横梁上悬挂焊接电线和尼龙拉绳；移动脚手架，脚手架顶面距横梁高**1.1m**；地面有一根方形“精品钝化管”（长**5.9m**×宽**0.06m**×厚**0.04m**），钝化管一端**0.15m**内有多处可见受异常高温形；地面有**1**处不规则血迹（长**0.4m**、宽**0.2m**）。

彩钢棚东侧上方有**3**条高压线路（分别为**10**千伏华和喜一线、**10**千伏华和喜二线和**10**千伏华关沱线），电杆上有明显安全警示标识。彩钢棚位于＃**–12**＃电杆之间，电杆线路实测对地距离为**7.4m**；**10**千伏华和喜一线距彩钢棚顶面垂直高度为**2.9m**，距彩钢棚东面平行间距**2.5m–3.0m**；华和喜一线与测对地距离为**8.93m**。

详见图**1**、图**2**、图**3**。



图 1：事故发生时视频截图照片



图 2：事故发生后现场照片

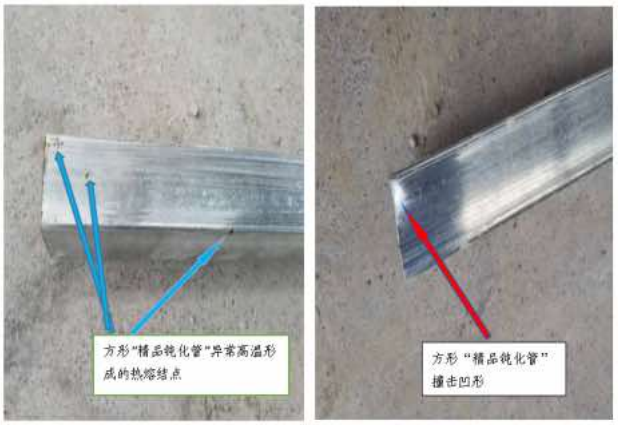


图 3：钝化管上的热熔结点及撞击凹形

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

陈某贵，男，汉族，50岁，身份证号码：51052119XX101X0XXX，家住：泸县福集镇X村X组X号；未取得高处、焊接与热切割特种作业操作资格证

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）统计，事故造成直接经济损失86万元。

（九）天气情况

根据泸县气象局提供的气象证明：7月7日05时至10时期间，玉蟾街道天气晴，平均气温26.1℃，无降雨，平均风速1.2m/s,极大风速4.0m/s。无雷

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月7日6时55分，朱某虎拨打120急救电话。7时03分，泸县人民医院急诊医务人员达到现场；7时11分，将受伤人员陈某贵送至医院抢救。7时

7时20分,玉蟾街道办事处值班室接县总值班室电话核实事故情况；7时21分,值班人员电话联系龙华村负责人张某贵核实事故情况；7时45分，街道局报告现场情况。

7时25分，县应急管理局接朱某虎电话报告事故情况；7时31分，县应急管理局值班室接县总值班室电话；7时45分，县应急管理局接玉蟾街道办相关人员到达事故现场；8时32分，向市应急管理局书面报告事故情况。

8时30分，县总值班室书面向市政府总值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县政府高度重视，要求科学组织应急救援，妥善做好死者善后工作，依法依规开展事故调查。同时，县应急管理局、玉蟾街道办事处场勘查、事故调查、善后处理和社会稳控等工作。

（三）医疗救治和善后处理情况

1.医疗救治情况

7月7日6时55分，泸县人民医院120急救中心接泸县某石材厂朱某虎电话，遂指派急诊医务人员赶赴现场救治；7时03分，急救人员到达现场对陈某续抢救；8时00分，陈某贵因伤情过重，经抢救无效死亡。

2.善后处理情况

玉蟾街道办事处和事故单位成立善后工作组，积极做好事故善后工作。事发当天，泸县某石材厂与死者家属签订赔付协议书；7月12日，死者安葬然。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，泸县人民政府立即启动生产安全事故应急处置预案，县政府和有关部门（单位）响应及时、行动迅速、救援有序、处置得当，当地社

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、调查取证、视频监控、司法鉴定，事故直接原因：陈某贵在距地面4.5米高的彩钢棚横梁上焊接作业，未佩戴使用安全帽和安全绳，触碰高压电线后坠落至地。

（二）尸体鉴定情况

根据四川菲斯特司法鉴定所出具的司法鉴定意见：陈某贵系触电后坠落致颅脑颈部重度损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

1.根据泸县气象局提供的气象证明，事发当日无雷雨天气，排除天气情况引发事故。

2.通过现场勘查、排查走访、调取监控视频、询问当事人等情况，暂未发现他人加害的证据，初步排除刑事案件。

（四）间接原因分析

1.泸县某石材厂，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。未落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理机制，未对外来作业人员陈某贵在高
外来施工作业人员从业资质资格审查把关，现场焊接和高处特种作业人员未取得相关培训考核合格证书；未对外来施工作业人员进行现场安全交底并告
施；未采取有效技术、管理措施纠正并消除高处作业人员没有佩戴使用安全帽和安全绳的问题。

2.属地政府履行安全监管责任不到位。安全发展理念树立不牢，统筹发展和安全有差距，落实安全生产责任制不到位，未督促事故单位落实安全生
建彩钢棚的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

泸县某石材厂，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任，安全风险辨识管控不到位、安全隐患排查治理不力、教育和培训未落实。

1.安全风险辨识管控不到位。未对高压电线路下面搭建彩钢棚和高处作业存在的触电和坠落风险进行辨识和评估，未采取相应的安全防范管控措施

2.安全隐患排查治理不力。未检查发现现场作业人员陈某贵未取得钢结构安装资质及现场作业人员均未取得焊接与热切割和高处特种作业资格证；
行为。

3.教育和培训未落实。外来作业人员进场施工作业，未对其进行现场安全交底以及告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）属地政府

玉蟾街道办事处，负责辖区内企业安全生产监督管理，履行属地安全监管职责不到位。未有效指导、督促泸县某石材厂落实安全生产主体责任，
为。

五、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

陈某贵，违规承接彩钢棚搭建，未取得高处、焊接与热切割作业资格证，在距地面4.5米高的彩钢棚横梁上焊接作业，未佩戴使用安全帽和安全绳
端触碰高压电线致其坠落死亡，对事故发生负主要直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.朱某虎，泸县某石材厂经营者，未依法履行安全生产职责。未有效督促彩钢棚搭建作业人员落实安全操作规程；未对高压电线路下违规搭建彩钢
相应的安全防范管控措施；未检查发现现场作业人员陈某贵未取得钢结构安装资质及现场作业人员均未取得焊接与热切割和高处特种作业资格证；未制
安全帽和安全绳的行为。对事故发生负管理责任，建议由泸县应急管理局依法给予行政处罚。

2.泸县某石材厂，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。对事故发生负管理责任，建议由泸县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对有关监管单位和人员的处理建议

责成玉蟾街道办事处向泸县人民政府作出书面检查并对相关人员进行内部处理。

六、事故防范及整改措施建议

（一）务必提高政治站位，树牢安全“红线”意识

各镇（街道）、县级有关部门和生产经营单位，应进一步提高思想认识，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，强化底
责”“三管三必须”要求，充分认识抓好小微单位（企业）安全的重要性，进一步落实安全监管责任和生产经营单位安全生产主体责任。针对此次事故
条措施的要求，认真制定和严格落实防范整改措施。

（二）深刻吸取事故教训，切实履行监管责任

各镇（街道）应深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强小微单位（企业）、九小场所属地监管责任；要严格督促生产经营单位扎实开展安全隐
营单位扎实开展事故警示教育，切实强化作业人员安全生产意识；要督促生产经营单位加强登高、焊接与热切割等特种作业人员资格审查把关，杜绝违
近的原则”及《泸县小微单位（企业）安全风险隐患集中治理专项方案》（泸县安办〔2023〕52号）

《泸县安全生产委员会办公室关于进一步加强限额以下小型施工活动和零星施工作业监督管理的通知》（泸县安办〔2025〕45号）文件精神，主动靠前、管合力，加大对管辖范围内企业的执法检查力度，进一步规范各行业领域的安全生产行为。

（三）严格落实主体责任，夯实企业安全管理

泸县某石材厂，应依法依规履行生产经营单位安全生产主体责任。要深刻吸取此次事故教训，不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或和风险辨识管控，制定出针对性强、具有可操作性的风险管控措施；按照《电力设施保护条例》（国务院令第239号）的规定，不得在架空电力线路保理，落实全员安全生产责任制；加强安全教育培训，要结合岗位风险、应急处置等开展针对性的安全教育培训，提高作业人员安全意识和应急处置能力；正作业人员的违法违规行为；要落实安全生产有奖举报和企业内部安全风险隐患报告奖励制度，畅通举报渠道，强化奖励政策宣传，提高企业内部员工参

供电公司要加强对电力设施保护区内架空电力线路的全面排查，特别是对高压线路下树木、植物超高及违规兴建建筑物、构筑物等行为进行整治；设施的宣教工作，任何单位、个人不得从事危害电力线路设施的行为，确保电力设施安全。

泸县玉蟾泸县某石材厂“7·7”

点赞 收藏

【打印正文】

上一条：得胜镇开展开学期间校园及周边环境治理工作检查 [2025-09-02]

下一条：张福荣率队到石桥镇、玄滩镇调研当前重点工作 [2025-09-01]