南昌青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程“1·21”起重伤害一般事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2024年3月20日

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位及相关单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 1

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7

（六）其他情况 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 10

（四）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因分析 11

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11

（三）间接原因分析 12

四、有关责任单位存在的主要问题 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 15

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15

（三）其他处理建议 15

六、事故主要教训 19

七、事故整改及防范措施 19

2024年1月21日18时55分许，南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）青山湖大道与丹霞路交叉口作业现场，工人进行吊装污水管作业时发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，市住建局建监中心、区总工会、区住建局、塘山镇政府和青山路派出所分别派员组成的南昌青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程“1·21”起重伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组聘请了有关专家（专家名单见附件）并邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家分析论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**南昌青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程“1·21”起重伤害事故是一起因人员违章指挥、违反起重吊装专项施工方案组织吊装作业导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：南昌市城市排水有限公司（以下简称南昌城

排），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陶某；注册地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号2-4层；经营范围：建设工程施工，施工专业作业，市政设施管理，防洪除涝设施管理，工程技术服务等；公司委托公司党支部书记聂某某全面负责青山湖污水厂治理片区污水整治一期项目，公司工程一部负责人陈某某为该项目现场负责人。

2.施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司（以下简称上海建工），公司类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：杭某某；注册地址：中国上海自由贸易试验区福山路33号；经营范围：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询，城市基础设施的投资建设等；具有安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2016]010032，有效期：2025年11月。公司委托南昌分公司生产经理鲍某某为项目经理，全面负责青山湖污水厂治理片区污水整治一期项目，项目经理助理张某某为项目现场负责人。

3.劳务分包单位：江西高晓建筑劳务有限公司（以下简称高晓劳务），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：万某某；注册地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳路茌港村委会办公楼201室；经营范围：建筑劳务分包，各类工程建设活动等；具有安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字[2022]000088，有效期：2025年10月。公司委托公司陈某某为该项目总负责人，全面负责青山湖污水厂治理片区污水整治一期

项目，公司施工员胡某某为该事发项目现场负责人。

4.监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司（以下简称中昌监理），公司类型：股份有限公司；注册地址：江西省南昌市西湖区桃苑大厦二区A座3楼；法定代表人：谢某某；经营范围：包括建设监理、工程技术咨询（含工程可行性研究报告、工程评估及招投标咨询服务）；取得了工程监理资质证书（编号：E136000100）。公司委托监理总监吴某担任项目总监理工程师，全面负责青山湖污水厂治理片区污水整治一期项目监理工作，余某某担任现场总监理代表履行现场监理日常工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.上海建工。建立了安全生产责任体系，制定了安全生产责任制及各项安全管理制度，明确了各级各类机构安全生产工作职责，制定了安全生产目标管理、安全技术管理、事故机械设备管理、安全生产教育培训、安全生产定期检查及伤亡事故报告和处理制度等12项管理制度，设立了专职安全管理机构及专职安全员，制定了风险辨识和管控方案。但存在安全生产教育培训不扎实，管理人员安全意识不强；污水管吊装作业安全管理不严格，风险管控、隐患排查不深入，严格按照方案作业落实不力，“三违”行为时有发生。

2.高晓劳务。制定了安全生产管理工作制度和安全生产教育培训制度，明确了公司各类人员安全生产工作职责，建立了安全生产责任制。但污水管吊装作业现场安全管理不严格，未按相关

规定组织施工作业，作为劳务分包单位现场负责人，在施工单位专业施工员不在场情况下违章指挥吊装作业，且作业前安全交底未落实。

3.中昌监理。按照合同约定成立项目监理部并派驻监理人员，编制了监理规划及监理实施细则。每周召开一次监理例会，定期向建设单位上报监理周报、提交监理月报。落实施工现场一日三巡，每周一次安全文明施工检查，每月一次安全月检，针对特种作业人员持证上岗、施工机械设备报验、安全专项方案审批论证制定专门工作安排，但是在污水管吊装作业现场存在监理人员经验不足，现场监理不严，对应停工的违章作业未严格落实停工要求。

4.南昌城排。设立青山湖污水厂治理片区污水整治一期项目工作专班，落实专人进行项目管理，主要委托监理方落实项目安全监管，以监理例会形式协调安全生产工作，2024 年 1 月份召开 5 次会议（1 月 18 日、25 日、27 日、30 日两次）学习、部署安全生产有关工作，但仅有 27 日一次针对项目一期工程专门学习传达安全生产工作精神。作为建设单位专门部署安全生产工作落实有差距，组织安全生产监督检查、隐患排查治理不够深入。

（三）事故发生经过

2024 年 1 月 21 日，上海建工生产经理张某某电话安排高晓劳务公司项目负责人陈某某对污水整治项目青山湖大道与丹霞路交叉口处最后一节污水管进行安装以便回填基坑。陈某某安排

现场施工管理员胡某某具体落实，1 月 21 日 8 时许，胡某某通过劳务管理人员姜某某安排民工陈某某和熊某某到现场进行污水管安装作业。工人进场后在约 6 米深的管道基坑底部给混凝土污水井开凿管道连接口，至 15 时许，连接口开凿完成后胡某某联系挖掘机司机聂某某到场清理基坑底部和管道连接口周围渣土。

16 时许，现场监理员潘某巡查到作业现场，发现基坑壁支护横撑不到位、堆土不规范，存在安全隐患，要求现场停工整改，并通过“青山湖 B 区项目沟通微信群”向项目总监理代表余某某和监理工程师李某某报告，余某某和李某某在群里均要求施工方暂停施工，施工方生产经理张某某在群里回复：好的，会做好安全措施。16 时 30 分许张某某到达现场，此时，劳务公司胡某某正组织挖机吊装污水管，监理员潘某在现场向张某某及胡某某叫停了施工，17 时 30 分许施工暂停期间潘某离开现场。在监理员潘某离开后，施工方仍继续组织作业，胡某某在基坑边缘指挥挖机司机聂某某吊装污水管到基坑底作业面，并将民工陈某某和熊某某用挖机斗送至作业面进行污水管安装作业，张某某在基坑边监护，巡检返回的潘某发现仍在作业，潘某遂回到项目指挥部向监理工程师李某某报告，18 时许，李某某向施工方下达“基坑支护不到位”书面停工指令，施工方生产经理张某某进行了签收。18 时 20 分许，潘某再次回到作业现场要求停止施工，但施工作业仍在进行。此时，胡某某指挥挖机采取中间单吊点方式将污水

管从坑底向上吊起约50公分高度，民工陈某某则在基坑底部混凝土连接井和污水管空隙处，将吊起的污水管调整接入连接口。18时55分许，在污水管调整对接安装过程中，污水管发生晃动并撞到陈某某胸部，陈某某受撞击后走到污水管侧面昏迷趴于污水管上，在另一端作业的熊某某立即上前查看并叫唤他，发现他没反应，立即向基坑上方喊撞到人了，胡某某等人随即下到基坑查看情况，并用挖机将陈某某救出基坑。此时，监理工程师李某某从项目部赶到作业现场准予责令停工整改，刚到达现场入口处就得知事发。19时3分许，胡某某拨打120电话，19时20分许，120到达现场并将陈某某送往南昌市第一医院进行抢救，20时5分许，陈某某经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发项目为南昌市青山湖污水厂处理片区污水系统整治工程（一期），整治范围面积18.61平方公里，建设内容主要包括前期管网排查工程、雨污分流工程、管网修复及市政雨污混接点改造及各类附属设施等。事发点为该项目青山湖大道和丹霞路交叉口污水管网安装作业，作业现场沿东北－西南方向开挖一处作业基坑，四周设有围挡，挖机位于基坑围挡外东北侧，距基坑作业点约10米。深基坑长约10米、上宽约2米、下宽约1.8米、深约6米，基坑壁支护不够完全，基坑底部置有一节拟安装的污水管（材质为球墨铸铁管）长6米，直径80公分，重约1.4吨。见图1、图2。

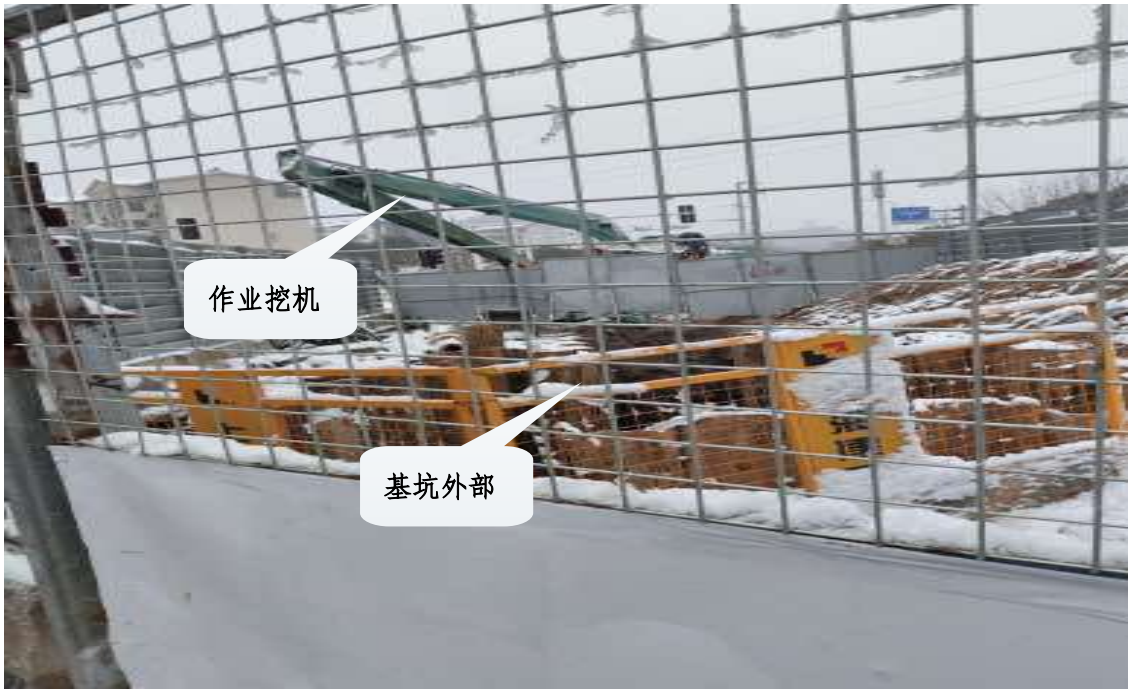


图 1 现场勘察情况

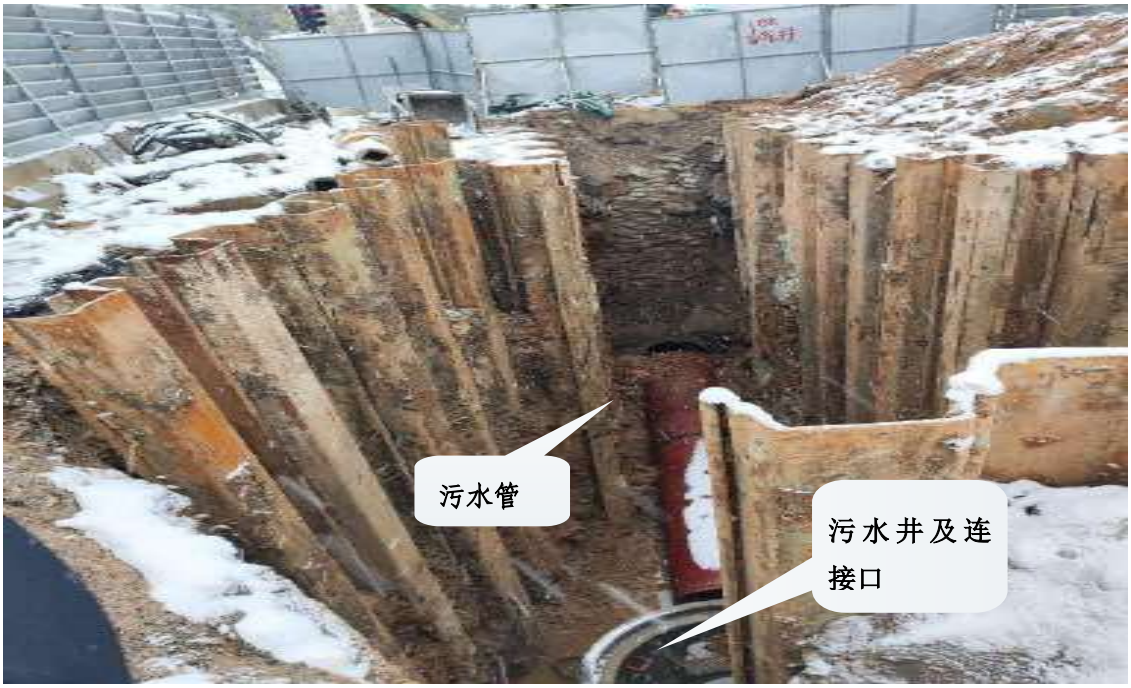


图 2 深基坑内部情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者陈某某，男，汉族，江西省上饶市

万年县上坊乡杉源村人，身份证号：3623******3912，农民工，事故造成直接经济损失约150万元（主要包括人身伤亡补助、丧葬费等费用）。

（六）其他情况

1.相关方合约情况

2023年4月，南昌城排正式与上海建工（联合体牵头人）、上海市政工程设计院及瑞林工程签定《南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）勘察、设计、采购、施工总承包合同》，约定由上海建工作为联合体牵头人负责完成项目施工图纸范围内除弱电下地之外全部内容的施工及材料设备采购，配合项目竣工验收及备案等工作，合同对各方安全生产责任进行了明确。

2022年12月,南昌城排与中昌监理签订建设工程监理合同,约定由中昌监理负责南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）监理工作，同时明确了双方安全责任。

2022年12月上海建工与高晓劳务签订施工劳务合同,约定由高晓劳务公司负责南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）项目的劳务，合同约定明确双方安全生产责任。

2. 污水管吊装作业要求

2023年1月，上海建工根据合同有关规定编制完成《南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）勘察、设计、采购、施工总承包其中吊装专项施工方案》（以下简称吊

装施工方案），并报请监理单位审查后由建设单位审核批准执行。根据吊装施工方案第3章起重吊装施工方案第1.2管节吊装、第1.3管节吊装下沟槽等条款规定：管节吊运安装采用两点起吊，不得单点穿管吊装，吊装物件必须留有充分的安全余地，人不准站在死角。球墨铸铁管采用50T汽车吊起吊，搭配使用柔性绳索双点吊装，严禁采用单点吊、穿管吊等方式吊装。管节吊至沟槽内，使用手拉葫芦或电动葫芦进行管道安装调整。

经查：事发点处于路口，可以使用汽车吊开展吊装作业，而事故球墨铸铁管吊装时，使用挖机进行吊装作业，且采用单点吊方式进行吊装，人员在沟槽内调整对接安装管节时站在污水管和连接井中间狭小死角位置，也未按要求使用手拉葫芦等辅助工具安装管节。

3.天气情况

经对事发地历史天气实况查证，2024年1月21日，星期天，天气：阴转大雪，东北风，风向角度：45°，风力1-3级，全天气温0℃-7℃，降雨量：0.0mm，相对湿度：94%，能见度：4km，天气状况良好，但当日日落时间为17时46分，事发时能见度较低，施工作业受一定影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2024年1月21日18时55分许，事故发生后，高晓劳务公司现场管理人员（施工员）胡某某于19时03分许拨打120急救

电话，同时电话报告公司项目负责人陈某某；上海建工项目生产经理张某某19时许在现场电话报告项目总负责人鲍某某。19时20分许，120将陈某某送往南昌市第一医院进行抢救，高晓劳务胡某某及上海建工夏某某随行到医院。20时5分陈某某经抢救无效死亡，胡某某立即电话报告项目负责人陈某某，并向上海建工生产经理张某某报告陈某某死亡。同在医院陪同的上海建工安全员夏某某，于20时15分许向张某某报告工人死亡，张某某得知后立即向项目总负责人鲍某某报告工人死亡，至1月22日7时许，鲍某某将事故情况报告建设方南昌城排及上海建工南昌分公司领导，但未第一时间向政府有关部门报告。

1月22日10时14分，区应急管理局派员到事发项目部现场核实情况，上海建工华东区域安全总监陆建生如实报告事故情况，区应急管理局立即对事发现场进行初步勘察，并责令停工，保护事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故现场人员积极救治伤者，18时55分许事故发生，19时03分许拨打120电话，现场人员将工人救到地面。19时20分许，120到达现场并将陈某某送往南昌市第一医院进行抢救，事故现场未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

陈某某于18时55分许受伤，19时20分许120救护车就近将陈某某送往南昌市第一医院青山路院区创伤ICU科进行抢救，

20 时 5 分经抢救无效死亡。事故发生后，青山湖区委、区政府领导高度重视，及时指派区应急管理局、区住建局、塘山镇政府等有关部门迅速查明事故原因，指导善后处置，并及时上报事故信息。1 月 25 日，事故发生单位与家属签定赔偿协议，未造成舆情影响，在应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青山湖区及时启动事故应急处置，立即派员核实事发情况和勘察事故现场，区应急局、区住建局、塘山镇政府及青山路派出所等单位快速响应，积极指导相关方做好善后事宜和事发现场安全防范工作，有效防止了次生灾害发生，应急处置组织有序。但在事发情况报送方面，施工方上海建工未按生产安全事故报送要求及时报送事发信息。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.陈某某不具备污水管安装技能，也未按规定使用辅助工具安装污水管，且安全意识淡薄、作业中站位不当，导致被起吊中晃动的污水管撞击是造成事发的直接原因之一。

2.胡某某违章指挥使用挖机采用单点吊的方式吊装球墨铸铁管，未安排专业人员及提供有关安全操作设备，导致约 1.4 吨重污水管在吊装过程中摆动挤压撞击到陈某某致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查专家组对污水系统整治工程“1·21”起重伤害一般事故现场勘察及相关资料（现场照片、视频、笔录）进行分析论证：江西高晓建筑劳务有限公司施工员胡某某违章指挥，组织工人陈某某在缺少安全设备的情况下采用挖机进行吊装污水管施工，造成人员伤亡。

施工单位存在现场管理问题，如未按照审批的专项方案（采用 50T 汽车吊进行吊装）组织施工，违规采用挖掘机进行单点吊、穿管吊施工，且现场特种作业的人员（司索工）未持证上岗等。施工单位存在施工安全问题，如施工现场未按照施工方案配备必需的安全设施（对讲机）、沟槽开挖后基槽工作面不符合规范要求等。建设单位、施工单位存在违法施工问题，如未办理施工许可证，已完工的多条道路、事故现场采用白图（未经过图审的图纸）施工等。

（三）间接原因分析

1.吊装作业安全管理不严格。无专业施工员组织作业，施工方、劳务方均无安全员在场监管，吊装作业违反操作规程，且在深基坑支护不到位存在事故隐患情况下冒险蛮干，作业人员作业前安全交底缺失且不具备安装作业技能。

2.企业安全生产主体责任失守。本次作业因存在基坑支护不到位事故隐患已下达停工指令，事发时施工方、劳务方及监理方均在场，但因安全意识不牢，急于作业收尾而心存侥幸仍然冒险作业，违章指挥、违规作业行为未及时制止，最终安全关层层失

守导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.上海建工集团股份有限公司。作为施工方未落实施工主体责任，将青山湖大道与丹霞路交叉口深基坑污水管道安装作业安排劳务方组织实施，且项目生产经理张某某在现场未按监理方要求停工整改，未安排专业施工人员到场指导，也未对违章指挥、违规作业行为予以纠正和制止。

2.江西高晓建筑劳务有限公司。超越《合同》约定职责组织深基坑污水管道安装作业，施工员（现场管理人员）胡某某不具备专业技能，未按照吊装作业方案组织实施，且违章指挥挖机开展吊装作业和安排非管道安装专业班组工人进行污水管安装作业。

3.江西中昌工程咨询监理有限公司。督促施工方加强作业现场安全管理、落实安全防范措施不够有力，现场监理员在巡查发现基坑支护不到位且下达停工指令的情况下，未按照项目监理部制定的监理员《安全隐患处理制度》果断进行处置，且对施工方违规使用挖机采取单点吊方式进行吊装作业行为未及时有效制止。

4.南昌市城市排水有限公司。作为建设方对污水系统整治工程施工作业实行统一协调、管理不够有力，检查、督促指导施工

方落实作业安全管理、严格按作业方案组织施工不到位，致使作业现场违章指挥、违规作业行为未能得到及时纠正和有效制止。

（二）行业监管部门履职情况

2023年2月20日，南昌市住建局建监中心巡查发现南昌市青山湖区污水厂治理片区污水系统整治工程（一期）勘察、设计、采购、施工总承包项目存在未办理建筑工程施工许可开工建设，市住建局向上海建工集团股份有限公司下发《南昌市住房和城乡建设局责令停工通知书》（洪住建停字〔2023〕第SC0036号），责令施工单位停止施工，并作出行政处罚（洪住建罚决字〔2023〕第063号）。同日，市住建局函告市城市管理和综合执法局，请市城市管理和综合执法局对项目建设单位（南昌市城市排水有限公司）未办理建筑工程施工许可违法开工建设行为依法给予行政处罚，并督促项目建设单位落实建筑工程施工许可办理事项的主体责任。2023年10月市住建局对项目进行了质量安全提前技术服务工作，针对污水管网建设工程存在无证施工、白图施工、安全质量等方面问题，形成《关于我市污水管网建设工程项目质量安全有关情况的报告》，于2023年11月10日提交南昌市政府，11月27日，南昌市住建局建监中心组织南昌市城市排水有限公司、上海建工集团股份有限公司、江西中昌工程咨询监理有限公司等单位召开污水系统整治工程质量安全座谈会，针对专报所列问题，请业主单位牵头组织施工、监理逐项列出整改清单，销号管理，南昌市住建局按照职能履行了监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陈某某不具备污水管安装技能，未按规定使用手拉葫芦等辅助工具调整安装污水管，且作业中站位不当，导致被吊物撞击受伤致死，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）鲍某某，男，党员，上海建工委托的污水整治一期项目主要负责人，未认真履行项目安全生产工作职责，对公司未按污水管吊装作业方案施工的隐患检查、消除不力，且未及时、如实报告生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]、第（七）项[2]之规定，对事故发生负重要领导责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

（2）张某某，男，群众，上海建工项目经理助理兼生产经理，事发项目现场负责人，未组织消除基坑支护隐患，且对违章指挥、违规冒险作业行为未予以纠正和制止。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[3]之规定，对事故发生负主要领导责任，建议由青山湖区应急管理

---

[1] 《安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《安全生产法》第二十一条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

局依法对其进行处理。

（3）陈某某，男，群众，高晓劳务公司委托该项目主要负责人，督促、检查本公司安全生产工作不力，对违规实施污水管吊装作业行为未及时发现和制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，对事故发生负领导责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

（4）胡某某，男，群众，高晓劳务公司现场管理人员（施工员），不具备管道安装相关施工资质，未按起重吊装专项施工方案、违章指挥使用挖机采用单点吊的方式进行污水管吊装作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项之规定，对事故发生负直接责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

（5）吴某，男，群众，中昌监理公司委托的该项目监理主要负责人，实施该项目监理不严格，监督指导施工单位扎实隐患排查、严格施工作业安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，对事故发生负领导责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

（6）余某某，男，群众，中昌监理公司项目现场总监代表，现场监理负责人，履行监理职责不到位，对施工方、劳务方未停工整改、消除事故隐患及违规吊装作业行为未采取果断措施进行处理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管

理局依法对其进行处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）上海建工。安全生产主体责任落实不力，未按照公司起重吊装专项作业方案组织污水管吊装作业，对监理方下达深基坑支护不到位停工指令后，仍心存侥幸，冒险作业；且未认真督促作业人员落实安全操作规程，致使违章指挥、违规作业行为未得到及时制止导致事发。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、第四十四条第一款[5]之规定，对事故发生负主要责任。建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（2）高晓劳务。未认真履行劳务分包方安全生产管理责任，超越《合同》约定职责组织深基坑污水管道安装作业，安全教育培训不扎实，作业人员不具备污水管安装能力，且作业现场管理不严格，员工违章指挥，违规吊装作业无人制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第四十四条第一款之规定，对事故发生负重要责任，建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

---

[4]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生 产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉 有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面 的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（3）中昌监理。督促指导施工方加强作业安全管理、落实安全防范措施、开展隐患排查治理不够有力，对作业现场违章指挥，违规作业等事故隐患处理不及时。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（4）南昌城排公司。对项目施工方、劳务方安全生产工作统一协调、管理不到位，督促施工方开展隐患排查整治不力，对施工方、劳务方污水管吊装作业活动监督管控不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]之规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

（1）聂某某，男，党员，南昌城排公司委托该项目主要负责人，督促指导施工方、监理落实安全生产主体责任不够有力，组织开展安全生产监督检查不够紧实，对青山湖大道与丹霞路交叉口深基坑污水管道安装作业失管失察。建议由南昌水业集团有限责任公司按照干部管理有关规定进行处理。

（2）陈某某，男，群众，南昌城排公司该项目现场负责人。督促、检查施工、监理单位认真开展排查隐患、严格施工安全管

[7]《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

理不到位，致事故隐患未能及时消除。建议由南昌水业集团有限责任公司按照干部管理有关规定进行处理。

（3）姜某某，男，群众，高晓劳务公司劳务管理人员，对危大项目污水管安装作业安全风险认识不足，安排未经培训且无污水管道安装经验的民工进行污水管安装作业。责成高晓劳务公司按照公司管理规定进行处理。

（4）潘某，男，群众，中昌监理公司现场监理员，在已对施工方下达停工指令的情况下未采取果断措施责令停工，且对施工方违章指挥挖机违规进行污水管吊装作业未及时制止。责成中昌监理公司按照公司管理规定进行处理。

六、事故主要教训

一是企业安全生产主体责任落实不到位。施工方将深基坑污水管道安装作业安排劳务方组织实施，且在监理方检查发现事故隐患并下达停工指令的情况下仍然违规冒险作业。二是作业现场安全管理不严格。未严格按照起重吊装专项作业方案实施作业，也未安排管道安装专业班组且违规使用挖机进行吊装作业，施工方、劳务方均未安排安全员到场监管，施工方现场负责人和监理人员对违规作业未及时制止，现场安全管理缺失。三是企业重生产进度、轻生产安全的思想未能扭转。施工单位为赶工期，尽快完成最后一节污水管安装，完全脱离吊装作业方案实施作业，致使事发。四是事故发生后，项目负责人不及时、如实报告事故情况。

七、事故整改及防范措施

各相关单位要举一反三,认真汲取事故教训,强化安全生产认识,采取有力措施防范和杜绝事故发生。

1.上海建工和高晓劳务要严格落实安全生产主体责任。公司要高度重视安全生产工作，牢固树立“生命至上”的安全意识，认真开展教育培训和隐患排查治理；要强化作业现场安全管理。严格落实专职安全员监管制度，专业施工员组织作业；要扎实开展反“三违”行动。加强全员安全教育培训及考核，认真治理违章指挥、违规操作和违反劳动纪律的行为。

2.南昌城排公司要牢固树立安全发展理念。充分认识到建筑行业的高风险，督促建设项目各方严格按照有关法律法规和方案、标准要求，完善各项管理规章制度和操作规程；要紧紧盯住建筑施工领域重要部位、关键环节，督促企业在施工过程中加强管理和监督检查，监督作业队伍严格落实操作规程，切实防范事故发生。

3.中昌监理要严格按照有关法律法规和监理制度的要求，认真履行职责，做好安全风险辨识，提高监理工作质量，加强对具有重大风险的起重吊装、深基坑、动火等作业的监管力度，强化作业全过程监理，特别是工程收尾阶段，警惕松懈、侥幸心理,要一以贯之认真履责,切实发挥施工安全监理管控作用。

4.行业主管和负有监管职责的部门。要严格落实“三管三必须”要求，加大检查指导和执法监督力度，要加强对重大重点项

目执法服务水平，认真督促企业扎实抓好问题整改和隐患排查治理，积极推动企业有效落实安全生产主体责任，着力提升安全生产本质水平，有效防范生产安全事故发生。

附件

“1·21”一般起重伤害事故
调查专家组成员名单

序号	姓名	专业	职称	所属单位
1	李炎枝	安全管理	注册一级安全评价师	江西省矿检安全科技有限公司
2	刘　辉	锻压（机械）	高级工程师	江西省机械设计院
3	甘涛	建筑	一级建造师	江西省矿检安全科技有限公司