青山湖高新园区江西黄翔建筑材料有限公司“2·21”一般机械伤害事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2025年4月10日

目　录

一、事故基本情况. 3
（一）事故发生单位及相关单位概况.....3
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（六）其他情况.....7
二、事故应急处置及评估情况. 9
（一）信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析. 10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....11

四、有关责任单位存在的主要问题. 11
（一）事故发生单位. 11
（二）其他相关单位和个人. 11
（三）属地政府和行业监管部门、行业主管部门. 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议. 13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员. 13
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议. 13
（三）其他处理建议. 14
六、事故主要教训. 15
七、事故整改及防范措施. 15

2025年2月21日7时27分许，位于南昌市青山湖区高新技术产业园区的江西黄翔建筑材料有限公司，工人在操作滚丝机时发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约95万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区科工局、高新园区管委会和佛塔派出所分别派员组成的江西黄翔建筑材料有限公司“2·21”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和

有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，江西黄翔建筑材料有限公司“2·21”机械伤害一般事故**是一起因作业人员安全意识淡薄、作业现场安全监管缺失、生产设备存在安全隐患导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

江西黄翔建筑材料有限公司（以下简称“黄翔建材”），成立日期：2020年4月13日，社会统一信用代码：9136XXXXXXXX70R6XL，注册地址：南昌市青山湖区高新技术产业园区胡家路后熊村57号；法定代表人：黄某某；注册资本5万元；经营范围：建筑材料销售；建筑用金属配件制造、紧固件制造销售。该公司主要生产建筑施工用止水螺杆。

熊某某，男，身份证号：360111XXXXXXXX3514，家住南昌市青山湖区XXXX，为黄翔建材钢结构铁皮棚生产车间的房东。

（二）事故发生单位安全管理情况

黄翔建材公司各项安全管理、员工安全教育及设备操作规程和技术培训都以口头提示为主，未建立有关的安全管理台账。

（三）事故发生经过

2025年2月21日7时10分许，黄翔建材操作工杨某某进入车间启动滚丝机设备（共9台）后开始工作，主要工作是从进料口放入原料（钢筋），并巡查设备运行。7时27分许，杨某某走到

最北端滚丝机旁巡查设备情况时，手臂被滚丝机转轴卷入，设备过载冒烟并发出异响。在车间员工休息室休息的兼职打包工周某某听到异响后，立即跑到故障设备处查看情况，发现杨某某右手被卷入滚丝机转轴，头部顶住设备外壁，人已昏迷无反应。周某某立即关闭设备电源，电话报告负责人黄某某事故情况，并在黄某某指导下拨打了120电话，7时50分许医生到达现场检查后，宣布杨某某死亡。

（四）事故现场情况

事发地点为青山湖高新技术产业园区胡家村后熊小组57号，为南北向弧形简易钢结构铁皮棚，沿村民自建房旁空地搭建，无明显标识，层高约5米，面积约450平方米。内设一间大车间，西面设置一间员工休息室。

车间内设置10台滚丝机设备，设备电源线路杂乱，地面堆有原料钢筋及成品止水螺杆。车间地面早期用水泥硬化，长时间使用积灰严重且坑洼不平。见图1、图2.



图 1 车间外景



图 2 车间内景

事发设备为车间最北端的滚丝机，北边为过道，设备从右到左由进料部分、工作部分和螺杆出口部分组成（见图 3），原料钢

筋经滚丝机雕刻螺纹，制作成螺杆。

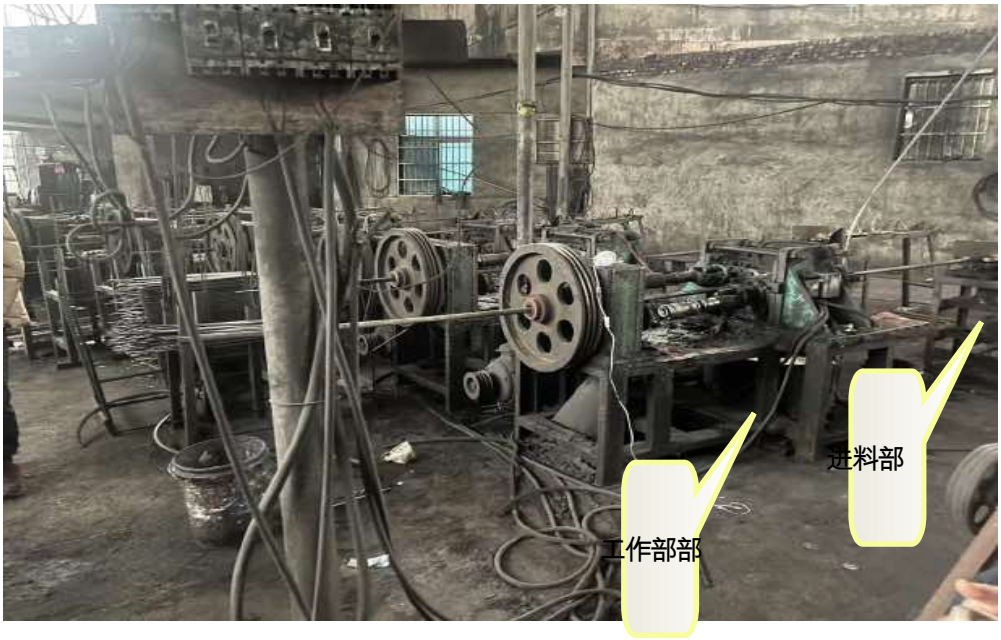


图 3 滚丝机

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者杨某某，男，侗族，身份证号：5226281974XXXXXXXX，贵州省 XXX 人，操作工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约 95 万元（主要包括人身伤亡补助、丧葬费等各项费用）。

（六）其他情况

1.相关方合约情况

2019 年 12 月 1 日，青山湖高新技术产业园区胡家村后熊小组村民熊某某与姜某某（黄某某配偶）签订《厂房及场地租赁合同》，将后某某自建房西面空地搭建的钢构铁棚出租给黄某某方

作为经营性厂房使用，租赁期限5年。协议未对双方安全生产责任进行明确。

2020年8月，杨某某在朋友介绍下到黄翔建材上班，双方未签订书面合同，口头约定月工资及伙食补贴等，并安排在铁棚车间休息间住宿。因杨某某吃住和工作都在铁棚车间内，其上班时间比较自由，一般上午7:30-12:00，下午1:00-18:00。黄翔建材实际负责人黄某某每天8时许到厂，18时许离开，2024年以来，黄翔建材固定工人只有杨某某1人，另外会以计件方式临时聘请焊工和兼职打包工（周某某）作业。

2.设备情况

黄翔建材有10台滚丝机，9台正常工作，设备主要工作部件为三台电机及其控制开关，以及一个滚轴工作台面，三台电机分别控制钢筋传输、冷却水抽取和滚轴运转雕刻螺纹，工人开启设备后，仅需放料操作，工序简单。设备为负责人黄某某于2020年5月通过微信好友(备注:坤城,微信号:W135XXXX2467)从广东揭阳网络购买，托运到南昌。经查，该设备结构简单，转动部位外露无防护罩，无联锁急停按钮，无警示标志，平时主要由黄某某和杨某某负责维护保养。

滚丝机由一根中空管贯穿整体，中空管为钢筋通道，作业人员将原料钢筋条从进料口处（中空管前端）放置，通过进料部电机传动由右向左输送，传动速度25米/分钟，由工作部的双转轴雕刻螺纹，最后从螺杆出口部(中空管末端)输出螺杆，并按照用

户需要的长度自动截断，再经焊接止水片、打包等工序出厂。经现场勘查：该设备总长度约 3.9 米，高约 1.2 米，进料部长约 1.75 米，工作部长约 1.5 米，螺杆出口部长约 0.65 米。工作部滚轴水平长度 0.9 米，双滚轴水平距离左端最宽处 23 厘米并在右端并拢，双滚轴最低处距工作台 20 厘米，最高处距工作台面 30 厘米。事发部位为滚丝机滚轴处。



图 4 滚丝机转轴部（事发部位）

3. 天气情况

经对事发地天气实况查证，2025 年 2 月 21 日，星期五，天气：雾转小雨，日出 6 时 49 分，日落 18 时 10 分，东北风转北风，风力 1-3 级，全天气温 6℃-8℃，空气质量指数良，能见度良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2025 年 2 月 21 日 7 时 27 分许，周某某发现杨某某被设备卡

住，于7时46分许拨打120电话，7时50分许120到达现场救治，8时许119消防救援和公安人员到达现场，8时30分许高新园区管委会和区应急管理局接报后达到现场了解情况，区应急管理局现场核查后上报市应急管理局和区政府有关事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，参与部门立即行动，7时50分许，医疗救护人员到达现场进行施救。区消防救援大队、区应急管理局、园区管委会、公安等部门接到报告后相继到达现场指导开展现场应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

7时50分许，杨某某经医护人员现场抢救无效死亡，8时许消防救援人员到达现场后将杨某某从设备中运出送往法医基地。同时，区政府成立事故调查组及时对案件开展调查取证工作；高新园区管委会积极协助做好家属善后安抚工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青山湖区委、区政府领导高度重视，指派区应急管理局、区科工局、属地政府参与、指导善后处置，并及时上报事故信息。公安部门迅速派员赶赴现场进行管控和查验；120救护人员和119消防救援人员到达现场后全力开展救治。

本次事故应急处置工作，各部门协调联动、密切配合，工作开展安全有序，信息接报及时，现场救援处置措施得当，善后处置稳步推进，事态发展把控较好，未造成不良社会影响，在应急

1

处置中无次生灾害、无衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定：杨某某安全意识淡薄，在巡查正在运行的设备时，不慎被未设置防护装置的滚丝机外露的传动滚轴卷入右手造成事发。

（二）间接原因分析

1.生产设备存在安全隐患。黄翔建材使用的滚丝机无安全防护罩等隐患长期存在且未整改。

2.现场安全管理缺失。黄翔建材作业现场安全管理缺失，长期存在无管理人员在场，仅1名工人独自作业的情况；出租方未落实统一管理职责，未督促承租方落实安全管理和隐患排查。

3.安全教育培训和隐患排查不落实。黄翔建材负责人未经安全管理培训，未对作业人员开展安全教育，现场警示标志缺失，隐患排查整治未开展。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

黄翔建材。该公司未按照法律法规要求落实安全生产工作，未建立有关安全管理制度，未开展隐患排查和安全教育培训。主要负责人履行有关安全管理职责不到位。

（二）其他相关单位和个人

房东熊某某。将私自搭建的铁棚出租给黄翔建材，未与该公司签订安全生产协议，且未进行安全生产工作统一管理。

（三）属地政府和行业监管部门、行业主管部门

胡家村委会。对黄翔建材未开展过安全检查，未建立隐患排查台账，对发现的隐患未督促企业整改到位，小加工企业底数摸排不完善，导致部分小加工企业漏管失管。

高新园区管委会。园区管委会开展了“园中园”“厂中厂”集中整治，对小加工企业负责人和安全管理人员开展培训。但未严格落实《青山湖区工贸企业安全生产分级分类监督管理办法（试行）》（以下简称办法），开展隐患排查不到位，指导督促村（社）对《办法》[1]中规定的本级监管企业底数不清，部分小生产加工企业监管空白。

青山湖区应急管理局。青山湖区应急管理局牵头制定了《青山湖区工贸企业安全生产分级分类监督管理办法（试行）》，动员各镇街（园区）开展小加工企业排查整治。但是督促、指导镇街（园区）开展工贸企业安全生产分级分类监管和小生产加工企业隐患排查工作还需进一步加大力度。

青山湖区科工局。青山湖区科工局召开了工业制造领域安全生产工作调度会。组织学习宣贯重大事故隐患判定标准。但在落实“管行业必须管安全”和督促指导小生产加工分级分类管理

[1][?]《青山湖区工贸企业安全生产分级分类监督管理办法（试行）》：按照属地管理和分级分类原则，负责辖区内规模以下企业日常监管工作；动态更新企业基本信息台账。

还有差距[2]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

杨某某，男，群众。操作工，安全意识淡薄，在巡查生产设备运行时靠近无防护的传动部件，造成事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故责任单位的处理建议

黄翔建材，安全生产主体责任不落实，未依法落实安全生产工作，未开展风险辨识和隐患排查和员工安全教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]、第二十八条第一款[4]之规定，对事故发生负有责任。建议由青山湖区应急管理局依法给予行政处罚。

2.对事故责任人员的处理建议

黄某某，男，群众，黄翔建材主要负责人，未组织制定本单位有关的安全生产规章制度和操作规程，未落实开展风险辨识管控

---

[2][?]《青山湖区工贸企业安全生产分级分类监督管理办法(试行)》:区科工局、区商务局、区市场监督管理局、区文广旅局等相关部门根据职能对辖区内各自监管的工贸企业进行重点监管和执法检查工作，并加强对镇街(园区)安全生产工作的业务指导。

[3][?]《安全生产法》第四十一条第二款 :生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 ,采取技术、管理措施 ,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 ,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中 ,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4][?]《安全生产法》第二十八条第一款 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识 ,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 ,掌握本岗位的安全操作技能 ,了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

和隐患排查工作职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[5]、第（五）[6]项之规定，对事故发生负有责任。建议由青山湖区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议

熊某某，作为出租方，未与黄翔建材公司签订安全生产协议，未进行安全生产工作统一管理，未定期开展安全生产检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]之规定，建议由青山湖区应急管理局依法给予行政处罚。

建议区安防委对高新园区管委会及分管负责同志进行通报批评，责令高新园区管委会向区安防委作出书面检查。

建议区科工局对业务股室负责人通报批评，并责令其作出书面检查。

建议区应急管理局对业务股室负责人通报批评，并责令其作出书面检查。

建议高新园区管委会对应急办负责人通报批评，并责令其作出书面检查。

---

[5][?]《安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[6][?]《安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7][?]《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

建议将胡家村及其安全生产负责人工作中疏于管理的有关线索移交纪检监察部门。

建议将事发的违章搭建用于生产经营活动的线索移交高新园区管委会、区城管执法局。

六、事故主要教训

该起机械伤害亡人事故，是一起典型的因企业安全生产主体责任缺失、现场安全监管混乱导致的生产安全事故，教训极其深刻，暴露了小生产加工企业的安全监管仍然存在监管漏洞。一**是该类企业底数排查不清。**高新园区管委会对事发企业均未纳入监管台账，近两年来未进行过检查指导，部分村干部发展理念偏差，小生产加工企业底数排查走过场，对摸排的小加工企业未及时上报，导致部分地区，特别是城郊结合、城中村作坊式的小企业监管空白。**二是村一级监管责任落空**。镇(街)园区压实村一级安全监管责任不到位，业务培训和指导不够，村一级的安全生产重要性的认识不足，对本村范围内的小生产加工企业未建立隐患排查台账，多数以口头提醒为主，安全风险辨识及隐患排查水平都有较大差距。**三是小微企业主体责任缺失。**该类企业安全生产基础差、底子薄，主要负责人重效益、轻安全，安全投入欠账多，安全意识和安全管理水平明显不足。

七、事故整改及防范措施

（一）提高认识，增强主体责任意识。加强对小生产加工企业主要负责人和安全管理人员培训指导，加强事故案例警示教育，以案促学，以案促改，提升小生产加工企业各级负责人安全生产第一责任人的意识，履行好安全生产企业主体责任。

（二）深入排查，摸清底数完善台账。各镇街园区联合村社，对本辖区范围小生产加工企业进行全面排查，建立台账，做到一企一档。

（三）加强监管，补齐监管漏洞盲点。对建立台账的小生产加工企业认真分析研判，根据行业类型和风险大小落实分级分类管理，监管责任落实到人，***加强企业安全风险辨识和隐患排查治理能力，认真组织学习***《工贸企业重大事故隐患判定标准》，***盯紧堵牢安全管理盲区漏点。***

（四）强化培训，提升监管能力水平。强化对园区管委会和村社安全生产有关负责人培训指导，结合行政执法规范年活动要求，积极开展示范执法、联合检查和年度监管计划制定等工作，提升镇街、园区和各村社监管能力。