# 盘锦市兴隆台区人民政府

兴政〔2025〕29号

## 盘锦市兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查报告的批复

兴隆台区蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查组：

《兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查报告审议的请示》已收悉。经研究，同意兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查组提交的《兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《报告》）。现将有关事项批复如下：

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定。

二、同意《报告》对该事故原因分析和事故性质认定的结论。

三、同意《报告》对该事故的责任认定以及对事故责任单位和人员的处理建议意见。

四、同意《报告》提出的防范和整改措施。

各有关部门要认真吸取教训，采取有力措施，抓紧落实整改，防止类似事故的再次发生。

附件：《兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查报告》

盘锦市兴隆台区人民政府

2025年9月10日

附 件

# 兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查报告

兴隆台区人民政府事故调查组

2025年9月10日

# 目 录


一、 事故基本情况 ..... 6

（一） 事故相关单位概况 ..... 6

（二） 工程概况及现场安全管理情况 ..... 8

（三） 事故发生经过 ..... 9

（四） 事故现场情况 ..... 10

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 11

二、 事故应急处置及评估情况 ..... 11

（一） 事故现场应急处置情况 ..... 11

（二） 事故应急处置情况及评估 ..... 11

三、 事故原因分析 ..... 12

（一） 直接原因分析 ..... 12

（二） 事故相关检验检测和鉴定情况 ..... 12

（三） 间接原因分析 ..... 15

四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 16

（一） 对有关责任人员的处理建议 ..... 16

（二）对责任单位的处理建议 ..... 18

五、 事故主要教训 ..... 21

六、 事故整改和防范措施 ..... 21

（一） 徐州汉康建设有限公司 ..... 21

（二） 盘锦新煜建筑机械租赁有限公司 ..... 22

（三） 盘锦锦祥建设工程监理有限公司 ..... 22

（四） 兴隆台区住房和城乡建设局 ..... 23

2025年7月22日16点22分左右，位于兴隆台区蓝色康桥R区项目二标段施工现场发生一起一般物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失205万元人民币。

事故发生后，兴隆台区政府根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，立即成立了兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长齐峰任组长，区应急管理局、区纪委监委、区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会等有关单位为成员，同时邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展调查，通过调查询问、现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经现场勘验、调查取证和专家意见的综合分析，事故调查组调查认定，兴隆台蓝色康桥R区项目二标段“7·22”一

般物体打击事故是一起因施工单位主体责任未落实、员工违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位概况

1.项目建设单位：辽宁桔子置业有限公司，企业类型为有限责任公司（法人独资），成立于2016年，法定代表人：刘X，注册资本6300万元人民币， 公司营业执照统一社会信用代码：912XXXXXXXXXXXX87G，公司经营范围：许可项目：房地产开发等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：建筑装饰材料销售，建筑材料销售，保温材料销售，防腐材料销售，门窗销售，地板销售，建筑陶瓷制品销售，建筑用金属配件销售等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.项目施工单位：徐州汉康建设有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2020年，法定代表人：潘X行，注册资本5000万元人民币，公司营业执照统一社会信用代码：913XXXXXXXXXXXXN8D，公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理水利工程建设监理，各类工程建设活动；建

设工程设计,建设工程勘察;消防设施工程;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑智能化工程;建筑物拆除作业(爆破专业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;对外承包工程,普通机械设备安装服务等(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.项目监理单位:盘锦锦祥建设工程监理有限公司,企业类型为有限责任公司,成立于2001年,法定代表人:董X,注册资本300万元,公司营业执照统一社会信用代码:912XXXXXXXXXXXX39J,公司经营范围:房屋建筑工程监理乙级;化工、石油工程监理乙级;市政公用工程监理乙级;可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;人防工程丙级(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.项目塔吊租赁公司:盘锦新煜建筑机械租赁有限公司,企业类型为有限责任公司(自然人独资),成立于2025年,法定代表人:都X磊,注册资本300万元,公司营业执照统一社会信用代码:912XXXXXXXXXXXX84M,公司经营范围:许可项目:特种设备检验检测;特种设备安装改造修理。(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）工程概况及现场安全管理情况

蓝色康桥R区项目二标段位于盘锦市兴隆台区兴隆台街南、石油大街北、石化路东，总建筑面积118728.89平方米，总造价为14344.9万元人民币。该项目于2025年5月29日取得建筑工程施工许可证，许可证编号：211XXXXXXXXXXXX201，由徐州汉康建设有限公司作为工程总承包单位兼施工单位。本次事故发生地点位于该项目施工区内26#楼旁。

现场安全生产管理方面，项目施工单位徐州汉康建设有限公司与项目塔吊租赁公司盘锦新煜建筑机械租赁有限公司签订了《建筑起重机械设备租赁合同》，合同中未明确约定双方在塔吊运输装卸过程中的安全生产责任。

现场塔吊部件装卸车过程中，施工单位徐州汉康建设有

限公司未进行入场后相关安全管理工作，施工现场管理混乱，徐州汉康建设有限公司未对雇佣的司机进行应有的安全教育培训和作业前安全技术交底。

（三）事故发生经过

2025年7月22日16时22分左右，盘锦新煜建筑机械租赁有限公司在蓝色康桥R区施工现场从轮式拖拉机牵引平板车上卸塔吊起重臂组件时，尹X华（另一辆车司机）和一名工人站在牵引平板车上正准备将起吊起重臂组件的钢丝绳放入汽车吊吊钩时，位于轮式拖拉机牵引平板车西侧的驾驶员顾X龙（死者，身份证号码：211XXXXXXXXXXXX718，年龄：62岁）将运输时捆绑起重臂组件的钢丝绳捆绑带解开，造成钢丝绳捆绑失效后无法固定起重臂组件，导致起重臂组件从平板车滑移坠落，将驾驶员顾X龙压倒，送医后死亡。

（四）事故现场情况



图 1 事故现场车辆方位图（还原）



图 2 事故车辆：轮式拖拉机牵引平板车

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，直接经济损失205万元人民币。

死者顾X龙，男，62岁，身份证号：21XXXXXXXXXXXXX718。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故接报后，区应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局相关领导第一时间赶赴事故现场，指挥现场应急处置。要求立刻封锁现场，责令企业立即停止对事故现场的一切作业，要求企业立即与死者家属取得联系，做好安抚工作，做好善后处理。在事故现场展开调查取证，将企业项目的相关资料原件先行登记保存，对涉事相关人员依法进行调查询问。

（二）事故应急处置情况及评估

事故接报后，区应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局相关领导第一时间赶赴事故现场，指挥现场应急处置。区委、区政府对本次事故高度重视，立即成立事故调查组。事故调查组各司其职完成应急处置、善后处理及事故调查工作。现场应急救援严谨有序、应急处置科学有度、家属安抚工作及时有效。本次事故未引发次生事故，未出现相关

舆情。应急处置评估为良好。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

经专家组调查认定，本次事故发生的直接原因是：

1.轮式拖拉机驾驶员顾X龙（死者）违规操作，在吊装起重臂组件的钢丝绳未受力的情况下，提前解除运输中固定起重臂组件的钢丝绳捆绑带，造成钢丝绳捆绑失效后无法固定起重臂组件，导致起重臂组件从平板车滑移坠落；

2.起重臂组件未设置防滑移装置，导致钢丝绳捆绑失效后无法固定物体，即在起重臂与平板车接触面未加设防滑垫如橡胶垫、木质楔块。

### （二）事故相关检验检测和鉴定情况

经专家组调查认定，本次事故发生的直接原因技术分析如下：

经查，事故运输车辆为轮式拖拉机牵引平板车（拖拉机品牌：时风，号牌号码：辽13XXX56），依据准驾范围限制，跨用途运输塔吊属违法行为。轮式拖拉机牵引的平板车（长6.2M，宽2.1M，高0.92M）属自制产品，无相关产品合格证和相关检测检验证明文件。运输的塔吊（型号QTZ63B）起重臂（总长度：56米，架体外形尺寸：宽1320mm 高1250mm，臂

体截面为三角形),现场运输采取拆卸成4节臂体叠拼捆绑的方式放置于平板车上，形成一个大三角形，臂体之间无有效连接,长度约15M,其中放置于平板车上的两节宽度总长2.6M,已超过平板车宽度(2.1M),增加起重臂组件重心偏移侧翻滑落的风险。

由于起重臂作为长型构件，若未合理分配重心或采取防滑移措施(如垫木、卡扣),当钢丝绳捆绑失效后无法固定物体，产生滑移坠落。当采用平板运输车时，每节臂体下方应垫设橡胶减震块，横向用钢丝绳与车体捆扎固定，纵向通过链条拉紧器限位防止滑移。经过现场勘查，未见防滑移使用的垫木、卡扣、橡胶防滑垫或减震块。当司机在运输过程中未确保起重臂组件固定稳定时将捆绑装置提前解除，在重力的作用下，导致起重臂组件失去约束力滑落。见图例:

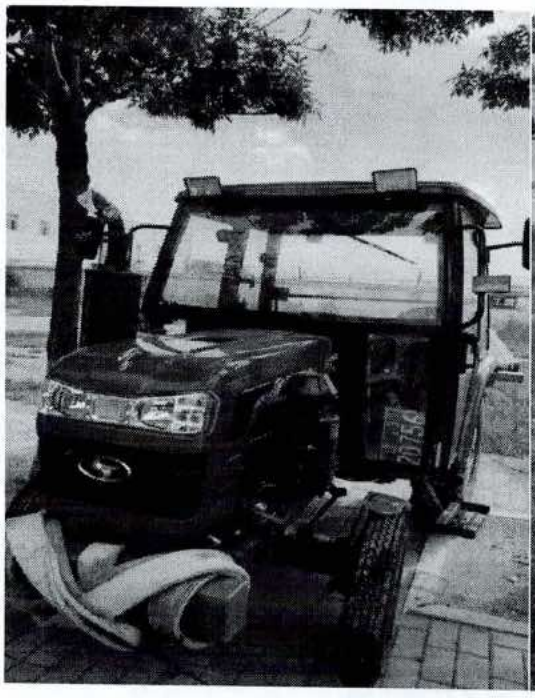


图 3 轮式拖拉机

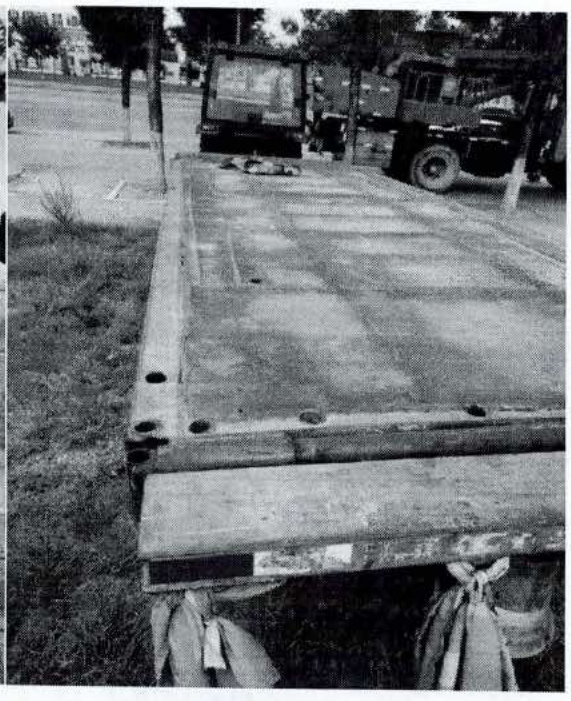


图 4 平板车

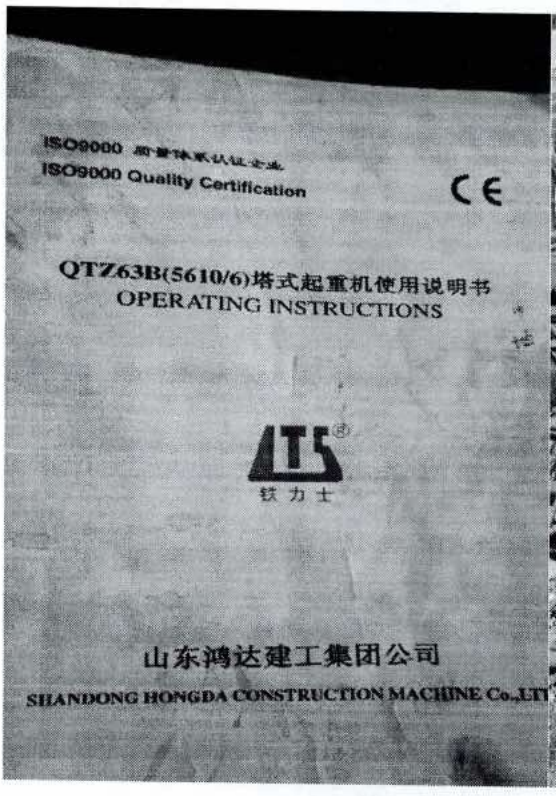



图 5 塔吊型号

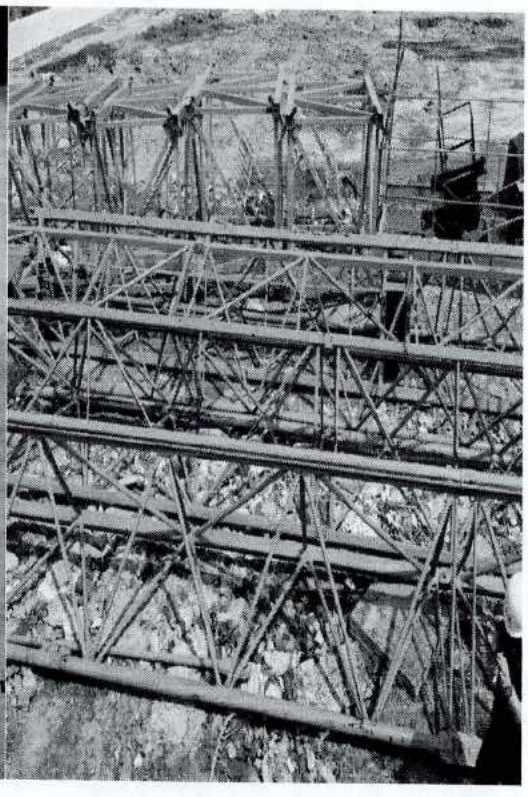


图 6 起重臂组件

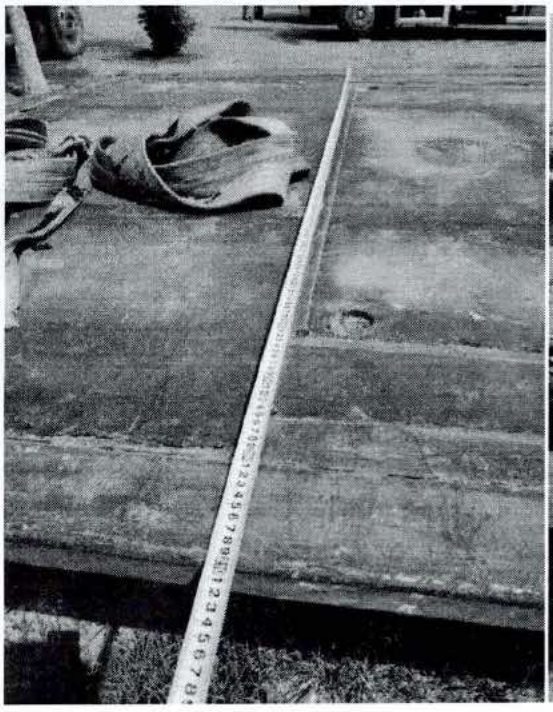


图 7 平板车宽度



图 8 平板车长度

（三）间接原因分析

1.项目施工单位，徐州汉康建设有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位。未健全并落实全员安全生产岗位责任制，安全生产规章制度缺失，未落实企业员工三级教育培训制度，对在建施工工地塔吊组件装卸作业区域安全管理缺失，施工现场管理混乱。

2.项目塔吊租赁公司，盘锦新煜建筑机械租赁有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位。未健全并落实全员安全生产岗位责任制，安全生产规章制度缺失，未落实企业员工

三级教育培训制度，未进行现场施工前安全技术交底。

3.项目监理单位，盘锦锦祥建设工程监理有限公司，未认真履行监理职责；审查安全技术措施和专项施工方案不到位；对施工现场新入场平板车司机的三级安全教育培训检查不到位；对施工区域施工作业安全生产隐患排查不及时。

4.行业主管部门，兴隆台区住房和城乡建设局，在安全监管执法过程中，监管人员监督、督促徐州汉康建设有限公司落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有监督管理责任。

## 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）对有关责任人员的处理建议

1.顾X龙，男，群众，盘锦新煜建筑机械租赁有限公司塔吊运输司机，未按操作规程操作，使用不合规车辆运输塔吊部件，未落实岗位安全责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其责任。

2.曹X涛，男，群众，徐州汉康建设有限公司员工，任兴隆台蓝色康桥R区项目二标段项目经理，未健全并落实本公司的安全生产岗位责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；现场施工管理混

乱；对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[1]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定，对曹X涛处上一年年收入的40%的罚款，建议徐州汉康建设有限公司依据企业内部管理规定进行处理。

3.李X光，男，群众，徐州汉康建设有限公司员工，任兴隆台蓝色康桥R区项目二标段专职安全员，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查本单位生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为；对施工现场安全检查未及时发现使用不合规车辆运送塔吊，未及时发现平板车司机违反操作规程操作；履行专职安全员职责不到位，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项、第六项[3]的规定，建

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]，对李X光处上一年年收入的25%的罚款，建议区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]对其进行处理，建议徐州汉康建设有限公司依据企业内部管理规定进行处理。

4.都X磊，男，群众，盘锦新煜建筑机械租赁有限公司主要负责人，未健全并落实本公司的安全生产岗位责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；现场施工管理混乱；对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[1]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定，对都X磊处上一年年收入的40%的罚款，建议盘锦新煜建筑机械租赁有限公司依据企业内部管理规定进行处理。

（二）对责任单位的处理建议

1.徐州汉康建设有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未健全风险防范化解机制；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，对在建施工工地塔吊组件装卸作业区域安全管理缺失，未能及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、第四十一条第二款[6]和第四十四条第一款[7]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]，对该公司处XX万元人民币的罚款。

2. 盘锦新煜建筑机械租赁有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；未配备专职或者兼职的安

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

全生产管理人员；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，对在建施工工地塔吊组件装卸作业区域安全管理缺失，未能及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、第二十四条第二款[9]、第四十一条第二款[6]和第四十四条第一款[7]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]，对该公司处XX万元人民币的罚款。

3. 盘锦锦祥建设工程监理有限公司，未认真履行监理职责；审查安全技术措施和专项施工方案不到位；对施工现场新入场塔吊平板车司机三级安全教育培训的检查不到位；对施工区域施工作业安全生产隐患排查不及时，对事故发生负有监理责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款[10]的规定，建议区住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第一项[11]依法对其进

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损

行处理。

4.兴隆台区住房和城乡建设局，在安全监管执法过程中，监督力量薄弱，监督推动企业落实安全生产主体责任不到位，安全生产隐患排查不全面，检查中未能及时发现安全隐患，对事故发生负有监督管理责任。建议区安全生产委员会办公室对区住房和城乡建设局领导班子成员进行约谈。

## 五、事故主要教训

习近平总书记强调："安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作。"本次事故的主要教训：一方面是企业未能做到施工作业人员的安全教育培训和安全技术交底全覆盖，部分员工的安全生产理念落后、安全生产意识薄弱，企业落实安全生产主体责任不到位；另一方面是监管部门执法检查存在漏洞和盲区，未能及时有效地督促相关企业落实安全生产主体责任。

## 六、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范此类事故的再次发生，提出以下措施建议：

### （一）徐州汉康建设有限公司

要认真吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，树立"以人为本、安全第一"的理念。完善施工现场

---

失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；……

管理制度规定，建立健全施工现场安全管理协议，健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度。加强施工人员入场后的统一生产安全管理，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。严格落实三级安全教育并如实记录教育情况，结合员工岗位实际认真组织安全技术交底，确保全体员工掌握本岗位的生产安全风险，切实增强全员安全防范意识。

（二）盘锦新煜建筑机械租赁有限公司

要认真吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，树立“以人为本、安全第一”的理念。加强安全生产管理，健全全员安全生产责任制，制定并严格落实塔吊运输、装卸操作规程及安全管理制度，严格按照行业标准使用符合要求的塔吊运输及吊装车辆，加强对从事运输、装卸等作业人员的岗位三级安全教育培训。结合员工岗位实际认真组织落实作业前安全技术交底，确保全体员工掌握本岗位的生产安全风险，切实增强全员安全生产意识。

（三）盘锦锦祥建设工程监理有限公司

要认真吸取本次事故的教训，结合此次事故，开展一次全员教育整顿，加强对监理人员安全意识和责任意识的教育，增强监理人员的责任感。加强巡查检查和问题整改闭环管理，加强对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案的审查，对关键部位和关键环节严格实施旁站监理。对监理过程

中发现的安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，对存在重大安全隐患的，一律责令停工整改。加强对派驻项目现场的监理人员考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。

（四）兴隆台区住房和城乡建设局

兴隆台区住房和城乡建设局要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，树牢安全发展理念。相关工作人员应当在主要领导带领下对本次事故反映出的问题进行深刻反思并对重点问题进行梳理。总结出的经验教训应在全局内学习并实践，体现在日后工作中。要深刻吸取生产安全事故教训，坚决履行安全生产监督管理职责，严格按照《兴隆台区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》具体要求，全面开展各项重点工作，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，全面整治重点、难点问题，深入开展执法检查。努力实现企业主体责任进一步夯实，安全生产理念进一步增强，本质安全水平进一步提升，确保区内生产安全整治工作取得明显成效。

盘锦市兴隆台区人民政府办公室　　2025年9月10日印发