丹东市元宝区丹东市金帝矿业有限公司
“9·9”一般冒顶片帮事故调查报告

元宝区“9·9”事故调查组

2025 年 11 月 28 日

目录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）项目概况 - 2 -
（二）事故发生单位及相关单位概况 - 3 -
（三）事故相关单位安全管理情况 - 5 -
（四）与事故相关施工作业及执行情况 - 6 -
（五）事故现场情况 - 7 -
（六）部门及属地安全监管情况 - 10 -
二、事故发生经过及人员伤亡情况 - 10 -
三、应急处置、事故报告及评估情况 - 11 -
（一）事故现场应急处置情况 - 11 -
（二）事故信息接报及相应情况 - 12 -
（三）应急处置评估情况 - 12 -
（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况 - 13 -
四、事故原因 - 13 -
（一）直接原因 - 13 -
（二）间接原因 - 14 -
（三）其他原因 - 14 -
五、事故责任认定和处理建议 - 14 -
（一）不予追究责任人员 - 14 -
（二）对事故责任单位公职人员的处理建议 - 15 -
（三）对事故责任人员处理建议 - 15 -
（四）对事故责任单位处理建议 - 17 -
（五）其他处理建议 - 17 -
六、事故教训 - 17 -
七、事故整改和防范措施建议 - 18 -

丹东市元宝区丹东市金帝矿业有限公司
“9·9”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年9月9日22时10分许，位于丹东市元宝区金山镇的丹东市金帝矿业有限公司兴家沟金矿187m水平回风巷道调车场附近发生一起冒顶事故，造成一人死亡、直接经济损失约120万元。

事故发生后，元宝区委、区政府主要负责同志高度重视，第一时间对应急救援和现场处置提出意见，要求迅速查明事故原因，并深刻吸取事故教训，举一反三，在全区开展安全生产集中攻坚专项行动，坚决防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，9月10日，经元宝区人民政府批准，成立丹东市金帝矿业有限公司“9·9”一般冒顶片帮事故调查组，由区应急管理局任组长单位，公安元宝分局、自然资源元宝分局、区总工会及金山镇政府为成员单位，并邀请区纪委监委派员参加，依法依规调查事故。事故调查组邀请丹东市安全生产技术专家对事故原因进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、开会讨论、综合研判和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质，理清了事故责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定，丹东市金帝矿业有限公司“9·9”一般冒顶片帮事故是一起因矿山建设相关单位对井工矿山顶板安全管理不到位，凿岩工安全意识淡薄，未能及时发现顶板围岩的异常变化，导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

丹东市金帝矿业有限公司兴家沟金矿（以下称兴家沟金矿)位于丹东市元宝区金山镇黑沟村二组。2024 年 5 月 6 日，辽宁省地方矿山安全监督管理局下发《关于同意丹东市金帝矿业有限公司兴家沟金矿地下开采建设项目安全设施重大设计变更的批复》（辽矿安函字〔2024〕17 号），通过该项目安全设施设计审查,批准基建期自 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日；在该矿山的基建过程中因管理层变动和资金链问题等原因累计非正常停产 6.5 个月，未能在原批复建设期内完成建设项目。2025 年 5 月 26 日，丹东市应急管理局下发《关于丹东市金帝矿业有限公司兴家沟金矿地下开采建设项目建设期延期的批复》（丹非煤审字〔2025〕16 号）决定批准金帝矿业兴家沟金矿地下开采建设项目建设期延期至 2026 年 1 月 25 日。兴家沟金矿有 3 处作业面，其中 187m 水平回风巷道总长约 400 米，现已掘进约 320 米；158m 斜坡巷道施工基本完成；67m 中段水泵站房尚未施工。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.矿山建设单位：丹东市金帝矿业有限公司。成立日期2007年9月4日。统一社会信用代码：91210600664596887F。企业类型：有限责任公司。经营范围：金精矿开采、销售；金精粉销售。具有辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号：C2100002011074110116446。开采矿种：金矿。开采方式：地下开采。生产规模：3万吨/年。矿区面积：0.9915平方公里。有效期至2033年12月28日。法定代表人袁某，负责公司全面工作。

2.矿山施工单位：辽宁安达爆破工程有限公司丹东分公司（以下称安达丹东分公司）。成立日期2020年7月31日，营业期限自2020年7月1日至长期，统一社会信用代码：91210681MA10HWDL3D。类型：有限责任公司分公司，营业场所：辽宁省丹东市东港市大东区站前街102室，经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。安达丹东分公司为辽宁安达爆破工程有限公司在丹东设立的分支机构，负责工程项目管理相关事宜，不能以自身名义签订施工合同及组织施工，且无安全生产许可证。公司负责人为许某某，负责安达丹东分公司全面工作。

3.监理单位：辽宁中言监理有限公司（以下称中言公司）成立日期：2023年8月10日，统一社会信用代码：91210112MACU0412X8，法定代表人周某，营业期限：2023年8月10日至无固定期限，住所：辽宁省沈阳市浑南区天

成街 6-3 号(1601)，经营范围许可项目：建设工程监理，建设工程勘察，建设工程施工，人防工程设计等。具有沈阳市城乡建设局颁发的工程监理资质证书，证书编号：E221027663，资质等级：房屋建筑工程监理乙级、矿山工程监理乙级，有效期至 2028 年 09 月 28 日。

4.其他单位：辽宁安达爆破工程有限公司，成立日期：2008 年 12 月 1 日，统一社会信用代码：91210504680092462L，法定代表人张某某，营业期限：2008 年 12 月 1 日至无固定期限，住所：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道镇爱国村三组，经营范围许可项目：爆破作业；建设工程设计；建设工程监理；道路危险货物运输；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.有关合同签订及备案情况

（1）矿山施工合同：2025 年 7 月 13 日，金帝矿业与安达丹东分公司就金帝矿业兴家沟金矿地下开采建设项目签订施工合同及安全生产管理协议，约定工期自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。

（2）监理合同：2025 年 3 月 24 日，中言公司与金帝矿

业签订技术服务合同，合同编号：LNZY-20250324，有效期限：2025 年 3 月 24 日至 2026 年 1 月 31 日。

（3）备案情况：2025 年 8 月 1 日，安达丹东分公司将金帝矿业地下开采建设项目向元宝区应急管理局进行书面报告。在安达丹东分公司的书面报告中按要求任命了金帝矿业地下开采建设项目的“五职”矿长、“五科”管理人员，配备了支柱、排水、电工、电焊工等特种作业人员，上述管理人员和特种作业人员且均具备相应资格；但在实际施工中，备案的安全矿长实际从事主要负责人和矿长岗位，备案的主要负责人和矿长实际从事总工岗位，其余备案人员均未实际参与管理或施工。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.管理机构设置及人员持证情况

（1）金帝矿业：主要负责人袁某尚未考取主要负责人资格证（任职尚未满 6 个月，已报名参加培训）；未配备“五职”矿长及“五科”人员，未设立安全管理机构。

（2）安达丹东分公司：安全矿长兰某甲持有安全管理人员资格证，为项目的实际负责人；兰某乙、尤某某、吴某某 3 名安全员均未经主管部门考核合格持证上岗；支柱工未取得特种作业操作证。

2.安全管理制度建立情况

安达丹东分公司建立了全员安全生产责任制，编制了《安全生产管理制度汇编》，其中包括事故隐患排查治理制度、安全教育培训制度、顶板分级管理制度、支护管理制度、

出入矿井登记和检查制度、领导带班下井制度等；制定了兴家沟金矿综合应急预案，包括冒顶事故现场处置方案等。

3.安全管理存在的问题

金帝矿业与安达丹东分公司共用一套管理人员（金帝矿业只有袁某1人从事矿山管理，其余管理人员为安达丹东分公司员工），且未共同成立安全生产委员会，未及时通知中言公司驻场进行施工监理，导致建设单位无法对施工单位的安全生产情况进行有效的监督管理。安达丹东分公司未按照备案材料配备管理人员和特种作业人员；未按照设计要求对掘进作业面顶板及时进行跟进支护；未执行事故隐患排查治理制度；执行出入矿井登记和检查制度不严格，对人员随意出入矿井行为失管；地下矿山紧急避险“六大系统”未根据基建工程进度及时跟进。

（四）与事故相关施工作业及执行情况

1.三班作业流程。第一班（7时至16时），作业内容为凿岩打眼；第二班（18时至20时），作业内容为放炮，静置4小时左右，待炮烟消散，经检查符合作业标准，第三班上岗；第三班（24时至4时），作业内容为运搬出渣。

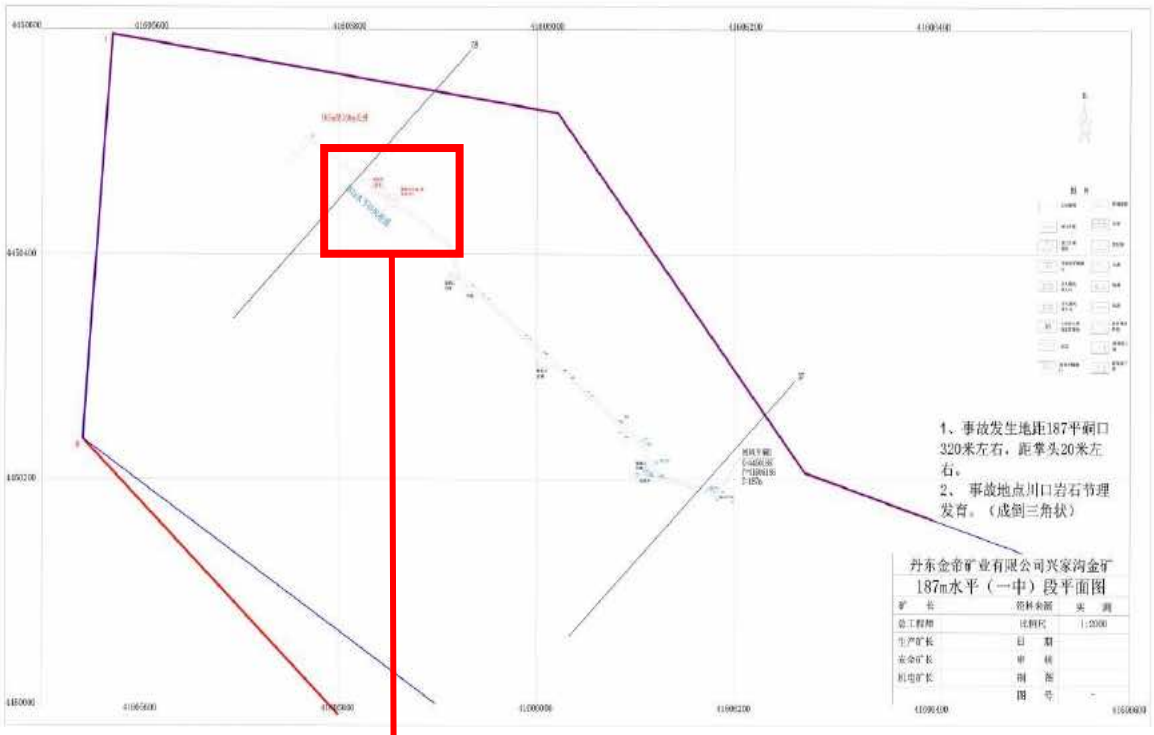
2.凿岩作业流程及凿岩工具保管规定。凿岩工入井后先检查作业现场安全情况，是否存在残炮，确定安全后携带凿岩工具进行打眼作业。安达丹东分公司规定，每日凿岩作业完成后，凿岩工需将凿岩工具（凿岩机、钎杆、风带、水带等）存放到矿井内专用工具架上，违者将被处以500元罚款。

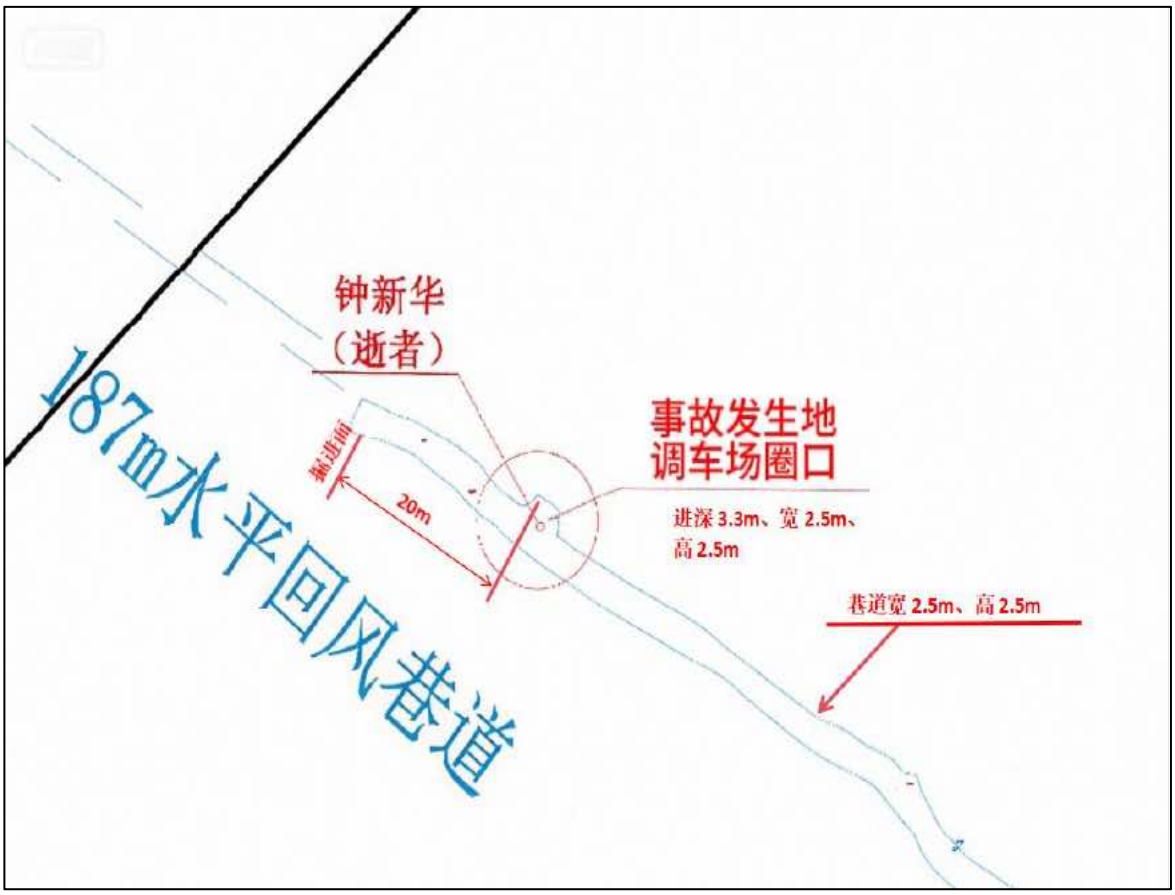
3.敲帮问顶作业规定及执行情况。安达分公司敲帮问顶

制度规定：井下采掘点每班班前、班中、班后至少进行三次敲帮问顶检查，对破碎、松软的顶板岩石安全员要随时检查并加强支护。敲帮问顶工作由当班安全员和出渣工负责。9月9日第一班的安全员为尤某某，187m水平回风巷道出渣工为许明君某某和邸某某，三人均未对3号调车场圈口处顶板进行敲帮问顶。

（五）事故现场情况

事故发生地点在金帝矿业兴家沟金矿187m水平回风巷道3号调车场圈口处，距187m平硐口约320米，距水平回风巷道掘进面约20米。按照施工计划，187m平硐每隔100米设置一处尺寸为宽5米、深5米、高2.5米的调车场，每处调车场放4-5炮才能完成施工。9月8日安达丹东分公司在187m平硐进行了2炮作业，其中1炮在水平回风巷道掘进面，另1炮在3号调车场圈口。9月8日第三班工作人员只在主巷道掘进面处进行了出渣作业，3号调车场处则未出渣。9月9日第一班凿岩工钟某某继续在水平回风巷道掘进面进行凿岩作业，在完成工作后随手将凿岩工具丢放在3号调车场圈口处。


1、事故发生地距187平硐口320米左右，距掌头20米左右。
2、事故地点川口岩石节理发育。（成倒三角状）
丹东金帝矿业有限公司兴家沟金矿
187m水平（一中）段平面图


钟新华
（逝者）
187m水平回风巷道
掘进面
20m
事故发生地
调车场圈口
进深3.3m、宽2.5m、
高2.5m
巷道宽2.5m、高2.5m


顶板冒落区
冒落浮石


现场遗留的安全帽

（六）部门及属地安全监管情况

1.元宝区应急管理局监管情况。元宝区应急管理局矿山监管科对安达分公司的书面报告资料进行了核查，但在对该施工项目的监督检查中未发现实际管理、作业人员与备案人员不相符的违规行为。2025 年共开展矿山安全监督检查 33 次，排查隐患 93 项（其中帮扶排查重大隐患 18 项），已整改 90 项（重大隐患 17 项），剩余 3 项实行清单销号；因整改重大事故隐患责令金帝矿业停产 2 次,约谈负责人 2 人次。

2.金山镇政府监管情况。按照元宝区安委办印发的《元宝区非煤矿山安全生产包保责任制(试行)》规定，金山镇政府包保职责为每季度要对金帝矿业督导检查不少于一次；指导帮助企业做好防汛工作；检查企业领导带班、管理人员值班情况；检查企业是否制定度汛方案、应急物资是否按应急救援预案要求储备等。金山镇政府制定了《金山镇安全生产“百日攻坚行动”工作方案》《金山镇安全生产集中攻坚工作专项行动实施方案》，督促非煤矿山企业全面落实安全生产主体责任。汛期镇主要领导带队检查非煤矿山领导带班、管理人员值班情况 2 次，发布气象预警提示 19 次，地质灾害预警提示 4 次。配合区级相关监管部门做好地下非煤矿山重点部位、重点环节的隐患排查治理。累计检查 5 次，发现一般隐患问题 3 项，督促常态化开展事故隐患自查自纠、闭环管理问题 23 项。

二、事故发生经过及人员伤亡情况

由于事发矿井的视频监控设施未按照施工进度及时跟

进安装，且井口监控设备无硬盘，导致无法回放查看，根据对事故相关人员询问情况，还原事故发生经过如下:

9月9日，凿岩工钟某某于7时20分入井到187m水平回风巷道掘进面处进行凿岩作业，于16时出井。15时52分，兰某甲在该公司微信工作群通知: “187今晚全体休班”。而钟某某在16时出井前将凿岩工具遗留在3号调车场圈口处，并未按要求存放在距离3号调车场圈口约20米处的矿井专用工具架上。据企业有关人员笔录分析，为避免被处罚及下一班放炮、出渣过程中损坏凿岩工具，钟某某于22时左右入井收拾凿岩工具。在井口处，钟某某遇到下井去关闭风机和灯带电源的安全员兰某乙，并告知兰某乙自己要去187m中段的调车场附近收拾工具，兰某乙便陪同钟某某一同入井。22时10分左右，二人走到钟某某凿岩工具放置地点。钟某某在俯身收拾工具时，位于其头顶的顶板浮石突然发生冒落将其砸中并掩埋。兰某乙此时正背对钟某某并距离他约20米，在听到落石的声响后，兰某乙立即回头查看，发现钟某某已被冒落碎石砸中，便大声呼喊钟某某的名字，但未得到回应。因担心顶板继续落石，兰某乙并未贸然上前施救，而是立即出井找人施救。兰某乙出井后找到兰某甲告知钟某某在井下被冒落浮石砸中，生死不明。兰某甲遂与兰某乙一同返回井下救援。

三、应急处置、事故报告及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

由于矿井巷道狭窄，且 1、2 号调车场均有车辆停放无法调头，只能倒车驶入，为了尽快救援，兰某甲便先跑到事

发地点，而兰某乙则驾驶皮卡车倒车入井。兰某甲于9月9日22时30分左右到达事故发生地点，发现钟某某跪伏在地，有一块较大的石块压在其头颈部位置，安全帽已破碎。兰某甲先行清理了周围碎石，等兰某乙驾车到达后，二人合力移开压在钟某某身上的石块并将其抬到皮卡车上，随后驶出矿井。

22时44分，车辆驶出矿井，兰某甲向袁某打电话报告事故情况。袁某指示兰某甲立即将钟某某送往医院救治。随后钟某某被送到丹东市中心医院抢救。

9月10日1时18分，钟某某在丹东市中心医院经抢救无效死亡。

金山镇人民政府和元宝区应急管理局指导和帮助事故单位做好善后处置工作，积极与死者家属进行沟通，已妥善处理好事故赔偿等善后事宜。

（二）事故信息接报及相应情况

9月10日1时42分，袁某向元宝区应急管理局报告了事故情况。元宝区应急管理局负责同志立即赶往事故现场进行处置。

9月10日2时40分，元宝区应急管理局向丹东市应急管理局及元宝区委区政府书面报送事故信息，同日上午通过应急管理部生产安全事故统计信息直报系统录入事故有关情况。

（三）应急处置评估情况

从事故单位应急处置总体情况看，事故现场目击人员担

心发生二次冒落未冒险立即进行施救，因矿井内无通信设施、无手机信号，导致未在事故发生后第一时间向驻矿负责人报告；又因救援车辆只能倒车入井、行驶速度缓慢，导致未能在较短时间内将伤者救出矿井。事故单位虽然在得知事故发生后立即启动应急响应、积极对伤者开展救治，但也暴露出矿井内通信条件不佳导致无法在第一时间获知事故情况的问题。另外金帝矿业主要负责人在接到事故报告后未在规定时间内向元宝区应急管理局及国家矿山安全监察局辽宁局报告。

在接到金帝矿业的事故报告后，区政府相关部门响应及时、程序合法，信息报告和救援信息传递沟通顺畅、及时，事故现场管控有序，善后处理工作得当。

（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者钟某某，男，56周岁，江西吉安人，系辽宁安达爆破工程有限公司丹东分公司凿岩工。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定本起事故直接经济损失约120万元。

四、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：凿岩工钟某某安全意识淡薄，自我安全防范意识较差，在现场收拾工具时未能及时发现顶板围岩的异常变化，被突然冒落的碎石砸中导致身亡。

（二）间接原因

1.金帝矿业作为矿山建设单位，未落实安全生产主体责任。未按照国家规定要求配备“五职”矿长和“五科”人员；未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员对外包工程的安全生产实施管理和监督；在项目已经开工后未及时通知监理单位到矿开展工作。

2.安达丹东分公司作为矿山建设项目施工单位，未落实安全生产主体责任，用辽宁安达爆破工程有限公司资质承揽金帝矿业地下开采建设项目；未按照规定配备相关管理人员和特种作业人员；未按照设计要求及时对掘进的巷道顶板进行支护；三名安全员均未经考核合格，不具备地下矿山施工安全生产知识和管理能力；未执行敲帮问顶制度，未及时发现并采取措施清理187m平硐3号调车场顶板的浮石；未对人员出入井进行严格管理；未执行领导带班下井制度。

（三）其他原因

元宝区应急管理局作为非煤矿山安全生产监管部门，矿山安全监管能力不足，对非煤矿山领域安全监管业务知识掌握不全面，发现问题隐患能力不足，日常行政执法力度不够。

五、事故责任认定和处理建议

（一）不予追究责任人员

钟某某，男，群众，安达丹东分公司凿岩工，在完成凿岩工作后未及时收拾工具、在非工作期间进入矿井，对该起事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故责任单位公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面存在的问题,建议将问题线索移交区纪委监委依规依纪给予处理。

（三）对事故责任人员处理建议

1.袁某，男，群众，金帝矿业主要负责人，负责公司全面工作。未严格履行安全生产主要负责人职责，对本单位建设项目存在的安全管理问题失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]之规定，未在规定时间内向元宝区应急管理局及国家矿山安全监察局辽宁局报告事故，违反了《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第八条[2]之规定，对事故发生负有领导责任，建议由元宝区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[4]之规定给予行政处罚。

2.许某某，男，中共党员，安达丹东分公司主要负责人、负责公司全面工作。未严格履行安全生产主要负责人职责，

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2]《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第八条 矿山发生事故（包括涉险事故）后，事故现场有关人员应当立即报告矿山负责人；矿山负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县级及以上人民政府矿山安全监管部门，同时报告国家矿山安全监察局省级局。发生较大及以上等级事故的，可直接向省级人民政府矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项 第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

对安达分公司在金帝矿业地下矿山开采建设项目存在的安全管理问题失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，对事故发生负有责任。建议由元宝区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予行政处罚。

3.兰某甲，男，中共党员，安达丹东分公司金帝矿业地下矿山开采建设项目主要负责人，未严格履行安全生产主要负责人职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除金帝矿业地下矿山开采建设项目存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十一条第（五）项[5]之规定。对事故发生负有责任。建议由元宝区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予行政处罚。

4.兰某乙，男，群众，安达丹东分公司员工、金帝矿业地下开采建设项目187m水平回风巷道安全员，未严格落实敲帮问顶制度，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[6]之规定，对事故发生负有责任，建议由元宝区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定给予行政处罚。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）项检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）对事故责任单位处理建议

安达丹东分公司。未严格落实敲帮问顶制度，对存在冒落危险的浮石管理不到位；未严格落实顶板管理制度，未及时支护；未落实出入矿井登记和检查制度；未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]之规定，对事故发生负有责任，建议由元宝区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定给予 50 万元以上 70 万元以下罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议

金帝矿业，未落实安全生产主体责任；未严格审查承包单位的有关资质情况；未按规定配齐“五职”矿长及“五科”管理人员；未设立专职安全生产管理机构；以及事故调查中发现的其他违法行为，建议由元宝区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等法律法规之规定给予行政处罚。

六、事故教训

（一）安全生产主体责任悬空。金帝矿业审查承包单位的有关资质不严格，未设立安全管理机构对外包工程的安全生产实施管理和监督；未通知监理单位驻矿履职，监督责任形同虚设。

（二）监管不足责任虚。元宝区应急管理局矿山监管科

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

对施工单位书面报告资料核查不细致，日常检查力度与深度不足，未能及时发现并纠正存在的违法行为及隐患问题，监督作用未能有效发挥。

七、事故整改和防范措施建议

（一）金帝矿业。要认真吸取本次事故教训，全面贯彻落实非煤矿山相关法律、法规和标准规范的要求，切实履行矿山建设单位的安全管理职责，按规定配齐“五职”矿长及“五科”管理人员，设立专职安全生产管理机构，确保所有管理人员持相应资格证上岗，坚决杜绝“一套班子管两家”的混管模式；要及时通知并督促监理单位到矿开展监理工作，建立监理工作日常核查机制，定期检查监理日志、隐患整改验收记录，确保监理单位对施工安全、巷道支护质量等关键环节进行有效监督，避免监督责任悬空。

（二）安达丹东分公司。要完善与安达总公司承接项目合同流程和备案手续；安排取得相应资格的负责人、安全员、特种作业人员上岗，做到管理层和特种作业岗位100%持证上岗；在项目施工前要按照规定如实向监管部门进行书面报告，确保报告内容与实际相符；在施工作业中要严格执行领导带班下井制度，强化顶板隐患排查，严格执行班前、班中、班后三次敲帮问顶制度并留存记录，同时要完善井口出入登记与井下人员定位系统，对从业人员进出矿井进行严格管理。

（三）元宝区应急管理局。要对事故暴露出的问题进行全面反思整改，深入推进矿山领域安全生产治本攻坚三年行动，提升监管能力建设，加强对非煤矿山安全监管人员的教

育培训力度，切实提升监管能力。严格执行非煤矿山安全管理有关规定要求，认真分析查找非煤矿山领域安全监管存在的问题和薄弱环节，采取有效措施补齐工作短板，堵塞安全管理漏洞，督促非煤矿山企业严格落实安全生产主体责任。

丹东市金帝矿业有限公司“9·9”

一般冒顶片帮事故调查组

2025 年 11 月 28 日