新疆佳祥建筑工程有限责任公司“9·30”坍塌事故调查报告

2023年9月30日17时40分左右，新疆佳祥建筑工程有限责任公司在达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工现场发生一起土方坍塌事故，造成1人死亡，1人受伤。按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关规定，经达坂城区人民政府同意，成立了由区人民检察院、区公安分局、区纪委监委、区应急管理局、区总工会、区人社局等相关部门组成的新疆佳祥建筑工程有限责任公司“9·30”坍塌事故调查组，对该起事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及项目基本情况

项目情况：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理试点示范项目。项目主要为新建达坂城区西沟乡沙梁子村七队污水管道及检查井等附属设施与西沟乡现有污水管网联通，定

线主管管线长度为4500m管道采用DPE双壁波纹管，（其中管径DE315长度2200m，DE200长度2200m），支管线长度2200m，（管径DN200长度1920m和DN100长度280m，Φ1000预制钢筋混凝土排水检查井122座，沉泥井7座，污水最终流入市政管网中，工程造价2492088.36元，计划开工日期为2023年8月26日，计划竣工日期为10月31日。

建设单位情况：该项目建设单位为乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府，对该工程项目负责全面监管，负责项目工程质量、进度、成本控制，安全、合同、信息管理及组织协调等方面工作。

施工单位情况：新疆佳祥建筑工程有限责任公司（统一社会信用代码：91650109660636629A）成立于2007年5月25日，注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区永丰南路东一巷72号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。公司法定代表人：马卫东。营业期限：2007年5月25日至长期。经营范围：市政工程、房屋建筑、装饰装潢设计及施工，水电暖安装，建筑工程，园林绿化工程，水利水电工程；销售；农畜产品；化工产品；橡胶制品，建材，水泥制品，润滑油，水暖器材，电子产品，机电产品。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

新疆佳祥建筑工程有限责任公司具有水利水电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包贰级，证书编号D365008484，有效期至2023年12月31日。建筑施工安全生产

许可证有效期至2025年1月26日。

监理单位情况：新疆高新工程项目管理有限责任公司（统一社会信用代码：9165010029994316 87）成立于1995年4月3日，注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）昆明路西一巷134号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。公司法定代表人：孙志江。营业期限：1995年4月3日至长期。经营范围：工程项目策划，工程造价咨询服务，工程招标代理，工程监理，工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新疆高新工程项目管理有限责任公司具有工程监理市政公用工程专业甲级资质，证书编号E165001058，有效期至2024年6月3日。

（二）事故相关个人基本情况

1、唐良娟，女，汉族，年龄42岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目的项目经理；

2、王玉宝，男，回族，年龄46岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目的现场负责人；

3、屈才超，男，汉族，年龄35岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目的材料员、资料员。

4、刘兵阳，男，汉族，年龄25岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目的技术员。

5、周晓帆，男，回族，年龄29岁，系管沟开挖施工现场的挖掘机驾驶员，为事故现场第一发现人。

6、刘殿轩，男，汉族，年龄59岁，系新疆高新工程项目管理有限责任公司乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目的现场监理。

7、刘六生，男，汉族，年龄59岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司的务工人员，和王有金一起对现场挖断自来水管进行维修，在维修过程中管沟坍塌，导致其受伤，经医院抢救无效死亡。

8、王有金，男，汉族，年龄50岁，系新疆佳祥建筑工程有限责任公司的务工人员，和刘六生一起对现场挖断自来水管进行维修，在维修过程中管沟坍塌，导致其肩胛骨和肋骨受伤。

（三）有关单位安全监管情况

2023年8月23日，通过公开招标，确定新疆佳祥建筑工程有限责任公司为达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工中标单位，并按规定于8月26日签订了施工合同。委托新疆高新工程建设有限公司对该工程项目进行监理。虽未签订监理合同，但已参与图纸会审及日常监理工作。

建设单位：经调查了解，西沟乡人民政府虽按照要求定期召

开安全生产会议，乡长、副乡长多次到项目施工现场检查指导安全生产工作，派一名工作人员每日在现场监管，但对现场检查工作不细致、不到位，隐患排查整改工作未形成闭环，致使项目施工过程中的违章冒险作业行为得不到及时纠正或制止。

施工单位：经调查了解，新疆佳祥工程建设有限公司制定了《乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目施工组织设计》、设计图纸《排水管道施工图纸设计总说明（一）、（二）》及《乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目管沟开挖安全专项施工方案》3.1.2 中，对沟槽开挖作出了放坡的明确要求，但该公司施工过程中未按照施工方案施工，未按照上述材料中相关要求对现场管沟开挖未采取放坡处理，未对管沟两侧进行支护；未根据《中华人民共和国安全生产法》有关要求，建立健全全员安全生产责任制；员工教育培训不到位，未建立王有金、刘六生入场三级安全教育培训档案，缺少对刘六生教育培训考核记录，员工日常安全教育培训学时不足，不符合《生产经营单位安全培训规定》；缺少生产安全事故应急预案和现场处置方案，未组织开展事故应急演练，新疆佳祥建筑工程有限责任公司未能提供施工以来公司开展安全生产事故应急演练相关记录；现场安全管理不到位，现场施工人员刘六生、王有金在基坑未采取安全防护措施的情况下进入坑内作业，现场安全员未到现场进行看护监管；施工现场负责人王玉宝未对施工人员的违章冒险作业行为进行制止或责令改正，现场安全管理不到位。

监理单位：经调查了解，新疆高新工程项目管理有限责任公司虽未签订监理合同，但已参与图纸会审及日常监理工作。现场项目监理员对现场管沟开挖作业时，虽口头提出现场管沟开挖未按设计进行放坡处理、未对管沟两侧进行支护等问题，但未督促施工单位进行整改落实。在施工人员进行基坑作业时，未按照有关规定对施工单位违章冒险作业行为进行制止或责令改正。

（四）事故现场勘验情况

经事故现场勘查和调查询问屈才超、周晓帆、刘兵阳等第一现场的救援人员，基本情况如下：

发生事故的现场位于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村七队粪污一体化处理项目管沟开挖现场（如图1），事故发生地位于现场Φ1000预制钢筋混凝土排水检查井W33号至W34号检查井中间管沟开挖路段（如图2），两井间距29m，现场W33号井设计井底标高1491.10m，设计管道埋深1.96m，实际开挖深度 2.06m，W34号井设计井底标高1490.76m，设计管道埋深1.82m，实际开挖深度1.95m，管沟平均设计坡度0.012（如图3）。按照《排水管道施工图纸设计总说明（一）、（二）》设计要求及企业制定的《乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目管沟开挖安全专项施工方案》3.1.2相关要求，对两侧管沟壁进行放坡处理，放坡系数0.32，管沟上沿2米内不得进行堆土作业（参照《排水管道施工图纸设计总说明（二）》4.9开槽、回填要求）。


西沟乡沙梁子村排水管道总平面图
北
1
de200
de200
de200



图 2　排水管道平面图（部分）

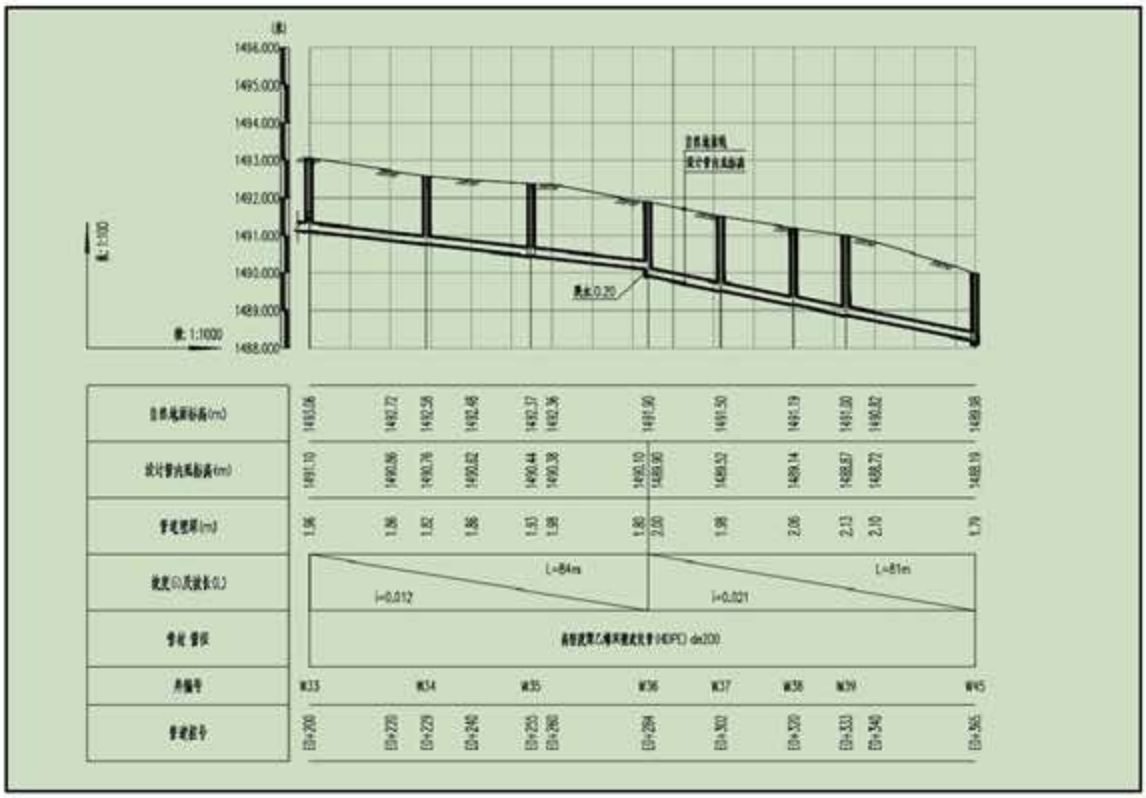


图 3 排水管道纵断面图（EO+200~EO+365）

二、事故发生的时间、地点、经过及救援情况

（一）事故发生的时间及地点

1、事故时间：2023年9月30日17时40分左右（北京时间）

2、地　　点：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村七队粪污一体化处理项目施工现场Φ1000预制钢筋混凝土排水检查井W33号至W34号检查井中间管沟开挖路段。

（二）事件发生的经过、救援及处置评估情况

2023年9月30日上午，施工单位的屈才超安排三台挖掘机挖管道，开挖宽度约0.8m，管沟上部宽约1.1m，深度在两米左右，现场土方采取翻斗车外运，小部分土方堆在路边，堆土离管沟边约1米。16时00分左右，该项目在Φ1000预制钢筋混凝土排水检查井W33号至W34号检查井中间管沟开挖路段施工作业时将一入户自来水管挖断。16时20分左右，屈才超前往西沟乡五金建材店采购维修材料，安排刘六生和王有金进入管沟内维修挖断的自来水管道，并未对周边安全环境进行现场确认，未向刘六生和王有金进行安全技术交底，安排刘六生负责清理管沟底的土，两个人负责自来水管焊接工作。17时40分许管沟东侧土方发生坍塌，将王有金、刘六生两人收到不同程度的覆盖、挤压（王有金埋至大腿、刘六生埋至肩膀），导致两人受伤，现场人员立即组织施救，将两人救出后送至自治区人民医院，21时40分，刘六生经抢救无效死亡，王有金肩胛骨和肋骨受伤。

事故发生后，区委主要领导、区政府分管领导，区应急

管理局、西沟乡人民政府及派出所人员立即赶赴事故现场，了解事故经过，安排事故调查及善后工作，并按要求向上级部门汇报事故情况，经与死者家属和伤者、伤者家属积极沟通协调，目前死者家属情绪稳定，伤者已出院静养，目前双方已签订善后赔付协议。

该起事故处置得当，善后工作已协商完毕，未造成其他不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡，1人受伤。

（二）事故造成直接经济损失：约133万元，包括丧葬费、死亡补助金、抚养亲属抚恤金（抚养费）等。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1、直接原因

新疆佳祥建筑工程有限责任公司在达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工现场管沟开挖作业时，现场作业人员王有金、刘六生两人在管沟内抢修挖断的自来水管时，管沟侧壁上部土方因受扰动局部突然坍塌掩埋王有金、刘六生两人。是这起事故发生的直接原因。

2、间接原因

新疆佳祥建筑工程有限责任公司在达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工期间，未落实企业安全生产主体责任，企业生产安全管理存在漏洞，施工作业现场管理不到位，现场施工作业时无安全管理人员监管；未严格落实安全

施工各项措施，未按照《排水管道施工图纸设计总说明（一）、（二）》设计要求及企业制定的《乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目管沟开挖安全专项施工方案》相关要求对两侧管沟壁进行放坡处理，在涉及管沟二次开挖作业现场未采取有效防护措施；对员工教育培训不到位，未建立王有金、刘六生三级安全教育培训档案，缺少对死者刘六生教育培训考核记录；未制定现场安全生产事故应急预案和现场处置方案，未组织开展应急演练；日常安全隐患排查工作流于形式，针对自查出管沟开挖作业未放坡等问题隐患未及时整改消除，是导致事故发生的间接原因。

2、新疆高新工程项目管理有限责任公司虽未与建设单位签订相关合同，但自项目开工以来，已参与项目日常监理工作，未按照相关规定履行监理职责，未严格督促施工单位按照施工设计要求对两侧管沟壁采取有效放坡措施，针对施工单位作业人员违章作业未及时监督、制止，是导致事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组全面调查和综合分析，认定新疆佳祥建筑工程有限责任公司“9·30”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议

新疆佳祥建筑工程有限责任公司：在达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工期间，未落实企业安全生产主体

责任，企业生产安全管理存在漏洞，施工作业现场管理不到位，现场施工作业时无安全管理人员监管；未严格落实安全施工各项措施，未按照《排水管道施工图纸设计总说明（一）、（二）》设计要求及企业制定的《乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化处理项目管沟开挖安全专项施工方案》相关要求对两侧管沟壁进行放坡处理，在涉及管沟二次开挖作业现场未采取有效防护措施；对员工教育培训不到位，未建立王有金、刘六生三级安全教育培训档案，缺少对死者刘六生教育培训考核记录；未制定现场安全生产事故应急预案和现场处置方案，未组织开展应急演练；日常安全隐患排查工作流于形式，针对自查出管沟开挖作业未放坡等问题隐患未及时整改消除，对事故发生负有主要管理责任，建议乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，给予新疆佳祥建筑工程有限责任公司处50万元（大写：伍拾万元）的行政处罚。

新疆高新工程项目管理有限责任公司：在达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目施工期间，未严格履行监理职责，对施工作业现场监督管理缺失，未督促施工单位严格落实安全施工各项措施，发现施工作业环境存在的事故隐患没有及时督促施工单位整改消除。对事故发生负有管理责任，建议乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

一款第（一）项“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，给予新疆高新工程项目管理有限责任公司处31万元（大写：叁拾壹万元）的行政处罚。

（二）建议免予责任追究的人员

新疆佳祥建筑工程有限责任公司现场作业人员刘六生安全意识淡薄，未及时确定周边作业环境安全，对现场未放坡开挖的管沟存在的坍塌风险因素缺少认识，未正确佩戴劳保防护用品，违章进入存在坍塌风险的管沟内作业，是此次事故的直接责任人，鉴于该人员已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

刘成作为新疆佳祥建筑工程有限责任公司的总经理，未依法履行安全生产管理职责，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时督促、检查施工现场的安全生产工作。未及时消除安全事故隐患，未督促落实公司安全培训教育工作，未制定现场生产安全事故应急预案并组织开展应急演练，对事故发生负有管理责任。建议由达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5（按法律规定执

行，不可自由裁量）之规定，对刘成给予上一年度年收入40%的行政处罚。

唐良娟作为新疆佳祥建筑工程有限责任公司达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目的项目经理，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查施工现场的安全生产工作。未及时消除安全事故隐患，未督促落实项目安全培训教育工作，未制定现场生产安全事故应急预案并组织开展应急演练，对事故发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2之规定，对唐良娟给予上一年度年收入25%的行政处罚。

王玉宝作为新疆佳祥建筑工程有限责任公司达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目的现场负责人，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除安全事故隐患，管沟开挖作业时未按照施工安全规范要求对管沟上部进行放坡，未采取有效安全支护措施，对施工现场的违章冒险作业行为未及时发现和制止。对事故发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安

全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2之规定，对王玉宝给予上一年度年收入25%的行政处罚。

刘殿轩作为新疆高新工程项目管理有限责任公司达坂城区西沟乡沙梁子村粪污一体化项目的监理，未依法履行监理职责，未认真监督、检查施工现场的安全生产工作，督促施工单位消除安全事故隐患，对管沟开挖作业时未按照施工安全规范要求对管沟上部进行放坡，未采取有效安全支护措施等现场问题未督促施工单位进行整改。对事故发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2之规定，对刘殿轩给予上一年度年收入25%的行政处罚。

（四）对其他责任人的处理意见

农业农村局作为该项目行业监管部门，未能有效履行监管职责，对此起事故的发生负有监管责任，由区政府分管县级领导对农业农村局主要领导进行提醒谈话。

西沟乡人民政府作为建设单位，是安全生产监管责任主

体，未能有效履行监管职责，对此起事故的发生负有监管责任，由区政府分管县级领导对西沟乡人民政府主要领导进行提醒谈话。

西沟乡人民政府副乡长路保险作为西沟乡安全生产工作的分管领导，落实监督责任不到位，由西沟乡人民政府主要领导对该同志进行提醒谈话，并在乡党委会议上作检查。

六、整改防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生产管理，提出如下措施建议：

（一）新疆佳祥建筑工程有限责任公司要认真汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强作业现场安全管理，严格按照施工设计和安全防范工作要求进行施工作业。对公司存在的未对作业区域安全风险进行分析研判、未对现场作业人员进行培训教育、未及时排查安全隐患等问题，要落实安全生产管理制度，加大隐患排查力度，加强职工安全培训和教育工作，提高员工安全意识，杜绝此类事故的再次发生。

（二）新疆高新工程项目管理有限责任公司作为项目监理单位，要严格履行监理监管职责，严格督促施工单位落实安全施工各项措施，及时督促施工单位整改消除安全隐患，对现场违法、违章作业行为及时制止，并上报建设单位，杜绝此类事故的再次发生。

（三）各企业要严格落实主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，建立健全事故警示教育制度，将事故警示教育纳

入企业安全管理的日常工作。对照事故暴露出的问题，加强隐患排查治理，加强员工安全教育培训和应急演练，防范各类安全事故再次发生。

（四）农业农村局和西沟乡人民政府要深刻汲取事故教训，加强对辖区企业的安全生产检查，督促辖区企业严格遵守国家相关法律法规规定，及时查处企业安全生产中存在的安全隐患，规范企业的生产经营行为，督促企业认真落产安全生产主体责任。

（五）切实加强安全生产监管责任的落实。各乡（镇）、街道及行业部门要深刻汲取事故教训，进一步厘清属地和行业领域安全生产工作职责，加强日常安全监管，督促企业严格落实主体责任，认真开展事故隐患排查整治工作。强化行政监管的震慑作用，多管齐下积极推进安全生产综合治理，坚决防范遏制各类事故的发生。

乌鲁木齐市达坂城区安全生产委员会办公室　　2023 年 11 月 13 日印发