牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司“4·26”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：牙克石市人民政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 8
（三）其他可能因素排除 9
四、其他有关责任单位存在的主要问题 9
（一）牙克石市应急管理局 9
（二）牙克石市发展和改革委员会 9
（三）免渡河镇人民政府 9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）直接责任人员 9
（二）对有关责任人员的处理建议 10
（三）对事故责任单位的处理建议 13
（四）其他处理建议 14
六、事故主要教训 14
七、整改和防范措施建议 15
（一）严格落实企业安全生产主体责任 15
（二）深入开展安全教育培训 15
（三）推深做实风险防控和隐患排查治理等工作 16

2026年4月26日，免渡河镇辖区，五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司位于该集团牙兴煤矿厂区内的供热三车间，在上煤作业过程中发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，牙克石市人民政府高度重视，立即要求市应急局、市公安局、市住建局、市消防救援大队、医疗机构等部门人员第一时间赶赴现场，开展救援和善后处置工作。

为查明事故原因，厘清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规要求，牙克石市人民政府成立了由牙克石市委常委、常务副市长为组长，由市应急局、市发改委、市住建局、市总工会、市公安局治安管理大队、市公安局刑事侦查大队、免渡河镇人民政府相关人员为成员的事故调查组开展事故调查，同时邀请市检察院、市纪委监委相关负责同志参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：**牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司“4·26”一般高处坠落事故是一起因企业风险因素辨识不足，未采取措施消除风险，也未制止工人冒险作业，作业人员未**

佩戴有效的劳动防护用品冒险高处作业，造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司牙星分公司（以下简称：牙星分公司）集中供热系统改造项目是由牙星分公司建设，建设地点为内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市免渡河镇牙星煤业公司一矿院内。

2.内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司（以下简称：五九煤炭（集团）热电分公司）为非独立法人单位，无独立的营业执照，隶属于五九煤炭（集团），事故发生的供热三车间（原牙星分公司集中供热系统改造项目）隶属于五九煤炭（集团）热电分公司，2023 年建成投产，于 2026 年 3 月由牙星分公司划转给五九煤炭（集团）热电分公司管理。

3.内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称：五九煤炭（集团）），成立于 1995 年 3 月 3 日，公司现由 9 个职能部室、5 个二级单位组成，员工 2400 余人。现有生产矿井 2 对，年生产能力 300 万吨，拥有矿业权资源储量近 16 亿吨，主要产品为低硫、低磷、低灰、中高发热量的长焰煤。统一社会信用代码：91150782115319900U，登记机关：牙克石市市场监督管理局，董事长、法人：蔡某。

（二）事故发生单位安全管理情况

五九煤炭（集团）设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员；五九煤炭（集团）热电分公司制定了安全生产规章制度和操作规程；开展了安全教育；制定和实施了隐患排查治理制度，五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间（原牙星分公司集中供热系统改造项目）履行了建设项目安全设施“三同时”相关要求。但五九煤炭（集团）热电分公司安全生产规章制度和操作规程在公司管理机构、工艺设备发生变更后未及时修订更新；未有效落实高处作业审批制度；未建立劳动防护用品台账，未按要求配备劳动防护用品；对临聘人员仅开展了岗前厂级安全培训，未落实三级安全教育培训要求。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 26 日 2 时 50 分许，牙克石市免渡河镇牙克石五九煤炭（集团）牙星分公司厂区内，归属五九煤炭（集团）热电分公司的供热三车间。上煤工安某臣在工作期间发现锅炉房上煤斗堵塞，与其同班作业人员（赵某江、褚某平）进行清堵作业。安某臣和褚某平在上煤料斗顶部用锚杆清堵，赵某江在上煤料斗下方的出料口用锚杆清堵。作业过程中安某臣失足坠落料斗内部，被正在下料的煤掩埋死亡。

（四）事故现场情况

现场位于内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市牙星煤矿厂区内，热电分公司供热三车间的上煤料斗。

上煤料斗长 4.5 米，宽 3.4 米，高 2.6 米（其中东、西和北侧各高出 1 米）。呈漏斗状，下方接传送带，可将煤传送至西侧锅炉房。上煤料斗西侧有铁质梯子，西侧铁管上见绑有两根绳子，黄色麻绳长 4.9 米，头部打有绳圈，蓝色花绳长 2.5 米，头部未见绳圈。上煤料斗东南侧有两根铁棍，一根长 3 米、另一根长 2.8 米，头部深入下方煤堆 0.8 米。上煤料斗内东侧和北侧堆有碎煤，最高处约 3.6 米，西南部无煤。上煤料斗内东南侧距西侧梯子 2 米处见一个上端带有钩子的梯子，梯子深入料斗内煤约 1.5 米。



图 1 事故发生现场照片



图 2 事故发生现场各点位照片

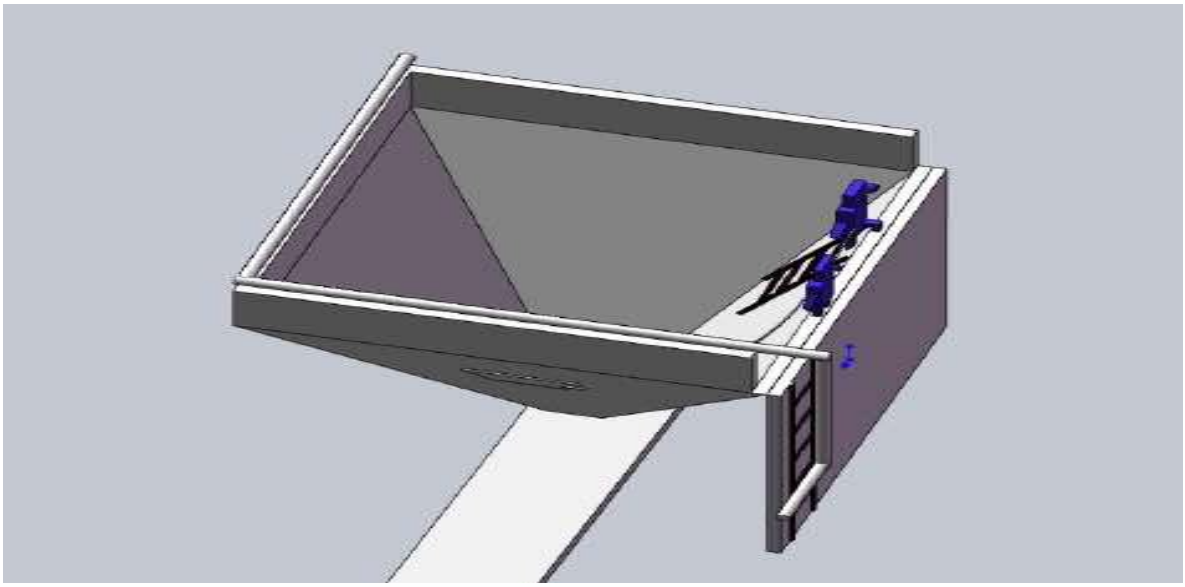


图 3 事故发生现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，事故造成直接经济损失115余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月26日2时50分许当班班长丛某芳将事故情况报告给供热三车间主任张某涛，张某涛于2026年4月26日3时许将事故情况报告给热电分公司经理刘某和总工程师李某。2026年4月26日3时50分许五九煤炭（集团）热电分公司将事故情况报至牙克石市应急管理局。

牙克石市应急管理局接到报告后，立即组织公安、消防等部门第一时间抵达事故现场开展事故处置工作，并按照事故流程向上级报送信息。牙克石市应急管理局于4时37分，通过电话上报呼伦贝尔市应急指挥中心，于5时1分将书面信息上报呼伦贝尔市应急指挥中心和牙克石市人民政府值班室，随后继续收集相关信息，6时20分将完善信息录入全国突发事件系统，6时40分录入安全事故直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

2026年4月26日2时50分许安某臣作业时失足坠落上煤料斗内部，被料斗内正在下料的煤掩埋，一同作业的褚某平去拉安某臣的安全绳，系在安某臣腰上的安全绳绳节松动，只将安全绳拽出。

褚某平喊话通知了正在料斗底部作业的赵某江，赵某江用对讲机通知了主控室关停了料斗下方的输煤皮带和吊斗振动。

主控室的当班班长随后组织工人扒煤救人并拨打了119和120急救电话。

2026年4月26日3时10分许矿山消防救护队和医护人员赶到现场，4时许安某臣被矿山消防救护队人员从料斗中救出。

（三）医疗救治和善后情况

矿山消防救护队人员对安某臣进行了现场抢救，救护车赶到后紧急送往牙克石市林业总医院进行救治，2026年4月26日5时20分许医护人员确认，安某臣经抢救无效后身亡。

2026年4月29日牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司积极安抚死者家属，已达成赔偿协议取得谅解，5月1日遗体火化。

事故发生后，市应急局、市公安局、消防等部门疏散无关人员，市应急局要求牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司热电分公司立即停止供热三车间的生产经营行为。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时组织营救，救护队接报后积极参与救援。调查评估认为，事故救援先期响应现场处置迅速、救援行动开展有序、善后事宜处理得当，未造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间风险因素辨识不足，对存在高处作业风险的上煤工清堵作业未采取措施消除风险，也未制止工人冒险作业；上煤工安某臣在输煤设备运行时，攀爬到无平台无护栏的上煤料斗顶部冒险清堵作业，未佩戴安全带，未正确佩戴安全绳，在清堵作业时失足坠落料斗内部，被正在下料的煤埋压，导致死亡。

（二）间接原因

1.五九煤炭（集团）热电分公司

（1）作业场所存在事故隐患。涉事料斗高度为2.6米，顶部无作业平台、无安全护栏，上煤工需在料斗上方高处作业。五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间未给上煤工配备符合国家标准的安全带、安全绳。

（2）安全管理体系不健全。五九煤炭（集团）热电分公司安全生产责任制缺少分公司经理、安全工程师等人员的安全生产职责;供热三车间上煤工安全操作规程中对于高处作业安全带的正确使用缺少描述、缺少高处作业审批相关要求。

（3）现场管理混乱。工人冒险作业长期存在，高处作业人员无高处作业证，在设备运行时进行清堵作业。作业审批流于形式，供热三车间没有履行五九煤炭（集团）热电分公司关于高处作业的审批流程。

（4）安全生产教育培训不到位。经询问，上煤工不熟悉操作规程、应急处置等要求，未提取到其三级安全教育培训记录。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。根据牙克石市公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》显示，安某臣死亡原因为机械性窒息死亡。

四、其他有关责任单位存在的主要问题

（一）牙克石市应急管理局

作为五九煤炭（集团）的监管部门，依据《牙克石市“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》，安全检查不够细致，对五九煤炭（集团）热电分公司部分点位检查不全面、不深入。

（二）牙克石市发展和改革委员会

作为五九煤炭（集团）的行业管理部门，依据《牙克石市“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》，负责煤炭企业安全生产监督管理工作，在风险防控等方面存在漏项。

（三）免渡河镇人民政府

在协助有关部门履行安全生产监督职责过程中，未排查发现五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间相关问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）直接责任人员

安某臣，男，群众，2025 年 9 月被临时聘用为五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间上煤工，对工作场所存在的危险因素和事故隐患缺乏辨识和预判，在设备仍在运行的情况下冒险踏上 2 米 6 高度的料斗顶部清理堵煤，无高处作业证且未履行高处作业审批流程、未佩戴安全带、未正确佩戴安全绳。对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.蔡某，男，党员，2022 年 11 月任五九煤炭（集团）董事长、法人，作为企业主要负责人，落实本单位全员安全生产责任制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]履行职责，对事故发生负有重要领导责任，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]给予处罚。

2.刘某利，男，党员，2025 年 8 月起任五九煤炭（集团）副总经理，分管五九煤炭（集团）热电分公司安全生产工作。对本单位的安全生产状况不熟悉，未能及时发现并制止纠正违反操作规程的行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

十五条[3]履行职责，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]给予处罚。

3.刘某，男，党员，2013 年任五九煤炭（集团）热电分公司经理，热电分公司安全管理组织机构组长。在公司管理机构、工艺设备发生变更后未及时组织或参与修订安全生产规章制度、操作规程，对本单位的安全生产状况不熟悉，未能及时发现并制止纠正违反操作规程的行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]履行职责，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]给予处罚。

4.李某，男，党员，2022 年 1 月起任五九煤炭（集团）热电分公司总工程师、兼任安全监察室主任，热电分公司安全管理组织机构副组长。对公司管理制度和操作规程审核把关不严，对本单位的安全生产状况不熟悉，未能及时发现并制止纠正违反操作规程的行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]履行职责，对事故发生负有管理责任，建议应急管

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]给予处罚。

5.黄某，男，群众，2024 年 11 月起任五九煤炭（集团）热电分公司安全监察室副主任，热电分公司安全管理组织机构成员。对本单位的安全生产状况不熟悉，隐患排查流于形式，未能及时发现并制止纠正违反操作规程的行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]履行职责，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]给予处罚。

6.张某涛，男，群众，2024 年 8 月起任五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间主任，热电分公司安全管理组织机构成员。未按照《五九煤炭（集团）热电分公司安全生产教育培训制度》[5]对临聘人员开展安全教育培训，未提供有效的劳动防护用品，未能及时制止和纠正违反操作规程的冒险作业行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]履行职责，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]给予处罚。

7.丛某芳，女，群众，2024 年 11 月起任五九煤炭（集团）热电分公司供热三车间锅炉车间班长，隐患排查不到位，未能及时发现并制止违反操作规程的冒险作业行为，违反了《供热三

[5] 《五九煤炭（集团）热电分公司安全生产教育培训制度》第三条 从业人员安全教育培训 （一）新上岗的从业人员必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育并经考试合格，安全监察室落实厂级培训，监督管理车间级、班组级安全教育实施。车间级由车间负责人组织实施，班组级由班组长组织实施，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

车间锅炉车间班长安全生产与职业病危害防治责任制》[6]的规定，建议应急管理部门按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条[7]给予处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

五九煤炭（集团）下属的五九煤炭（集团）热电分公司安全生产责任制、规章制度、操作规程不健全；作业场所存在事故隐患；现场管理混乱，未向作业人员提供有效的劳动防护用品；作业审批流于形式；安全生产教育培训不扎实。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[8]、第二十八条[9]、第四十五条[10]的规定，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]给予五九煤炭（集团）处

[6] 《供热三车间锅炉车间班长安全生产与职业病危害防治责任制》 供热三车间锅炉车间班长在队长的领导下开展各项工作，是现场设备检修、运行与职业病危害防治管理的直接责任者，对现场设备检修、运行与职业病危害防治管理全面负责。第 3 条 带头执行各项规章制度，对违章作业的现象能及时制止，并及时报告公司安监室。

[7] 《安全生产违法行为行政处罚办法》 第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 2 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

罚。

（四）其他处理建议

1.牙克石市应急管理局，作为五九煤炭（集团）的监管部门，依据《牙克石市“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》，安全检查不够细致，对五九煤炭（集团）热电分公司部分点位检查不全面、不深入。建议牙克石市安全生产委员会依照相关规定，对牙克石市应急管理局主要负责人、分管负责人及有关人员进行约谈。责成牙克石市应急管理局向牙克石市人民政府作出书面检查。

2.牙克石市发展和改革委员会，作为五九煤炭（集团）的行业管理部门，依据《牙克石市“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》负责煤炭企业安全生产监督管理工作，在风险防控等方面存在漏项。建议牙克石市安全生产委员会依照相关规定，对牙克石市发展和改革委员会主要负责人、分管负责人及有关人员进行约谈。责成牙克石市发展和改革委员会向牙克石市人民政府作出书面检查。

3.免渡河镇人民政府，在协助有关部门履行安全生产监督职责过程中，未排查发现五九煤炭（集团）热电分公司相关问题隐患。建议责成免渡河镇人民政府向牙克石市人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

该事故的发生暴露出生产经营单位主体责任不落实，没有建立行之有效的安全管理体系，全员安全生产责任制不健全、落实不到位，安全生产规章制度不落实，对作业现场违章行为失管失察，企业、部门、属地风险防控和隐患排查治理工作推动不力等问题。

七、整改和防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

五九煤炭（集团）热电分公司，要严格落实企业主体责任和单位安全管理人员的安全生产职责，按照《中华人民共和国安全生产法》和《内蒙古自治区安全生产条例》有关规定完善并落实全员安全生产责任制、安全操作规程等安全生产规章制度。要强化作业现场安全管理，进一步规范作业审批流程，全面辨识作业中存在的各类危险因素、落实各项安全措施、安排专职作业监护人员、明确现场作业人员任务分工、规范安全交底。要全面梳理岗位所需，配齐、配全符合标准的劳动防护用品。要全面排查企业存在的管理盲区、漏洞，认真开展隐患排查，对排查出的问题隐患做到全流程管理、全方位闭环。

（二）深入开展安全教育培训

五九煤炭（集团）热电分公司，要认真吸取事故教训，全面梳理各个环节安全管理的漏洞，对安全监护人、作业负责人、作业审批人（含外包和临时聘用人员）有针对性地开展安全教育培训，提升从业人员特别是临时聘用人员的安全生产意识，坚决杜

绝违章作业。要加强安全生产教育培训跟踪问效，确保从业人员切实掌握必需的安全生产知识、操作技能。要及时完善应急预案，加强应急预案培训教育和演练，提高从业人员应急处置能力水平。要认真开展全员警示教育，吸取事故教训，举一反三排查问题隐患，杜绝此类事故的再次发生。

（三）推深做实风险防控和隐患排查治理等工作

五九煤炭（集团）热电分公司要强化安全管理体系建设、安全教育培训、重大危险源（点）管控、隐患排查治理、应急演练和内部举报奖励机制实施等重点内容，落实一批人防、技防、工程防、管理防措施。各行管部门和监管部门要进一步加强风险防控和隐患排查治理工作推进和落实。牙克石市应急管理局要进一步提高思想认识，加强对生产经营单位的帮扶指导和执法检查，督促企业落实安全生产主体责任。牙克石市发展和改革委员会要切实履行行业管理部门职责，完善会商研判、联合执法、问题移交等工作机制，形成齐抓共管的监管合力。免渡河镇人民政府要按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，协助有关部门履行好安全生产监督管理职责。