自贡东方气体设备有限公司
“10·21”一般高坠事故调查报告

2025年12月17日，县安办收到市应急管理局工伤数据核查通知，经核查：2025年10月21日16时15分左右，自贡东方气体设备有限公司发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡。

2026年2月4日，荣县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《荣县人民政府关于开展一般生产安全事故调查有关问题的批复》（荣县府函〔2019〕16号），成立自贡东方气体设备有限公司“10·21”一般高坠事故调查组，事故调查组由县应急管理局、经济开发区管委会、县科技经信局、县公安局、县市场监管局、县总工会等相关单位组成，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问相关人员和提取相关书证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

自贡东方气体设备有限公司（以下简称：东气公司）。法定代表人：杨某通，地址：四川省自贡市荣县旭阳镇东桥街322号，许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信用代码：91510321620709088J。

（二）事故有关人员基本情况

杨某通，男，中共党员，户籍所在地：四川省荣县，东气公司法定代表人、安全生产主要负责人。

张某，男，中共党员，户籍所在地：四川省荣县，东气公司副总经理、兼任工会主席。

刘某平，男，中共党员，户籍所在地：四川省荣县，东气公司安全管理员。

（三）事故相关检测鉴定勘察情况

1.荣县公安局刑事科学技术室对事故现场进行了勘验，出具《现场勘验笔录》。勘验号：K510321000000202603019。

现场勘验情况：现场位于荣县青阳街道滨河西路南一段324号。现场四周均为厂房；中心现场位于荣县青阳街道滨河西路南


一段324号自贡东方气体设备有限公司厂房内。



自贡东方气体设备有限公司厂房系彩钢房搭建，坐东朝西；经大门进入厂区内见内部道路，道路呈南北向延伸，道路东侧见有操作间厂房，进入厂房内，厂房东侧为过道，厂房南侧为操作平台、钢材堆放区；厂房北侧为钢材堆放区；南侧为操作台，勘查中在南侧操作台上方见有行车，行车呈东西向移动，行车距地面高9.8米，行车轨道上见有电机1个；勘查中在南侧操作间地面处见有倒地升降机1台，升降机基架高8.6米，升降机向南呈倒伏状，基座底部距东墙60米距南墙42米，基座底部配有轮胎4个、电机1个，在升降机底座地面处见有操作控制器1个，勘查中在该

升降机顶层见操作配件呈散落状，在散落物品堆地面处见有吊运行车滑轮吊绳1个，吊绳末端配有钢抓钩，在升降机基架地面处见有遥控开关1个、安全帽1个。

现场勘查中其余未见异常。

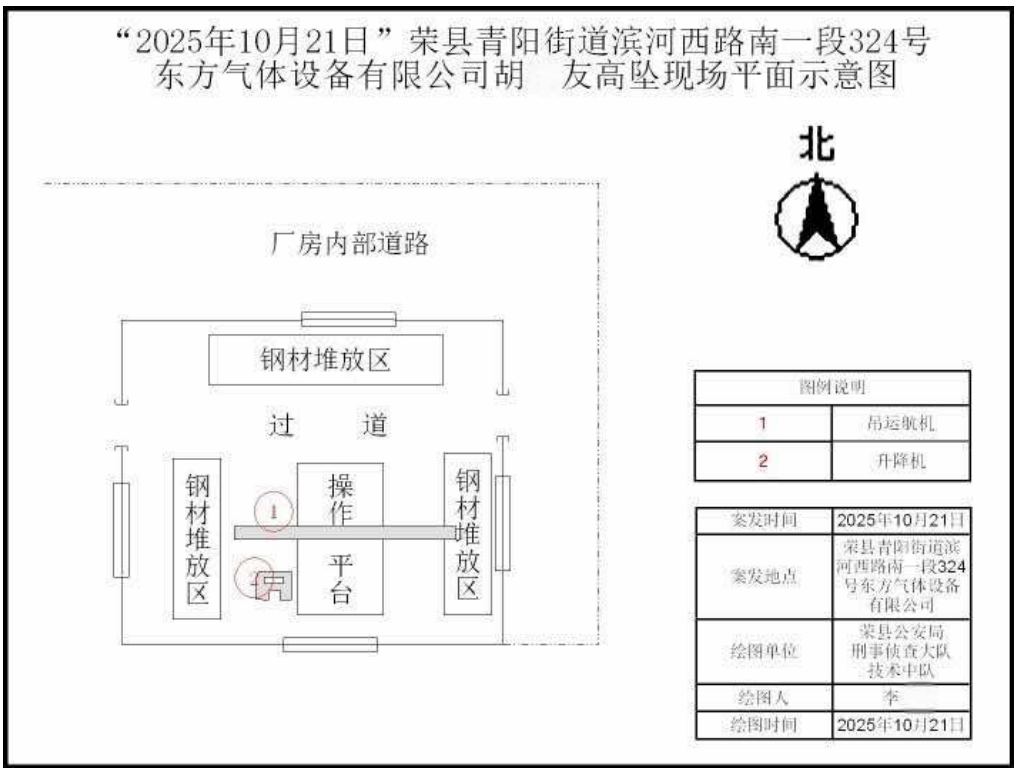

2. 因死者家属不同意尸检，荣县公安局无法出具《法医学尸体检验报告》。

（四）现场有关情况

事故机械有关情况

（1）起重设备概况

设备名称：电动单梁起重机

设备型号：LDX10-22.5

产品编号：8130（跨度：22.5m；额定起重量：10T；起升高度：9m；起升速度：7m/min；大车运行速度：5—50m/min；小车运行速度：20m/min。）

使用登记证编号：川 CQ20100185

设备检验情况：最近一次检验日期为 2025 年 6 月 4 日，检验结论为合格（检验报告编号：QZJ-25-4170-00053），下次检验日期为 2027 年 6 月。

（2）升降作业平台设备概况

设备名称：升降作业平台

设备型号：SJYF0.5T-10M

产品编号：2025105414（提升质量：500kg；额定压力：10mpa；配套动力：2.2kW；升降速度：3—5m/min；整机重量：1330kg；额定电压：24/380V）

根据县市场监管局认定：2014 年 11 月 3 日，国家质检总局《关于修订〈特种设备目录〉的公告》（2014 年第 114 号），正式删除升降作业平台（4880），不再纳入特种设备监管。

（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1. 伤亡人员情况

本次事故共造成 1 人死亡，无人员受伤。

死者胡某友，男，群众，东气公司维修工。

2. 事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约为 123.6 万元。

（六）安全监管履职情况

1. 经济开发区管委会2025年安全监管履职情况：一是加强安全宣传引导。多次通过微信群向辖区企业推送安全提示、警示教育片等宣传资料；二是强化安全生产研究部署。先后在5次职工大会、7次党工委会议上，专题学习研究并贯彻部署安全生产工作；三是抓实安全教育培训。组织辖区内企业召开安全生产专题教育培训会议2次，传达相关安全生产政策要求；四是严格开展安全执法检查。对东气公司累计组织安全生产检查4次，排查发现各类隐患18项，均已完成整改。在此起事故中未发现有明显履职不到位的情况。

2. 县科技经信局2025年安全监管履职情况：一是组织召开辖区内企业安全生产培训及整治会议2次；二是多次通过企业安全生产交流群推送安全警示视频、典型案例及安全提示函等方式，持续督促企业落实安全管理责任；三是针对东气公司开展安全生产专项指导2次，共排查发现隐患14项，均已完成整改。在此起事故中未发现有明显履职不到位的情况。

3. 县市场监管局2025年安全监管履职情况：一是对东气公司的安全总监、安全员开展起重机械方面监督考核2次；二是召开特种设备使用单位主要负责人及安全管理人员专题培训会议1次；三是针对东气公司开展特种设备安全专项监督检查1次，发现问题2项，均已完成整改；四是出具《荣县市场监督管理局关于自贡东方气体设备有限公司“10·21”升降作业平台倾倒事件

的情况说明》，认定该事故不属于特种设备事故。在此起事故中未发现有明显履职不到位的情况。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2025年10月21日16时左右，东气公司维修工胡某友和廖某平通过对讲机收到生产部门车间工人通知，称101车间5号行车有异响。胡某友和廖某平前往现场查看情况，并进行维修准备，对升降机及周边情况进行检查后，共同搭乘升降机升至5号行车位置附近，重点检查行车螺丝松动情况并予以校正。

16时11分，维修工作完成，二人准备下升降机结束任务。升降机折叠后，廖某平先回到地面，胡某友在升降机平台上收拾工具箱时，发现箱内多出一颗螺帽。

16时14分，胡某友独自携带5号行车遥控器及工具箱，操作升降机到5号行车位置附近再次检查。

16时15分左右，胡某友误操作5号行车移动碰撞升降机，导致升降机倾斜倒地，胡某友随升降机坠落地面。车间主任王某凤立即报告领导并拨打120急救电话，杨某通赶到后拨打110报警电话。

（二）应急处置情况

2025年10月21日16时18分，县人民医院接到群众120急救电话。16时30分，120急救人员到达现场进行抢救；随后将伤者送至县人民医院继续抢救。16时51分，伤者因抢救无效，宣告

临床死亡。

善后工作已由东气公司处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（三）事故报告情况

事故发生后，东气公司法人杨某通误以为该事故属于意外事故，未向相关部门报告。

三、事故性质及事故原因认定

调查组结合现场勘查、询问有关当事人、查阅相关资料，对事故原因和事故性质作如下认定:

（一）事故原因

1. 直接原因

胡某友在未取得特种作业人员（高处作业）资质、公司未安排专门人员进行现场管理、违反《自贡东方气体设备有限公司特种作业及特殊作业安全管理制度》（未办理《高处作业票》）情况下进行高处维修作业。

2. 间接原因

东气公司未认真履行安全生产主体责任，一是隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现维修工人违反《自贡东方气体设备有限公司特种作业及特殊作业安全管理制度》（未办理《高处作业票》）擅自进行高处维修作业的事故隐患；二是特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。

（二）事故性质

经调查组调查认定，自贡东方气体设备有限公司“10·21”一般高坠事故是一起因高坠造成的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故单位

东气公司未认真履行安全生产主体责任，一是全员安全生产责任制落实不到位，未建立保证安全负责人、生产车间负责人、专职安全生产和消防管理员有效履行法定职责的机制。公司主要负责人对安全生产事务进行直接指挥，导致负有安全管理的相关人员职责落实不到位；二是隐患排查治理制度落实不到位。未及时发现维修工人违反《自贡东方气体设备有限公司特种作业及特殊作业安全管理制度》（未办理《高处作业票》）擅自进行高处维修作业的事故隐患；三是特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。对事故发生负有主要管理责任。

（二）事故责任人员

胡某友，东气公司维修工，在未取得特种作业人员（高处作业）资质、公司未安排专门人员进行现场管理、违反《自贡东方气体设备有限公司特种作业及特殊作业安全管理制度》（未办理《高处作业票》）的情况下擅自进行高处维修作业，对事故发生负有直接责任。

杨某通，东气公司法定代表人、安全生产主要负责人，一是本

单位全员安全生产责任制落实不到位，安全负责人、生产车间负责人、专职安全生产和消防管理员职责未有效落实；二是督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现维修工人违反《自贡东方气体设备有限公司特种作业及特殊作业安全管理制度》（未办理《高处作业票》）擅自进行高处维修作业的事故隐患，对事故发生负有管理责任。三是误以为该事故属于意外事故，未向相关部门报告，符合生产安全事故漏报的情形。

张某，东气公司副总经理、兼任工会主席，一是因事故直接原因系维修工人私自作业；二是存在主要负责人对公司安全生产事务进行直接指挥，导致张某作为安全生产分管负责人职责落实不到位。建议不予追究其相关责任。

刘某平，东气公司安全管理员，一是因事故直接原因系维修工人私自作业；二是存在主要负责人对公司安全生产事务进行直接指挥，导致刘某平作为安全管理员职责落实不到位。建议不予追究其相关责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任单位及责任人员的处理建议

1. 责任单位

东气公司未认真履行安全生产主体责任，对事故发生负有主要管理责任。建议由荣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予行政处罚。

2. 责任人员

胡某友，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议依法免予责任追究。

杨某通，东气公司法定代表人，一是对事故发生负有管理责任，建议由荣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定给予行政处罚；二是存在生产安全事故漏报情况，建议由荣县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项的规定给予行政处罚。

六、事故防范措施及建议

事故调查过程中，针对事故原因及突出问题，对相关单位提出以下防范措施和建议：

（一）事故单位

东气公司一是要深刻吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产各类规章制度、责任制及操作规程，强化安全教育培训，确保从业人员熟悉掌握本岗位的安全和应急知识，加强现场管理，认真开展安全检查和事故隐患排查，切实提高安全管理水平，防止再次发生生产安全事故；二是要强化主要负责人履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责，及时报告生产安全事故；三是要加强特种设备管理，要安排专门人员对涉及特种设备交叉作业、维修作业等进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；四是要加强特种作业人员安全管理，督促从事特种作业的人员要按照国家有关规定经专

门的安全作业培训并取得相应资质才能上岗作业。

（二）相关单位

1. 经济开发区管委会要切实履行属地安全生产监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化对辖区内企业的日常安全监管，建立健全常态化隐患排查治理机制。要持续加强对企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全教育培训，督促、指导本辖区企业严格落实安全生产主体责任，健全完善全员安全生产责任制。要进一步加大检查力度，对发现的安全隐患和违法违规行为要及时移送应急管理部门进行处理，切实提升企业安全生产管理水平，坚决防范和遏制同类事故再次发生。

2. 县科技经信局要切实加强工业企业行业安全管理，严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的“三管三必须”原则。要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化对本行业企业的日常管理，督促、指导本行业企业全面落实安全生产主体责任。要指导企业建立健全安全生产管理制度和操作规程，加大安全投入，加强员工安全教育培训，全面开展风险分级管控和隐患排查治理，进一步提升企业本质安全生产管理水平，确保本行业安全生产形势持续稳定。

3. 县市场监管局要切实加强特种设备行业安全管理，严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的“三管三必须”原则，深刻吸取事故教训，举一反三。要全面加强对特种设备生产、经营、使用单位的安全监管，严格督促特种设备相关企业切实落实

安全生产主体责任。要严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》等法律法规和安全技术规范的要求，全面加强特种设备安全管理，深入开展特种设备安全专项监督检查，重点加大对特种设备使用登记、定期检验、维护保养、作业人员持证上岗等关键环节的检查力度。要督促、指导本行业企业建立健全特种设备安全管理制度和应急预案，进一步加强特种设备风险防控和隐患排查治理，全面提升企业特种设备安全管理水平。