玉溪天隆工贸有限公司“10·23”一般起重伤害事故调查报告

2023年10月23日17时30分，玉溪市红塔区研和街道玉溪天隆工贸有限公司在起重作业过程中发生一起事故，事故造成一人死亡。事故直接经济损失约150万元。

接报后，红塔区应急管理局、玉溪市公安局红塔分局、研和街道办事处对该事故进行了初步核实并向区人民政府作了汇报。初步判定该事故应属于特种设备生产安全事故，随即将该事故向市场监督管理部门进行了通报。2023年11月20日，玉溪市市场监督管理局对玉溪市红塔区市场监督管理局的相关工作请示做出批复，明确该起事故不属于特种设备事故。2023年11月22日，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，受红塔区人民政府授权委托，红塔区应急管理局牵头，与红塔产业园区、红塔区市场监督管理局、研和街道办事处、市公安局红塔分局、红塔区总工会组成了玉溪天隆工贸有限公司“10·23”一般生产安全事故调查领导小组（以下简称“事故调查组”）对该起事故进行了调查。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过经现场勘验、调查取证、综合分析，事故调查组已查明事故发生的原因、经过和经济损失，认定了事故的性质，对相关责任单位和责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施。经调查

认定玉溪天隆工贸有限公司“10·23”事故是一起**在起重作业过程中因固定货物的货架脱焊及员工缺乏安全意识违规站在危险位置，发生的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

玉溪天隆工贸有限公司为自然人投资或控股有限责任公司，现法定代表人为黄*联，于2017年12月12日成立，统一社会信用代码为91530402MA6MX3****，工商注册地址为云南省玉溪市红塔区研和街道大坡头玉通公路旁，所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业，经营范围包括金属材料制造、销售；建筑材料销售、五金产品批发、零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造等。

（二）事发部门工作及流程

此次事故事发部门为销售部。销售部在接到订单后，销售主管会将应装货物开一个发货单，告诉发货员要发的货物、规格及在哪个位置，发货员依据发货单联系吊装工共同前往货物所在车间，发货员找到货物后，安排吊装工将货物吊装到指定车辆，完成发货。

此次事故中需要吊装发货的货物为镀锌钢卷。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查阅相关资料，玉溪天隆工贸有限公司具备相关资质，

证照齐全。建立了安全生产责任制、安全生产管理规章制度及安全生产操作规程，安排了专人担任安全员负责生产安全相关事宜。事发时行车操作人员普*玟持有“中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证”，证件在有效期内，具备行车操作资质。

调查人员在查阅该公司提供的《出入仓库管理制度》中第三项第二款吊装工作业要求中规定，因吊装货物需要使用到行车，吊装工在操作行车作业前，必须确认吊物周围（靠近吊物堆垛之间也不允许站人），运行路线无人，无障碍物，吊运重物时，应行走安全通道，严禁重物从人员和设备上空运行。第三项第三款发货员作业要求中规定在物料确定后，禁止靠近打包操作行车装车人员，严禁站在靠近吊装物料堆垛之间，必须站在安全通道内，严禁从物料下方、吊钩下方通过。

经查阅相关管理台账，事故发生时，玉溪天隆工贸有限公司没有制定针对销售部发货员进行出入仓库发货的管理制度及操作规程。针对行车驾驶制定了相关操作规程及对行车驾驶员的安全操作进行培训学习，普*玟参加了相关培训。


玉溪天隆工贸有限公司有开展员工三级安全教育培训的记录台账，印发了多项管理制度及操作规程。

（四）事故发生经过

2023 年 10 月 23 日，玉溪天隆工贸有限公司销售部发货员马*艳按工作安排，与吊装工普*玟到拉矫车间（成品堆放

区）进行发货装车工作，马*艳在核对确认需要发货的镀锌钢卷规格后告知普*玟是哪一个，普*玟便驾驶行车开始进行吊装。钢卷堆垛现场共堆码两层钢卷，下层并排堆放有五个钢卷，上层并排堆放有三个钢卷，上层每个钢卷堆码于下层两个钢卷之间，由下层钢卷支撑，需要装车的钢卷位于下层左侧第 2 个，普*玟需要先将上一层的钢卷吊开，再将确认发货的钢卷吊装至车辆。17 时 30 分左右，普*玟先将上层第 3 个钢卷吊至空地后，当继续将压在发货钢卷上方的第 2 个钢卷吊起约 20cm 时，上层左侧的第 1 个钢卷由于固定下层钢卷的货架槽钢脱焊，下层钢卷失去稳定性，对上层钢卷的支撑力不足，上层左起第 1 个钢卷下落，挤压下层 4 个钢卷连续产生滚动，当时马*艳站在下层第 4 个钢卷与第 5 个钢卷之间，滚动的钢卷将马*艳挤压在两个钢卷中，导致马*艳受伤。

示意图如下：

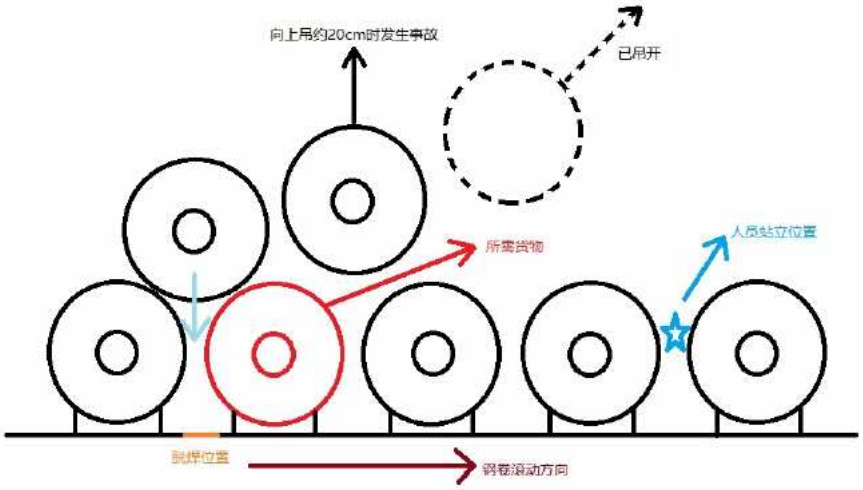

（五）事故现场勘验情况

事发地点位于玉溪天隆工贸有限公司拉矫车间成品堆放区，勘验人员到达现场时，脱焊的货架槽钢已补焊完成，焊点明显可见。现场堆码有大量镀锌钢卷，规格不一，现场每个钢卷重量均在5吨左右。事发时需要吊装的镀锌钢卷呈中空圆形，规格为1.4m*820cm，直径约1.3m，重量约5.85吨，勘验现场未采取上下层堆码方式，均平铺在货架槽钢上。

钢卷堆码现场上方有一架通用桥式起重机（双梁行车），型号为QD20-17mA，特种设备使用登记证编号10060594，内部编号为12号，玉溪市质量技术监督综合检测中心于2022年1月11日复检合格，下次定检日期为2023年12月。

该拉矫车间的货架槽钢用于防止钢卷移动，脱焊位置位于事发位置的第二排钢卷前端与横杆链接处，货架槽钢使用时间约在1年8个月。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员情况

马*艳（女，33岁，身份证号：530424199008****，回族，家住玉溪市红塔区研和街道秀溪社区）为玉溪天隆工贸有限公司销售部发货员，日常工作是负责向吊装工指认需要的货物位置、对出库货物进行抄码及复秤。

2、直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约150万元。

二、事故应急处置情况

(一) 事故信息接报及现场应急处置情况

2023 年 10 月 23 日 17 时 30 分事发后，在隔壁装车的打包车间员工陈*、销售部员工马*梅立即赶到现场，陈*和普*玟用行车把挤伤马*艳的镀锌钢卷挪开，并通知相关管理人员到达现场，该公司安全环保部长赵*红在接到报告后立即驾驶车辆赶往现场，赵*红到达现场后开车将马*艳送往城区方向，出发时同行的员工向 120 急救中心说明了情况，在昆磨高速玉溪通站高速路出口将马*艳转移到 120 救护车上，并送往玉溪市人民医院进行治疗。2023 年 10 月 31 日 04 时 39 分马*艳经抢救无效死亡。死亡原因为腹部创伤性损伤和创伤性失血性休克。

马*艳死亡后，玉溪天隆工贸有限公司向相关管理部门进行了报告。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，玉溪天隆工贸有限公司与死者家属进行善后赔偿事宜协商，并初步达成了善后赔偿协议。在善后处置过程中，死者家属情绪基本保持稳定，死者遗体处理妥当，网络舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

摆放钢卷的第二排货架槽钢脱焊，导致第二排钢卷摆放防滚动装置失效。起吊前因其他排货架槽钢未脱焊，在其他

排稳定钢卷的作用力下，通过上层两个钢卷的相互挤压，下层第二排钢卷暂时稳定。起吊过程中移开上层其中一个钢卷时，下层堆码的第二排钢卷在上层另一个钢卷的压力下失去平衡，导致第二排钢卷滚动，并推动其他排钢卷滚动。马*艳未站在安全位置，货物的连续滚动导致马*艳受到挤压。

（二）间接原因

1、玉溪天隆工贸有限公司生产安全培训职责不到位；玉溪天隆工贸有限公司未做好生产作业人员的安全教育培训工作，导致作业人员安全意识淡薄，对作业过程中存在的危险因素认识不足；马*艳安全意识淡薄，在货物进行吊装时违反规定进入危险场所；行车驾驶员普*玟安全意识不足，对吊装货物周围情况未仔细确认；

2、玉溪天隆工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责；玉溪天隆工贸有限公司安全管理缺位，未及时排查发现并整改摆放钢卷的货架槽钢脱焊、钢卷摆放防滚动装置失效的生产安全事故隐患；未及时发现并制止作业人员冒险进入危险场所的违规行为；销售部发货员进行出入库发货的管理制度缺失，安全操作规程缺失。

四、相关单位工作职责履行情况

1、研和街道

研和街道办事处按照《中华人民共和国安全生产法》第九条[1]的有关规定，研和街道监督管理人员分别于2023年8

[1] 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理

月28日、8月30日、9月11日到玉溪天隆工贸有限公司进行现场安全检查，对该公司安全台账、承包作业、培训安全及现场作业进行了检查，并填写生产安全现场检查台账。

2、红塔区应急管理局

根据玉红应急发【2023】14号《玉溪市红塔区应急管理局关于印发红塔区工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案的通知》，玉溪天隆工贸有限公司存在1项安全生产重大隐患，由区政府挂牌督办。经查阅相关检查记录和工作台账，红塔区应急管理局分别于2023年4月27日、5月19日、8月30日、10月24日组织到该公司进行例行检查及复查，督办整改安全生产重大隐患，以及对日常生产管理进行检查。

3、云南红塔产业园区管理委员会

云南红塔产业园区管理委员会，更名前为红塔工业园区管理委员会，由红塔工业园区、玉溪研和工业园区管理机构整合构成。云南红塔产业园区企业服务局承担园区企业安全生产督促、宣传、管理工作。2023年6月26日，云南红塔产业园区管理委员会与玉溪天隆工贸有限公司签订《安全环保目标责任书》。分别于2023年4月26日、5月19日、8月22日对该企业进行检查并形成记录台账，由该公司管理人员签字确认。

的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理提出如下建议：

（一）不予追究责任人员

玉溪天隆工贸有限公司销售部发货员马*艳安全意识淡薄，违规冒险作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，责任不予追究。

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1、事故责任单位

玉溪天隆工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位，对员工作业内容安全检查、督促不足；现场安全管理不到位；安全教育培训工作开展不到位；管理制度及安全操作规程的缺失；对此次生产安全事故负有主要责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]的规定，建议由红塔区应急管理局对玉溪天隆工贸有限公司给予行政处罚。

---

[2] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业

[3] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如是告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2、事故责任人员

（1）黄*联作为玉溪天隆工贸有限公司法定代表人（男，汉族，身份证号码：44068319680221****），没有认真履行安全生产管理职责；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，保证本单位安全生产投入的有效实施，对此次生产安全事故负有主要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由红塔区应急管理局对黄*联给予行政处罚。

（2）玉溪天隆工贸有限公司安全环保部长赵*红、销售部主管朱*华，在本次事故中未及时发现并制止作业人员在作业过程中存在的安全隐患，对事故的发生负有管理责任，由玉溪天隆工贸有限公司根据企业安全生产责任制的相关规定对赵*红、朱*华进行处罚，并将处罚结果报红塔区应急管理局备案。

（3）玉溪天隆工贸有限公司行车工普*玟在操作行车吊装货物时，未仔细观察周围情况，对事故的发生负有责任，由玉溪天隆工贸有限公司对其进行安全教育并根据企业安全生产责任制的相关规定对普*玟进行处罚，并将处罚结果报红塔区应急管理局备案。

---

[5] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故主要教训

（一）**企业安全生产主体责任不落实**。玉溪天隆工贸有限公司作为生产经营单位，应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如是告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）**企业员工安全意识淡薄**。玉溪天隆工贸有限公司员工缺乏基本安全常识；该公司履行生产安全培训职责不到位，导致员工生产安全意识淡薄，从而引发事故的发生；因此，切实重视和提高安全思想教育培训，才能预防和减少生产安全事故的发生。

七、整改要求及防范措施

（一）玉溪天隆工贸有限公司要全面落实安全生产主体责任；完善安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并对生产安全事故应急救援预案进行演练；加强生产作业区域的安全管理，对检查中发现的安全问题，应当立即整改，坚决杜绝违规作业。

（二）玉溪天隆工贸有限公司要召开安全会议，认真分析事故原因、总结并吸取事故教训；加强生产区域的安全管理，落实责任要求，严格奖惩；认真对员工进行再教育，落实三级安全教育培训制度，严格按照规定设置生产区域安全防护措施，提高职工的安全意识和自我保护能力，坚决消除各类安全隐患，避免生产安全事故的再次发生。

（三）红塔区应急管理局要强化辖区内工贸企业重点领域的隐患排查、管控和治理，健全事故隐患排查治理机制，实现事故隐患企业自查、自报、自改闭环管理，建立完善专家检查评估机制。建立区域性和行业性的重大安全事故隐患清单，落实整改责任、管控措施方案和应急预案，做到底数清、责任明、预案全。同时，督促高危行业企业加强安全生产应急管理，健全企业应急救援队伍，配备必要的应急救援物资和装备，指导开展日常训练和应急演练。

（四）云南红塔产业园区管理委员会要强化落实安全生产职责。组织、督促有关部门和单位依法履行安全生产工作职责，落实安全生产目标管理责任制和行政责任追究制，协调解决安全生产工作中的突出问题，建立和完善行政执法联动机制；组织开展重点行业和领域安全专项整治，解决重点领域安全生产突出问题，督促和指导有关部门建立健全安全生产长效监管机制。加强部门协调与配合，组织开展打击非法生产、非法经营、非法建设专项行动；加强应急救援队伍和物资装备建设，制订和完善生产安全事故应急救援预案，定期开展应急演练。

（五）研和街道要着力促进安全生产检查常态化、制度化、规范化，增强抵御重大安全风险能力。要深入推进安全生产专项整治三年行动，做实做好安全生产日常检查工作，并对隐患多、问题突出的企业进行勤检查，针对检查发现的问题，建立检查台账，明确整改时间，并对发现的问题跟踪

至整改到位。

全区各单位、各部门要认真汲取事故教训，举一反三，在全区持续开展重大安全风险大排查和安全生产大检查，深入开展专项整治，及时整治和消除各类事故隐患。必须层层压实责任，坚决做到安全责任不落空，要落实好属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任。必须严肃追责问责，坚决根除安全生产侥幸心，一旦查实问题和责任，做到“问事必问人、问人必问责、问责问到底”。各地各部门要切实担起促一方发展、保一方平安的政治责任，筑牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安全。

二〇二三年十二月十五日