烟台芝罘“7•6”事故调查报告

2025年8月19日，芝罘区应急局接烟台市应急局转省应急厅事故线索，2023年7月6日03时43分许，烟台润海联赢装卸有限公司在烟台港芝罘湾区66泊岸壁场地开展清扫作业过程中发生一起伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约160余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2025年10月25日，烟台市芝罘区人民政府成立了由芝罘区应急管理局牵头，芝罘区总工会、芝罘区人力资源和社会保障局、芝罘区住房和城乡建设局、市公安局芝罘分局、芝罘区毓璜顶街道办事处等相关部门、单位组成的芝罘毓璜顶烟台港芝罘湾区“7·6”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请芝罘区纪委监委、芝罘区人民检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人、专家分析论证和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，芝罘毓璜顶烟台润海联赢装卸有限公司“7·6”一般车辆伤害事故是一起因作业人员疲劳作业导致车辆失控造成人员伤亡的一般生产安全瞒报责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.烟台港股份有限公司联合通用码头分公司（以下简称：烟台港联通码头公司）

成立于2011年06月24日，注册地位于山东省烟台市芝罘区海港路22号，统一社会信用代码：9137060057936516 32，企业类型为其他股份有限公司分公司(非上市)。经营范围为国内货物运输代理；港口经营等。

2.烟台润海联赢装卸有限公司（以下简称：润海联赢公司）

成立于2021年09月03日，注册地位于山东省烟台市高新区马山街道科技大道69号创业大厦西塔裙楼315号房间，统一社会信用代码：91370600MA94TR1C32，注册资本600万元整，企业类型为其他有限责任公司。经营范围为装卸搬运；劳务服务等。

（二）相关合同签订情况

1.2022年1月1日，烟台港联通码头公司与润海联赢公司签订了《劳务承揽合同》，合同约定润海联赢公司承揽烟台港联通码头公司的码头作业类、码头辅助作业类事项。双方签订了《安全管理协议》，协议约定润海联赢公司对承揽业务现场安全生产全面负责，加强作业安全管理，严格遵守作业安全规范；配备安全管理人员，督促作业人员遵守烟台港联通码头公司的安全生产管理制度，服从烟台港联通码头公司的统一协调、管理，杜绝违章违规作业；对从业人员进行安全培训教育，保证从业人员具备

必要的安全生产知识，掌握安全生产制度和安全操作规程等；在发生人员作业伤害事故时，第一时间组织开展救援救治工作，并按规定进行事故报告和善后处理工作。

2.润海联赢公司与临朐县劳务输出有限责任公司（以下简称“临朐劳务公司”）签订了《劳务派遣合同》，临朐劳务公司将相关人员派遣到润海联赢公司从事润海联赢公司生产经营范围内岗位的相关工作。合同约定润海联赢公司为派遣人员进行必要的岗前培训、安全教育等。

（三）涉事机械及隔离挡板墙情况

1.涉事车辆为清扫车（见图 1），设备类型为清扫式装载机，型号为 ZL50GV，规格为 5T，设备编号为 190289-466-5280122，正常作业时行驶速度为 10 到 15 公里每小时，事发时车辆状态正常，车辆在 2020 年 1 月至 2025 年 10 月期间进行了定期保养维护。车辆往前行驶时，清扫滚刷正常抬起距地面高度 1 米。



图 1 清扫车

2.隔离挡板墙是水泥材质，高度 1.2 米，重 1.3 吨，清扫滚刷撞在隔离挡板墙上部，在车辆行驶的推动力下可以将其推倒。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.烟台港联通码头公司安全管理情况：制定了安全生产管理制度，对润海联赢公司安全生产工作进行了统一协调、管理。在本次事故中烟台港联通码头公司履行了协议约定的日常监管职责，事故发生后润海联赢公司未向烟台港联通码头公司报告本次事故，烟台港联通码头公司在本次事故中不存在相关法律责任。

2.润海联赢公司安全管理情况：开展了安全生产规章制度和

岗位操作规程教育培训并组织了考试，但隐患排查不到位，未发现并制止员工疲劳作业的隐患。

3.润海联赢公司作息安排情况及当天作业组织情况：（1）作息安排情况：综合计算工时工作制岗位实行三班两运转轮班，上、下班时间为：白班 7:15-18：45 时，工间休息为 12：00-13:30 时；夜班 19：15-6:45 时，工间休息为 0：00-01：30 时。（2）当天作业组织情况：事发当天的作业内容为清扫 66 泊岸壁场地，根据工作安排，场地北侧为人工作业区，南侧为机械作业区，两种作业同时进行，用隔离挡板墙对作业场地进行了分割，作业组织者为润海联赢公司。

（五）事故发生经过

2023 年 7 月 6 日 03 时 42 分许，在芝罘湾港区 66 泊岸壁场地，润海联赢公司劳务派遣人员王 xx 当班驾驶清扫车自东向西清扫场地的铝矾土残渣，03 时 42 分 34 秒，清扫车行驶方向发生失控偏移，王 xx 因疲劳作业，未发现清扫车失控偏移情况并及时回正方向，03 时 42 分 47 秒，清扫车在失控偏移行驶了约 20 米后撞倒了场地中间的隔离挡板墙，隔离挡板墙将在人工作业区清扫铝矾土残渣的润海联赢公司劳务派遣人员高 xx 砸倒，事故发生。

（六）事故现场情况

事发现场位于烟台港芝罘湾区 66 泊岸壁场地，场地北侧为人工作业区，南侧为机械作业区，中间为隔离挡板墙，清扫车自东向西行驶（详见图 2）。

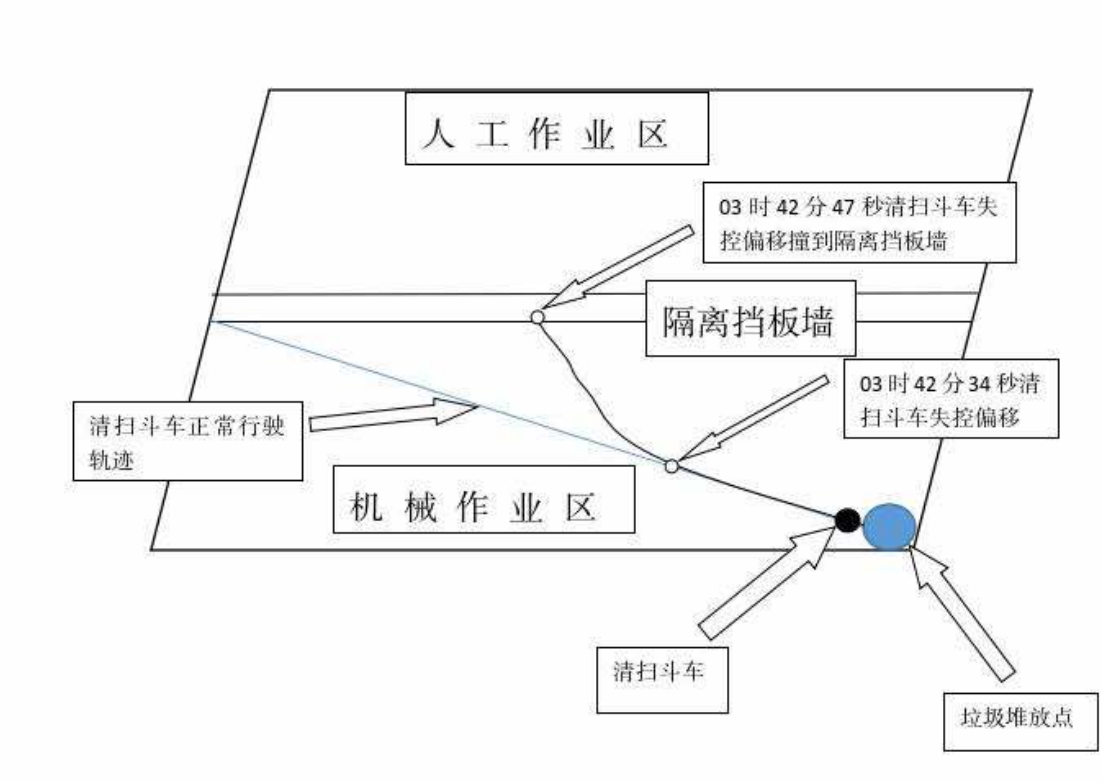


图 2 事故发生现场示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 160 余万元。

（八）其他情况

根据市气象局提供的当日天气情况确认：西南风 4 级，最高气温 34℃，最低气温 24℃，事发现场环境无异常，排除了大风、地震等可能导致隔离挡板墙倒塌的可能性。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，王 xx 电话通知了润海联赢公司当班班长张 xx，张 xx 电话通知了润海联赢公司安全技术部经理王 xx，王 xx 电话

通知了润海联赢公司副总经理陈 xx，陈 xx 电话通知了润海联赢公司总经理李 xx 和董事长张 xx[1]。事后，张 xx 未向烟台港联通码头公司报告事故，也未向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，存在瞒报行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，润海联赢公司立即组织现场救援，现场相关人员立即拨打 120 急救电话，2023 年 7 月 6 日 04 时 02 分许，120 救护车到达事故现场，医护人员对高 xx 进行了现场急救。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 7 月 6 日 04 时 30 分许，救护车将高 xx 送达烟台海港医院进行救治，2023 年 7 月 6 日 07 时许，转入烟台毓璜顶医院住院治疗，2023 年 7 月 10 日 06 时许，高 xx 因骨盆骨折，经治疗无效死亡。

事故发生后，润海联赢公司积极做好高 xx 家属的情绪疏导、心理安抚、生活保障等工作，并与高 xx 家属达成了赔偿协议，高 xx 遗体已火化，各项善后处理工作已完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打了 120 急救电话，公司立即组织人员进行现场救援，将伤者送往医院救治。经评估，虽然本次事故企业存在瞒报行为，但事故救援未超出企业应急处置能力，现场救援措施得当，未引起次生灾害，未贻误事故救援。

[1] 见润海联赢公司关于事故报告情况的说明。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

员工疲劳作业导致清扫车短暂失控撞倒隔离挡板墙是本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

经过事故现场勘查、调查询问、专家研判、技术资料和现场视频分析，排除了刑事案件、自杀、疾病等其他可能因素。

（三）间接原因分析

润海联赢公司隐患排查不及时，未发现并制止员工疲劳作业的隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

王xx，男，群众，润海联赢公司清扫车驾驶员。涉嫌犯罪，建议依法追究刑事责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）张xx，男，中共党员，润海联赢公司法人、主要负责人，是安全生产第一责任人。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]之规定，对事故发

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。未及时、如实报告事故，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[6]、第九条第一款[7]之规定，构成瞒报行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[9]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

（2）陈xx，男，中共党员，润海联赢公司副总经理。检查本部门的安全生产工作不到位，现场安全管理缺失，隐患排查不到位，未发现并制止员工疲劳作业的隐患，其行为违反《中华人

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[10]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[12]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

润海联赢公司安全生产主体责任落实不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[13]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[15]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。发生事故后，未按国家有关规定向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定，构成瞒报行为，依据《生产安全事故报告和

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

调查处理条例》第三十六条第一项[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一项[17]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

五、事故主要教训及整改防范措施

一是润海联赢公司要树牢安全发展理念，严守安全生产底线，深刻吸取本次事故教训，举一反三，在岗位危险因素等方面加强对员工的安全生产教育培训，提高作业人员安全意识；综合利用安全检查、监控抽查等方式倒逼从业人员严格执行规章制度，坚决杜绝疲劳作业行为。

二是烟台港联通码头公司要以本次事故为警示，加强对港口业务承揽单位安全生产工作的统一协调管理，建立日常巡查与违规处理机制，定期开展安全绩效评估，将评估结果与合同续签、付款挂钩，通过全流程管控，切实防范承揽作业引发事故。

三是相关行业企业要从本次事故中深刻反思、引以为戒，落实安全生产主体责任，建立健全并落实安全隐患排查治理制度，采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患；严格执行事故信息报送要求，全面落实事故信息报送“四个必须”和两个“绝不允许”的要求。

---

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

四是行业主管部门及相关监管部门要全面落实安全生产监督管理职责，加强对劳务企业的安全监管和安全警示教育，提高员工安全意识；加大执法检查力度，督促企业自觉贯彻落实安全生产法律法规要求；加大对企业安全生产“三违”行为的打击力度，确保一线操作人员切实树牢安全理念，最大限度杜绝事故发生。