附件

仙桃江汉大米综合农事服务中心项目“7·14”一般物体打击事故调查报告

2025年7月14日7时30分左右，位于仙桃市三伏潭镇仙桃江汉大米综合农事服务中心项目工地发生一起一般物体打击事故，致1人死亡（死者黄[redacted]，男，57岁，汉族，河南省郑州市人），直接经济损失88万余元。

市委、市政府对此高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，2025年7月25日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源和城乡建设局、市市场监督管理局、市总工会等部门有关人员组成的仙桃江汉大米综合农事服务中心项目“7·14”一般物体打击事故调查组（以下简称“调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告

如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.仙桃市阳光本农农产品专业合作社（以下简称：阳光本农）。成立时间：2017年2月15日，统一社会信用代码：93429004MA48TRLT41，法定代表人：彭少平，出资额：捌佰壹拾万圆人民币，类型：农民专业合作社，注册地：仙桃市三伏潭镇下夹沟村，经营范围：水稻、小麦、花生的种植、销售；鱼、虾的养殖、销售；为本社成员提供生产资料及农机服务；提供相关技术、信息等交流、咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2.湖北磐钡建筑工程有限公司（以下简称：磐钡建筑）。成立时间：2018年11月6日，统一社会信用代码：91429004MA496H6XX6，法定代表人：肖想兵，注册资本：肆仟万圆人民币，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地：仙桃市干河街道仙桃大道西段江汉平原农产品大市场29号楼439室，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；机械设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；管道运输设备

销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年11月27日，取得建筑业企业资质证书，资质类别及等级为：施工劳务资质不分等级，有效期至2026年11月15日。2023年12月29日，取得建筑业企业资质证书，资质类别及等级为：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级，有效期至2026年12月02日。安全生产许可证许可范围：建筑施工，有效期自2023年10月31日至2026年10月31日。


（二）事故工程项目相关情况

2025年3月，阳光本农与磐钡建筑签订《工程施工劳务合同》《安全生产责任协议书》，就位于仙桃市三伏潭镇沟一沟二村的仙桃市江汉大米综合农事服务中心配套工程（工程主要内容：钢结构安装）达成一致，约定由甲方（阳光本农）提供材料，乙方（磐钡建筑）负责施工（包括工人、机械、转运等）以及生产安全管理，工期从2025年3月31日至2025年10月30日。

（三）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市三伏潭镇沟二村（新318国道以南）仙桃江汉大米综合农事服务中心项目工地内。现场距工地大门由东向西约15米，停放有一辆装载钢材的运输车辆，车牌为豫NW6929（挂车号：云A7761超），型号为：斯克尔达牌LFM9608TDP，

车辆识别号为：LA99ERP23M1LFM037,核定载质量52200千克，型号：重型低平板半挂车，机动车所有人为：长达运输服务（云南）有限公司。整车长2230CM，车厢高处部位长382CM、宽300CM，距地面高150CM，载有二层方钢（底层10根，上层7根），车厢高低交接处地面可见一根方钢，死者位于方钢与车辆之间，方钢规格为：长433CM、宽（长边104CM、短边69CM），厚25CM。车厢低处长1370CM，间隔高处连接处350CM，载有11根规格为：长1000CM、宽（长边84CM、短边68CM），厚25CM的工型方钢，距车尾东南方15米处可见已卸长方钢9根。距整车正南方15米处，停放有车牌号为：中联牌ZLJ15337JQZ25E，车辆识别号：L5E6H3D27NA038218，发动机号码：K08N5000222,注册日期2023年5月8日，发证日期2023年5月8日的起重机，车主出示有：安全管理和作业人员证：Q2（限流动式起重机），日期2025年2月至2029年1月，身份证号429004198607070055,驾驶员曾金。

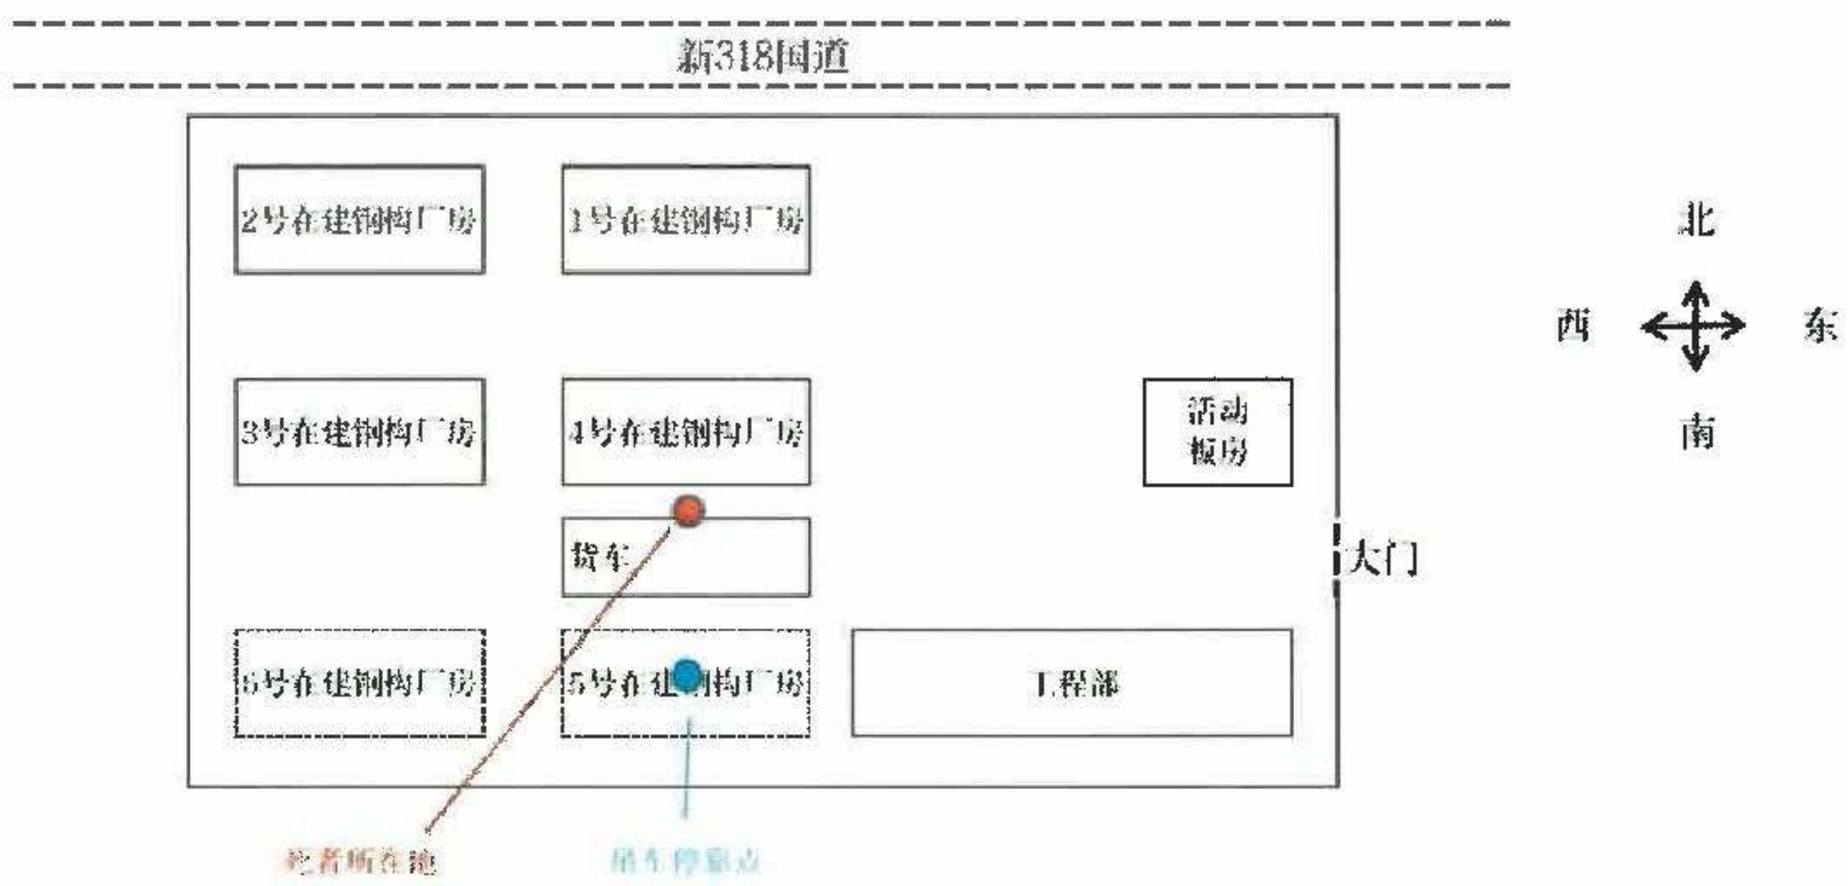

施工现场平面图



现场货车



现场起重机

（四）涉事相关人员情况

肖[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]湖北省仙桃市胡场镇[redacted]。湖北磐钡建筑工程有限公司法定代表人。

李[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]，河南省荥阳市[redacted]。湖北磐钡建筑工程有限公司钢结构安装负责人和安全生产管理员。

周[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]河南省卢氏县[redacted]。施工人员。

王[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]，河南省卢氏县范里镇南庄村后山组8号。施工人员。

黄[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]，河南省郑州市[redacted]。施工人员。

（五）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025年7月14日，仙桃市多云间晴，气温29℃至36℃，偏南风2到3级，湿度：55－90%。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月，河南省睢县荣源运输有限公司的货车司机袁磊，通过“货车帮APP”承接到将钢构材料从河南正大金属制造有限公司运送至位于仙桃市三伏潭镇的仙桃江汉大米综合农事服务中心建设项目施工工地现场。

2025年7月14日上午6时10分，袁磊驾驶车牌号豫NW6929（挂车号：云A7761超）的货车到达仙桃江汉大米综合农事服务中心建设项目施工工地。6时30分，李天保安排黄治民（死者）、周会松、王仁朋和王小虎等5人开始卸货，李天保在地面指挥，周会松和黄治民负责在货车上挂钩绑绳，王仁朋和王小虎负责地面取钩解绳。同时，吊车司机曾金将吊车停在货车正南面15米

处，架设好起重支腿，大臂展开 28 米，落下挂钢丝绳的小钩，等待吊运。7 时左右开始吊运，吊运作业从货车尾部的钢柱开始，分 5 次吊运完车厢尾部的上层 9 块钢柱后，因天气炎热，李天保安排吊装人员休息 5 分钟后再继续吊运。施工人员洗漱、补充水分后，开始继续吊运，李天保觉得货车拖箱前面的二层钢结构比较危险，就和周会松将车厢前部的上层钢柱共 8 根同时捆绑并挂钩，吊车司机曾金将捆绑的钢梁吊起约 10 公分高后发现挂钩的钢丝绳不平衡，于是将捆绑的钢梁落到原点并熄火，同时呼喊李天保告知他超重，无法吊运。李天保和周会松将钢丝绳解开重新捆绑，因钢丝绳无法穿过钢材，李天保下车找了一根钢板卡，准备一根一根吊运，并将找到的钢板卡给了黄治民让他递给周会松，周会松转身去货车南面准备安装钢板卡，随即听到一声闷响，回头发现黄治民掉落在货车北面，身边有掉落的一根钢材，黄治民胸部有血流出。

（二）事故救援情况

事故发生后，李天保拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，7 时 40 分，120 急救车赶到事故现场进行现场急救，经抢救无效，当场宣布黄治民无生命体征。7 时 50 分，三伏潭镇派出所工作人员到达事故现场，对事故进行了查勘。

（三）善后处置情况

事故发生后，三伏潭镇党委、市公安局三伏潭派出所、市应急管理局等相关单位在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

三伏潭镇党委组织司法所、派出所，以及应急、综治等相关

单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。经协商，于7月18日，磐钡建筑与死者家属自愿达成赔偿协议，磐钡建筑一次性赔付死者家属人民币88.29万元。死者遗体于2025年7月19日火化。

三、人员伤亡和直接经济损失

死者黄[redacted]，男，57岁，汉族，河南省郑州市[redacted]，身份证号：[redacted]事故造成直接经济损失88万余元。

四、事故原因

（一）直接原因

经调查组综合分析，事故发生的直接原因是：货车车厢前部堆码的上层钢梁（1根）滑落砸中黄治民，导致其胸部出血死亡。

（二）管理原因

湖北磐钡建筑工程有限公司。未建立安全风险分级管控制度，未进行生产安全事故隐患排查，未及时发现并消除事故隐患[1]，未制定钢结构搭建安全操作规程[2]，未制定生产安全事故应急救援预案[3]。

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

（三）间接原因

安全管理员对施工作业现场监管不力，未及时发现并消除安全隐患。施工人员未严格落实安全操作规程，在上、下货车作业过程中操作不当导致钢材滑落。

五、事故性质

经调查认定，仙桃江汉大米综合农事服务中心项目“7·14”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（1家）

湖北磐钡建筑工程有限公司。未建立安全风险分级管控制度，未进行生产安全事故隐患排查，未及时发现并消除事故隐患，未制定钢结构搭建安全操作规程，未制定生产安全事故应急救援预案。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员（2人）

1. 肖想兵，湖北磐钡建筑工程有限公司法定代表人。未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[4]。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

2.李天保，湖北磐钡建筑工程有限公司钢结构安装负责人和安全生产管理员。未履行安全生产管理人员职责，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位应急救援演练，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患[5]。

七、事故防范和整改措施建议

1.建筑施工领域主管部门和监管部门要加大对建筑施工项目作业现场的巡查检查力度，开展安全施工专项整治行动，重点排查高处作业、动火作业、违规作业、安全培训等方面的安全隐患，建立隐患台账，及时督促整改销号。加大对违法违规企业的处罚力度，形成长效监管机制。

2.属地政府要强化对辖区建筑施工项目的巡查检查力度，对发现的问题，及时督促整改，对短期难以整改的问题，要及时向监管部门沟通、报告，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

3.建设单位应建立健全项目安全监管机制，定期组织开展安全检查，及时协调解决施工过程中的安全问题，督促施工单位落实整改措施，及时消除安全隐患。

4.施工单位应重新梳理安全生产责任制，明确岗位安全职责，完善高处作业、钢结构安装等专项安全施工方案，经审查通过后

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

严格执行。要配齐配强安全管理人员，确保现场安全管理全覆盖。要加大对现场作业人员的安全培训力度，重点讲解安全操作规程和应急处置方法，经考核合格后上岗作业，作业前必须进行专项安全技术交底，确保作业人员知晓风险点和防范措施，杜绝此类事故再次发生。

仙桃江汉大米综合农事服务中心项目“7·14”

一般物体打击事故调查组

2025年11月11日