政府信息公开

索 引 号：	756831373/202503-00004
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2021-09-27 17:08
名　　称：	【事故调查报告】蚌埠凯盛工程技术有限公司“5.16”起重伤害一般事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2021-09-27
文　　号：	
关 键 词：	事故调查报告

【事故调查报告】蚌埠凯盛工程技术有限公司“5.16”起重伤害一般事故调查报告

发布时间：2021-09-27 17:08　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：410 【字号：大 中 小】

2021年5月16日，蚌埠高新区蚌埠凯盛工程技术有限公司发生一起装卸作业伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经市政府同意，市安委办牵头成立了由市应急局、市总工会、市市场局和高新区管委会有关人员及两名安全生产专家组成的蚌埠凯盛工程技术有限公司“5.16”起重事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了高新区纪工委监察室同志参加事故调查工作。

事故调查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问证人和专家分析，查明了事故原因，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对事故有关单位、责任人的处理建议和防范类似事故的对策措施。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.蚌埠凯盛工程技术有限公司成立于2004年7月，注册地址为安徽省蚌埠市高新区嘉和路481号，法人代表叶坤，注册资金二亿元整，由中国建材国际工程集团有限公司全额持股。企业经营范围为电子玻璃、浮法玻璃、压延玻璃、药用玻璃或玻璃深加工生产线的非标成套机电设备及控制系统，太阳能生产线、新型房屋生产线、环保设备的成套机电设备等研发、设计和加工技术服务。

2.新河县东信胶辊制刷有限公司成立于2015年3月，注册地址为河北省邢台市新河县东千家庄村，法人代表马学志，注册资金陆拾万整，由马学志出资。企业经营范围为胶辊、毛刷生产和销售。

（二）事故场所和设备情况

事故发生场所位于蚌埠凯盛工程技术有限公司C厂房工件打磨、喷漆工段东部的打磨工段，打磨区南北长22m，东西宽13m，南、北各设有卷闸门，打磨区共有两台电动单梁起重机（额定载重2.95t和额定载重5t各一台），事故发生前卸货区位置见下图。

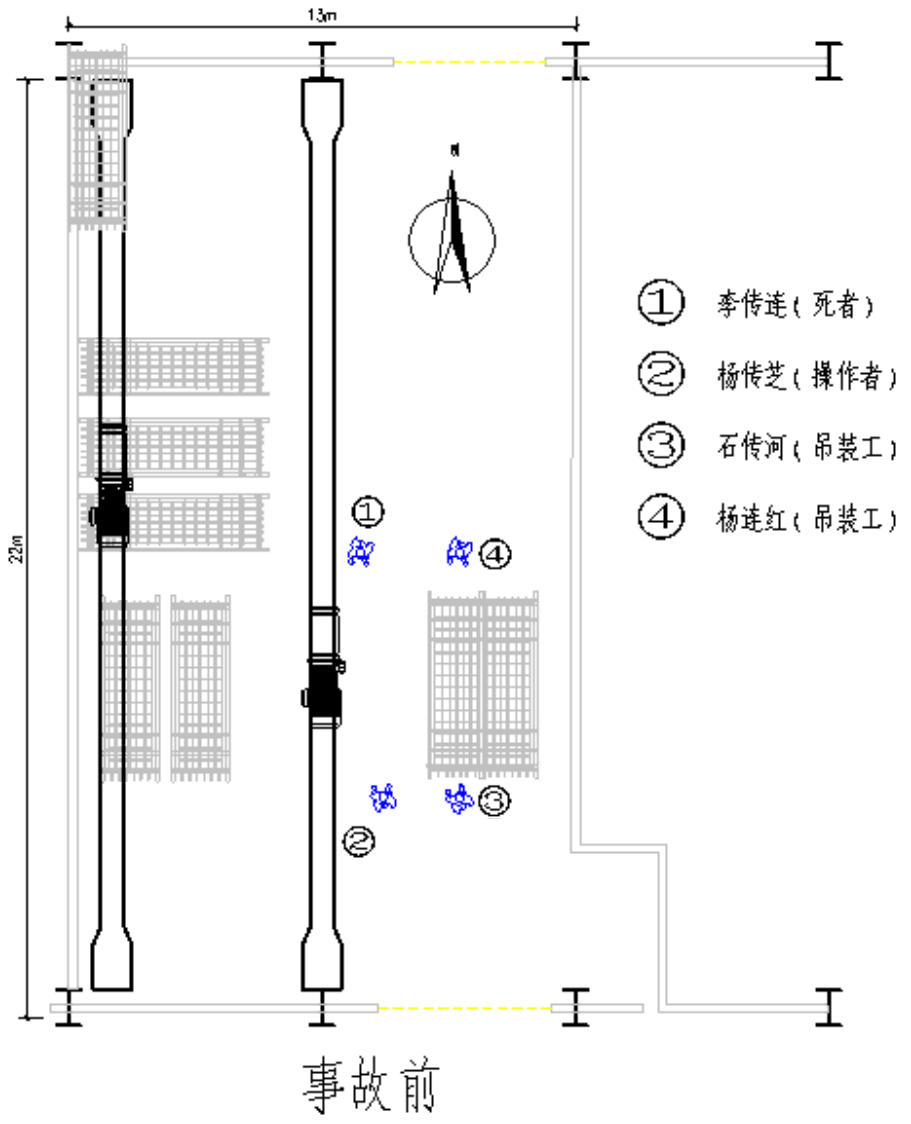


图1：涉事设备简图

1.涉事起重设备及吊带

（1）涉事的5t电动单梁桥式起重机，位于C厂房南跨东台，为河南卫华起重机械股份有限公司制造，设备型号规格：LD5-19.5。大车行驶速度25米/分钟，起升速度分钟8米/分钟，起升高度9米，地面遥控操作。注册登记证编号：起18皖C0010（12），上次检验合格日期：2021年03月26日。事故后设备运行正常， 起重钢丝绳、吊钩及防脱装置完好无损，超高保护装置以及大车和电动葫芦刹车可靠有效。

（2）两条同规格起重吊装双扣带，规格型号：10（t）×10（m），事故后吊带外观完好，双扣无裂损。



图2：涉事故电动单梁桥式起重机现场图

2.涉事胶圈辊货架

事故货架是新河县东信胶辊制刷有限公司根据产品包装、储存和运输需要自制的可重复使用的非标附属设备，主体框架结构 采用80mm方钢焊制而成。货架尺寸根据每次胶圈辊尺寸长短而定，事故货架主体长4.5m，宽1m，高度2.1m。货架共装60根胶圈辊，分10层摆放。胶圈辊外形尺寸：φ150×4500mm，重量：70Kg，产品总重约4200Kg。两侧面底部框架上各焊接4个供装卸吊运的挂钩，挂钩采用φ20mm圆钢弯制而成。货架具体外形尺寸见下图。

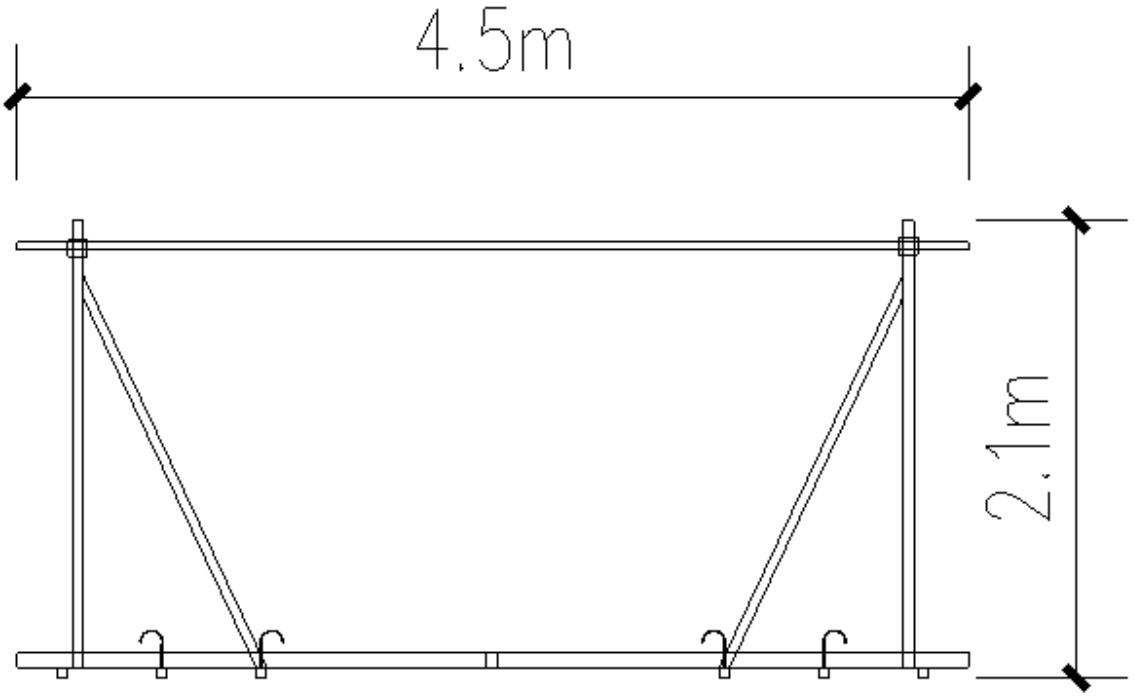


图3：货架具体外形尺寸

事故发生时，底部西南侧挂钩严重变形，与侧面形成约80度角，U形挂钩变形近乎于直角，西北侧吊钩与侧面形成约60度角，两挂钩内侧均存在滑脱痕迹。框架因坠撞受压变形。



图4：涉事货架倾倒后现场图





图5：同货架未使用的挂钩　　图6：事故后西南侧挂钩形态

3.涉及到的运输和卸货作业安排情况

经现场询问和查阅蚌埠凯盛工程技术有限公司提供的与新河县东信胶辊制刷有限公司之间签订的《采购合同》（合同附后），约定货物包装、装卸货及运输费用均由新河县东信胶辊制刷有限公司负责。货物由新河县东信胶辊制刷有限公司装车（冀E T9239,东风牌货车）运输至蚌埠凯盛工程技

术有限公司，2021年5月16日13时30分许，临时劳务人员杨某某（起重作业）、李某某（死者）、杨某某（吊装作业）、石某某（吊装作业）四人完成A厂房卫生清扫工作后，准备下班时，接到蚌埠凯盛工程技术有限公司耿某某（厂长助理）通知去该公司C厂房进行货物卸车作业。

（三）事故现场勘察情况

2021年5月18日，事故调查组现场勘查，现场货架倾翻，两条吊带部分压在货架下，底面两端扣均未脱落，货架严重变形。货架东北侧砸压在李某某腿部位置，距倾翻的货架东北角约0.7米处地面有积血，死者当时佩戴的布帽遗留在现场地面。



图7：事故发生后货架倾翻

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月16日13时30分许，临时劳务人员杨某某、杨某某、李某某、石某某四人完成A厂房卫生清扫工作后，接凯盛公司耿某某电话通知到C厂房卸货，杨某某指挥货车司机停车就位，并将车护板打开后，货车司机将遮雨布拿到车间外折叠，不在卸车作业现场。

杨某某安排杨某某、石某某去隔壁厂房取来10t吊带 ，并指挥他们二人上车挂装吊带，杨某某、石某某二人分别位于货车南北两侧，各自负责各自的吊带扣挂在货架两端两侧的挂钩上。此时，杨某某与李某某分别位于货车西侧地面南北两端。杨某某经询问吊带扣挂情况后，操作电动单梁桥式起重机将货架提升30公分左右，再次询问吊带扣挂点的稳妥，经二人确认后，直接将货架向西平移并停刹在预定位置。

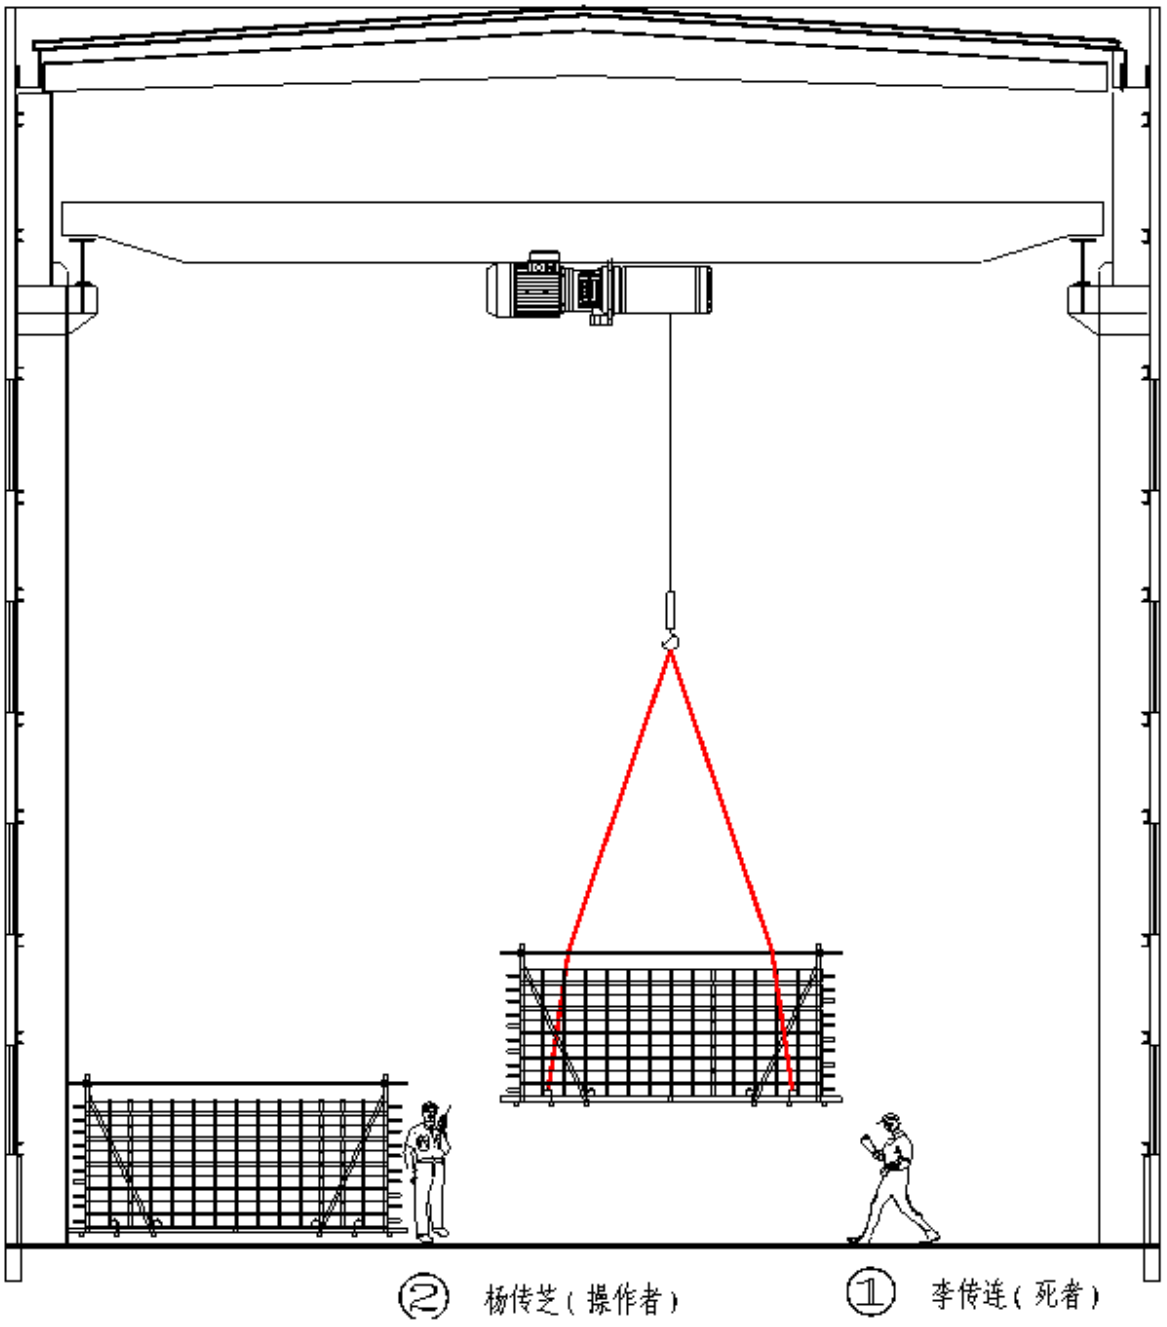


图8：杨传芝（起重操作）与李传连（死者）位置图

由于惯性作用，货架向西摆至与地面约80度夹角成斜拉状态时，货架西南侧挂钩被拖拽严重变形导致吊带脱扣，使得货架失稳向东坠翻，由于货架东南角坠撞地面产生的冲击，北高南低倾斜的货架东北侧挂钩中的吊带也随之脱扣，加速东向坠翻的货架碰撞到李某某。

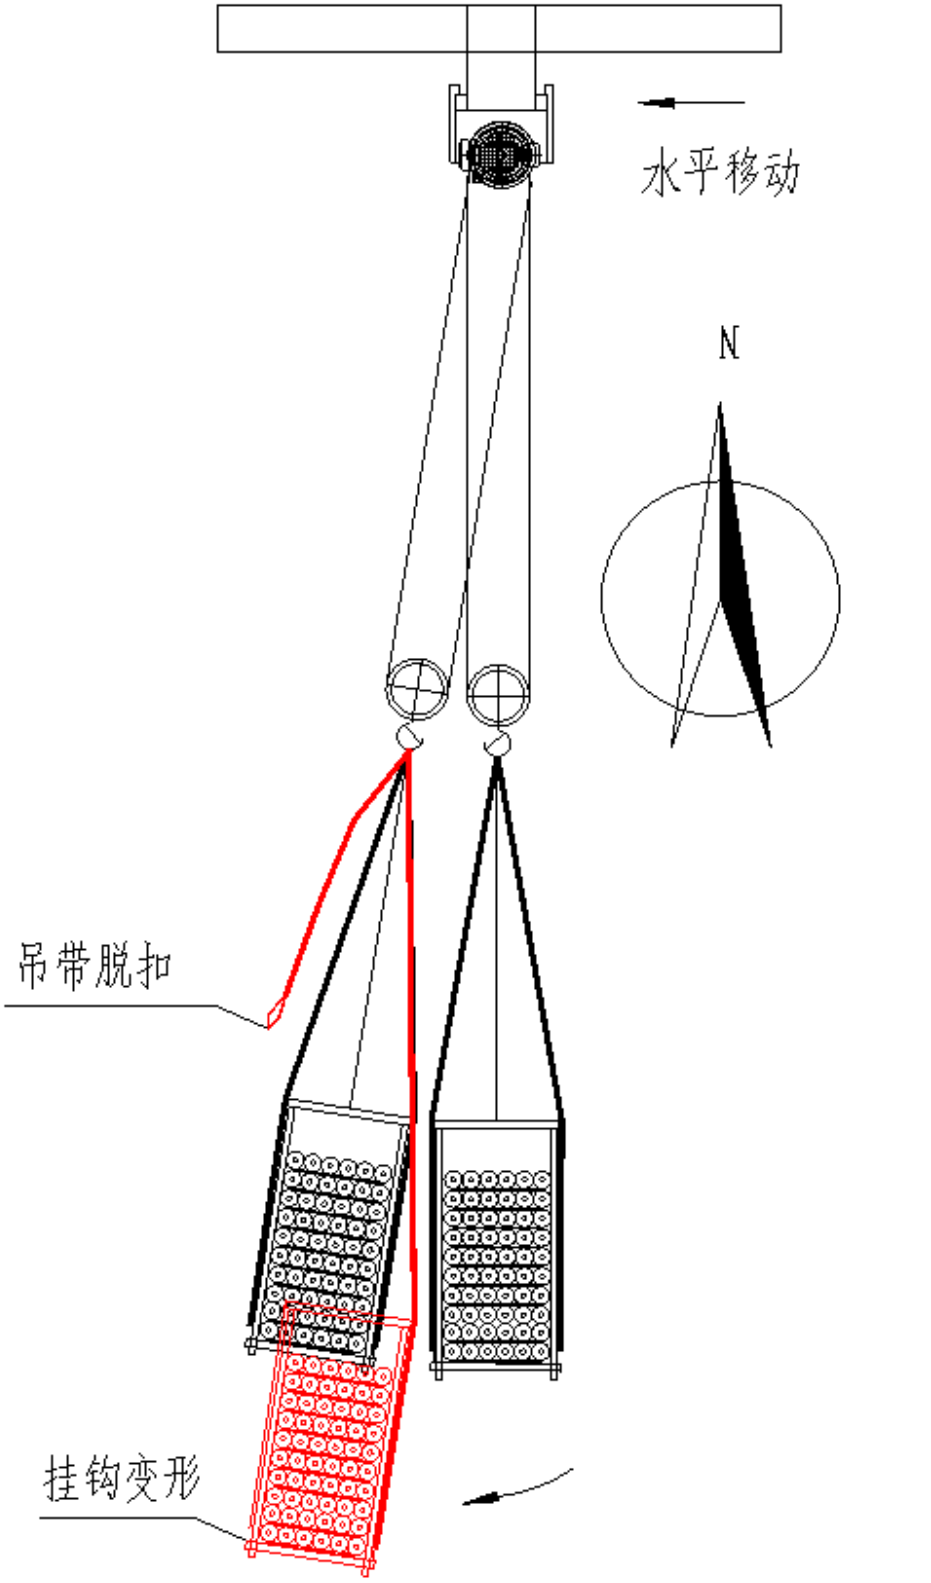


图9：货架吊起摆动示意图

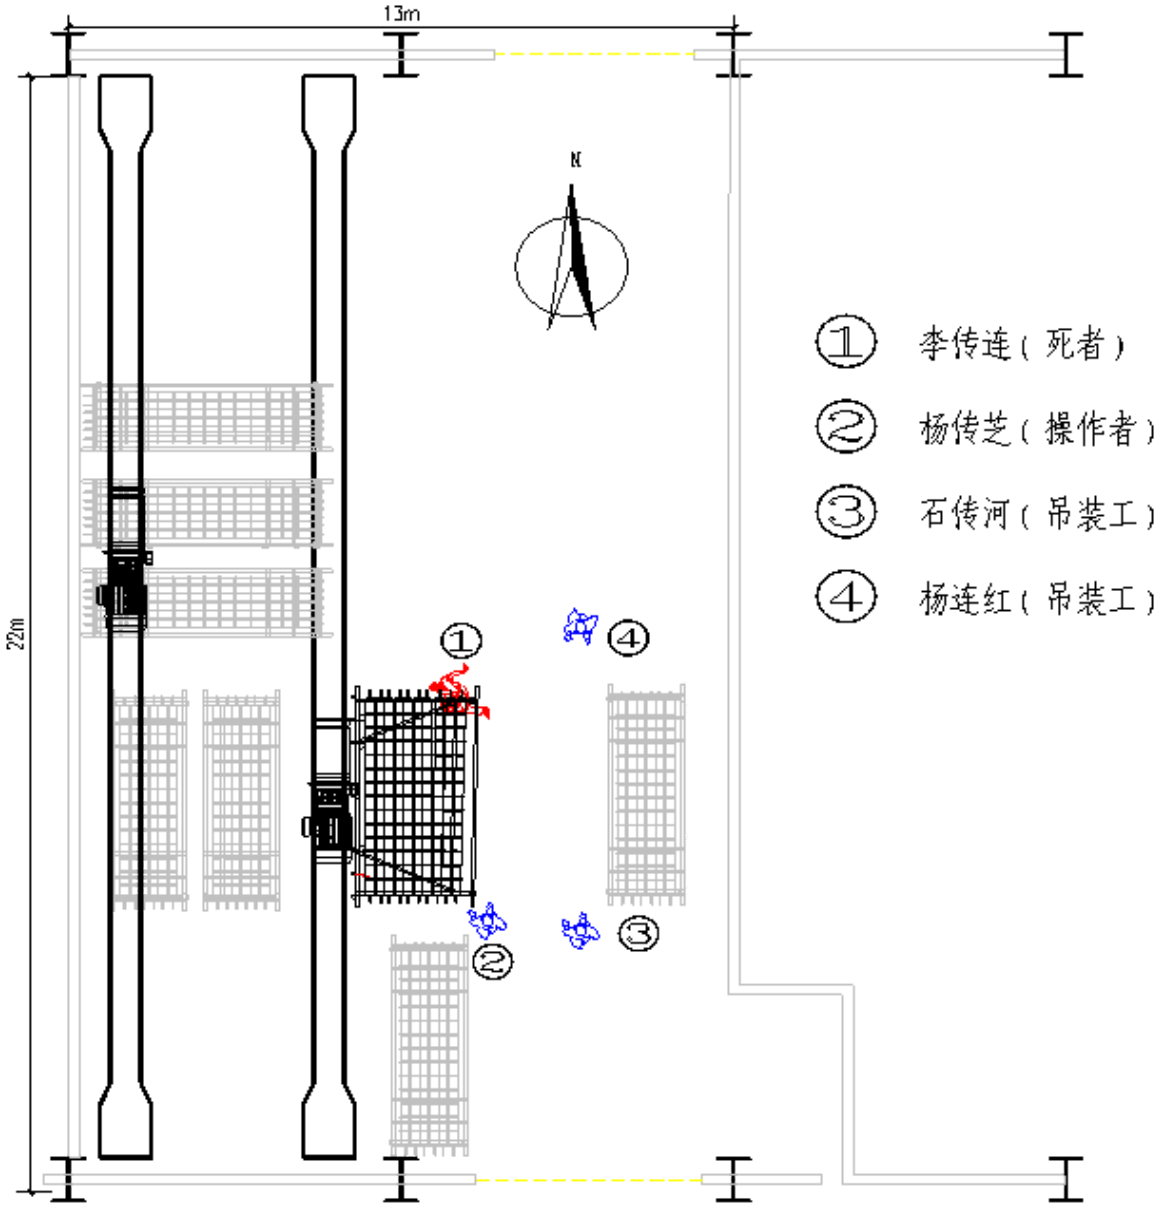


图10：事故发生时现场情况示意图

（二）事故应急处置情况

事故发生后，杨某某利用现场两台桥式起重机施救，将李某某拖出货架。蚌埠凯盛工程技术有限公司仓库主管潘某某15点53分拨打120，随后120赶到车间对李传连进行现场抢救，后送至902医院经抢救无效死亡。17点02分蚌埠凯盛工程技术有限公司安全管理人员孙某向高新区应急局报告事故情况。18点30分，市应急局接高新区应急局报告事故信息，市应急局值班室于19点左右将事故相关情况报告市委、市政府。高新区管委会获取情况后及时赶往医院进行后期处置和现场勘查。此次事故应急救援处置工作总体平稳有序，未发生次生事故。

三、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

货架挂钩的突然形变导致吊带脱扣，是造成本次货架失稳坠翻事故的直接原因。

新河县东信胶辊制刷有限公司仅凭经验自行制作货架，货架经长期反复使用后未进行吊装点和焊接点结构强度检查和检验。货架的吊装挂钩在反复吊装应力作用下，挂钩处逐渐产生局部累积损伤，达到一定循环次数后产生突然形变。

（二）间接原因

1.新河县东信胶辊制刷有限公司，未对提供的货架结构及强度进行正规设计及检验，未认真排查货架存在的安全隐患，未告知卸货过程的安全注意事项。

2.蚌埠凯盛工程技术有限公司，安全生产主体责任不 议，未对吊装作业进行现场安全管理。

（三）事故性质

事故调查组认定：蚌埠凯盛工程技术有限公司“5.16”起重伤害事故是一起因产品安全性能不达标导致的一般生产安全责任事故。

四、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（2个）。

1.新河县东信胶辊制刷有限公司，未对提供的货架结构及强度进行正规设计及检验，落实《中华人民共和国国家标准:吊环螺钉(GB 825-1988)》不到位，未认真排查货架存在的安全隐患，未向货架使用企业告知存在的安全风险，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第一款、第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

2.蚌埠凯盛工程技术有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未与新河县东信胶辊制刷有限公司签订安全管理协议，或者未在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；未安排专人对吊装作业进行现场安全管理，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款、第四十条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款、第九十八条第（三）项的规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人（3人）

1.马某某，新河县东信胶辊制刷有限公司总经理、主要负责人，未有效履行国家安全生产法律、法规规定的安全生产职责，隐患排查督促落实不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

2.梁某某，蚌埠凯盛工程技术有限公司综合管理部部长，安全生产主管部门负责人，未认真履行安全生产职责，未对合作单位进行严格管理。建议由蚌埠凯盛工程技术有限公司按照公司相关规定对其进行处罚。

3.孙某，蚌埠凯盛工程技术有限公司专职安全员，未对特种设备起重作业现场进行安全管理和监护，未落实作业现场安全防范措施。建议由蚌埠凯盛工程技术有限公司按照公司相关规定对其进行处罚。

五、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

（一）严格落实企业安全生产主体责任。新河县东信胶辊制刷有限公司要建立完善安全管理组织架构，有效开展企业安全管理工作。建立健全并严格落实安全生产管理规章制度和设备的操作规程，严格落实有关标准规范，确保产品工艺和产品符合安全标准。针对事故暴露出的问题，全面开展风险分级管控和隐患排查治理工作，并落实安全生产主体责任自查自纠工作，确保安全生产。

（二）切实加强相关方的安全管理工作。蚌埠凯盛工程技术有限公司加强对合作单位管理工作，签订安全管理协议，明确各自的安全职责。加强质量管理工作，确保进场的产品质量符合相关安全标准。加强对劳务临时人员的安全管理，定期对劳务人员开展安全培训工作，加强现场作业安全管理，做好安全交底工作，确保作业安全。

（三）进一步抓细抓实安全生产基础。高新区管委会要充分认识安全生产的极端重要性，牢固树立安全生产红线意识，采取切实有效的措施加强安全生产工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动。对发现的安全管理措施不到位，应急预案及应急措施不完备，作业人员不具备从业资格、未经培训合格上岗作业问题，要做到即查即改，坚决遏制各类事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499

地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务