高新区（新市区）迎宾路街道河北佳强节能科技有限公司乌鲁木齐机场改扩建项目B包工程“4·15”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月15日15时30分，位于高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐机场改扩建工程安检房安装过程中，作业人员进行安装包件时，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，乌鲁木齐市高新区（新市区）人民政府成立了由区应急管理局牵头、区纪委监委、公安分局、司法局、人社局、总工会、迎宾路街道办事处等相关人员组成的“4·15”伤人事故调查组。调查组通过现场取证、询问有关人员、技术检测、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人及相关单位的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：高新区（新市区）“4·15”伤人事故一起一般高处坠落事故，是一起生产安全责任事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称：乌鲁木齐机场改扩建项目B包工程，主要内容为东进场路和西进场路安检点用房，位于乌鲁木齐机场北航站楼东侧东进场路。

2025 年 3 月 20，中建二局第三建筑工程有限公司与河北佳强节能科技有限公司签订东进场路和西进场路成品安检点用房物资采购与供应合同，合同内容包括人工费、安装费、运输费等费用，工期为 19 天。2025 年 3 月 26 日，河北佳强节能科技有限公司与廊坊北葵建筑劳务分包有限公司签订了施工安装合同，包括 45 间房。

（二）事故相关单位概况

中建二局第三建筑工程有限公司，成立日期为 1980 年 12 月 9 日；统一社会信用代码 9111000010****296D；法定代表人：石雨；类型：有限责任公司；营业期限：长期；住所：北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号；经营范围：土木工程建设，核电站工程建筑，装饰工程的设计、施工、科研、咨询，线路管道设备的安装，混凝土预制构件及成品的制作，钢结构、网架工程的制作与安装，地基与基础工程施工，建设项目中预应力专项工程的施工，公路施工，各类工业、能源、交通。民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁，工业筑炉，建筑材料的销售，自有房屋租赁，信息咨询服务，货物进出口，技术进出口，代理进出口、城市园林绿化工程；登记机关：北京市市场监督管理局。

中建二局第三建筑工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D1****5309，有效期：2026 年 1 月 23 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包特级，可承接

建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，公路工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包壹级，电力工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。安全生产许可证编号：（京）JZ 安许证字〔2022〕100332，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 7 日，发证机关：北京市住房和城乡建设厅。

河北佳强节能科技有限公司，成立日期：2016 年 2 月 16 日；统一社会信用代码：91131026MA****B56R；法定代表人：王强；类型：有限责任公司；住所：河北省廊坊市文安县工业新区园区路北侧；经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造：金属结构销售；塑料制品制造：塑料制品销售，橡胶制品制造：橡胶制品销售：金属丝绳及其制品制造：金属丝绳及其制品销售：租赁服务（不含许可类租赁服务）；园林绿化工程施工：环境保护监测：生态资源监测：基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）：工业设计服务：专业设计服务：保温材料销售：电线、电缆经营：水泥制品销售：金属材料销售：环境保护专用设备销售：建筑材料销售：五金产品批发：门窗销售；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租赁，图文设计制作，货物进出口；技术进

出口；进出口代理：光伏设备及元器件销售，许可项目：建设工程施工：住宅室内装饰装修：检验检测服务，建设工程设计：电气安装服务：建筑劳务分包、发电业务、输电业务、供（配）电业务；登记机关：文安行政审批局。

河北佳强节能科技有限公司建筑业企业资质证书编号：D2****0875；有效期：2028 年 5 月 10 日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包贰级；发证机关：河北省住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号：（冀）JZ 安许证字〔2024〕030306，许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 2 月 8 日至 2027 年 2 月 7 日，发证机关：河北省住房和城乡建设厅。

廊坊北葵建筑劳务分包有限公司，成立日期：2021 年 9 月 9 日；统一社会信用代码：91131026MA****8R3N；法定代表人：石宝权；类型：有限责任公司；住所：河北省廊坊市文安县史各庄镇王村 106 国道北侧 111 公里处；经营范围：其他未列明建筑业（建筑劳务分包）。（依据，经相关部门批准后方可开展经营活动）；登记机关：文安县行政审批局。

（三）事故相关单位安全管理情况

中建二局第三建筑工程有限公司与河北佳强节能科技有限公司签订了安全管理协议；建立了安全管理组织机构，并任命贺某涛为现场负责人，吴某森为专职安全员，建立了安全生产责任制，编制了各项安全管理制度、操作规程和生产安全事故应急救

援预案。法定代表人和安全管理人员取得了主管部门颁发的安全资格证，开展了从业人员三级安全教育培训和日常安全检查，对现场进行了安全风险辨识并对河北佳强节能科技有限公司进行了针对性的技术交底；4月12日现场负责人贺某涛和安全员吴某森对现场使用的马凳通过拉拽和摇晃的形式检查稳定性，并未发现螺丝松动和晃动情况。

河北佳强节能科技有限公司与廊坊北葵建筑劳务分包有限公司签订了安全管理协议，明确了双方安全生产职责，建立了安全生产责任制，编制了各项安全管理制度、操作规程，对劳务人员进行了技术交底。

廊坊北葵建筑劳务分包有限公司建立了安全生产责任制，编制了各项安全管理制度、操作规程，对入场人员配备了劳动防护用品，签订了劳务合同，任命冀洪光为现场安全管理人员，负责现场全面工作。

（四）建设单位安全管理情况

乌鲁木齐机场临空开发建设投资集团有限公司3月28日、4月9日、4月12日对中建二局第三建筑工程有限公司办公楼及周围，现场工人劳动防护用品佩戴情况、使用工具牢固性进行安全生产检查。

（五）属地监管单位安全管理情况

迎宾路街道天山社区4月13日对施工现场的消防安全、卫生情况进行了检查。


二、事故经过

2025年4月15日15时30分许，范明（伤者）在位于高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐机场改扩建工程安检房安装过程中，不慎从马凳摔下，导致受伤。

三、事故现场情况

（一）事故现场概况

事故地点位于东进厂路与乌鲁木齐机场北航楼交界路口处，目前安检房未验收使用。

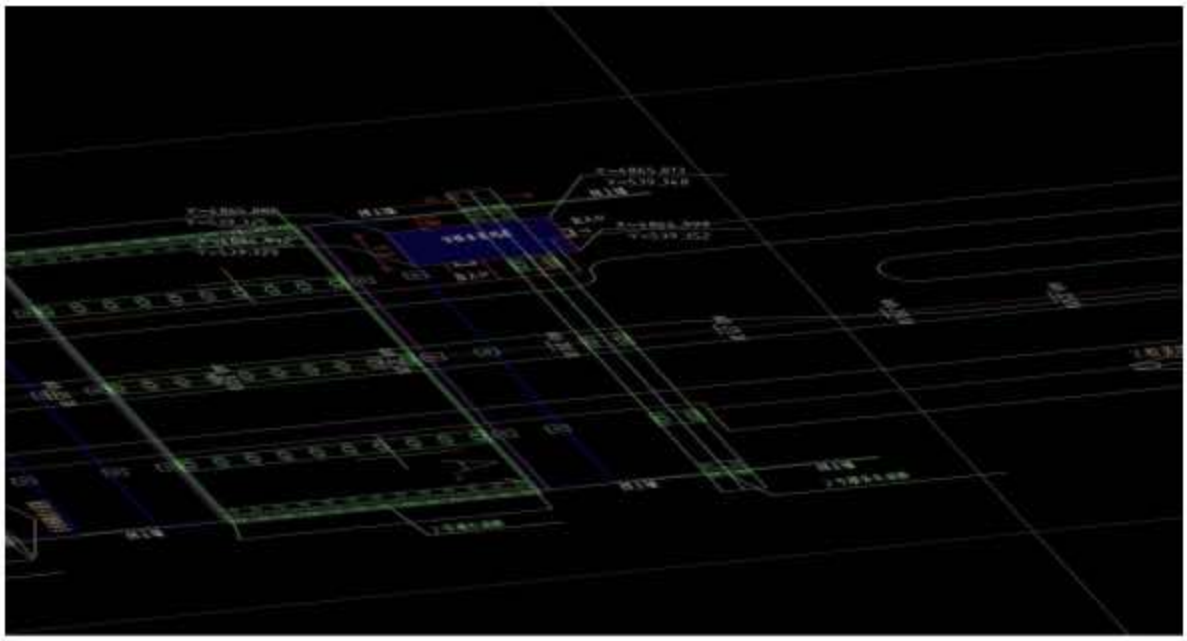

（二）事故现场勘验情况

1.安检房内部高度2.58m，除包件高度2.49m。

2.包件长度2.55m，边高0.2m。

3.马凳长1m，高0.8m，宽0.3m。

4.事发时间段，箱式房内光线充足。





四、人员伤亡情况

人员伤亡情况

伤者：范明，男，汉族，群众，身份证号：220722********2219，住址：吉林省长岭县，系廊坊北葵建筑劳务分包有限公司劳务工。根据乌鲁木齐市儿童医院城北分院提供的病例，范明在本次事故

中右侧四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折、双侧创伤性湿肺、右侧创伤性胸腔积液、腹部损伤。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T）15499-1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），判定为重伤。

五、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员张某在15时35分拨打120急救电话，冀某光15时40分分别给中建二局第三建筑工程有限公司现场负责人贺某涛和河北佳强节能科技有限公司项目经理程根胜上报，贺某涛上报给安全部长徐某宇，徐某宇上报项目经理丁某。

（二）事故现场应急处置情况

15点50分许，120急救车辆到达现场，将伤者范明（伤者）送至乌鲁木齐儿童医院城北分院。

（三）医疗救治和善后情况

经检查确认，范明（伤者）右侧四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折、双侧创伤性湿肺、右侧创伤性胸腔积液、腹部损伤。目前出院在家养伤。

事故发生后，廊坊北葵建筑劳务有限公司及时通知伤者家属，进行陪护安抚工作。在河北廊坊市申请工伤保险，等伤者痊愈，进行伤情鉴定。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导、

区应急管理局、公安分局、迎宾路街道办事处等有关领导和工作人员先后赶到事故现场，了解事故发生经过，开展事故处置。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求项目立即整改，防止类似事故再次发生；三是区应急管理局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能立即停止作业，在保证不发生次生事故的情况下，询问伤者情况，并及时拨打急救电话，同时按规定进行了事故报告，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门（应急管理局、公安分局、迎宾路街道办事处）于2025年4月15日接报后，区应急管理局迅速成立事故调查组，对该起事故进行调查公安分局到达事故现场维持秩序，迎宾路街道及时了解伤者救治情况，了解病情，安抚伤者情绪，处理得当，未造成不良社会影响。

六、事故原因分析

直接原因

事故直接原因是：范明（伤者）在进行包件安装作业时，移动过程中踩空，失去平衡并胸口碰到马凳边缘，导致受伤。

直接原因分析：作业时，未及时观察身体和马登的接触面位置，是导致事故发生的直接原因。

七、对有关责任人和事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人的处理建议

范明（伤者），男，群众，廊坊北葵建筑劳务有限公司劳务工人，安全意识淡薄，在作业时，未及时观察作业环境，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议廊坊北葵建筑劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，进行处理。

（二）事故相关单位的处理建议

河北佳强节能科技有限公司建立了安全生产责任制，编制了各项安全管理制度、操作规程，对劳务人员进行了技术交底。建议免予处罚。

八、事故主要教训

范明在作业时，未对作业环境进行观察，安全意识淡薄。

九、整改措施

（一）河北佳强节能科技有限公司和廊坊北葵建筑劳务有限公司认真开展安全教育培训，增强现场作业人员安全意识。

（二）乌鲁木齐机场临空开发建设投资集团有限公司对备案的项目，尤其是对刚开始和工期快结束的项目的隐患辨识，人员安全教育，现场安全管理情况加大检查力度。

（三）迎宾路街道继续监督检查辖区在建项目，尤其是对新进场的人员三级安全教育、施工作业管理制度加大检查力度。