镇江丹阳皇塘镇“7·24”一般火灾事故调查报告

镇江市人民政府事故调查组

2024 年 10 月

目 录

一、事故基本情况 4
（一）事故单位及相关单位基本情况 4
（二）事发建筑概况 6
（三）工作管理概况 7
（四）事故发生经过 10
（五）事故现场勘察情况 10
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故现场应急处置情况 11
（二）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）事故相关企业 12
（二）地方党委政府 14
（三）有关主管部门 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）免于追究责任人员 14
（二）建议追究刑事责任人员 14
（三）对有关单位和人员的行政处罚建议 15
（四）对有关公职人员的处理情况 18
（五）其他处理建议 18
六、事故整改和防范措施建议 19

2024年7月24日16时50分许，洛阳准腾建筑劳务有限公司（以下简称洛阳准腾公司）在对镇江丹阳市皇塘镇江苏禾硕新材料科技有限公司（以下简称江苏禾硕公司）3号厂房进行屋顶加固作业时引发火灾，导致两名工人死亡、一名工人受伤。

事故发生后，镇江市委、市政府高度重视，第一时间作出批示，要求查清事故原因，严查各方责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经镇江市人民政府授权，镇江市应急管理局牵头成立了由镇江市应急管理局、公安局、总工会、消防救援支队和丹阳市人民政府组成的镇江丹阳皇塘镇“7·24”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请镇江市监委派员参加该起事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、调查询问、查阅资料，查明了事故的发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的有关问题，提出防范和整改措施建议。

经调查认定，镇江丹阳皇塘镇“7·24”一般火灾事故是一起因电焊作业过程中掉落高温焊渣引燃下方可燃物导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位基本情况

1．江苏美亚塑胶科技有限公司（以下简称江苏美亚公司），事故厂房产权单位，成立日期2008年11月7日，统一社会信用代码：91321181681643035D，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：江苏省丹阳市皇塘镇常溧路东，法定代表人：孙新福，注册资本：1000万元整，经营范围为废旧橡胶高值化利用技术的研发及相关产品加工、销售。

2．丹阳市中灵新能源科技有限公司（以下简称丹阳中灵公司），光伏项目建设单位，成立日期2023年8月22日，统一社会信用代码：91321181MACRPKK28U，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江苏省丹阳市开发区华昌路108号领御珑湾89幢908室，法定代表人：朱伟，注册资本：500万元整，经营范围为太阳能发电技术服务、合同能源管理等。相关人员包括：公司主要负责人张桂军，商务经理张洺瑄，工程部经理潘飞。

3．江苏禾硕公司，事故厂房租赁单位，成立日期2022年8月23日，统一社会信用代码：91321181MA27LB3C91，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江苏省丹阳市皇塘镇兆丰路工业园内，法定代表人：郭基伟，注册资本：1000万元整，经营范围为塑料制品制造、销售等。相关人员包括：仓库管理员占天锡，安全员董杨波。

4．安徽莫艺建筑工程有限公司（以下简称安徽莫艺公司），屋顶加固施工单位，成立日期2020年4月1日，统一社会信用

代码：91340104MA2ULE596L，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：安徽省合肥市新站区天水路与灵石路交口惠尔电商产业园5号楼4层，法定代表人：谢明星，注册资本：1000 万元整，经营范围为供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字〔2022〕039572，许可范围：建筑施工。建筑业企业资质证书编号 D234232671，资质范围：电力工程施工总承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级等。相关人员包括：工程部经理郑委。

5．洛阳准腾公司，屋顶加固劳务单位，成立日期2019年8月23日，统一社会信用代码：91410329MA479RUT1J，企业类型：有限责任公司（自然人独资），住所：河南省洛阳市伊川县城关街道办事处怡心苑南楼4单元3楼，法定代表人：张娇艳，注册资本：500万元整，经营范围为建筑劳务分包等。

6．湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司（以下简称湖南荣泰公司），安全评价公司，统一社会信用代码：9143011108974692 44，法定代表人：杜浩楠，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：长沙市雨花区香樟路819号万坤图商业广场1幢1单元1-1302室，经营范围：环保技术咨询、交流服务；安全咨询；安全评价等；为江苏禾硕公司出具了《年产2000吨珍珠棉生产线建设项目安全验收评价报告》（以下简称安全验收评价报告）。

（二）事发建筑概况

江苏美亚公司厂区占地面积约45.16亩，总建筑面积约21836平方米，厂区内共建有4栋厂房，1号、2号厂房：建筑高度7.2米，每栋厂房建筑面积约4997平方米，单层工业建筑，使用性质为厂房，二级耐火等级，火灾危险性为丙类；3号、4号厂房：建筑高度7.1米，每栋厂房建筑面积约5351平方米，单层工业建筑，使用性质为厂房，二级耐火等级，火灾危险性为丙类。起火建筑为3号厂房，长88.48米、宽60.48米。经鉴定，江苏美亚公司提供的《建设工程竣工验收消防备案检查意见书》（镇丹公消竣字〔2014〕第0034号）是伪造的建设工程竣工验收消防备案检查合格意见，丹阳市消防救援大队未查询到江苏美亚公司的消防验收合格资料。



2023 年 6 月，江苏禾硕公司租赁 3 号厂房改变使用用途，作为珍珠棉卷储存仓库使用，为满足尽量减少防火隔断的需求，根据《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）第 3.3.3 条：“仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第 3.3.2 条的规定增加 1.0 倍，”在 3 号厂房加装自动消防水炮，这样满足仅设置 2 个防火分区的需求，3 号厂房中部沿东西方向采用下方砖墙上方彩钢瓦隔断进行隔断，但是隔断两侧留有通道，每侧通道宽约 16 米。3 号厂房变更用途后，未向相关行政主管部门申请办理消防验收备案手续。

（三）工作管理概况

1.承发包情况：

江苏美亚公司与江苏禾硕公司于 2022 年 8 月签订了厂房租赁合同，江苏禾硕公司租赁江苏美亚公司内南侧 1、2 两栋厂房，双方签订了租赁协议并补充签订了《厂房租赁安全协议书》，约定了双方的安全管理职责。2023 年 6 月，江苏禾硕公司因经营需要增租 3 号厂房（合同中为 A1 栋厂房），双方补充签订了租赁合同。

江苏美亚公司与丹阳中灵公司签订了《江苏美亚塑胶科技有限公司太阳能光伏发电电站项目能源管理合同》，双方约定在江苏美亚公司 3 号、4 号厂房屋顶上建设光伏并网发电站，由丹阳中灵公司负责该项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设并负责光伏电站在效益分享期间的运营、管理、维护等。但经过勘

察后发现，江苏美亚公司厂房屋顶承重未达到光伏电站建设的要求，随后丹阳中灵公司与安徽莫艺公司签订了《钢结构加固施工合同》，合同签订时间为2024年5月，丹阳中灵公司将“江苏美亚塑胶科技有限公司厂房加固施工项目”（以下简称江苏美亚厂房加固项目）委托给安徽莫艺公司完成，合同明确了双方的权利、义务及责任。

安徽莫艺公司在承接了江苏美亚厂房加固项目后，又将该项目劳务发包给洛阳准腾公司，约定了承包方式为“包清工（包括但不限于：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过、包维修等所有与本工程相关的一切工作内容），材料甲方提供，采用固定总价（图纸、清单）劳务包干合同”。

2.现场管理情况：

江苏美亚公司将厂房租赁给江苏禾硕公司后，定期对江苏禾硕公司开展安全检查，并书面通报检查中发现的问题并要求整改落实，江苏禾硕公司将问题整改后进行了书面答复。

丹阳中灵公司将江苏美亚厂房加固项目发包给安徽莫艺公司后，安排公司工程部经理潘飞在现场协调施工作业。因3号厂房内堆放了大量的珍珠棉，丹阳中灵公司组织了约10名工人每天上午将3号厂房的珍珠棉搬运至4号厂房，截止施工前，3号厂房原先存放在东侧和南侧的珍珠棉已被搬运至4号厂房。

安徽莫艺公司工程部经理郑委6月24日前往施工现场进行勘察并提出了协调清理现场物品的要求，随后至事故发生，郑委均未至施工现场进行项目安全管理，仅通过微信的方式参与项目

管理工作，要求洛阳准腾公司提供施工人员的保险材料，未对现场作业人员的资质进行审核，也未对现场作业人员开展安全培训和安全监督。

江苏禾硕公司仅对丹阳中灵公司工程部经理潘飞进行了口头教育，未对进入其厂区的洛阳准腾公司作业人员进行安全教育。洛阳准腾公司在其厂房内开展动火作业时，仓库管理员占天锡未及时向公司负责人上报情况，也未要求洛阳准腾公司提交动火作业票。在厂房内有动火作业的情况下，江苏禾硕公司持续将新生产出来的珍珠棉堆放至动火作业区域附近。消防水炮未能在火灾发生时启动。

洛阳准腾公司未建立组织架构和安全生产规章制度，公司主要成员仅张娇艳及其丈夫张磊，公司实际负责人为张磊，公司没有签订用工合同或缴纳社保的固定劳务人员，公司实际为张磊为包工头的施工队伍。7 月 22 日进场施工前，张磊委托孙社涛负责带队施工，至事故发生时，张磊均未在现场进行安全管理。现场动火作业未按照相关法律法规关于危险作业的要求执行，也未按照江苏禾硕公司《特殊作业安全管理制度》的要求开展。

3.安全评价情况：

2022 年 12 月，湖南荣泰公司受江苏禾硕公司委托，对其建设项目进行安全评价，湖南荣泰公司派人到江苏禾硕公司进行现场风险分析评估，确认可以承接该项目后，与江苏禾硕公司签订了安全验收评价合同。2023 年 4 月，湖南荣泰公司进行第一次现场评审， 9 月 25 日，湖南荣泰公司项目成员组织专家对江苏

禾硕公司进行了现场复审，对江苏禾硕公司现场整改情况和安全验收评价报告初稿进行评审，并于2023年9月底出具了安全评价报告。


（四）事故发生经过

2024年7月24日，孙社涛带领洛阳准腾公司其他四名工人（杜群卫、董跃卫、王杨杨、景孝勇）来到江苏禾硕公司3号厂房进行钢结构加固工作，孙社涛和杜群卫一组，董跃卫和景孝勇一组，分别使用一台登高车进行屋顶加固作业，王杨杨负责在地面打杂。同时，江苏禾硕公司员工将新生产的珍珠棉不断运入3号厂房，堆放在南侧东西门之间的区域。经调查询问及视频分析发现，当日下午4时50分左右，孙社涛和杜群卫在3号厂房南侧中部进行焊接作业，董跃卫和景孝勇在3号厂房西侧进行加固作业，厂房南侧中部突然起火，正在地面作业的王杨杨随即从3号厂房南侧东门撤离，董跃卫和景孝勇立即从登高车上爬下后，从厂房西门撤离，江苏禾硕公司一名珍珠棉搬运人员从厂房南侧西门撤离，孙社涛和杜群卫未能及时撤离，在火灾中死亡。

（五）事故现场勘察情况

事故发生在丹阳市皇塘镇江苏美亚公司租赁给江苏禾硕公司厂区内的3号钢结构厂房，屋面整体塌陷，厂房内部无正式用电线路及用电设备，施工临时用电由4号厂房西南角配电箱引入一路4*10平方电缆（380V）供电，电缆沿3号厂房地面敷设（周围无可燃材料）至两台登高车下方的配电柜内，配电柜内分别接出一个接线板给登高车上方的电焊设备供电。3号厂房南侧由西

向东第6根钢柱南侧登高车内残留两个电焊机、两把焊枪、若干焊条及角铁，登高车南侧约2-3米范围内地面上有珍珠棉白色燃烧残留物。

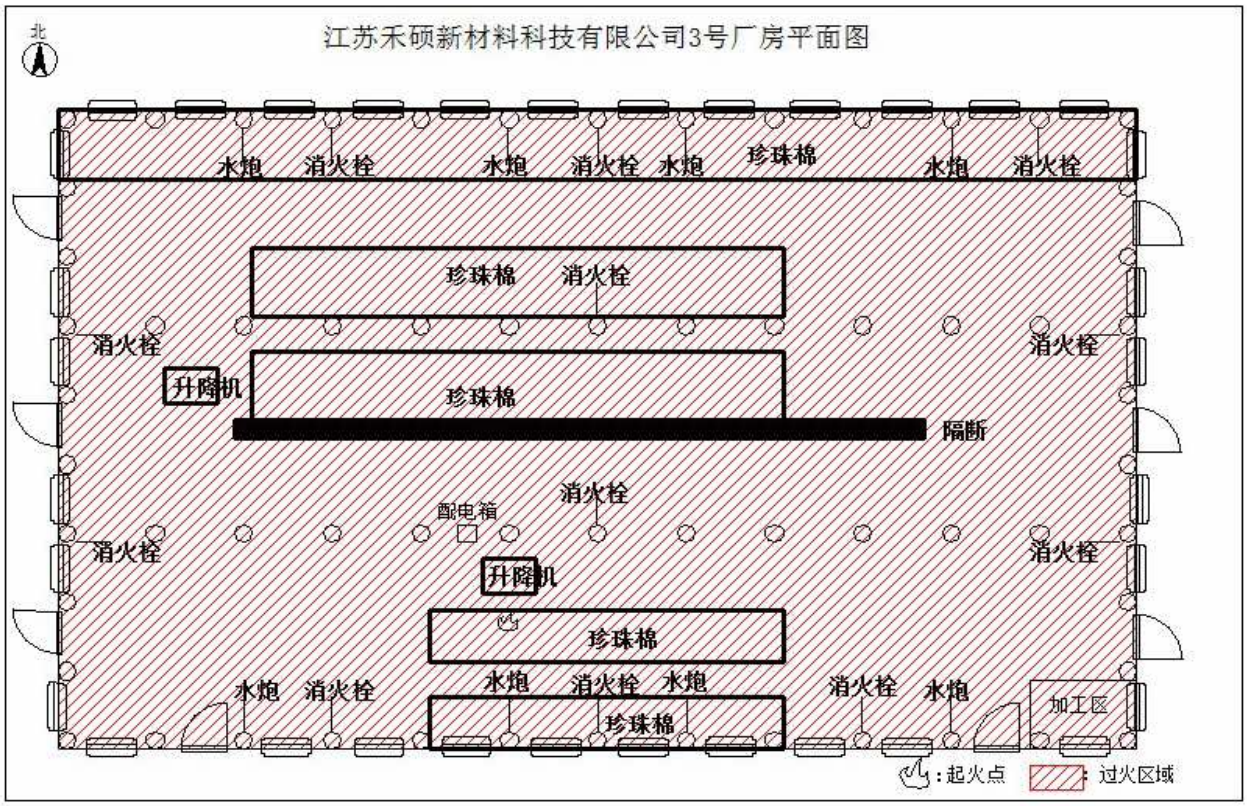

（现场勘查图片）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成孙社涛和杜群卫2人死亡、董跃卫受伤，直接经济损失约700万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

火灾事故发生后，现场人员立即拨打119。镇江市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派导墅政府专职消防救援队、

开发区消防救援站、横塘政府专职消防救援队、大港消防救援站，共4个队站10台消防车、40名消防救援人员赶赴现场扑救，17时05分，消防救援力量陆续到达现场，17时20分，火势被控制，17时45分，火灾被扑灭。经现场搜救，孙社涛和杜群卫当场死亡，董跃卫烧伤送医院救治。

（二）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后相关部门第一时间赶赴现场，组织专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处置平稳有序。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问、查阅资料等方式，认定该起事故起火时间为2024年7月24日16时50分许，起火部位位于3号厂房南区由西向东第6根钢柱南侧约2-3米范围内地表处，起火原因系杜群卫和孙社涛电焊作业过程中产生高温焊渣飞溅到下方含有丁烷气体的珍珠棉卷上引发火灾。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1．**江苏美亚公司**。提供伪造的建设工程竣工验收消防备案检查合格意见；作为厂房出租单位和光伏并网发电站建设单位，未能协调解决承租单位江苏禾硕公司提出的关于其日常生产经营活动与承包单位加固施工所产生交叉作业的安全问题；对事故

发生负有责任。

2．**丹阳中灵公司**。作为光伏并网发电站建设单位和江苏美亚厂房加固项目发包单位，对承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理不到位，未履行合同约定的对安徽莫艺公司安全培训和安全监管情况进行监督检查的安全责任；未及时消除江苏美亚厂房加固项目施工作业中存在的生产安全事故隐患；对事故发生负有责任。

3．**江苏禾硕公司**。未落实公司管理制度，对外来作业人员的安全教育和培训不到位；未执行动火作业管理制度，未要求动火作业人员办理动火作业票；未落实本单位全员安全生产责任制，动火作业期间仓库管理混乱，持续向作业区域附近堆放刚生产的珍珠棉，未能及时采取措施消除事故隐患；没有保证消防设备设施正常运转；在与安徽莫艺公司交叉作业时，未签订安全生产管理协议；对事故发生负有责任。

4．**安徽莫艺公司**。施工现场安全管理缺失，未履行发包单位安全管理职责，未在动火作业时安排专门人员进行现场安全管理；未对洛阳准腾公司施工作业进行安全检查；在与江苏禾硕公司交叉作业时，未签订安全生产管理协议；对事故发生负有责任。

5．**洛阳准腾公司**。未建立健全安全生产规章制度，在江苏禾硕公司持续向作业区域附近堆放刚生产的珍珠棉的情况下未停止动火作业，未能及时采取措施消除事故隐患；对事故发生负有责任。

6．**湖南荣泰公司**。报告中未提及仓库防火分区符合性分析，

存在漏项；评价报告 2.6 建筑结构及运输：1）防火分区符合性分析中未分析仓库防火分区的符合性；表 6.1-1 安全条件评价单位安全检查表：平面布置、建构筑物及道路第 7 条评价依据为厂房的防火要求，不是仓库的防火要求；防火隔断未实际起到隔断效果，防火分区设置不符合要求；评价报告与现状不符。

（二）地方党委政府

皇塘镇在日常安全监督检查中，对江苏禾硕公司安全验收评价报告与现状不符的问题失察，对发现的消防问题和隐患督促整改不及时，未能有效履行属地安全监管职责。

（三）有关主管部门

有关主管部门在日常监管中未能发现江苏美亚公司伪造的建设工程竣工验收消防备案检查合格意见。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

孙某某，男，群众，洛阳准腾公司电焊工，施工现场负责人，没有按照要求开展动火作业，在作业区域附近存放珍珠棉的情况下，依然进行电焊作业，导致火灾事故发生，鉴于其已经死亡，故不再追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1．张某，男，群众，洛阳准腾公司主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产职责，对施工现场安全管理不到位，未及时消除动火作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其法律责任。

2．郑某，男，群众，安徽莫艺公司工程部经理，未对洛阳准腾公司施工作业进行管理和安全检查，未对现场作业人员开展安全培训和安全监督；未在动火作业时安排专门人员进行现场安全管理；对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其法律责任。

（三）对有关单位和人员的行政处罚建议

1．江苏美亚公司。作为厂房出租单位和光伏并网发电站建设单位，未能协调解决承租单位江苏禾硕公司提出的关于其日常生产经营活动与承包单位加固施工所产生交叉作业的安全问题，违反了《江苏省安全生产条例》第三十条第一款第（三）项[①]，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

2．丹阳中灵公司。作为光伏并网发电站建设单位和江苏美亚厂房加固项目发包单位，对承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理不到位，未履行合同约定的对安徽莫艺公司安全培训和安全监管情况进行监督检查的安全责任，未及时消除江苏美亚厂房加固项目施工作业中存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[②]，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生

① 《江苏省安全生产条例》第三十条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当履行下列安全生产职责：（三）协调解决承包方、承租方提出的安全生产问题；

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

产法》相关规定进行行政处罚。

3．**江苏禾硕公司**。动火作业期间仓库管理混乱，持续向作业区域附近堆放刚生产的珍珠棉，未能及时采取措施消除事故隐患；没有保证消防设备设施正常运转；在与安徽莫艺公司交叉作业时，未签订安全生产管理协议；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、第四十一条第二款、第四十八条[③]，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

4．**安徽莫艺公司**。施工现场安全管理缺失，未履行发包单位安全管理职责，未在动火作业时安排专门人员进行现场安全管理，未对洛阳准腾公司施工作业进行安全检查；在与江苏禾硕公司交叉作业时，未签订安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十八条、第四十九条第二款[④]；对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

5．**洛阳准腾公司**。未建立健全安全生产规章制度，在江苏

---

③《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

禾硕公司持续向作业区域附近堆放刚生产的珍珠棉的情况下未停止动火作业，未能及时采取措施消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[⑤]、第四十一条第二款，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

6．张某某，男，群众，丹阳中灵公司主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产职责，未及时消除江苏美亚厂房加固项目施工作业中存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[⑥]的规定，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

7．潘某，男，群众，丹阳中灵公司工程部经理，未有效履行项目负责人职责，对承包单位安徽莫艺公司安全管理不到位，未对安徽莫艺公司安全培训和安全监管情况进行监督检查，建议丹阳中灵公司按照公司制度规定处理。

8．郭某某，男，群众，江苏禾硕公司主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产职责，未落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未及时消除 生产安全事故隐患，违反

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[⑦]的规定，对事故发生负有责任，建议由镇江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理情况

1．汤某某，女，中共党员，丹阳市皇塘镇综合行政执法和应急管理办公室副主任，消防专员，负责一般工贸企业的消防安全监管，对江苏禾硕公司检查中发现的消防问题和隐患督促整改不及时。

2．李某某，男，中共党员，原丹阳市皇塘镇综合行政执法局局长，对江苏禾硕公司安全验收评价报告与现状不符的情况失察。

对于在调查中发现皇塘镇有关公职人员在日常安全监督检查中履职不到位的问题线索和相关材料，建议移交纪委监委依纪依规进行调查处理。

（五）其他处理建议

1．江苏美亚公司提供伪造的建设工程竣工验收消防备案检查合格意见的情况，移交公安部门进行处理。

2．湖南荣泰公司安全验收评价报告失实的问题，移交丹阳市应急管理局处理。

3．皇塘镇在日常安全监督检查中，对江苏禾硕公司安全验

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

收评价报告与现状不符的情况失察，对发现的消防问题和隐患督促整改不及时，未能有效履行属地安全监管职责。建议责成其向丹阳市人民政府作出深刻检查，并抄报镇江市安全生产委员会办公室。

六、事故整改和防范措施建议

（一）坚决树牢“人民至上、生命至上”安全发展理念。各级党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，强化红线意识和底线思维，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，压实压紧地方党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和现场人员工作责任。各级各部门要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，有效防范化解各类重大安全风险。

（二）严格落实生产经营单位安全生产主体责任。各级党委政府要严格督促生产经营单位落实安全生产主体责任，高效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。严格督促生产经营单位主要负责人依法落实“第一主体责任”，加强现场安全管理，及时制止和纠正从业人员违法违规作业行为，积极组织开展安全生产培训教育和应急救援演练。依法督促生产经营单位建立健全出租发包安全生产管理机制，严格审查承租承包单位及相关人员法定资质资格，杜绝违法违规承租承包、层层转包等行为。

（三）全面压实各级政府部门消防安全监管责任。各级党委政府要认真贯彻落实中办、国办《关于进一步提升基层应急管理

能力的意见》，深刻吸取近期我市工业企业火灾事故教训，强化消防工作专业统筹，健全部门联动和协作配合机制，持续提高消防安全治理水平。应急部门要明确分类分级监管职责，加强工矿、危化品等领域安全监管工作，指导相关生产经营单位构建安全生产预防控制体系。消防救援机构要依法履行消防安全综合监管职责，指导各地各部门提升消防安全监管水平。

（四）深入开展安全生产重大事故隐患动态清零。各级党委政府要继续深入推进安全生产隐患大排查大整治，加强各领域安全生产重大事故隐患判定标准的学习和贯彻落实。要深入开展外包单位安全专项整治，确保出租单位和承租单位100%签订安全管理协议，确保发包、出租企业对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调管理。要深入开展专项执法行动，督促各领域生产经营单位严格执行动火作业审批制度，严格落实审批、清理、动火、监护、处置“五到位”措施；要强化行刑衔接，严厉打击电气焊违法作业、无证作业、冒险作业行为，形成打非治违高压态势。

“7·24”事故调查组

2024年10月31日