彭泽翔升“安徽徽君再生资源综合利用有限公司”7.28一般高处坠落事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人的处理建议

（二）对事故单位安徽徽君公司处理建议

（三）对事故出租单位江西新翔升造船有限公司处理建议

六、事故防范和整改措施

2025年7月28日7时12分，安徽徽君再生资源利用有限公司（以下简称“安徽徽君公司”）在江西新翔升造船有限公司分段舾装作业场所，发生高处坠落造成1人死亡一般事故，直接经济损失195万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《彭泽县人民政府办公室关于成立安徽徽君再生资源综合利用有限公司“7.28”高处坠落事故调查组的通知》，由县应急管理局牵头、县公安局、县科工局、县总工会、县人社局等部门和单位组成事故调查组，开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，经调查认定“7.28”事故是一起因违规作业造成的一般性生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.安徽徽君公司，统一社会信用代码：91341522MA8NQEP36Y，成立于2022年02月28日，注册地位于安徽省六安市霍邱县马店镇工业园区，法定代表人为徐必均。经营范围：一般项目，再生资源回收(除生产性废旧金属)再生资源加工；再生资源销售：废弃碳纤维复合材料处理装备制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；普通货物仓储服务；装卸搬运。

2.江西新翔升造船有限公司，统一社会信用代码：9136043MAE79UPQ1N，成立于2024年02月05日，注册地位于

江西省九江市彭泽县龙城镇龙城大道1099号，法定代表人为高文娟。经营范围许可项目：船舶制造，船舶改装，船舶拆除，船舶修理；一般项目：金属结构销售，金属结构制造，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，货物进出口。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安徽徽君公司，企业安全管理缺失，未建立安全生产责任制等安全管理制度，未组织船舶拆解风险辨识，未建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。企业现场负责人对安全生产存在侥幸心理，安全生产合规意识淡薄，抢施工进度，安全防护措施缺失，安全生产主体责任未落实。


2.江西新翔升造船有限公司，对承租单位的安全生产工作缺失统一协调、管理，对外包施工队人员的监管存在盲区，没有督促整改的相关记录，缺少对厂区内作业人员有效的监督。

（三）事故发生经过

（经询问调查）2025年7月28日5时王衍民、王衍喜、刘玉荣三人在对“芜湖-顺运79”船尾做拆解工作，船尾分两层。王衍民是负责拆解工作的现场负责人，刘玉荣、王衍喜站在船尾第二层的钢板上面对站立的第二层钢板进行切割作业（注：钢板从上往下分为二层，上面为第一层，往下为第二层），王衍民负责在地面上观察。7时6分王衍民感觉切割平台不安全，就通知王衍喜、刘玉荣赶紧上第一层去。

刘玉荣回复王衍民“行，老王，我马上上去，我留了四根槽钢在，没事”。王衍民再次强调“留着也不行，你们赶紧上去。”刘玉荣回复“行，老王”。随后王衍民就从船体侧面跑上船尾上的第一层钢板上，准备去把刘玉荣、王衍喜的拆解工具割枪从第二层钢板上收到第一层钢板上。7 时 10 分王衍民上到第一层钢板上看到王衍喜已经上到第一层钢板，正在收拆解工具割枪，并没看到刘玉荣。王衍民就问王衍喜“你怎么还没把刘玉荣的工具一起收上来?”，王衍喜回复王衍民“老刘让我先上来，他马上上来”。7 时 12 分“芜湖-顺运 79”船尾第二层钢板因切割发生倾斜，随后刘玉荣与钢板一起坠落，第二层钢板下方的 3 根支柱接触船尾立面导致钢板在空中翻转，掉落砸中刘玉荣腰部挤压造成重伤。



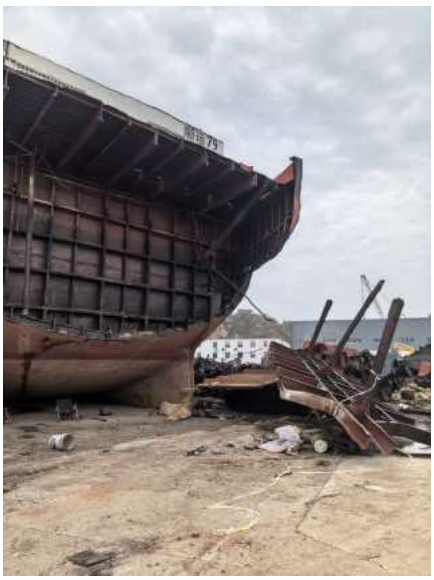

（四）事故现场情况

安徽徽君公司待拆解的“芜湖-顺运79”船舶停放在江西新翔升造船有限公司北面分段舾装场地，地面为水泥面，北面临近长江，地势平坦，视线宽阔。事故造成1人从“芜湖-顺运79”船尾第二层钢板坠落后被掉下的钢板砸中挤压死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失195万元人民币。

死者：刘玉荣，男，汉族，52岁，已婚，身份证号370**********73。住址：山东省泰安市岱岳区化马湾乡北崖村160号，系船尾切割工，签订有用工协议书和意外保险。事故发生后，安徽徽君公司处理善后事宜，与死者家属取得联系，安抚死者家属情绪，妥善解决善后事宜。7月30日善后事宜达成，安徽徽君公司与死者家属签订赔偿协议。

二、事故应急处置情况

坠落事故发生后，挖机工侯仕军通过对讲机呼叫人员救援7时15分侯仕军、王衍民、王衍喜到达现场，一起试图用手搬开钢板未能成功。闻声赶来的陶杰开动一旁的叉车把钢板抬起来。王衍民、王衍喜等人把刘玉荣抬出来，同时拨打120急救电话，7时35分120救护人员到达现场抢救无效，宣告伤者刘玉荣死亡。随后王衍民拨打了110报警。事故发生后，县应急管理局在接到事故后第一时间派员赶赴事故现场，参与事故救援与伤者救治。县公安局龙城派出所接警后迅速介入调查，经现场取证分析，排除他杀。

三、事故原因分析

7月29日事故调查组进入事故现场，通过对事故现场勘察、开展相关人员询问调查，综合论证和分析得出事故原因如下:

（一）直接原因分析

安徽徽君公司切割工刘玉荣违反了船舶拆解“自上而下，从两侧向中间”的原则，在对“芜湖-顺运79”船尾第二层钢板切割时冒险进入二层甲板进行切割作业发生坠落，被同时掉落的钢板挤压受伤致死，是本起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.安徽徽君公司，承揽“芜湖-顺运79”船只拆解任务，忽视登高、动火等特殊作业危险性，对人员没有采取有效的安全防范措施。是导致这起事故发生的间接原因之一。

2.江西新翔升造船有限公司，承揽船舶拆解项目，对外包作业未开展经常性隐患排查，对外包人员综合监管责任未落实到位，是导致这起事故发生的间接原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安徽徽君公司：安全生产合规意识淡薄，未层层落实安全生产责任制，未组织船舶拆解风险辨识，未建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。企业现场负责人对安全生产存在侥幸心理，抢进度轻安全，违反操作规程。企业安全生产教育培训制度有制定，但是未制定船舶拆解施工方案

并组织员工学习，船舶拆解过程中人员安全防范措施不到位，未编制应急预案。

（二）江西新翔升造船有限公司：未履行“对承包承租单位的安全生产工作统一协调、管理”职责，对外包施工队及人员的监管存在盲区，企业安全生产管理机构没有日常隐患排查及督促整改的相关记录，未开展船舶拆解项目安全生产教育培训工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人的处理建议

1.刘玉荣，男，52岁，山东省泰安市岱岳区化马湾乡北崖村160号人，违反操作规程，违反劳动纪律，冒险作业。对事故负主要责任，鉴于刘玉荣已于事故中死亡，不再追究其责任。

2.王衍民，切割现场负责人，没有督促员工佩戴正确的劳动防护用品，在发现隐患的情况下未能强制制止员工操作，负有管理责任。建议由安徽徽君公司按照规章制度予以处理。

3.帅克武，江西新翔升造船有限公司现场安全管理员，未组织开展承租单位安全隐患排查治理工作，未督促落实“反三违”工作措施的落实，负有管理责任。建议由江西新翔升造船有限公司按照规章制度予以处理。

4.徐必均，安徽徽君公司法人，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果

承担责任，安徽徽君公司安全设施设备落实不到位导致发生高处坠落造成1人死亡一般事故。违反了《安全生产法》第二十三条，依照《安全生产法》第九十三条的规定，建议彭泽县应急管理局依法对安徽徽君公司法人徐必均予以行政处罚。

5.宫世伟，安徽徽君公司主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对这起事故负重要领导责任，违反了《安全生产法》第二十一条，依照《安全生产法》第九十四条、九十五条的规定，建议彭泽县应急管理局依法对安徽徽君公司主要负责人宫世伟予以行政处罚。

6.蒋国才，江西新翔升造船有限公司总经理，对承租单位的安全生产缺失统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改的责任落实不到位，导致事故发生，负有管理责任，违反了《安全生产法》第四十九条第二款，依照《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议彭泽县应急管理局依法对江西新翔升造船有限公司总经理蒋国才予以行政处罚。

（二）对事故单位安徽徽君公司处理建议

安徽徽君公司，在履行船舶拆解作业的过程中未按照船舶拆解方案切实落实各项安全生产规章制度，对员工的安全教育培训没有落实主体责任，安全管理不善导致发生一人死亡事故，违反了《安全生产法》第二十条，依照《安全生产法》

第一百一十四条第一款的规定，建议彭泽县应急管理局依法对安徽徽君公司予以行政处罚。

（三）对事故出租单位江西新翔升造船有限公司处理建议

江西新翔升造船有限公司对承租单位的安全生产统一协调、管理的责任落实不到位，违反了《安全生产法》第四十九条，依照《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议彭泽县应急管理局依法对江西新翔升造船有限公司予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

安徽徽君公司发生的“7.28”高处坠落事故，暴露了租赁企业安全生产管理方面存在的薄弱环节，生产经营单位将生产经营项目场所、设备发包或出租，安全管理工作必须按照法律规定由生产经营单位实行统一管理。为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）进一步深化“反三违”工作措施，筑牢安全行为防线。将反三违“违章指挥、违规操作、违反劳动纪律”作为安全培训的核心内容，通过案例分析，使员工深刻认识“三违”的危害性，熟练掌握安全操作规程和劳动纪律要求，提升安全意识和风险辨识能力。企业安全生产管理部门要对发现的“三违”行为，坚持“零容忍”，严格按照规章制度进

行处罚，对因“三违”导致事故或险情的，从严从重追究相关人员责任。

（二）严格落实外委作业工作措施，强化承包商安全管理

严格执行承包商资质审查制度，确保其具备相应的安全生产条件、资质证书、人员资格和有效业绩。对承包商的安全管理体系、历史事故记录、现场管理能力进行严格评估。

明确双方的安全责任、义务，签订具有法律效力的专门安全生产管理协议，明确安全管理要求、隐患风险、安全措施、应急预案等内容。

（三）加强特殊作业风险管控，提升应急处置能力。严格落实执证上岗，杜绝无证作业。高风险作业必须办理作业票，未经审批严禁施工。作业前全员参与风险辨识，全程双监护（主监护不离场，副监护应急联络）；高处作业100%系挂双钩安全带，动火区10米内清除易燃物；遇异常天气或工艺波动立即停工。做好应急准备，作业点配置急救装备。严格落实无监护不开工、防护缺失即叫停、能量未隔离不操作。违反者一律停工问责。

（四）加强现场交叉作业安全管理。在制定作业计划时，充分考虑不同作业之间的相互影响，尽量避免不必要的交叉作业。必须进行的交叉作业，需提前进行风险分析评估，制定详细的协调配合方案和安全措施。明确管理责任与协调机制，落实物理隔离与空间分隔，强化安全防护与警示，交叉作业区域必须设置明显的安全警示标识，提醒各方注意风险。作

业人员配备必要的个体防护装备，并确保正确使用。加强现场监督监护，重点监督安全措施落实、各方协调配合、人员行为规范等情况，及时制止违章和协调冲突。

（五）深入开展事故警示教育，强化全员安全意识。坚持“把历史上的事故当作今天的事故对待、把别人的事故当作自己的事故对待、把小事故当作大事故对待”。深入剖析事故发生的原因、暴露出的问题以及应汲取的教训。突出“举一反三”与自查自改，必须组织员工结合本岗位、本区域、本专业，对照事故暴露出的问题，深入开展自查自纠。重点查找是否存在类似的管理漏洞、风险隐患、违章行为，制定并落实整改措施，防止同类事故重演。定期组织开展，确保入脑入心持续强化全员安全红线意识和底线思维。