阿瓦提县佰顺物业管理有限公司“6·2”一般中毒窒息事故调查报告

阿瓦提县人民政府“6·2”事故调查组

2026 年 7 月 29 日

目 录

一、事故基本概况.....- 2 -
（一）事故发生单位概况.....- 2 -
1.物业管理单位.....- 2 -
2.资产管理单位.....- 3 -
3.经营性费用代收主体.....- 3 -
4.物业管理单位与资产管理单位关系.....- 4 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 4 -
1.阿瓦提县佰顺物业管理有限公司.....- 4 -
2.事故相关生产工艺流程.....- 5 -
3.经营收费与安全投入情况.....- 6 -
（三）事故发生经过.....- 7 -
（四）事故现场情况.....- 9 -
1.事故地点.....- 9 -
2.伤亡人员的位置关系.....- 9 -
3.现场勘测情况.....- 10 -
4.其他情况.....- 11 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 11 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 12 -

（一）事故信息接报及响应情况.....- 12 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 13 -
（三）医疗救治情况.....- 13 -
（四）善后情况.....- 14 -
（五）事故应急处置评估.....- 14 -
三、事故原因分析.....- 14 -
(一）直接原因分析.....- 14 -
（二）事故相关检验检测情况.....- 14 -
（三）其他可能因素排除.....- 15 -
（四）间接原因分析.....- 15 -
1.技术原因.....- 15 -
2.管理原因.....- 15 -
3.培训教育原因.....- 16 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 17 -
（一）事故单位.....- 17 -
1.阿瓦提县佰顺物业管理有限公司.....- 17 -
（二）事故发生相关的单位.....- 19 -
2.新疆玖恩房地产开发有限公司.....- 19 -
（三）有关监管部门.....- 19 -
（四）地方党委政府.....- 20 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 20 -

（一）免于追究刑事责任人员（2人）.....- 20 -
（二）建议移送司法机关处理人员（4人）.....- 21 -
（三）建议行政处罚人员（4 人）.....- 23 -
（四）有关单位和公职人员追责问责建议.....- 25 -
1.乡科级干部（5人）.....- 25 -
2.一般干部（3人）.....- 28 -
（五）对事故责任单位处理建议.....- 29 -
1.相关企业的处理建议.....- 29 -
2.相关政府部门的处理建议.....- 30 -
六、事故主要教训.....- 30 -
（一）生产经营单位安全生产主体责任落实严重缺位.....- 30 -
（二）行业部门监管存在短板.....- 31 -
（三）乡镇基层行业安全监管存在薄弱环节.....- 31 -
（四）危险作业应急管理基础薄弱.....- 32 -
七、事故整改和防范措施.....- 32 -
（一）压实企业安全生产主体责任，全面开展彻查整改.....- 32 -
（二）压实行业部门监管职责，构建全链条行业监管体系.....- 33 -
（三）强化乡镇属地监管责任，补齐基层行业安全监管短板.....- 34 -
（四）建立长效管控机制，坚决防范同类事故重复发生.....- 35 -

阿瓦提县佰顺物业管理有限公司“6·2”一般中毒窒息事故调查报告

2026年6月2日00时46分，新疆阿克苏地区阿瓦提县三河镇鲁丰社区3区小城镇商业街北侧（百家惠超市门前）污水提升泵井内抽水过程中，发生一起有限空间作业中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约133.65万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）的规定，经阿瓦提县人民政府同意，成立了阿瓦提县三河镇“6·2”一般中毒窒息事故调查组，确定县住建局，县公安局、县应急管理局、县总工会、县人社局、县纪委监委、三河镇人民政府等单位为调查组成员单位，并邀请县人民检察院派员参加。事故调查组由县住建局牵头，组织相关成员单位有关人员，对该起事故进行调查。事故调查组下设综合组、管理组、技术组。

事故调查组认真贯彻落实县政府主要领导批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、资料调阅、问询谈话、技术分析、检验检测、专家论证等方式，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人

员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司 “6·2”一般中毒窒息事故（以下简称“6·2”事故），是一起因劳动作业人员未使用有限空间作业安全设施设备、未佩戴劳动防护用品违章下井作业致人中毒窒息，施救人员盲目施救导致伤亡扩大的一般生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位概况

1.物业管理单位

阿瓦提县佰顺物业管理有限公司（以下简称“佰顺物业公司”）成立于2022年8月4日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），出资人为王**，认缴出资额为10万元（出资比例100%），法定代表人及管理人员为王**（执行董事兼总经理、财务负责人）、李**（监事）。2024年1月17日，公司法定代表人变更为谭*，执行董事兼总经理王**变更为谭*，2024年1月30日，股东认缴出资额由王**出资10万元（出资比例100%）变更为谭*出资10万元（出资比例100%）。2026年6月9日，公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），股东认缴出资额由谭*出资额10万元（出资比例100%）变更为谭*出资额9.5万元（出资比例95%）、卡米力丁·巴拉提江出资额0.5万元（出资比例

5%），财务负责人由王**变更为谭*，管理人员由谭*（执行董事兼总经理）、李**（监事）变更为谭*（董事），注册地址位于新疆********** 商铺，统一社会信用代码：9**********A，经营范围包括物业管理、住房租赁等。该公司受新疆玖**********委托，负责*********的物业管理事务，是事故提升泵井的实际管理运维单位。

2.资产管理单位

新疆玖恩房地产开发有限公司（以下简称“玖恩房地产公司”）成立于2022年3月9日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人谭*变更为谭**，2025年9月注册资本伍拾万元变更为50万元（股东认缴出资额：谭**出资额47.5万元，出资比例95%；何洪雨出资额2.5万元，出资比例5%），注册地址位于新疆阿克苏地区阿瓦提县*********，统一社会信用代码：9*********7，经营范围包括房地产开发经营等，房地产开发企业资质证书编号为新*********6，房地产开发资质等级为房地产开发*********，实际控制人为谭*，员工王**、兼职会计陈**，该公司系事故提升泵井的产权单位和建设单位。

3.经营性费用代收主体

阿克苏市优泰商行，个体工商户，实际控制人谭*；2023年10月与玖恩房产签订经营性费用代收协议，统一代收案涉商业街商户电费、生活污水处理费、垃圾清运费；全部代收资金归

集至该商行私人账户，玖恩房地产公司向佰顺物业公司签订《授权委托书》，委托其处理三河镇小城镇商业步行街的物业管理事宜，包括收取污水处理费，该商行实际为佰顺物业公司统一代收案涉商业街商户电费、生活污水处理费、垃圾清运费。2024-2025年度无任何安全生产专项经费列支、无安全物资采购台账。

4.物业管理单位与资产管理单位关系

经查，谭*为佰顺物业公司与玖恩房地产公司的实际控制人。2023年10月9日，玖恩房地产公司向佰顺物业公司出具《授权委托书》，委托其处理三河镇小城镇商业步行街的物业管理事宜，包括收取污水处理费，委托年限为2022年8月至2025年12月31日，具体委托事宜：**一是**办理2022年至2023年该步行街前期物业管理网签备案全部相关手续；**二是**2024年至2025年收取该步行街业主产生的污水处理费、垃圾清运费及打扫卫生相关费用。签订日期为2023年10月9日。但双方未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自在有限空间等危险作业中的安全管理职责。两家公司在业务运营上高度混同，共用一套管理人员，王**作为玖恩房地产公司员工，实际履行佰顺物业公司对商业街的物业管理职责。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.阿瓦提县佰顺物业管理有限公司。无安全操作规程，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，安全管理

档案完全空白。涉事企业对运维管理的污水井、提升泵井等有限空间未进行风险辨识，未建立管理台账，未制定有限空间作业审批制度、操作规程和应急救援预案。日常的井下检查、清理等工作安排随意，长期交由无任何资质的临聘人员实施，处于完全失控状态。两家公司均未对包括王**、阿*********提及两名死亡人员在内的任何从业人员，开展过岗前或定期的安全生产教育和培训，未建立任何培训档案，从业人员对有限空间作业存在的危险因素、安全操作规程、个人防护要求及事故应急处理措施一无所知。经核查财务记录和现场情况，两家公司未对安全生产有任何资金投入，在事故现场及其办公场所，未配备气体检测仪、强制通风设备、空气呼吸器、防毒面具、安全绳、救援三脚架等任何与有限空间作业相关的安全防护和应急救援装备。物业公司成立至今未办理物业网签备案，也未向阿瓦提县三河镇鲁丰社区、三河镇人民政府及阿瓦提县住房和城乡建设局报备。

2.事故相关生产工艺流程

2025 年 3 月 15 日新疆玖恩房地产开发有限公司委托个人（代**，身份证号码：5*********8，联系方式：1*********9，家庭住址：阿*********区）以包工包料的方式进行污水管网改造，建设内容为：开挖回填 178 米、300 波纹管材料与安装 178 米、检查井直径 1 米深度 1 米圆井 4 个、提升泵井 2 米*2 米*2.4 米现浇混凝土井 2 个、3 千瓦提升泵与安装 2

个、25 平方电缆线电线沟开挖回填。合同约定完工日期为 2025 年 4 月 5 日。

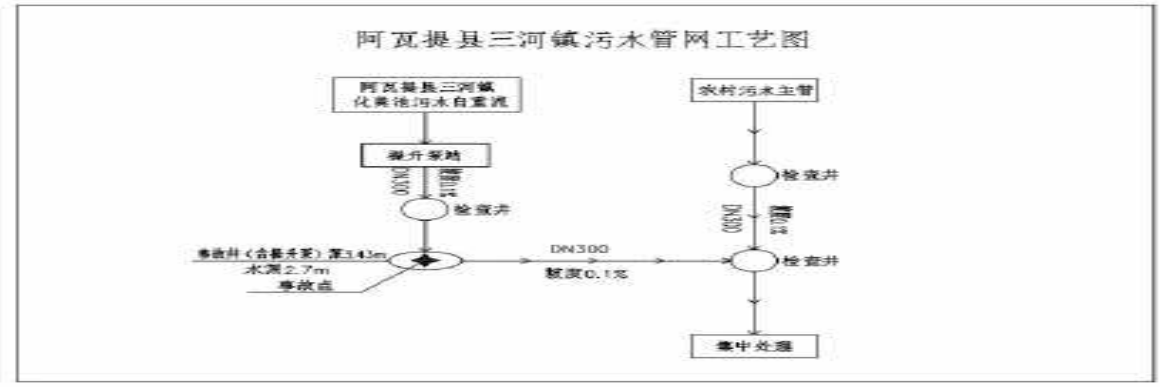


图 1 阿瓦提县三河镇污水管网工艺图

3.经营收费与安全投入情况

2023 年 10 月 1 日，因新疆玖恩房地产开发有限公司账户冻结原因，该公司同阿克苏市优泰商行（法定代表人：谭*）签订了《委托代收款项协议》，委托阿克苏市优泰商行收取阿瓦提县三河镇小城镇商业街市场内商户、经营户需缴纳电费、污水处理、垃圾清运费、打扫卫生、人员工资、房租等费用。委托期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。经核实，物业管理费以谭*放置于新疆玖恩房地产开发有限公司现场办公室的阿克苏市优泰商行二维码进行收取，收费标准为 2-2.5 元/平方米不等，现场由王**收取，并开具收据，收据加盖阿瓦提

县佰顺物业管理有限公司公章，开票人由王**签字。经询问谭*，阿克苏市优泰商行二维码在三河镇总共收取费用3万多元，收取的费用全部进入阿克苏市优泰商行账户。经询问新疆玖恩房地产开发有限公司兼职会计陈**，其使用阿克苏市优泰商行U盾转账支付法务费用、工资、垃圾或污水清理费共10笔左右，2026年1—5月没有支付任何费用，其使用U盾均是谭*和王**通知同意后才使用的。经核查阿克苏市优泰商行二维码2024—2025年交易明细，未发现任何安全生产方面的资金投入。

（三）事故发生经过

2026年5月31日上午，新疆玖恩房地产开发有限公司、阿瓦提县佰顺物业管理有限公司三河镇现场负责人王**，发现三河镇鲁丰社区百家惠门口斜对面路段一处污水井向外冒污水。经检查，确认百家惠门前污水井内约4米处提升泵损坏，无法正常工作，致使污水不能正常排出。王**随即联系阿瓦提县冰冰环卫有限公司（以下简称冰冰环卫公司）到现场抽排污水，约定当日下午开始作业，并安排阿瓦提县佰顺物业管理有限公司临聘人员阿*********提现场监督抽污工作、记录抽运车次。

5月31日21时许，因冰冰环卫公司吸污车发生故障，无法完成全部污水转运任务，阿*********提电话向王**报告，共拉运污水8车。王**与丈夫马**赶赴现场，与冰冰环卫公司协商后，连同此前一次抽污费用，共计支付1500元。王**现场安排

阿*********提：“污水抽完了，明天过来看一下，污水井内的抽水泵是什么问题”。阿*********提答复：“明天上午升完国旗后，我过来看看哪里出了问题”。

6月1日08时30分许，马**在三河镇来源茶馆左侧库房，将梯子、雨靴、活动扳手等工具交给阿*********提。

6月1日11时许，王**电话询问阿*********提是否已去查看污水井水泵，阿*********提回复称其在地里干活。王**便让丈夫马**前往现场查看。马**查看后反馈，污水井内又流入大量污水。王**询问是否需要联系吸污车，马**回复，阿*********提也到了现场，并称“找水泵把井内的污水抽一下就好了”。

6月1日20时26分许，阿*********提带领在镇上零散务工人员吐******尔，并召集其朋友木*********特、吾*********孜、图*********木，到该提升泵井处开展抽水作业。

20时52分许，阿*********提与吐******尔接通水泵电源开始抽水；20时54分许，因水管口径太小，停止抽水，准备更换大口径水管。阿*********提电话报告王**需购买水管，王**让其到附近五金店取用，费用由王**支付。21时02分，阿*********提取回新水管并更换完毕，再次启动抽水。21时31分许，提升泵井内污水基本抽完，现场人员准备取工具下井作业。

21时43分，阿*********提取回下井用梯子。21时54分，

吐******尔佩戴普通口罩，准备下井。21 时 56 分，吐******尔携带手电筒、扳手沿梯子进入提升泵井，随即晕倒在井内。21 时 57 分，阿*********提大声呼救。21 时 58 分，木*********特在未穿戴任何防护用具的情况下，贸然下井施救，也晕倒在井内；与此同时，阿*********提电话向王**报告：“王经理快过来，出事了”。22 时 03 分，现场人员找来绳索，试图施救。22 时 04 分，阿*********提再次电话报告王**“出人命了，赶紧来”；热心群众左*********曼拨打 110 报警。22 时 06 分，公安民警抵达事故现场。

事故造成下井作业人员吐******尔和盲目施救人员木*********特 2 人中毒窒息，木*********特经抢救无效死亡，吐******尔经医院治疗无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故地点

位于阿瓦提县三河镇鲁丰社区 3 区小城镇商业街北侧污水管道提升泵井。



图 2 阿瓦提县三河镇“6·2”事故发生地提升泵井

2.伤亡人员的位置关系

事故发生于三河镇综合交易市场北侧污水井内。救援人员先期下井施救时，井下两名人员原始姿态：吐******尔身体横躺，头朝西、脚朝东、面朝北。因先期开展抢救，医护人员及物业工作人员将二人转移至井北侧柏油路面，勘查人员抵达现场时，两名遇难人员停放于污水井北侧柏油路上，头朝北、脚朝南，呈仰卧状态。现场经转移变动，未提取到有价值痕迹物证。

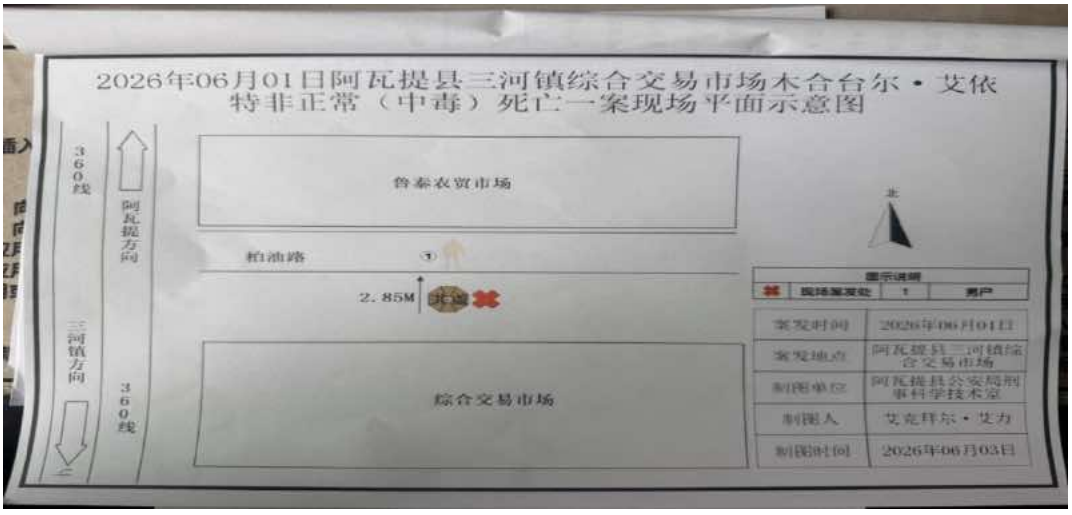


图 3 阿瓦提县三河镇 “6·2”事故发生地伤亡人员平面图

3.现场勘测情况

该事故井深 3.43 米，井内污水深度 2.7 米，提升泵井直径 2 米，顶部采用红砖砌筑，井底、井壁采用混凝土浇筑，井盖材质为树脂井盖，井内无纵向爬梯，未设置有限空间作业及有毒有害气体安全警示标牌。现场有明显异味，打开井盖有恶臭气味，有气泡涌水间歇冒出。

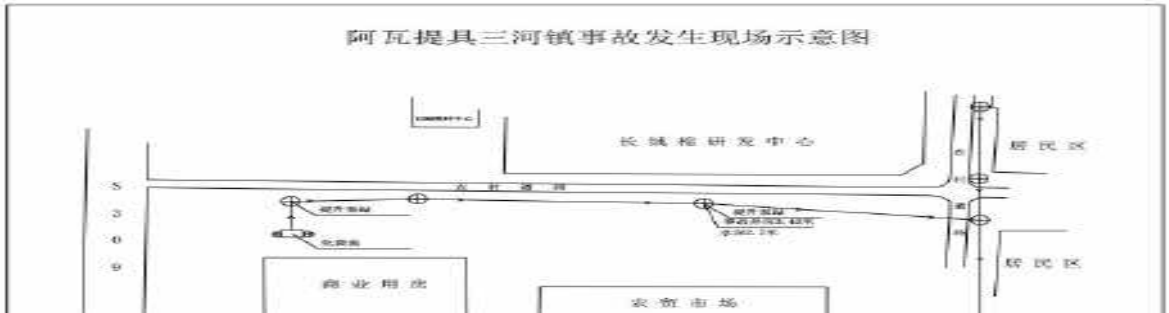


图 4 阿瓦提县三河镇事故发生现场示意图

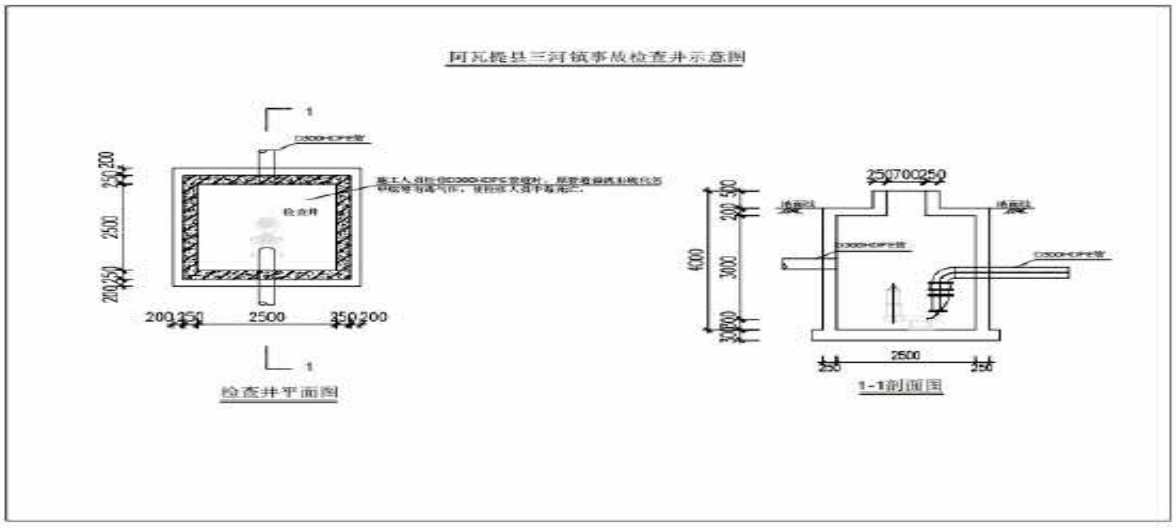


图 5 阿瓦提县三河镇事故提升泵井示意图

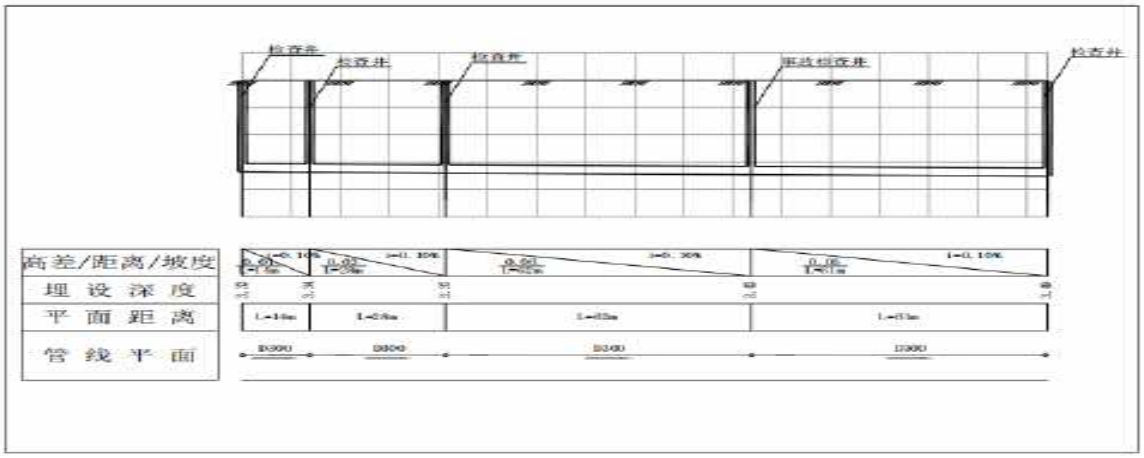


图 6 阿瓦提县三河镇事故发生排水管道纵断面图

4.其他情况

事故发生当日，未发生地震、大风天气等自然灾害，排除自然灾害造成本起事故发生的因素。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约 133.65 万元。

1.吐****尔**，男，维吾尔族，身份证号码：6*********4，户籍地：新疆阿瓦提县*********号，系死者。零散务工人员，无固定工作单位。死亡地点：阿瓦提县人民医院。经阿瓦提县人民医院检验，不排除井内缺氧沼气中毒而亡。【阿瓦提县人民医院尸检告知书、死亡病史总结、住院病历，住院号：446262】。

2. 木 ******* 特**，男，维吾尔族，身份证号码：6*********2，户籍地：新疆阿瓦提县*********室，系死者。零散务工人员，无固定工作单位。死亡地点：阿瓦提三河镇综合交易市场北侧下水道井边柏油路。经阿瓦提县公安局物证鉴定室检验，不排除沼气中毒导致的窒息死亡。【（瓦）公（物）鉴（尸检）字 2026 第 62 号】。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月1日22时04分阿瓦提县三河镇派出所接到热心群众左*********曼报警称：阿瓦提县三河镇鲁丰社区场部3区百家惠超市侧对面污水井有人掉下去了，正在处理中。

22时04分许，三河镇派出所接到警情后迅速安排民警赶往事故地点救援；22时09分许，三河镇党委委员、副镇长、武装部部长蒋**收到事故信息，蒋**立即赶赴事故现场，同步电话向镇党委书记唐*、县应急管理局党委书记罗**汇报事故信息；县应急管理局党委书记罗**向县委、县政府相关领导汇报事故信息；县政府副县长石**立即赶往现场组织事故救援相关工作。

阿瓦提县应急指挥中心接到2026年6月2日00时46分事故发生书面信息，按照程序向地区应急指挥中心报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2026年6月1日22时06分，阿瓦提县三河镇民警到达事故现场，查明情况后，寻找救援装备（面具、绳子等）实施前期救援工作，引导救援车辆，组织人员实施外围封控。

22时13分，民警穿戴完防护用具后下井开展救援。

22时22分，2名被困人员依次救出，现场人员立即开展紧急施救。

22时31分，2名被困人员移交阿瓦提县人民医院救护人员。

（三）医疗救治情况

22时14分许，阿瓦提县人民医院接到救援电话。

22时31分许，阿瓦提县人民医院1辆救护车、3名救护人员

抵达现场。

22时31分，2名被困人员由阿瓦提县人民医院救护人员接收开展施救工作。

22时36分许，阿瓦提县人民医院另1辆救护车辆、3名救护人员抵达现场。

22时38分木*********特经抢救无效死亡；6月2日18时06分吐******尔在医院经抢救无效死亡。

（四）善后情况

截至2026年6月3日，遇难者遗体已按民族习俗安葬，相关赔偿正在协商中。

（五）事故应急处置评估

接警后，阿瓦提县公安局、县人民医院初期响应和人员出动迅速，现场救援人员勇挑重担、不怕困难，始终把人民群众的生命放在首位，及时救出事故遇难人员，进行了现场救治。阿瓦提县人民政府分管领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好伤员救治、隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。总体看，应急处置工作有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有事故引发群体性事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

阿瓦提县佰顺物业管理有限公司临聘人员阿*********提带着零散务工人员吐******尔下井作业时，未使用有限空间作业

安全设施设备，未遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的规范要求，违章进入有毒有害气体聚集的污水提升泵井进行有限空间作业，导致硫化氢、二氧化碳中毒。井外施救人员未使用相关劳动防护用品，盲目下井施救，导致伤亡扩大。

（二）事故相关检验检测情况

2026年6月18日，事故调查组委托北京清检检测技术集团有限公司对事故井内有毒有害气体浓度进行了检测，检测因子为气体全成分分析，检测高度在污水30—50厘米。检测报告显示事故井内硫化氢为30.58毫克/立方米、二氧化碳16.28毫克/立方米，参考标准《工作场所有害因素职业接触限值》中，硫化氢最高允许浓度（MAC）为10毫克/立方米，送检气体中的浓度已严重超标，在这个浓度下，人可能会出现眼部和呼吸道剧烈刺激、头晕、眩晕，并可能在短时间内因“闪电样”昏迷和呼吸道骤停而死亡。此外，二氧化碳的浓度也超出了长期接触的安全限值（8小时加权平均容许浓度PC-TWA为10毫克/立方米），可在短时间内对人的中枢神经系统造成严重损害，导致意识丧失。硫化氢、二氧化碳均为强效神经毒物，在狭小空间内叠加，会急剧加速中毒进程，可能在吸入后数分钟内致人昏迷死亡。

（三）其他可能因素排除

经现场勘验、技术鉴定、人员问询及资料核查，排除人为故意破坏、突发自然灾害等引发事故的可能性，同时对社会舆论

关注的相关疑点逐一核实，不存在其他外部诱发因素。本次事故由违规有限空间作业、盲目施救直接造成。

（四）间接原因分析

1.技术原因：事故发生提升泵井非专业人员设计施工（个人进行分包施工）、涉事企业未出具施工图、井内无纵向爬梯，设计存在缺陷；且该管网建设项目未通过相关行业监管部门验收。

2.管理原因：

（1）企业安全生产主体责任悬空，安全管理制度完全缺失。佰顺物业公司作为事故井的运维单位，未依法履行安全生产法定职责。未建立任何安全责任制和规章制度，无任何安全投入，导致作业现场没有任何安全防护与应急救援装备，最终使有限空间作业这一高风险活动完全处于失控状态，是导致事故发生和伤亡扩大的根本原因。

（2）行业安全监管排查不细，存在监管死角和盲区。阿瓦提县住房和城乡建设局作为物业行业的主管部门，履行“管行业必须管安全”职责不到位，对全县物业企业安全监管底数摸排不实，尤其是对城区以外的乡镇区域物业企业缺乏有效的发现和监管手段，使得佰顺物业公司长期游离于监管之外；对物业行业有限空间作业专项整治工作的监督、指导和执法检查不深入、不到位。

（3）属地安全网格管理责任落实不力，安全隐患漏管失

察。三河镇党委、政府及其下辖的鲁丰社区，对辖区安全生产属地管理责任认识不清、落实不严，基层安全网格化管理体系未能有效运行。镇、村两级工作人员对辖区企业底数不清、情况不明，长期未能发现佰顺物业公司的存在及其安全管理混乱的状况，对长期进行的违规有限空间作业重大事故隐患未能及时发现和上报。

3.培训教育原因：企业未开展从业人员安全生产教育和培训，相关人员均不具备必要的安全生产知识，对有限空间作业安全风险一无所知。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.阿瓦提县佰顺物业管理有限公司

（1）安全生产责任制严重缺失。一是安全生产组织规章制度不健全，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。**二是**公司成立后未按照相关规定，落实全员安全生产责任制。**三是**安全管理人员严重缺失，未建立健全有限空间作业安全管理制度[1]。

（2）未开展安全生产教育和培训。一是公司日常未对员工开展安全教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案[2]。**二是**未按规定对临聘有限空间作业人员进行安全教育和技术培训，作业人员不了解安全操作规程和事故应急处理措施等[3]。

（3）未按照实际情况制定应急救援预案并组织演练。一是公司未针对污水提升泵站抽水过程中可能发生的事故制定应急救

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 版本）第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 版本）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

援预案[4]。**二是**公司成立至“6·2”一般中毒窒息事故发生前，未组织开展过有限空间作业应急演练[5]。

（4）现场管理和安全监督缺失。一是6 月 1 日施工作业时，公司负责人、其他管理人员均未在现场进行监督、检查，也未安排专门人员进行现场安全管理。**二是**进行危险作业，未对作业现场开展安全风险辨识，也未对临聘有限空间作业人员进行安全培训和现场安全交底。**三是**未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用[6]。**四是**违规进行有限空间作业。6 月 2 日

抽污水作业
前，未履行有限空间“作业审批制度”，未开具作业票，未执行“先通风、再检测、后作业”原则[7]。

（5）企业经营行为不合规。公司自成立至今，长期游离于政府监管之外，未按规定向县住建局办理物业服务合同备案，也
未向鲁丰社区、三河镇人民政府进行报备，导致其经营活动完全

[4] 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）第8项“现场处置方案内容”中8.3“应急处置”b）现场应急处置措施中规定：针对可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场回复等方面制定明确的应急处置措施。

[5] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7]《城市市政公用管网有限空间作业安全操作规程》第八条：城市供排水有限空间作业必须落实作业审批制度，作业前开具作业票，严格执行“先通风、再检测、后作业”，未经审批、通风检测合格严禁下井作业。

脱离行业主管部门的日常监管[8]。

（二）事故发生相关的单位

2.新疆玖恩房地产开发有限公司

未落实生产经营单位主体责任。一是该公司作为涉事井室资产产权方，提升泵井建设无设计、未报备、未组织竣工验收即投入使用[9][10]；**二是**新疆玖恩房地产开发有限公司与阿瓦提县

佰顺

物业管理有限公司签订《授权委托书》，将有限空间设施委托物业代管，未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自在有限空

间等危险作业中的安全管理职责，有限空间管控缺失[11][12]。

（三）有关监管部门

阿瓦提县住房和城乡建设局。行政审批源头把关不严，2024年，新疆玖恩公司房地产开发有限公司在向阿瓦提县住房和城乡建设局进行商品房买卖现售合同备案时，合同中未载明任何物业

[8]《新疆维吾尔自治区物业管理条例》（2017年版）第四十九条：业主大会或者业主代表大会选聘物业服务企业的，业主委员会应当与物业服务企业签订物业服务合同。物业服务企业应当自物业服务合同签订之日起三十日内，将物业服务合同向物业所在地的县住房和城乡建设主管部门备案。

[9]《建设工程质量管理条例》第五十六条第四项：建设单位施工图设计文件未经审查或者审查不合规，擅自施工的，责令改正，处20万元以上50万元以下罚款。

[10]《建设工程质量管理条例》第五十八条：违反本条规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第四十九条第二项：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约 定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安 全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

服务企业名称，工作人员在审核网签合同时，未能发现这一问题便审批通过。行业监督指导不到位，未能及时发现乡镇未备案物业企业并督促其备案，未对乡（镇）常态化开展物业行业

有限空间安全业务培训、技术指导和警示教育，行业安全管理存在短板。

（四）地方党委、政府

1.阿瓦提县三河镇党委、人民政府。属地安全领导责任落实不力，对辖区物业领域安全生产工作重视不够，有限空间高风险作业专题研究、专项部署不足，安全工作压力层层递减，未建立有限空间作业报备、巡查机制，对基层隐蔽性、习惯性违章风险预判不足、管控不力。对辖区物业企业底数不清，安全教育和应急督导不足，未常态化组织辖区物业开展安全警示教育和应急演练，基层安全基础薄弱，整体安全治理水平不高。

2.阿瓦提县三河镇鲁丰社区。基层网格化属地监管责任缺失，社区作为基层安全治理末端单元，安全生产网格化监管责任落实虚化，基层安全防线失守，未能发现并上报辖区内长期存在的未备案物业企业，对辖区物业公司井下作业的高风险作业不知情、不掌握，未能及时发现、制止和上报企业违规作业行为，前端预警、前置管控作用失效，未督促企业落实现场安全管控措施，基层安全管理宽松软，末端监管防线彻底失守。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究刑事责任人员（2人）

1.吐******尔，男，维吾尔族，群众，现场作业人员。安全意识淡薄，违反有限空间作业安全管理规定，在未佩戴安全防护设备设施的情况下进入泵站内作业，在该起事故中负有直接

责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

2.木*********特，男，维吾尔族，群众，现场施救人员。在未采取任何防护措施的情况下盲目施救，对事故伤亡扩大负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（4人）

1.谭*，女，群众，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司法定代表人，新疆玖恩房地产开发有限公司实际控制人。未落实企业安全生产第一责任的职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未建立有限空间作业安全管理制度、作业审批流程，未组织开展风险辨识、安全培训及应急演练，未按规定配备气体检测、救援防护装备，对本次事故发生负有直接领导责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任；待司法机关作出处理后，由阿瓦提县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，依法给予行政处罚。

2.谭**，女，群众，新疆玖恩房地产开发有限公司法定代表人作为企业安全生产第一责任人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的主要负责人安全管理职责：**一是**违规决策建设无设计、未验收的有限空间提升井设施，未落实建设项目安全设施“三同时”要求；**二是**将高危有限空间设施委托物业代管，未组织签订安全生产管理协议、未明确双方安全管控责任，未建立有限空间安全风险管控机制，对本次事故发生负主要领导责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议

移送司法机关追究刑事责任；待司法机关作出处理后，由阿瓦提县住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零三条及《建设工程质量管理条例》第五十八条、第七十三条之规定，依法给予行政处罚。

3.王**，女，群众，新疆玖恩房地产开发有限公司员工，实际履行阿瓦提县佰顺物业公司对商业街的物业管理职责，负责阿瓦提县三河镇沿街商业楼项目运维、有限空间作业统筹安排，明知井下作业属于有限空间高危作业，仍违规组织人员无票下井作业，作业前未落实通风、气体检测、专人监护等安全措施，未制止从业人员违章冒险操作，现场安全管控完全失效，对事故发生负有直接管理责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任；待司法机关作出处理后，由阿瓦提县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法给予行政处罚。

4.阿*********提，男，群众，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司临聘人员，本次井下作业直接组织者，漠视有限空间安全作业规范，在不具备安全作业条件、无防护救援设备、无监护人员的情况下组织人员下井施工，未开展安全技术交底，未落实任何安全防控措施，直接引发事故，是事故直接责任人，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任；待司法机关作出处理后，由阿瓦提县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条之规定，依法给予行政处

罚。

（三）建议行政处罚人员（4 人）

1.谭*，女，群众，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司法定代表人，新疆玖恩房地产开发有限公司实际控制人。未落实企业安全生产第一责任的职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未建立有限空间作业安全管理制度、作业审批流程，未组织开展风险辨识、安全培训及应急演练，未按规定配备气体检测、救援防护装备，对本次事故发生负有直接领导责任。建议由阿瓦提县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，给予行政处罚[13]。

2.谭**，女，群众，新疆玖恩房地产开发有限公司法定代表人作为企业安全生产第一责任人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的主要负责人安全管理职责：一是违规决策建设无设计、未验收的有限空间提升井设施，未落实建设项目安全设施“三同时”要求；二是将高危有限空间设施委托物业代管，未组织签订安全生产管理协议、未明确双方安全管控责任，未建立有限空间安全风险管控机制，对本次事故发生负主

要领导责任。建议由阿瓦提县住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条及《建设工程质量管理条例》第七十三条

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产

管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

之规定，给予行政处罚[14][15]。

3.王**，女，群众，新疆玖恩房地产开发有限公司员工，实际履行阿瓦提县佰顺物业公司对商业街的物业管理职责，负责阿瓦提县三河镇沿街商业楼项目运维、有限空间作业统筹安排，明知井下作业属于有限空间高危作业，仍违规组织人员无票下井作业，作业前未落实通风、气体检测、专人监护等安全措施，未制止从业人员违章冒险操作，现场安全管控完全失效，对事故发生负有直接管理责任，建议由阿瓦提县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚[16]。

4.阿*********提，男，群众，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司临聘人员，本次井下作业直接组织者，漠视有限空间安全作业规范，在不具备安全作业条件、无防护救援设备、无监护人员的情况下组织人员下井施工，未开展安全技术交底，未落实任何安全防控措施，直接引发事故，是事故直接责任人，建议由阿瓦提县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[15]《建设工程质量管理条例》第七十三条：依照本条规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第七十三条之规定[17][18]，依法给予行政处罚。

（四）有关单位和公职人员追责问责建议

1.乡科级干部（5人）

（1）西******孜，男，中共党员，2026年3月任阿瓦提县三河镇党委副书记、政府镇长，主持镇政府全盘工作，抓好乡村振兴、农业农村、经济高质量发展工作、安全生产、社会事务管理、宗教事务管理、生态环保工作，负责党委决议在政府的贯彻落实。安全生产检查和隐患排查治理不实，对辖区内有限空间作业安全隐患排查不认真、不深入、不细致，未能及时发现事故企业存在的有限空间作业安全隐患。依据《地方党政领导干部安全生产责任制》第十九条之规定，建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（2）刘*，男，中共党员，2026年3月任阿瓦提县三河镇党委副书记、副镇长，兼任村镇建设发展中心主任，分管辖区企业包联服务、物业相关管理工作。作为镇区企业分管领导，安全

生产责任落实不力，未严格落实“管行业必须管安全”要求，对辖区物业公司底数不清，对辖区物业公司有限空间作业安全

监管

[17]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

[18]《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》第三项，B阶次，有2人次违反操作 规程或者违反安全管理规定作业的，给予警告，并可以对生产经 营单位处1.5万元以上2万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。

职责履行缺位，未健全物业领域安全管控机制，安全责任压力传导不到底，企业主体责任未压实。依据《地方党政领导干部安全生产责任制》第十九条之规定，建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（3）蒋**，男，中共党员，2026年3月任阿瓦提县三河镇党委委员、副镇长、武装部部长，任经济发展和财政工作办公室主任，主持武装部全盘工作。负责镇政府财政预（决）算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；负责村级财务报支审核、管理，配合上级部门做好机关财务审计、村集体资产的管理、监督、检查；负责各项惠农资金补贴的审核发放；负责统计；负责土地清理、土地延包、村集体机动地、统计、土地流转、土地确权、国有土地承包工作：负责落实党管武装制度，兵役登记和民兵整组、全民国防教育工作；负责应急管理、道路安全、消防安全、市场监管等工作，做好安全生产事故和自然灾害的前期处置。作为镇区安全生产分管领导，督促企业落实主体责任不到位，未有效督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，对有限空间作业审批制度、安全操作规

程执行情况监督检查不力，对企业有限空间作业安全管理制度不健全的问题未能及时发现和纠正。依据《地方党政领导干部安全生产责任制》第十九条之规定，建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（4）李**，男，中共党员，2026年5月任阿瓦提县住房和城乡建设局党组成员、副局长，协助党组书记抓好安全生产、生态环保等工作，抓好县委、县政府安排的重点经济工作、改革工作、民生、招商引资等工作。负责项目建设、建筑业及市场管理、建设行政执法、建筑施工质量安全管理、消防工程监督管理、人防工程建设管理、住建领域招标投标监督、政府采购、住房保障、房地产业及市场监管、乡村振兴、农村危房改造、自建房建设管理、抗震应急管理、防灾减灾、引人聚人、住建行业信用建设管理、市政公用行业监管、燃气安全专项整治、水暖气保供、工青妇、计划生育、传染病防治等工作，统筹局安全生产领导小组办公室日常工作，分管质监站、项目办、住房保障办、市政办。履行分管领域党建、党风廉政建设、社会稳定、意识形态、信访维稳、巡视巡察、生态环保工作“一岗双责”。履行行业安全生产综合监管、统筹督导不到位，对基层住建领域安全生产督导工作监督缺位，行业安全治理存在漏洞。依据《地方党政领导干部安全生产责任制》第十九条之规定，建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（5）王**，男，中共党员，2024年7月任阿瓦提县住房和城乡建设局党组成员、园林绿化环卫服务中心主任，主持园林绿化环卫服务中心工作，协助党组书记抓好党建、党风廉政建设和反腐败、社会稳定、精神文明建设、巡视巡察、意识形态、退休老干部管理等工作；抓好县委、县政府安排的城市精细化管理、物业服务提质、街角公园提升、高层消防监管等工作。负责城区环卫保洁、园林绿化养护、城乡生活垃圾处理、建筑垃圾处理与资源化利用、园林绿化环卫服务中心财务及机关日常事务、组织人事、绩效考核、保密等工作，分管党政办、园林绿化环卫服务中心（物业办），履行分管领域党建、党风廉政建设、社会稳定、意识形态、信访维稳、巡视巡察、生态环保工作“一岗双责”。未严格执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全”工作要求，对建制镇物业服务行业有限空间作业教育、宣传不到位，对阿瓦提县佰顺物业管理有限公司监管失察。依据《地方党政领导干部安全生产责任制》第十九条之规定，建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

2.一般干部（3人）

（1）杨**，男，中共党员，2026年5月任阿瓦提县三河镇鲁丰社区党支部书记，主持三河镇鲁丰社区全盘工作。作为社区党支部书记，安全责任传导落实不到位，未履行社区安全生产第一责任人职责，安全宣传教育督促不力，未督促物业公司

开展有限空间安全警示教育、岗位实操培训，未提醒物业配齐气体检测、应急救援防护装备，对作业人员违规操作、盲目施救等风险失管失教。建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（2）刘**，男，入党积极分子，2025年1月任阿瓦提县三河镇人民政府武装部科室负责人，具体负责国防动员岗和安全生产、市场监管和乡镇消防等。统筹辖区安全监管不到位，未牵头将镇区物业有限空间作业纳入全镇重点高危行业专项管控，未结合辖区实际制定有限空间专项整治方案，对物业领域井下清掏、管网维修等突出风险研判不足，统筹指导、综合协调作用发挥不足。建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（3）帕******拉，男，2024年3月起阿瓦提县文化体育广播电视和旅游局驻阿瓦提县三河镇鲁丰社区工作队干部，社区安全生产工作A岗。隐患排查整治流于形式，日常网格巡查不深入，未及时发现无作业审批、未通风检测、无现场监护等违规作业行为。建议移交县纪检监察机关进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（五）对事故责任单位处理建议

1.相关企业的处理建议

（1）阿瓦提县佰顺物业管理有限公司。建议由阿瓦提县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

第一项[19]、《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》第

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

九十五项[20]，C阶次之规定，进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

（2）新疆玖恩房地产开发有限公司。建议由阿瓦提县住建局依据《建设工程质量管理条例》第五十八项[21]之规定，进行处理，处理完毕后，将处理结果通报至县安防委办公室。

2.相关政府部门的处理建议

（1）阿瓦提县三河镇党委、政府。建议由阿瓦提县三河镇党委、政府分别向阿瓦提县委、县政府作深刻书面检查。

（2）阿瓦提县住房和城乡建设局。建议由阿瓦提县住房和城乡建设局向阿瓦提县人民政府作深刻书面检查。

（3）阿瓦提县鲁丰社区。建议由阿瓦提县鲁丰社区向阿瓦提县三河镇人民政府作深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位安全生产主体责任落实严重缺位

涉事企业安全生产主体责任悬空虚化、落实严重不到位，企

业主要负责人未切实履行安全生产第一责任人法定职责，高危作业安全统筹、风险研判、现场管控履职缺位。有限空间作业安全管理制度、审批流程、现场监护、应急处置等刚性管控措施执行

[20]《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》第九十五项，C阶次，造成2人死亡，处70万元以上100万元以下的罚款，情节特别严重，影响特别恶劣的，按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[21]《建设工程质量管理条例》第五十八条：违反本条规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的。

不严，双重预防机制运行失效，未开展隐患排查治理，未开展从

业人员安全教育培训，安全风险辨识、有限空间作业规范、应急

自救互救知识严重匮乏。现场无安全管理人员，作业监护缺位、违章冒险作业、盲目施救现象突出，安全投入、防护装备、预案演练均达不到规范要求，失管漏管问题突出，本质安全水平极低，最终引发事故并扩大伤亡后果。

（二）行业部门监管存在短板

行业监管“重城区轻乡镇”导致乡镇物业企业摸排不到位，反映出监管体系存在盲区和漏洞。市场准入与企业报备管控缺位，乡镇新增物业服务企业入驻运营后，未建立常态化摸排登记机制，该物业长期未主动向行业主管部门报备相关运营信息，监管部门未能及时掌握企业底数，致使企业长期游离于行

业监管范围之外。未与乡镇建立物业企业信息共享，监管责任压得不实，对无报备、无安全管理制度的物业企业未及时督促整改，源头管控失效。

（三）乡镇基层行业安全监管存在薄弱环节

属地乡镇及社区对辖区物业类小微企业底数不清，安全监管存在盲区，对有限空间这类隐蔽性高、伤亡风险大的特殊作业日常排查整治不深入，对物业企业临时用工安全管理、高危作业审批落实情况监督检查频次不足、检查不细致，对企业长期存在的制度缺失、防护缺失、管理缺失等突出隐患未能及时发现、督促整改，安全监管压力传导不到位。

（四）危险作业应急管理基础薄弱

涉事企业未结合污水井有限空间作业特点编制专项应急救援预案，未组织开展有限空间中毒窒息应急演练，作业现场无应急物资储备，管理人员、作业人员均不掌握遇险报警、施救、逃生流程，事故发生后不具备科学施救能力，错失最佳处置时机，造成人员死亡的严重后果。

七、事故整改和防范措施

（一）压实企业安全生产主体责任，全面开展彻查整改

企业是安全生产责任主体，涉事企业从血的教训中深刻反思，举一反三，严格履行安全生产主体责任，重新修订并完善以全员安全生产责任制为重点的各项规章制度，细化主要负责人、安全负责人等岗位职责清单，签订层级安全责任书，把安

全生产责任落实到岗位、落实到每个人。涉事企业要立即修订完善有限空间作业安全管理制度、作业审批制度、风险辨识制度、现场监护制度、应急管理制度及岗位操作规程，明确污水井、管网疏通、井下清淤等有限空间作业全流程管理要求，杜绝无制度、无流程、无标准作业问题，同时立即开展员工安全生产教育和培训，组织开展应急演练，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和应急处置能力。新疆玖恩房地产开发公司要严格按照《新疆维吾尔自治区物业管理条例》规定，及时将三河镇小城镇建设项目业主入住情况报送阿瓦提县住房和城乡建设局，并抄送三河镇鲁丰社区和三河镇人民政府，为成立业主委员会提供准备。在新的物业公司接管前，阿瓦提县佰顺物业管理有限公司要切实履行前期物业职责，尽快完成物业网签备案，同时加大对管理区域安全检查，发现问题，及时整改，全面配齐有限空间作业气体检测仪、防爆风机、救生三脚架、安全吊带、防毒面罩等专业设备。

（二）压实行业部门监管职责，构建全链条行业监管体系

所有负有安全监管职责的部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁监管谁负责、谁审批谁负责”的原则，切实依法履行对县域各类生产经营单位的监督管理职责。阿瓦提县住房和城乡建设局立即对全县在建在售房地产项目前期物业网签备案情况进行全面复查，建立台账。组织辖区所有物业、污水管网运维

服务企业开展有限空间安全专项大检查，重点核查企业有限空间管理制度建立、作业审批执行、安全防护装备配备、临时用工安全培训、现场监护落实等关键环节，建立问题隐患清单、责任清单、整改时限清单，实行销号管理，对隐患拒不整改、安全管理严重缺位的企业依法采取约谈、限期整改、行政处罚等处置措施，同步督促物业企业完善小区内有限空间警示标志。加大执法检查与警示教育力度，对未依法完成物业网签备案的坚决进行处罚，增加乡镇物业企业抽查频次，通过严格执法，严厉打击安全生产非法违法行为，倒逼企业落实主体责任、依法依规生产经营，有效减少和遏制生产安全事故，定期组织辖区物业企业负责人、安全管理人员召开事故警示会，开展应急演练，以案促改、以案促治，强化企业负责人安全第一责任人意识。要强化行业指导服务。针对乡镇物业多为小微企业、安全管理能力薄弱、临聘人员管理松散等突出特点，组织专业力量下沉一线，上门指导企业完善安全制度、规范作业流程、开展全员安全培训，免费提供有限空间安全操作教学、应急演练指导，提升基层物业行业整体安全管理水平。

（三）强化乡镇属地监管责任，补齐基层行业安全监管短板

各乡（镇）党委、政府要深刻汲取事故教训，坚定坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，贯彻自治区、地区、县委关于安全生产工作的一系列决策部署，统筹好发展和安全两件大事，牢固树立“人民至上、生

命至上”理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。三河镇人民政府应于事故处理结束后30日内，完成对辖区所有物业服务、市政管网运维等生产经营主体的拉网式排查，建立“一企一档”安全监管台账，明确镇、村（社区）两级直接监管责任人。进一步压实乡镇物业、环卫运维、市政管网管护等小微企业安全监管责任，将有限空间作业列为重点管控领域，常态化开展专项检查、随机抽查、隐患督办。加强对乡镇小微企业、临时作业的安全指导和监督，督促企业完善制度、配齐设备、规范流程、强化培训。强化重点时段、重点领域安全警示教育，组织辖区企业不定期开展有限空间应急演练，常态化通报有限空间事故案例，倒逼企业和从业人员树牢安全红线意识。

（四）建立长效管控机制，坚决防范同类事故重复发生

各乡镇、各有关部门要以本次事故为深刻警示，举一反三、全域整治，全面规范乡镇市政运维、污水管网、井下清淤等高危作业管理，健全“台账化管理、流程化作业、常态化培训、刚性化监护、规范化应急”的长效安全管理体系，全面夯实基层末端安全生产基础，坚决守住不发生有限空间亡人事故的安全底线。事故发生后，阿瓦提县住房和城乡建设局牵头，立即组织各乡镇、各行业召开现场警示教育大会。各乡镇、各有关部门及时指导辖区内物业企业、市政企业等，扎实开展涉排水

有限空间作业安全管理自查自纠工作，切实落实各项安全防范措施。全面启动有限空间作业相关检查，重点检查有限空间作业安全管理制度落实情况，风险辨识情况，危险作业审批情况，安全交底情况，规范操作情况，作业负责人、作业人员、监护人员到位情况，作业环境检测情况，现场管理情况，劳动防护用品配备情况，培训教育情况，应急处置预案情况等。

阿瓦提县人民政府“6·2”事故调查组

2026 年 7 月 29 日