宁都县赖村镇宁都博森木业有限公司“7·3”一般火灾事故调查报告

2025年7月3日14时11分，宁都县消防救援大队接到报警称，宁都县赖村镇邮村村宁都县博森木业有限公司发生火灾。接警后，县消防救援大队立即调派救援力量赶赴现场处置，火灾被扑灭。此次火灾烧毁该公司铁皮棚及机械设备、木材若干，过火面积约200平方米，无人员伤亡，直接经济损失约11.28万元。

为做好火灾事故调查工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等要求，宁都县人民政府依法成立了火灾事故调查组，由县消防救援大队牵头，成员由县公安局、县应急管理局、县住建局、县自然资源局、县市场监督管理局、县科工局、赖村镇人民政府派员组成，同时邀请县纪委监委开展相关审查调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况



图 1 现场方位图

宁都县博森木业有限公司成立于 2024 年 3 月 15 日，法定代表人谢红生，经营范围为木材加工切片、人造板，地址位于宁都县赖村镇邮村村里王组早禾田背。该公司厂房为 2023 年 8 月搭建的铁皮棚，面积约 210 ㎡，内有 1 部铲车、1 部叉车、4 个木材加工机台及若干木材原料。

（二）事故现场基本情况

起火建筑为坐东朝西的铁皮棚车间，南北长约 25m，东西宽约 15m，无围墙，顶棚为钢管搭建，高度约 6m。车间北侧及西侧为铁皮棚主体，东侧及南侧为杂灌。起火点位于铁皮棚内

铲车南侧轮胎挡泥板处，周边存放有 3 桶塑料桶装柴油及加工后的木片堆垛。

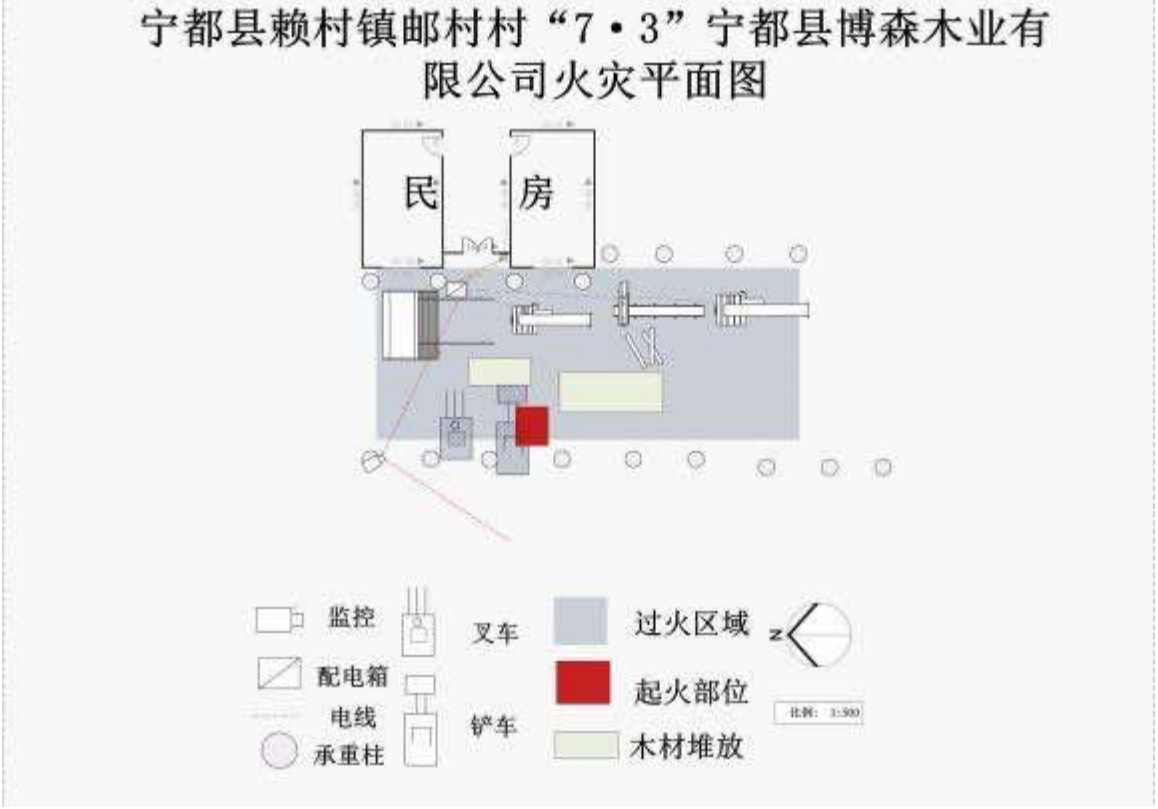


图 2 现场平面图

二、事故发生经过、灭火救援和应急处置情况

（一）火灾发现情况

2025 年 7 月 3 日 14 时许，陈连云（受谢红生雇佣）在博森木业有限公司铁皮棚内进行铲车挡泥板电焊作业时，听到“噼里啪啦”异响，发现铲车南侧柴油桶下方起火，柴油泄漏形成流淌火。陈连云尝试搬运油桶、使用少量水灭火未果，随即电话通知谢红生。谢红生赶到现场后，因火势过大无法控制，遂安排其儿子谢勇文拨打“119”电话报警。

（二）应急处置情况

消防救援机构处置情况：2025 年 7 月 3 日 14 时 11 分，宁都县消防救援大队接到报警称，宁都县赖村镇邮村村宁都县博森木业有限公司发生火灾。接警后，大队立即调派 1 个消防救援站、2 个政府专职消防队，共 6 辆消防车、32 名指战员赶赴现场扑救，同时调集应急、公安、赖村镇政府及邮村村委会等应急联动单位到场协同处置，14 时 58 分火灾被扑灭。

赖村镇政府处置情况：火灾发生后，赖村镇人民政府常务副镇长黄和平、赖村镇应急所、赖村派出所民警赶赴现场，开展现场警戒、人员核查及善后处置工作。

三、人员伤亡和直接财产损失情况

（一）人员伤亡情况

本次火灾无人员伤亡。

（二）直接财产损失情况

此次火灾造成 1 部铲车、1 部叉车、4 个机台及部分木材烧毁，根据《火灾损失统计方法》（XF185-2014），统计直接财产损失约 11.28 万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

根据调查询问、现场勘验、监控录像等相关证据，认定起火时间为 2025 年 7 月 3 日 14 时 00 分许，起火部位为铁皮棚内铲车南侧轮胎挡泥板处，起火点为铲车南侧钢管下方柴油桶

下部。起火原因为陈连云在电焊作业时，焊渣掉落烧穿塑料柴油桶，引燃泄漏的柴油及周边可燃物。

（二）间接原因

1.易燃可燃物多，火灾荷载大，蔓延迅速：现场使用塑料桶存放 3 桶柴油，塑料桶被焊渣烧穿后，柴油泄漏形成流淌火，火势迅速蔓延，引燃周边存放的大量人造板、木料和未清理木屑。

2.作业人员无证上岗，火灾初期处置失当：陈连云未取得电焊作业资格证，开展作业前未采取防火措施，未清理周边可燃物，作业部位靠近铲车油箱和柴油桶；缺乏消防安全常识和灭火技能，发现起火后未使用厂内灭火器救火，反而用水扑救油品流淌火，导致火势进一步扩大。

3.企业安全主体责任和安全管理缺失：博森木业法定代表人谢红生安全意识薄弱、无知无畏，使用塑料桶存放多桶柴油，开展动火作业不报备审批，明知陈连云无特种作业操作证，仍指使其开展电焊作业，并将电焊作业场地设置在厂内、柴油桶、人造板等易燃可燃物旁，未清理场地或采取任何防火措施、警示提示。

4.现场消防设施不足：博森木业厂房依山而建，临近没有市政消火栓等市政供水，也没有河流、水池、水塘等天然水源。车间无室内消火栓等消防设施器材，员工也未掌握基本灭火技能，初期火灾未能有效控制。

（三）事故性质

经调查组认定，本次事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、无证违规电焊动火作业引发的一般火灾事故。

五、事故暴露的主要问题

1. 企业安全生产主体责任未落实：博森木业未落实安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度；法人安全生产和消防安全意识薄弱，带头违反电源火源易燃品管理要求；动火作业危险环节不报备，用工缺乏正确管理、指使无证人员冒险作业，未落实动火作业防护措施，全流程蛮干硬上。

2. 属地安全监管落实不到位：赖村镇人民政府及所属村、站所履行消防工作职责不到位，对安全生产和消防安全隐患排查整治工作重部署、轻落实，工作作风不实、浮于表面，对九小场所、小微家具企业安全生产和消防安全隐患排查不彻底，未将该公司底数情况如实上报，监管整治力度层层递减，未能及时发现并纠正企业违规行为。

3. 从业人员安全意识淡薄：企业法人、管理人自身缺乏基本安全生产和消防安全常识，带头违规，对电焊作业风险认识不足，无知无畏；未开展消防安全培训和应急演练，自防自救能力欠缺。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

1. 陈连云：无证违规在具有火灾、爆炸危险的场所进行电焊作业，对事故发生负直接责任，按照《中华人民共和国消防法》之规定，由县公安局处以行政拘留十日的行政处罚，现已执行完毕。

2. 谢红生：作为博森木业法定代表人，未履行安全生产主体责任，指使无证人员陈连云违反消防安全规定冒险作业，对事故发生负主要责任，按照《中华人民共和国消防法》之规定，由县公安局处以行政拘留十日的行政处罚，现已执行完毕。

3. 宁都县博森木业有限公司：未落实安全生产管理制度，对事故发生负主体责任，涉及的安全生产违法行为由县应急管理局依法立案查处。

4. 宁都县赖村镇人民政府：对辖区安全生产和消防安全隐患排查整治工作重研究部署、轻落实执行，开展监管检查走过场，责成赖村镇政府向宁都县人民政府作出书面检查，由县纪委监委对相关责任人进行约谈提醒。

5. 宁都县赖村镇邮村村委员会：开展辖区安全生产和消防安全隐患排查整治工作不实，“赋码加芯”电气焊摸排工作不认真细致，责成邮村村委员会向宁都县赖村镇人民政府作出书面检查，由赖村镇纪委监委对相关责任人进行约谈提醒。

七、事故防范和整改措施建议

（一）全力压实消防安全责任链条。各乡（镇）、街道办要认真学习领会习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，对标国务院《消防安全责任制实施办法》和《江西省消防安全责任制实施办法》，落实各项消防安全制度，逐级压实属地管理与行业监管责任，加强基层末端消防安全治理，织密基层火灾防范责任网络，为高质量发展提供更为坚实的安全保障。

（二）严格落实企业消防安全主体责任。全县各类生产经营单位要严格落实安全生产和消防安全主体责任，健全管理制度，加强动火作业审批和现场监管，严禁无证上岗。对易燃易爆物品实行专库存放、专人管理，配备必要的消防设施并定期维护，开展消防安全培训和应急演练，提升自防自救能力。

（三）深化重点领域安全专项整治。各乡镇、各行业部门要深刻吸取事故教训，不折不扣落实安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026 年）相关举措，充分发动行业主管部门、镇应急所、消防所、公安派出所、基层网格员等力量，认真开展电气焊全链条监管、家具企业、九小场所、多业态生产经营场所等专项整治工作，继续推进“赋码加芯”工作，消除监管盲区死角，坚决整治火灾隐患，一体推进安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026 年）走深走实，确保辖区火灾形势平稳。

（四）加强安全宣传教育和培训。各乡镇、各行业部门要通过“线上+线下”、“普惠+精准”结合的方式，开展安全生产和消防安全宣传“五进”工作，重点培训企业负责人、安全管理人员，严格落实特种作业人员职业技能培训考核，全面提升全域安全意识和应急处置能力。

宁都县人民政府

2025 年 9月 22 日