赣州于都县楂林工业园雪睿思服装有限公司“9·10”仓库火灾事故调查报告

2025年9月10日13时01分，于都县楂林工业园雪睿思服装有限公司楼顶仓库发生火灾，火灾烧毁屋顶光伏板、成品衣物及仓库设施，过火面积约1600平方米，直接经济损失约500万元，未造成人员伤亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，于都县人民政府于2025年9月19日成立了由县消防救援局牵头，县应急管理局、县公安局、县发改委、县科工信局、县住建局、县自然资源局、县工业园区管委会等部门组成的“于都县雪睿思服装有限公司‘9·10’火灾事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、调查询问、技术鉴定、资料调阅等方式，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位、人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，于都县雪睿思服装有限公司“9·10”火灾是一

起因光伏设施故障引发的事故，涉事企业违法违规建设改造，主体责任严重缺失，相关行业部门和属地政府监管不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）起火建筑物基本情况

起火建筑物位于江西省赣州市于都县梓林工业园怡信大道创业路705号，2010年—2012年建设，建筑高度15米，建筑面积4800平方米，建筑地上三层，钢筋混凝土结构，坐北朝南，建筑东侧为于都国丰冷饮食品有限公司、南侧为赣州拓野户外用品有限公司、西侧为于都博雅单采血浆站、北侧为员工宿舍。

1.起火建筑产权取得情况。2020年12月14日，赣州市天坤太阳能有限公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台，参与赣州银行股份有限公司于都分公司组织的于都县金丰矿业有限责任公司宿舍楼及厂房标的公开拍卖活动，并成功竞得该标的。2021年12月20日，上述标内的厂房依法办理不动产权属登记，取得不动产权证书，登记产权所有人为赣州市天坤太阳能有限公司。

2.屋顶光伏建设情况。2021年6月22日，赣州市天坤太阳能有限公司向于都工业园管理委员会提交《关于赣州市天坤太阳能有限公司厂区光伏发电项目的请示》（管委会在请示上签批“同意”并签字盖章）。2021年7月7日，赣州市发展和改革委员会公布《关于公布市级1MW（含）以下光伏发电规划项目库审核结果的通知》，通知中包含赣州市天坤太阳能有限公司创


业路厂区200千瓦分布式光伏电站项目。2021年7月21日，赣州市天坤太阳能有限公司取得于都县发展和改革委员会《关于赣州市天坤太阳能有限公司创业路厂区200千瓦分布式光伏电站项目备案的通知书》。2021年8月13日，赣州市天坤太阳能有限公司创业路厂区200千瓦分布式光伏电站通过供电公司验收。

案涉光伏项目依托涉事厂房建筑楼顶建设，采用太阳能光伏组件与厂房屋面结合的方式布设安装。光伏组件阵列整体呈坡面形态，布设走向为北高南低，阵列北侧最大安装高度3.2m，南侧最小安装高度1.7m。该光伏电站设计用途为保障厂区生产、办公、照明等配套设施用电，运营模式为自发自用、余电上网。

3.起火建筑租赁情况。一楼出租给英伦服饰有限公司；二楼出租给星辰服饰有限公司；2021年4月11日，赣州市天坤太阳能有限公司和于都县雪睿思服装有限公司签订厂房租赁合同书，合同仅包含厂房三楼，并明确提供厂房楼顶光伏棚一半给于都县雪睿思服装有限公司无偿使用。

（二）起火仓库基本情况

起火仓库为于都县雪睿思服装有限公司仓库，位于厂房楼顶。2021年8月13日之后，于都县雪睿思服装有限公司在楼顶光伏板下方搭建仓库，安装窗户将四周合围，在光伏板下方铺设双面铝箔隔热膜，北半部分同时安装吊顶，摆放货架，堆放货物。仓库内设有手提式干粉灭火器、推车式灭火器、独立式感烟探测报警器和疏散指示标志等消防设施器材。

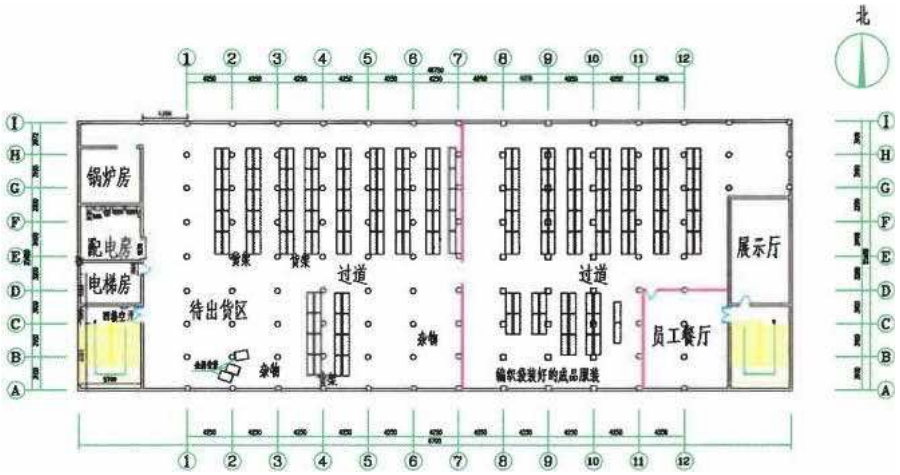

现场平面图

（三）涉事单位基本情况

1.赣州市天坤太阳能有限公司（以下简称天坤太阳能）。统一社会信用代码：9136073176700*****，法定代表人：丁某南。公司成立于2004年9月10日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本300万元，经营范围：物联网路灯、物联网太阳能灯的研发；灯杆、灯具、太阳能电池组件、储能锂电池、动力电池、控制器、太阳能路灯、风能路灯、LED产品、光伏产品、交通信号灯、锂电能源设备生产、设计、加工、安装、销售、服务，光伏发电站设计、策划及咨询服务，城市及道路照明工程施工。

2.于都县雪睿思服装有限公司（以下简称雪睿思）。统一社会信用代码：91360731MA3AE*****，法定代表人：陈某雪。公司成立于2021年7月21日，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本100万元，经营范围：服装制造，服饰制造，服

装服饰零售，服装服饰批发，服装辅料销售，服饰研发，服装、服饰检验、整理服务，互联网销售。

（四）光伏发电流程

分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备，另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下，光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能，经过直流汇流箱集中送入直流配电柜，由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载，多余或不足的电力通过连接电网来调节。

二、火灾发生经过、灭火救援和应急处置情况

（一）火灾发生经过

2025年9月10日12时38分许，员工送餐后从西侧楼梯离开楼顶雪睿思公司仓库。12时49分13秒，雪睿思仓库自南向北第二排、自西向东第三根立柱南侧上方铝箔隔热膜出现火光，燃烧范围逐渐扩大并持续向下方掉落火星。12时56分35秒，掉落的火星引燃雪睿思仓库地面上摆放的衣物等可燃物，火焰向上燃烧，高温烟气快速扩散。13时01分许，在于都博雅单采血浆站捐献血浆的人员发现火情后，立即告知该站血源科负责人杨某芸。二人随即前往厂区现场查看情况，并同步告知厂区保安，随后拨打119火警电话报警。

（二）灭火救援情况

2025年9月10日13时01分，赣州消防救援支队接到报警称：江西省赣州市于都县楂林工业园雪睿思服装有限公司楼顶起火，无人员被困。接警后，赣州支队立即调派于都大队8站（队）17车共72名消防救援人员赶赴现场处置。13时11分，首战力量到场，立即展开处置；13时13分，增援力量陆续到场进行处置；14时12分，火势被控制；14时16分，火灾被扑灭，参战力量陆续撤离。经调查，此起火灾扑救总体符合接警出动、灭火救援作战行动以及战勤保障工作要求。

（三）事故处置情况的评估认定

火灾发生后，于都县各级各部门反应迅速，协同配合，有序开展应急处置。消防救援队伍战术运用科学，处置得当，有效遏制火势蔓延，最大限度地降低了事故损失，保证了灭火救援任务的安全完成。

三、财产损失情况

此次事故中雪睿思楼顶仓库内部货物、货架、设备烧毁，直接财产损失折合人民币约458.191182万元；天坤太阳能楼顶光伏板烧毁，直接财产损失折合人民币约41.76万元；经统计，此次事故共造成直接经济损失约500万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

通过现场勘验、视频分析、调查询问、检验鉴定、调查实验等，综合认定该起火灾起火时间为2025年9月10日12时49

分许；起火部位位于于都县贡江镇楂林工业园怡信大道创业路雪睿思楼顶仓库自南向北第2行、自西向东第3根立柱南侧上方区域；起火点为雪睿思楼顶仓库自南向北第2行、自西向东第12列光伏板处；起火原因可排除雷击、遗留火种、仓库日光灯电气故障和自燃等原因引发火灾的可能，不排除太阳能光伏板故障引发火灾的可能。经调查，该光伏板背板材料在长期高温、潮湿环境下发生老化，导致绝缘性能下降,局部短路产生高温电弧，引燃相邻可燃物蔓延成灾。同时，仓库内堆放大量易燃服装成品，加剧火势扩散。企业日常安全管理不到位，未按规定开展隐患排查整改，是造成本次事故的重要因素。

（二）火灾间接原因

一是企业违章搭建。承租方雪睿思私自在楼顶光伏板下方搭建仓库，安装窗户将四周合围，并在光伏板下方铺设双面铝箔隔热膜，北半部分同时安装吊顶，导致火灾发生后烟热无法排出。

二是易燃可燃物违规堆放。雪睿思在楼顶仓库违规设置成排货架，大量堆放衣物等易燃可燃物品，且在光伏组件下方整体铺设铝箔隔热膜，致使屋面区域火灾荷载大幅增加，为火势蔓延扩大提供了物质条件，直接造成火势快速蔓延、灾情加剧。

三是消防设施配置不足。雪睿思楼顶仓库内仅配备了干粉灭火器、独立式烟感等基本消防器材，未设置自动喷水灭火系统，导致火灾在初起阶段未得到有效控制，错过了最佳处置时

机。

五、事故暴露的主要问题

（一）有关企业及个人存在的问题

1.天坤太阳能：安全生产主体责任落实不到位，项目建成正常运行后，未对光伏发电项目进行经常性维护保养，对光伏板损坏情况未能及时发现并整改[1]。虽与承租单位签订专门的安全生产管理协议，但对承租单位管理不足，未定期组织专人对承租单位开展防火巡查检查，对承租人消防安全管理情况、火灾隐患排查整改的督促力度不够[2]。

2.雪睿思：未落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度，未制定生产安全事故隐患排查治理制度[3]；未组织开展日常安全生产检查，未及时发现并消除事故隐患；违规利用楼顶光伏板下方四周进行围合，搭建成品衣物仓库[4]；消防设施设置不符合国家工程建设消防技术标准[5]。

（二）属地政府及相关职能部门存在的问题

---

1 《分布式光伏发电开发建设管理办法》第三十二条：分布式光伏发电项目投资主体是项目的安全生产责任主体，必须贯彻执行国家及行业安全生产管理规定，依法加强项目建设运营全过程的安全生产管理。

2 国家消防救援局《关于印发<租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）>》的通知（消防〔2023〕72号）第十一条：租赁厂房、仓库的出租人应当履行以下消防安全职责：（一）提供符合消防安全要求的厂房、仓库；（二）事先告知承租人、物业服务企业相关的消防安全要求；（三）定期了解租赁厂房、仓库的消防安全情况，及时制止承租人、物业服务企业危害消防安全的行为；（四）督促承租人、物业服务企业加强消防安全管理，及时整改火灾隐患；（五）及时向承租人、物业服务企业传达有关行政主管部门的消防工作要求。

3 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

4 《于都县人民政府关于印发<于都县屋顶分布式光伏发电项目管理办法>的通知》（于府发〔2024〕2号）要求：二、规范建设管理（一）规划建设管理3.严禁以发展太阳能光伏发电项目为由，利用光伏板下方四周进行围合，在楼顶和平台违法搭建采光房、钢棚等违法建筑。

5 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

1.县工业园区管委会：排查整治违章建筑不力，未对涉事建筑的屋顶分布式光伏项目开展事中事后监管[6]，未及时发现涉事厂房违反安全生产、违法搭建等行为；属地相关消防责任落实不严，对园区企业底数不清，检查不细，发现安全隐患能力不足[7]。

2.县发改委：作为县能源主管部门，履行行业管理职责不深入，未压实投资主体的项目安全生产主体责任[8]，导致企业运维管理不严，安全隐患排查不到位。

3.县自然资源局：对辖区屋顶分布式光伏发电项目存在的违规搭建问题监管不到位，对项目建成后出现的违规搭建行为巡查发现不及时[9]，致使安全隐患长期存在。

六、事故责任追究及建议

（一）有关企业及个人

6 《于都县人民政府关于印发<于都县屋顶分布式光伏发电项目管理办法>的通知》（于府发〔2024〕2号）要求：三、明确职责分工（六）各乡（镇），工业园区管委会：加强事中事后监管，对违反安全生产、违法搭建等行为进行监督执法，对违反规定建设屋顶分布式光伏项目依法处理。

7 《江西省消防安全责任制实施办法》第七条第一款第五项：乡镇人民政府应当履行下列消防工作职责：（五）组织开展消防监督检查，督促整改火灾隐患,协助上级人民政府有关部门依法履行消防安全监督管理职责,根据授权、赋权或者委托开展消防监督执法；

8 《江西省能源局关于进一步做好分布式光伏发电开发建设管理有关工作的通知》：六、各设区市能源主管部门要严格落实“三管三必须”要求，切实履行好属地安全责任，压实投资主体的项目安全生产主体责任，严格执行相关技术标准和安全规范，规范分布式光伏项目设计、施工和运维；积极配合有关部门开展安全监管和维护市场秩序工作，支持电网企业做好涉网安全相关工作。

9 《于都县人民政府关于印发<于都县屋顶分布式光伏发电项目管理办法>的通知》（于府发〔2024〕2号）要求：三、明确职责分工（二）县自然资源局：加强对规划区范围内屋顶分布式光伏发电违规搭建行为的监督执法，对未经审批搭建或未按要求违规搭建的光伏项目依法处理。

1.丁某南，男，赣州市天坤太阳能有限公司法定代表人，对该起事故发生负有直接责任，涉嫌重大安全责任事故罪[10]，建议追究其相关责任。

2.陈某江，男，于都县雪睿思服装有限公司租赁合同签订人及企业管理具体负责人，对该起事故负有主要责任，涉嫌重大安全责任事故罪，建议追究其相关责任。

3.赣州市天坤太阳能有限公司，事故责任单位。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

4.于都县雪睿思服装有限公司，事故责任单位。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

（二）有关公职人员

针对调查发现的相关公职人员履职尽责不到位问题线索及佐证材料，建议按程序移送县纪委监委依规依纪处理。

（三）其他处理建议

1.对于县工业园区管委会未严格落实属地管理责任，对事故发生负有主要领导责任，建议由县纪委监委对挂点网格干部作谈话提醒。

2.建议责成县工业园区管委会、县发改委、县自然资源局

10 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定，重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

分别向于都县人民政府作出书面检查。

七、事故防范措施和建议

（一）牢固树立安全红线意识。各级党委、政府要深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取此次事故教训，切实增强忧患意识，坚持底线思维、极限思维，切实增强统筹发展和安全的责任意识与履职能力。要坚持“人民至上、生命至上”，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三管三必须”的要求，主动落实党政领导责任和部门监管责任，进一步加强对安全生产工作的领导，坚决防范较大和有影响的生产安全事故发生。

（二）规范屋顶分布式光伏发电项目监管。发改、供电、属地政府要按照“三管三必须”和“谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”原则，规范全县光伏项目的行业管理，县发改委要切实履行行业管理职责，督促各乡镇、工业园区立即开展分布式光伏项目隐患排查整治行动，彻底消除安全隐患和漏洞，杜绝此类安全事故发生。县自然资源局要加强规划区范围内屋顶分布式光伏发电领域监管工作，严把规划区范围内屋顶光伏项目审批关口，狠抓屋顶分布式光伏发电违规搭建违法行为。

（三）强化消防安全主体责任。强化房屋产权人、使用人消防安全第一责任，全面履行安全生产和消防安全职责，坚决消除“重利益、轻安全”思想，严格遵守消防法律法规，规

范敷设电气线路，按要求配置消防设施器材、消防安全标志，确保疏散通道和安全出口畅通。涉及“园中园”“厂中厂”或不同产权单位的，出租人与承租人要签订消防安全协议，加强厂房日常消防安全管理，定期开展自查及时整改火灾隐患，提升本质安全。光伏发电企业应全面落实安全生产主体责任，严格执行有关法律法规要求，建立健全安全生产管理制度，加强设备检查和维护管理，定期检查设备状况，保证设备的正常运行，加强对员工的作业活动培训，增强安全意识。

（四）强化工业园区厂房隐患排查。“两违办”要牵头属地加大对违章建筑、占用防火间距查处，拆除一批违章建（构）筑物。县工业园区管委会要严格落实安全生产属地管理责任，加大对园区厂房、仓库的排查检查力度，重点整治企业主体责任落实不到位、擅自改变场所使用性质、违规改扩建、安全设施设置不符合规范要求等风险隐患；督促园区企业严格依照规范要求配齐配全消防设施。对建筑规模未达到现行建筑设计防火规范要求的，统一安装一键报警装置、简易喷淋系统等消防设施；对建筑规模达到建筑设计防火规范要求的，按规范完善火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施，切实推动安全隐患整改清零，全面提升园区企业本质安全水平。

（五）广泛开展消防安全宣传培训。工业园管委会要开展精准化消防安全培训和警示教育，以案说法、以案明责，

切实加强对干部、企业负责人的警示教育。要发动乡镇、社区工作人员、消防安全网格员开展“上门入户”式消防安全宣传教育，对辖区开展全面的消防安全培训，加强人员消防技能实操实训，进一步提升群众“会报警、会疏散、小火会用灭火器、大火会用消火栓”和“见火不慌、抬手就打”的能力，实现“灭早灭小灭初期”，最大限度减少人员伤亡和财产损失。