索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0002	**主 题 分 类 ：**	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	**生 成 日 期 ：**	2025-03-26
文 件 编 号 ：		**有 效 性 ：**	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	**公 开 方 式 ：**	主动公开

安徽华业建工集团有限公司"10.13"事故调查报告

浏览量：4

安徽华业建工集团有限公司"10.13"事故调查报告

新建区政府事故调查组

2024 年 12 月 9 日

2024年10月13日早上7点半左右，新建经开区中南高科 项目二期38#楼3层露台发生一起一般高处坠落事故，造成 1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安 全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院 令第493号)等有关法律法规，区政府成立了由区政府办、区 应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局、区纪委驻交 通运输局纪检组、区总工会、区经济开发区管委会等单位派员 组成的安徽华业建工集团有限公司"10·13"事故调查专班(以 下简称“事故调查专班”)。

事故调查专班按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科 学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责 任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范 整改措施。

经调查认定，安徽华业建工集团有限公司"10·13"事故是 一起因作业人员违规操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故项目建设单位

南昌锦洪产业园管理有限公司(以下简称锦洪公司),位 于江西省南昌市新建区经开区宁远大街1230号中南高科新建数 字化制造产业园，统一社会信用代码：91360122MA39AK9661,

注册资本：壹亿零伍佰万元整，成立时间：2020月9月11日，

类型为：其他有限责任公司，法定代表人：吴英铁。经营范围： 一般项目：园区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁，住 房租赁，市政设施管理，企业管理，工程管理服务，园林绿化 工程施工，市场营销策划，创业空间服务，国内贸易代理(除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

资质证书类别：房地产开发企业资质证书，证书编号：赣 建房开字0764号，有效期：至2025年11月14日，资质等级： 房地产开发贰级。

2.事故项目施工单位

安徽华业建工集团有限公司(以下简称华业公司),位于 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区祥盛路59号商贸服务中 心2号楼，统一社会信用代码：91340207149499401X(1-5), 注 册资本：壹亿叁仟捌佰万圆整，成立时间：1999年6月24日， 类型：有限责任公司(自然人独资或控股),法定代表人：林 世宏。经营范围：建筑工程、市政公用工程消防设施工程、钢 结构工程、建筑装装饰工程、园林绿化工程、城市及道路照明 工程、地基基础工程、土石方工程、建筑幕墙工程、门窗工程、 机电工程、防水防腐保工程、模板脚手架工程、水利水电工程、 公路工程施工：机械安拆、租赁：建筑劳务服务：销售建筑材 料(除危险品)料、机械设备(除特种设备)。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质类别：建筑业企业资质证书，证书编号： d134021352　　资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期：至2028 年12月11日。安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字［2004]001311,有效期：2013年12月28日至2025年12月26 日。

2023年10月24日，华业公司与锦洪公司签订事发项目的 《建设工程施工合同》,工程承包范围：31#-51#丁类厂房、S1#-S2# 设备用房总承包工程，包含土建、安装(发包人独立 分包工程除外)等施工图纸范围内的所有工程，合同价：76911979.53元。

3.事故项目劳务分包单位

名称芜湖市炜耀建设劳务有限公司(以下简称炜耀公司)，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠兹大道商贸服务 中心，统一社会信用代码：91340207774985720H(1-1)，注册资 本：肆仟万圆整，成立时间：2005年6月6日，类型：有限责 任公司(自然人独资),法定代表人：齐克明。经营范围： 一 般项目：劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工(除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：建设工程施工：住宅室内装饰装修：电气安装服务； 建筑劳务分包：施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)

资质类别：建筑业企业资质证书，证书编号： D334070708 有效期：至2024年12月31日。安全生产许可证编号： （皖）JZ安许证字[2008]001429,有效期：2014年8月18日至2026 年 8 月17 日。

2023年10月23日，炜耀公司与华业公司签订事发项目的《建设工程劳务分包合同》和《建设工程施工分包安全生产管 理协议》,合同价：26000000元。

4.事故项目监理单位

江西省鑫洪工程项目管理有限公司(以下简称鑫洪公司)，位于江西省南昌市西湖区象山南路467号景田大厦1612室，统 一社会信用代码：913601007363724646,注册资本：306万人民 币，成立时间：2002年04 月06日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股),法定代表人：顾志奇。经营范围：许可 项目：建设工程监理，水运工程监理，公路工程监理，文物保 护工程监理，地质灾害治理工程监理，水利工程建设监理(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开 展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或 许可证件为准） 一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服 务，政府采购代理服务，单建式人防工程监理，大气环境污染 防治服务，水环境污染防治服务，海洋环境服务，土壤环境污 染防治服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，工程 管理服务，环境应急治理服务，不动产登记代理服务，咨询策

划服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

资质类别：证书编号： E136001186, 资质等级：房屋建筑 工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，有效期：至2028年 12月11日。

2023年10月18 日，鑫洪公司与锦洪公司签订事发项目的 《建设工程监理服务合同》。华春公司任张茹云(注册监理工 程师，注册执业证书编号36007772)为总监理工程师。合同监 理费：576216元。

(二)事故相关单位安全管理情况

1.劳务分包单位：炜耀公司

组织了安全员对工人进行了安全技术交底，三级安全教育； 与死者签订了劳动合同；按要求参加每日工作晨会及每周、每 月安全例会；配合总包单位对相关安全隐患有进行整改。事故 当天班组长进行了班前喊话教育。但对员工安全生产教育培训 不到位，未建立台账，隐患排查流于形式，未要求作业人员严 格遵守。安全生产教育培训不到位，隐患排查不彻底，施工现 场管理不严。

2.施工单位：华业公司

相关管理人员在岗履职，建立健全了安全生产责任制，组 织制订了安全生产规章制度和安全操作规程，组建了安全生产 领导小组，配备了专职安全管理人员，定期对工人开展了安全

教育交底以及安全检查隐患整改工作，针对脚手架作业已多次 进行了安全教育和安全技术交底，并下发了整改和处罚，督促 整改落实。针对监理下发的整改通知单，按时进行了整改和回 复。但未定期督促劳务分包单位开展隐患排查工作，未及时要 求劳务分包单位严格现场管理。

3.建设单位：锦洪公司

建立了全员安全生产责任制、制定了安全生产事故隐患排 查治理制度、安全生产会议制度等制度；成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责，派驻了现场管理人员，聘请了监理单位。 但安全生产规章制度不健全，未组织各参建单位开展安全检查。

4.监理单位：鑫洪公司

成立了项目监理部，所有监理人员均持证上岗；编制了项 目监理管理制度、监理实施细则；项目实施后正常开展监理活 动，形成监理日志、检查记录、监理例会等记录完整；对安全 检查中发现的安全隐患，以安全隐患整改通知单督促施工单位 完成安全隐患整改。

（三)属地管理情况

新建区经济开发区。作为属地管理单位， **一是**传达学习了 国家、省、市关于安全生产有关的法律法规、领导指示精神， 召开会议专题研究部署了各项安全生产工作，制定了安全工作 各项规章制度； **二是**区经开区管委会规划建设局每月能够配合 区住建局建管中心驻派经开区安监组开展建筑工地排查工作，

并进行了宣传教育。

(四)行业监管情况

区住建局建管中心驻派经开区安监组。各项目都按要求下 发安全监督计划和监督要求告知书；工地起重机械都按要求办 理了《建筑起重机械使用登记证书》;监督小组做到了每月去 项目巡检1～2次，指出项目存在的安全隐患，并下发了《安全 生产隐患整改通知书》和《安全监督检查记录》。隐患整改通 知书问题基本做到处理闭环；监督小组按要求组织了项目安全 检查综合评分；对于存在重大安全隐患且多次下发整改通知书， 屡教不改的项目，如： 《宝康电气设备生产基地项目》和《广 茂汇项目》,监督小组向属地做了书面报告。但2024年度，在 对建筑工地检查中发现的大部分安全生产隐患未向区住建局上 报，未进行过一次处罚。


(五)事故发生经过

2024年10月13日早晨6点30分钟，中南高科新建数字 化制造产业园31-51#丁类厂房、 S1-S2 设备用房项目外墙带班 组长徐志存安排两名涂料工黄小青(死者)、王庆才到38号楼 四层露台磨砂皮，7点30分许，王庆才去上厕所，在回来时听 见响声，发现黄小青倒在地上(旁边是散落的活动脚手架材 料),王庆才大声呼叫徐志存，并说黄小青倒在地上了。

(六)事故现场情况


1. 事故发生地位于中南高科新建数字化制造产业园31-

51#丁类厂房、 S1-S2 设备用房项目38号楼四层露台。

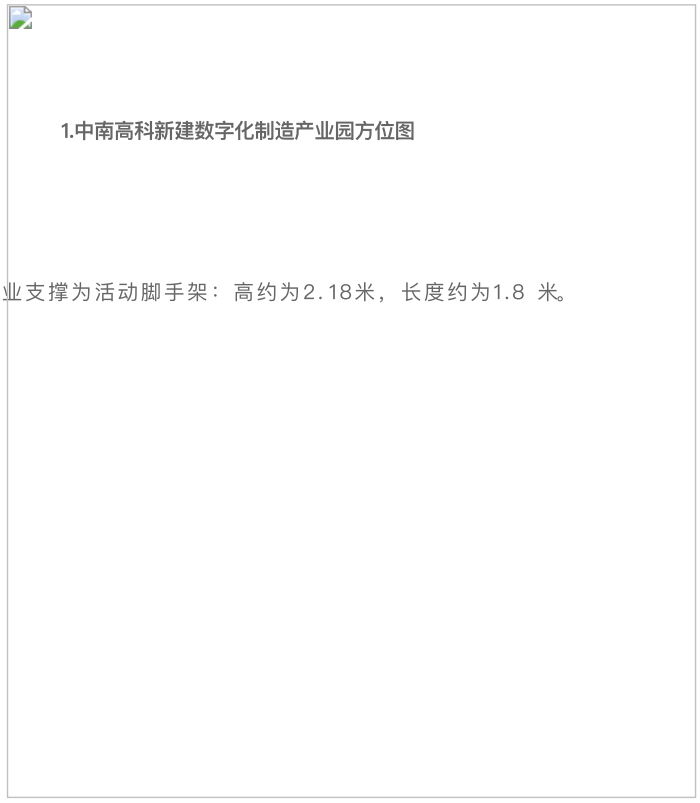

1.中南高科新建数字化制造产业园方位图


2.作业支撑为活动脚手架：高约为2.18米，长度约为1.8 米。



2.完整脚手架图

3. 作业层面高为一步架1.68米，二步架高2.18米，并铺

设踏板。



3.事故脚手架图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者黄小清，女， 51岁，身份证号码：362131197312304***,江西赣州，炜耀公 司员工，事故项目工人。

2.直接经济损失。 根据《企业职工伤亡事故经济损失统计 标准》(GB6721-1986) 等标准和规定统计，核定事故造成直接 经济损失156万元(主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧 葬费、医疗费等费用)。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，7时40分许，班组长徐志存拨打120,7时 50分许，将黄小清受伤情况通知华业公司技术责任人陆启军。 11时22分，黄小清女婿甘永锋按施工单位要求拨打110。

10月19日，黄小清经医院诊断已属脑死亡状态，家属决 定放弃医疗干预，10月20日9时许，黄小清死亡。华业公司 副总经理胡叶明立即将黄小清死亡情况通知新建经开区管委会、 区应急管理局、区住建局。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，华业公司人员按照应急救援预案启动事故应 急救援，采取有效措施组织施救，控制事态发展，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失，同时妥善保护事故现场及相关 证据。

区应急管理局、区住建局、区经开区派出所等单位有关负 责人员接到报警后立即赶赴事故现场，并立即采取应急处置措 施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故 现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类似事故 再次发生；三是迅速成立事故调查小组对事故开展调查工作。

(三)医疗救治和善后情况

2023年10月13日8时50分许，120急救车赶到施工现场， 医生帮伤者检查了一下就把伤者送往南昌大学第二附属医院救

治。当天下午18点多，手术完成，伤者被转移到ICU病房观察。

2024年10月19日伤者家属同意放弃治疗，导致伤者在20日

上午9时许死亡。事故发生后区经开区管委会要求施工单位立 即停工，安排涉事单位联系死者家属，积极善后。

（四)事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为总包单位能够积极组织现场 人员进行施救，同时迅速下令停工，积极组织开展对死者家属 的安抚和赔付等善后工作。

2.政府、部门方面。经评估认为区经开区管委会、区应急 管理局、区住建局、区经开区派出所等部门应急值守到位，应 急响应迅速，信息报送及时，能够迅速进行现场警戒，保护现 场，防止无关人员误入，责令该事故工地暂时停止施工作业。 实现了无衍生二次事故，无群体事件发生，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一)直接原因分析

死者黄小清没有按技术规范要求搭设移动式操作平台，违 反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)第2.0.10 条的规定，导致操作平台倾覆，作业人员高处坠落，是造成 事故的主要原因。

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》第2.0.10条：高处作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般 结构力学公式，强度及挠度计算按现行有关规范进行，但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响，构造上应符合 现行的相应规范的要求。

（二)间接原因分析

炜耀公司现场管理人员管理不严，未及时制止工人违规行 为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一)事故单位

1.炜耀公司， 对作业人员技术交底不全面，隐患排查不到 位、不彻底，施工现场管理不严。

2.华业公司，未定期督促劳务分包单位开展隐患排查工作， 未及时要求劳务分包单位严格现场管理。

3.锦洪公司，安全生产规章制度不健全，未组织各参建单 位开展安全检查。

（二)有关监管部门

区住建局建管中心驻派经开区安监组，建筑施工项目的安 全监管执法力度不足，未严惩严罚各类安全生产违法违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

黄小清，没有按技术规范要求搭设移动式操作平台，导致 操作平台倾覆，本人从高处坠落。鉴于其在事故中已死亡，建 议免于追究其责任。

（二)对有关公职人员的处理建议

熊奎，住建局建管中心驻派经开区安监组负责人，执法 力度不严，建议由安防委办对其进行约谈。

(三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.齐克明，炜耀公司法人，负责炜耀公司整体运营。未组 织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作 机制，并未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，对事 故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第 二十一条第五项之规定2。建议由新建区应急管理局依法对其 进行行政处罚。

2.何三宝，炜耀公司项目现场负责人，负责事故项目的施 工现场管理。在该事故中对施工现场管理不严，未及时制止和 纠正违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定[3]。 建议由新建区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.任 健 健，华业公司项目经理，负责事故项目的现场管理 工作。在该事故中，对安全负责人安全生产责任督促不到位， 对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条第五项之规定4。建议由新建区应急管理局依法对 其进行行政处罚。

4.徐承艮，华业公司安全员，负责事故项目安全管理工作。 在该事故中，未严格履行现场旁站职责，及时制止工人违规行

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产 工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4]同[2]

为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产 法》第二十五条第五项5之规定。建议由新建区应急管理局依 法对其进行行政处罚。

5.吴正凯，锦洪公司工程经理，未组织或者参与拟订安全 生产规章制度；未组织各参建单位开展安全检查，对事故发生 负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第一项、第五项6之规定。建议由新建区应急管理局依法对其 进行行政处罚。

6.炜耀公司， 对作业人员技术交底不全面，隐患排查不到 位、不彻底，施工现场管理不严，对事故发生负有责任。违反 了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款7之规定。 建议由新建区应急管理局依法对该企业进行处罚。

7.华业公司，未定期督促劳务分包单位开展隐患排查工作， 未及时要求劳务分包单位严格现场管理，对事故发生负有责任。 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款8之 规定。建议由新建区应急管理局依法对该企业进行处罚。

8.锦洪公司，安全生产规章制度不健全，未组织各参建单

[5] 同[3]

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理 制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会 或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全 生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单 位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产 管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全 问题的，应当及时督促整改。

位开展安全检查，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共 和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议由新建区 应急管理局依法对该企业进行处罚。

(四)其他处理建议

建议区住建局建管中心驻派经开区安监组向安防委办作出 书面检查 。

六、事故主要教训

(一)各事故企业未严格落实主体责任，劳务分包单位对 现场施工安全环境未开展研判，对隐患排查流于形式，施工现 场管理不严，现场安全管理人员及工人安全意识薄弱；总包单 位对施工项目安全生产综合监管责任履行不到位；建设单位未 健全全员安全生产责任制，安全生产规章制度的制定与实施不 到 位 。

(二)行业监管不严，执法力度不足，2024年度，在建筑 工地发现的大部分安全生产隐患未对相关参建单位进行处罚。

七、事故整改和防范措施

(一)炜耀公司

一是要开展全员安全警示大会，做到一次事故、警示全员， 充分吸取本次事故的教训，举一反三提高安全生产管理。二是 要开展施工项目、施工现场安全大检查，全面排查施工现场各 类安全隐患，重点关注脚手架上施工的三违作业。三是要全面、

[9]同[8]

细致地对施工现场安全管理情况进行检查，及时发现、制止和 处理违规违章作业行为，必须树牢“隐患就是事故”理念，穷尽 一切办法将隐患消灭在萌芽状态。

(二)华业公司

一是严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，重点 关注施工方案中安全措施的有效性和可实现性。二是及时安排 安全员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不图形式、 不走过场。三是要强化安全生产检查力度，对已排查出的安全 隐患及违章作业不仅要立刻督促整改、制止违章作业，也要落 实整改效果，做到发现一单，整改一处，教育一片。

(三)锦洪公司

一是要进一步全  履行建设单位的安全监管职责，监督项 目内施工、监理、分包单位等参建单位依法履行各自的安全生 产管理职责，尤其把建设施工过程中的安全问题作为重点关注 的问题。二是要提高组织开展项目安全检查的质量，及时排查 并消除施工现场各类安全隐患，提高全体人员安全意识，警惕 松懈心理，防范和杜绝类似事故的再次发生。

(四)住建局建管中心驻派经开区安监组

一是要深入剖析近期事故教训，通过强化事故警示宣传教 育，切实督促在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行好 安全生产管理、监理职责；二是要加大在建项目的安全监管执 法的频次和力度，坚持做到对事故隐患"零容忍",严惩严罚各类安全生产违法违规行为；三是要重点围绕高处作业"五个必须 "、有限空间作业"七不准"等安全管理要求，深入开展在建项目 事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故 患 。

扫一扫在手机打开当前页

