赣州于都县龙鑫矿业有限公司“4·24”较大淹溺事故调查报告

编制单位：赣州市政府事故调查组

2024年7月16日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位情况 2
（二）龙鑫矿业与予捷矿业关系。 3
（三）事故发生经过 3
（四）矿区事发前一周降水情况 5
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失 8
二、事故应急处置及评估 8
三、事故直接原因分析 9
四、事故暴露出的主要问题 9
（一）于都县龙鑫矿业有限公司 9
（二）相关职能部门和属地存在的问题 11
五、事故责任划分及处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 13
（二）移送司法机关人员 13
（三）对有关公职人员处理建议 14
（四）对事故单位及有关责任人员的行政处罚建议 14
（五）其他建议 14
六、事故整改和防范措施 15
（一）提高思想政治站位 15
（二）健全安全责任体系 15
（三）压实安全主体责任 16
（四）加强安全执法监管 16

赣州于都县龙鑫矿业有限公司“4·24”较大淹溺事故调查报告

2024年4月24日18时40分许，于都县龙鑫矿业有限公司发生一起淹溺事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失450万元。

事故发生后，省、市领导先后做出批示、指示，要求全力救治伤者，安抚家属，妥处善后，引导好舆情，并查明原因。国家矿山安全监察江西局、江西省应急管理厅，赣州市应急管理局等部门第一时间到达事故现场指导。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，2024年4月25日，赣州市人民政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源局、市住建局、市总工会，于都县人民政府等单位派员组成的事故调查组，对事故开展调查，并聘请专家参与，邀请市纪委市监委派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，赣州于都县龙鑫矿业有限公司“4·24”较大淹溺事故是一起因企业违规组织项目建设、作业人员冒险处置自然灾害、相关部门履职不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

于都县龙鑫矿业有限公司（以下简称龙鑫矿业）：法定代表人，潘*鑫，统一社会信用代码：91360731MA35FB7466，注册资本2000万元，潘*鑫占股份80%、罗*龙占股份20%。地址：于都县祁禄山镇金沙村安前滩组乌石坑，营业期限：2015年11月4日至长期。经营范围：矿产品收购、仓储、加工销售，碎石加工销售；拥有一个碎石加工厂、一个选矿厂改扩建项目。

选矿厂改扩建项目位于于都县祁禄山镇金沙村安前滩组八坵窝，项目建设位置处有原于都县安前滩钨矿的一些废旧选矿设施，项目建成后拟用于加工处理外部购买的萤石等矿产品，属于独立法人的选矿厂；投资额约1500万元，厂房占地面积约6200㎡，员工宿舍约210㎡，配备破碎机、圆锥破、螺旋机、浓缩池、浮选机、输送皮带、供电设备等，设计日

处理量500吨。项目有三个沉淀池[1]，2023年6月，潘*鑫口头协议以90万元价格将龙鑫矿业浮选设备安装及厂房钢结构安装工程承包给自然人张*芳；截至2024年4月24日事发时，厂房钢结构安装工程基本完工，浮选设备安装工程还未完成。

（二）龙鑫矿业与予捷矿业[2]关系。予捷矿业法定代表人潘秀全与龙鑫矿业法定代表人潘*鑫系父子关系。予捷矿业有关管理人员会协助龙鑫矿业管理日常事务。

（三）事故发生经过

2024年4月24日18时许，根据予捷矿业办公室主任谢*品安排，龙鑫矿业负责基建工作的谢*明叫袁*孜、袁*连、袁*财、张*军共5人携带矿灯，戴好安全帽及手套，带着耙子一起前往龙鑫矿业选矿厂改扩建项目基础下方内径1.0m的排水涵管进行疏通作业，5人一前一后（顺序：谢*明、袁文财、袁*孜、张*军、袁经连）依次俯身缩腰进入排水涵管约10米，清理堵塞的石块、淤泥及其它杂物。

---

[1] 总面积约2000㎡，每个落差0.5m,总储水量约5000吨；其中一级沉淀池面积约1000㎡，储水量2700吨，该沉淀池为四边形，四边尺寸分别为38m、30m、42m、67m；沉淀池一面紧邻龙鑫矿业厂区，采用浆砌石挡墙护砌，高度约7m，其余三面环路，下游面为土坡，高度约3m，沉淀池基底可见砂砾石层基础、淤泥、其它杂物等。

[2] 于都予捷矿业有限公司（以下简称予捷矿业）。企业法人代表：潘秀全，注册资本3160万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：于都县祁禄山镇金沙村，营业期限：至2055年8月28日。经营范围：钨、钼、铋、铅、锌矿产品收购、加工、销售，矿业投资与开发，钨矿开采。该公司下设安前滩钨矿（其历史沿革： 1999年11月原于都县安前滩钨矿为推动企业改组，盘活存量资产，进一步深化企业产权制度改革，经于都县政府常务会研究决定，同意安前滩钨矿采取公开拍卖方式，实行整体产权有偿转让，并于2000年1月29日下达《关于安前滩钨矿企业改制问题的批复》（于府字[2000]14号）。经公开拍卖，于都予捷矿业有限公司获得该原于都县安前滩钨矿资产、土地使用权、采矿权。2005年3月3日于都县予捷矿业有限公司与原于都县安前滩钨矿签订了采矿权转让合同）、选矿厂等生产单位。安前滩钨矿采矿许可证、安全生产许可证齐全有效，采矿许可证证号：C3600002010103120078763，安全生产许可证编号：赣FM安许证字〔2005〕M0075，矿区面积3.8平方公里，生产规模4万吨/年。



图 1[3] 事故发生时，作业人员在事故排水涵管站位示意图

18 时 30 分许，潘*全驱车到龙鑫矿业选矿厂检查，发现沉淀池排水涵管里面有矿灯亮、有人做事，打算停好车后、换上套鞋前往查看。

谢*明等 5 人在排水涵管清理一会后，谢*明在前面喊了一声，水快出来了，叫其余 4 人往后退。随即，排水涵管蓄积的水从涵管迅速冲出，巨大的水流冲击力把 5 人从排水涵管冲出至龙鑫矿业一级沉淀池。

18 时 40 分许，潘*全快走到沉淀池时听到有人喊救命，就跑到沉淀池边，在马路上看到有 2 个人在沉淀池里面，就俯身下到沉淀池里进行救援。

19 时许，谢*品到龙鑫矿业选矿厂查看是否疏通，看到有几个人在沉淀池里，就打电话给挖机工刘*俊等相关人员过来救援。

19 时 07 分，刘*俊接到谢世品电话后立即跑到出事地点，

[3] 该图作业人员顺序根据伤者笔录整理。

把挖机开到沉淀池里进行施救。



图 2[4] 事故发生后，伤亡人员分布示意图

（四）矿区事发前一周降水情况

经调查，4 月 16 至 24 日，祁禄山镇降雨量 106.9mm，日平均降雨量 15.3mm，其中 20 日降雨 36.3mm 为降雨量最大的一天。

（五）事故现场情况

1.事故发生位置：通过江西省地质局第七地质大队提供的《江西省于都县安前滩钨矿区地形地质图》（2024 年 3 月）和 2024 年 5 月 1 日航拍图进行拟合，确认事故发生地点位于予捷矿业安前滩钨矿采矿许可证矿区范围外南侧，距离予捷矿业安前滩钨矿矿区范围最近约 58.7m，不在予捷矿业安前滩钨矿矿区范围内。龙鑫矿业选矿厂改扩建项目紧邻予捷矿业安前滩钨矿矿区范围的矿界，也不在予捷矿业安前滩钨矿矿

[4] 该分布图根据现场救援人员笔录整理。

区范围内。（详见图3、4）



图3 事故地点航拍现状图



图4 事故地点与于都予捷矿业有限公司安前滩钨矿位置关系图

2.事故所涉排水涵管情况

事故所涉涵管位于龙鑫矿业选厂内，长约100m，该管与上游尾矿池东南角排洪隧洞采用0.8m管相连，走向为西南，下游向西北延伸至龙鑫矿业沉淀池，具体各涵管走向、管径及节点相关情况如下（详见图5）。事故地点为内径1.0m排水涵管内，该排水涵管入口处接一方井，出口处接方形涵洞后至一级沉淀池。事发前，在内径1.0m排水涵管内离出口约10米处，堵塞了石块、淤泥及其它杂物，排水不畅。



图5 事故所涉排水构筑物走向情况

3.事发时水流冲击力测算

事故发生前一周所在地一直处于短时强降水、局部暴雨、雷暴大风等强对流天气中，因内径1.0m排水涵管堵塞，导致龙鑫矿业选矿厂改扩建项目区域自身及原于都县安前滩钨矿停用

尾砂池的洪水无法正常排泄，洪水溢出到选矿厂地面。结合现场踏勘情况，建立事故模型如下:

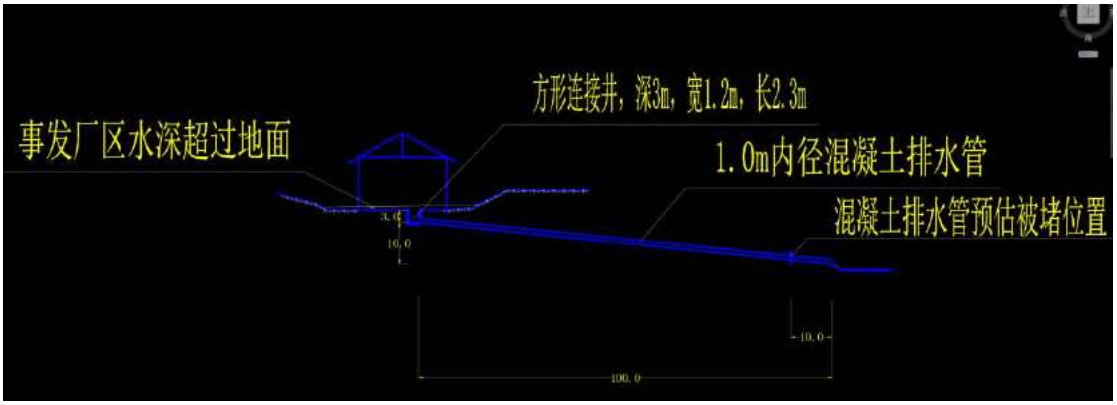


图 6 事故模型主要参数图

根据测算，被淤堵位置疏通时的瞬时流速约 12.5m/s;淤堵位置疏通瞬间作用在人身上的外力为 122.7KN。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故共造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失450万元。

二、事故应急处置及评估

事故发生后，龙鑫矿业会同予捷矿业先行组织了救援。接事故报告后，于都县委、县政府立即派出消防、公安、应急、卫健、乡镇等单位部门及应急救援队伍赶赴现场，成立了综合协调组、医疗救治组、善后安抚组、舆情管控组、后续调查组、社会稳定组等六个工作组，全力开展应急救援及善后处置工作。赣州市应急管理局派出市专业森林消防支队赶赴事故现场参与救援。在各方共同努力下，4 月 24 日 20 时 30 分许，2 名受伤人员张*军、袁*孜从沉淀池被救出并送往于都县人民医院救治。

3名失踪人员分别于21时许、21时45分许、22时许在沉淀池被找到，救出沉淀池后送往于都县人民医院救治。22时20分许，现场救援基本结束。

此次参与事故处置人数约100人，市、县政府及相关部门第一时间启动应急预案，应急响应及时，救援处置得当，救援安全有序，未造成事故扩大和次生灾害发生；遇难者及受伤者家属情绪平稳，矿区及周边社会稳定，未发生负面舆情。

三、事故直接原因分析

事发前一周事故所在地处于短时强降水天气，连续降水造成龙鑫矿业选矿厂改扩建项目周边山体滑坡、水土流失，选矿厂底部内径1.0m排水涵管堵塞，洪水溢出到选矿厂地面。龙鑫矿业具体作业人员安全风险意识不足，未辨识现场作业风险，未采取安全排险方式和安全防护措施，冒险作业、盲目排险，是事故发生的直接原因。

四、事故暴露出的主要问题

（一）于都县龙鑫矿业有限公司

1.非法组织项目建设。选矿厂改扩建项目未办理项目立项、规划许可、施工许可等基本建设程序。违规将钢结构厂房及设备安装发包给不具备的资质[5]的张*芳，也未与张*芳签订安全生产协议[6]，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[7]

[5] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条　承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），明确钢结构工程施工至少要具备三级资质。

[6] 2023年6月，于都县龙鑫矿业有限公司法定代表人潘*鑫与张*芳口头约定，张*芳以九十万价格承包于都县龙鑫矿业有限公司厂房钢结构建设及浮选设备安装。

之规定。

2.非法占用林地。2023年8月于都县林业局巡查发现龙鑫矿业从2023年7月开始，未经林业部门审批同意，在于都县祁禄山镇金沙村安前滩组“八坵窝”山场占用林地623㎡建工棚及变电房，擅自改变林业用途，违反《中华人民共和国森林法》第三十七条[8]之规定。截至事故发生时，该违法行为还未整改到位。

3.未执行环保设施“三同时”、水土保持手续。选矿厂改扩建项目未执行环保设施“三同时”要求，未编制环境影响评价文件，分别违反《中华人民共和国环境影响评价法》第四十一条[9]、第十六条[10]之规定；未履行水土保持手续，违反《中华人民共和国水土保持法》第二十六条[11]之规定。

4.排洪设施改建不当。对原于都县安前滩钨矿停用尾砂池的排洪隧洞出口进行了改建，将排洪隧洞出口处设置一墙体，导致原排洪通道的排水不畅，且与排洪隧洞相连的排水涵管内径仅0.8m，降低了其排洪能力，无法保证上游汇水的正常排洪。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8]《中华人民共和国森林法》第三十七条 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设，应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。

[9]《中华人民共和国环境保护法》第四十一条　建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

[10]《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）第十六条　国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称环境影响评价文件）：.....（三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

[11]《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）第二十六条　依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。

5.安全生产主体责任未落实。未配备安全生产管理人员、未建立企业全员安全生产责任制；未在危险区域设立警示标识；未组织制定安全生产教育和培训计划，仅仅进行口头安全培训且无培训记录；未建立并落实安全风险分级管控和排查治理双重预防工作机制，无企业安全风险辨识及隐患排查记录；未制定生产安全事故应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[12]、第二十八条[13]、第三十五条[14]、第四十一条[15]、第八十一条[16]之规定。

（二）相关职能部门和属地存在的问题

1.于都县应急管理局。作为选矿厂行业安全生产监管部门，对龙鑫矿业改扩建项目安全检查不仔细，督促选矿厂整改安全隐患力度不足、监管不力。2023年7月于都县应急管理局组织人员[17]对龙鑫矿业选矿厂改扩建项目进行了安全检查，提出的检查要求与龙鑫矿业安全管理空转事实相差甚远；截至事故发

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业.....

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》　第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[17] 2023年7月3日于都县应急管理局执法人员管永强、谢家顺对于都县龙鑫矿业有限公司改建扩建选矿厂进行安全检查，要求于都县龙鑫矿业有限公司做好以下工作：根据相关法律法规走好各事项审批工作，项目建设不得影响予捷矿业安前滩钨矿地下矿山安全生产工作；完善安全管理机构、配齐配强安全管理人员；加强项目建设人员的安全教育培训工作；强化项目建设现场安全管理工作；并下达了安全生产行政执法文书-现场检查记录（于）应急现记[2023]矿山-26号。

生时，龙鑫矿业均未按照要求整改落实。

2.于都县自然资源局。作为自然资源监管部门，负责对城乡规划编制、审批、实施、修改等进行监督检查，履行规划管理职责不力，未发现龙鑫矿业未办理规划许可、擅自建设等违法违规行为[18]；未有效指导予捷矿业按转制要求办理相关土地权属变更手续。

3.于都县生态环境局。作为生态环境监管部门，负责建设项目环保设备设计、施工、验收、投入生产或使用情况进行监督检查，对龙鑫矿业选矿厂改扩建项目未执行环保设施“三同时”[19]，未及时发现并督促整改，履职不力。

4.于都县林业局。作为林业监管部门，对龙鑫矿业非法占用林地行为存在“以罚代管”的情况。2023年8月，于都县林业局组织人员巡查龙鑫矿业，发现该公司未经林业部门审批同意非法占用林地，对其进行了经济处罚[20]。但截至事故发生时，企业均未整改到位。

5.于都县水土保持中心。作为水土保持监督部门，负责生产建设项目的水土保持方案审批，对龙鑫矿业选矿厂改扩建项

---

[18]《中华人民共和国城乡规划法》第五十三条，县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行监督检查，有权采取以下措施：（一）要求有关单位和人员提供与监督事项有关的文件、资料，并进行复制；（二）要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题作出解释和说明，并根据需要进入现场进行勘测；（三）责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为。

[19]《中华人民共和国环境保护法》第四十一条　建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

[20] 于都县林业局行政处罚决定书（于林罚决[2023]01-007号），2023年8月23日于都县林业局巡查发现于都县龙鑫矿业有限公司擅自改变林地用途，2023年7月开始，未经林业部门审批同意，在于都县祁禄山镇金沙村安前滩组“八垇窝”山场占用林地623平方米建工棚及变电房，属于擅自改变林业用途，对于都县龙鑫矿业有限公司处擅自改变林地用途面积624平方米每平方米十元罚款，计6240元，并责令一年内恢复原状。

目水土保持工作检查不力[21]，未采取有效措施督促龙鑫矿业完成水土保持审批程序。

6.祁禄山镇政府。2022年8月于都县人民政府已将对业主、物业使用人违法搭建建筑物、构筑物的处罚和对生产经营单位主要负责人及有关负责人未履职处罚等权限赋权乡镇查处[22]。祁禄山镇对辖区龙鑫矿业选矿厂改扩建项目日常监管不严格，对龙鑫矿业长期存在的安全管理空转及改扩建项目长期存在的违法违规行为失管，属地安全监管职责履行不到位。

7.于都县政府。统筹发展与安全有差距，组织开展选矿厂行业安全生产及打非治违力度不够，未严格督促相关监管部门认真履职，导致龙鑫矿业问题突出。

五、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

谢*明，作为疏通作业的具体组织者，未保证疏通作业安全，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议对其免予追究责任。

（二）移送司法机关人员（2人）

1.谢*品，予捷矿业安全环保科、职业卫生科科长、办公室主任，作为排水涵管疏通作业的安排人，未保障疏通作业安全

---

[21]《中华人民共和国水土保持法实施条例》第十四条　在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，其环境影响报告书中的水土保持方案，必须先经水行政主管部门审查同意。

[22] 2022年8月，于都县人民政府已印发《关于做好调整赋予乡镇县级审批服务执法权限和经济发达乡镇县级经济社会管理权限工作的通知》（于府发[2022]20号），该文件附件《于都县赋予乡镇县级审批服务执法权限指导目录（142项）》序号15，已将业主、物业使用人违法搭建建筑物、构筑物的处罚赋权乡镇查处；序号62、63，已将生产经营单位主要负责人、其他负责人、安全生产管理人员未履职处罚赋权给乡镇查处。

条件，对事故的发生负有直接管理责任，建议移送司法机关处理。

2.潘*鑫，龙鑫矿业法定代表人。负责本单位全面工作，未履行本单位主要负责人法定职责，未建立本单位全员安全生产责任制、组织制定安全生产教育和培训计划、建立并落实安全风险分级管控和排查治理双重预防工作机制、制定并实施生产安全事故应急救援预案、保证安全生产投入的有效实施，造成企业不具备法律法规规定的安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[23]，对事故的发生负有主要领导责任，建议移送司法机关处理。

（三）对有关公职人员处理建议（7人）

对于在事故调查过程中发现的有关单位的公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交属地纪委监委部门处理。

（四）对事故单位及有关责任人员的行政处罚建议

于都县龙鑫矿业有限公司，是事故责任单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项[24]之规定，建议由赣州市应急管理局给予行政处罚。

（五）其他建议

1.对龙鑫矿业选矿厂改扩建项目存在的未批先建，未履行

[23]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款.....

环保设施“三同时”、水土保持审批及非法占用林地等违法违规行为，及于都县生态环境局、林业局、水土保持中心等单位及有关人员在履职过程中存在的问题，建议移交于都县政府依法依规处理。

2.责成于都县应急管理局、自然资源局，祁禄山镇政府向于都县政府作出深刻书面检查。

3.责成于都县政府向赣州市政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）提高思想政治站位。各地要深刻汲取龙鑫矿业“4·24”较大淹溺事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府及市委市政府决策部署，全面推进安全生产治本攻坚三年行动在选矿厂行业的落地见效。要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全，以高度的政治自觉和极端负责的态度抓紧抓实安全生产工作，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，为高质量发展营造安全稳定的社会环境。

（二）健全安全责任体系。各地要加强对选矿厂行业安全生产工作的组织领导，健全并落实地方党政领导干部安全生产责任制，厘清选矿厂相关管理部门职责边界，将选矿厂行业纳入矿山领域监管范畴。加强基层赋权的指导和监管，各县直单

位要加强与已赋权乡镇的对接，强化业务指导、培训，并加强对赋权事项的监管，建立健全后续监管机制和动态调整机制，既“管得住”，也“管得好”，杜绝“一赋了之”。形成共治合力，各地应急管理、自然资源、生态环境、林业、工信等行业主管部门，要严格按照“三管三必须”要求落实安全监管责任，建立健全部门间的沟通协调机制，形成对选矿厂特别是独立法人的选矿厂的共治合力，切实消除监管盲区。

（三）压实安全主体责任。一是督促落实主体责任。各地要大力推进选矿厂安全生产标准化建设，加强选矿厂的受限空间、动火、涵管疏通等特殊作业的安全审批和全员安全培训，特别是要强化对班组长等作业牵头人的培训，全面提升员工安全意识，切实督促企业履行主体责任。二是深刻汲取事故教训。各地要监督指导选矿厂企业开展安全风险辨识和集中整治，落实外委外包作业（施工）安全管理规定，认真全面自查自纠，对排查出的问题隐患，实施闭环管理，限期整改到位。三是加强涉水作业管理。各地要督促有关涉水企业强化涉水作业的安全管理，强降雨期间，务必停止一切水上作业。

（四）加强安全执法监管。各地要加大安全监管执法检查力度，全面摸排辖区内选矿厂安全状况，重点督导选矿厂有限空间、动火、疏通等危险作业的管控，重点检查安全管理制度、岗位操作规程、设备设施运维，安全培训教育，隐患摸排整改，应急救援预案及演练等落实情况，督促企业完善选矿厂各项安

全管理制度，落实各项安全管理措施，严厉打击选矿厂未批先建、未履行安全设施“三同时”、未配备安全生产管理人员、未组织员工安全教育培训、未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未制定生产安全事故应急救援预案等违法违规行为，形成安全生产打非治违高压态势和强大震慑。

于都县龙鑫矿业有限公司

“4·24 ”较大淹溺事故调查组