阿荣旗发展和改革委员会

政府信息公开

索引号：	11152122011609655G/2024406-00011	**组配分类：**	部门信息
发布机构：	阿荣旗发展和改革委员会	**主题分类：**	综合政务
名称：	复兴镇呼伦贝尔诚信电力安装有限公司“3.25”触电一般事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2024-06-07	**发布日期：**	2024-06-07

复兴镇呼伦贝尔诚信电力安装有限公司“3.25”触电一般事故调查报告

发布时间：2024-06-07 11:01　来源：阿荣旗发展和改革委员会　浏览次数：54　字体：[大 中 小]　文本下载↓

2024年3月25日9时50分许，呼伦贝尔诚信电力安装有限公司承揽的阿荣旗复兴镇2023年10千伏及以下电力改造工程施工项目发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失220万元。

事故发生后，阿荣旗人民政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《电力安全事故调查程序规定》的有关规定，由旗政府组织成立了发改委、应急管理局、公安局、司法局、总工会、住房和城乡建设局、网信办、复兴镇政府、供电公司组成的事故调查组。事故调查组严格按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，查清了事故经过和原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了处理意见和防范措施，形成事故调查报告。

经调查认定，阿荣旗复兴镇“3.25”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：阿荣旗复兴镇2023年10千伏及以下改造工程施工项目；工程地点：阿荣旗复兴镇。 项目施工单位为呼伦贝尔新正电工技术服务有限公司，项目监理单位为内蒙古新正能网电力工程监理有限公司呼伦贝尔分公司，项目劳务分包单位为呼伦贝尔诚信电力安装有限公司。

（二）事故相关单位及有关人员情况

1、项目劳务分包单位：呼伦贝尔诚信电力安装有限公司（以下简称诚信公司），类型：有限责任公司（自然人独资），社会统一信用代码：9115****341297****，法定代表人：赵富仓，地址：内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗哈达图镇四队，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建筑活动；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动），资质类别及等级：电力工程施工总承包二级；承装（修、试）电力设施许可承装类三级、承修类三级、承试类三级；建筑企业施工劳务企业资质；持续安全生产许可证。

2、扎兰屯建鑫电力安装有限公司（以下简称建鑫公司），类型：有限责任公司（自然人独资），社会统一信用代码：9115****MA7LDU****，法定代表人：邓爱军，地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市正阳办事处大桥居东苑小区1号楼南数第一个门市，经营范围：住宅水电安装维护服务;电力设施器材销售;普通机械设备安装服务;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;风力发电技术服务;电子元器件批发;家用电器安装服务。

3、尚文班，身份证号码：1**********5，职务：呼伦贝尔诚信电力安装有限公司员工，持有高压电工证，事故中死者。

4、邓爱军，身份证号 1**********7，职务：扎兰屯建鑫电力安装有限公司主要负责人。

5、赵富仓，身份证号2**********3，职务：呼伦贝尔诚信电力安装有限公司主要负责人。

6、周坤，身份证号1**********7，职务：呼伦贝尔诚信电力安装有限公司项目负责人 。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查，诚信公司将项目违规转包给了建鑫公司，双方未签订书面合同（以前有过类似合作），由建鑫公司为诚信公司提供有劳务人员作为一个施工班组，约定劳务费为1.2万元作为人工工资（未实际支付）。

诚信公司与尚文班签订了劳动合同并缴纳了雇主责任险，开展了岗前体检，公司提供了相关安全生产制度，作业前进行安全技术交底，开具工作票，实施安全隔离必须的技术措施和组织措施。但邓爱军借用尚文班等3人，无借用人员手续也无人员调岗培训记录。邓爱军指派尚文班前往212杆进行断线作业，该作业不在当日作业安全区域内，在无审批作业的情况下，私自进行线路涉电作业的情况，安全管理存在不实不细情况。

（四）事故发生经过

经调查分析，邓爱军借用尚文班，3月25日，尚文班参加当日作业安全技术交底后，9时50分许，邓爱军指派尚文班前往212杆进行断线作业，邓爱军负责监护，尚文班穿着五点式围杆作业安全带、双脚佩带脚扣攀爬至杆顶部，上杆后即发生了触电。

（五）现场勘查情况

2024年4月5日10时许，阿荣旗发改委组织对事故现场进行勘察并形成勘察笔录，具体情况如下：


勘验现场位于阿荣旗复兴镇中国石油加油站北侧国网10KV红新线212杆处，该杆为上下双层横担结构布线，上层为西北侧复水线向东南侧红新线正常供电，下层北侧为红新线通过三相隔离刀闸与上层连接，勘验时三相隔离刀闸处于断开状态，下层线缆未带电，下层横担根部设置南向拉线一根，通过拉紧绝缘子进行绝缘隔离，下层横担斜铁及抱箍固定正常，距抱箍下方10公分处存在光缆金具挂接的通讯光缆，杆塔上导线、绝缘子、拉线、金具位置正常，无松动现象。

现场勘查可见212杆西侧光缆金具上方5厘米处存在放电烧灼痕迹，部分光缆绝缘层破损钢丝裸漏；拉线金具拉紧绝缘子完好，拉紧绝缘子及拉线根部周边秸秆未见放电痕迹（现场示意图见图1、图2）。

（六）尸检情况

2024年3月26日受阿荣旗公安局复兴派出所委托，哈尔滨工大司法鉴定中心对尚文班进行司法鉴定，根据司法鉴定意见书所载，尚文班右手、右腕及右足底可见多处电流斑样改变，双肺部分质地实。法医病理学诊断为：皮肤电流斑，间质性肺炎，肺出血，冠状动脉粥样硬化 II 级等。鉴定意见：被鉴定人尚文班符合右手触电导致电击死亡。

（七）气象情况

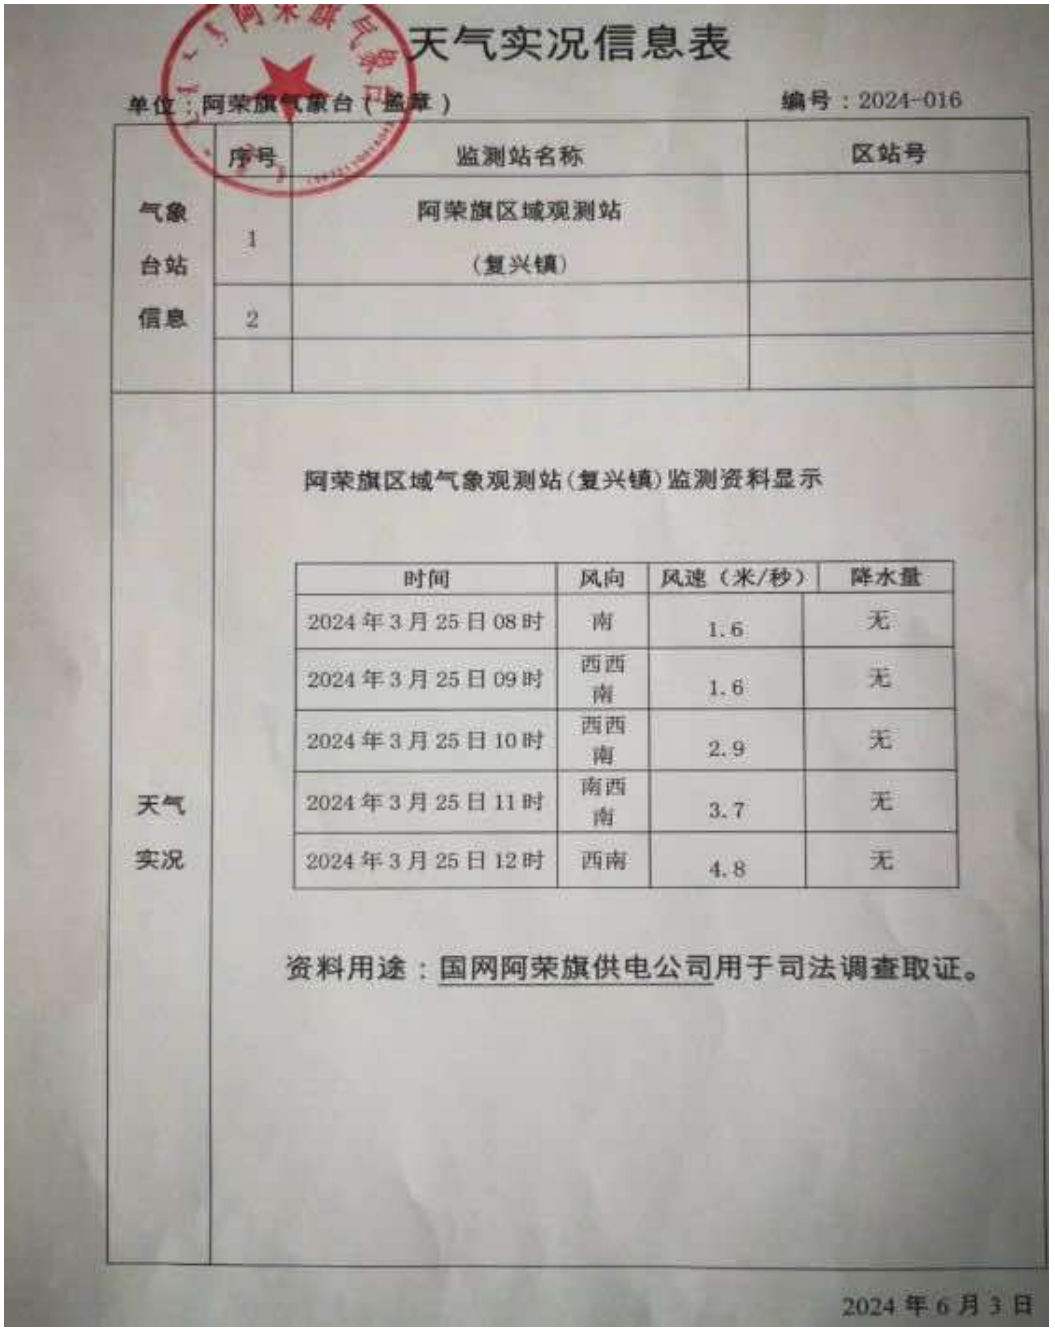

天气实况信息表

单位：阿荣旗气象台（盖章）　　编号：2024-016

	序号	监测站名称	区站号
气象台站信息	1	阿荣旗区域观测站（复兴镇）	
	2		

阿荣旗区域气象观测站（复兴镇）监测资料显示

时间	风向	风速（米/秒）	降水量
2024年3月25日08时	南	1.6	无
2024年3月25日09时	西西南	1.6	无
2024年3月25日10时	西西南	2.9	无
2024年3月25日11时	南西南	3.7	无
2024年3月25日12时	西南	4.8	无

天气实况

资料用途：国网阿荣旗供电公司用于司法调查取证。

2024年6月3日

（八）事故诱因分析

结合现场勘查及当事人笔录分析可以确认如下：

根据司法鉴定意见书尚文班右手、右腕及右足底可见多处电流斑样改变，可以判定右手为触电接触点，右足为电流回路导通点，电流由带电导线通过右手流入死者身体后经右足流出；根据通讯光缆卡箍金具上方放电痕迹（见图3）可见右足灼伤点处胶鞋击穿后与通讯光缆导通，导线经身体与大地构成回路对死者造成电击伤害。

通过调查询问，事故发生后死者面南背北，双手自然下垂，身体由围杆作业安全带束缚于线杆顶部，右足佩戴登杆脚扣被动固定于通讯光缆金具上方，与放电痕迹吻合，可以验证触电方式的合理性，且可见通讯光缆负重钢丝裸露，符合导电特性；现场勘查时观察212杆拉线绝缘子完好，拉线接地点秸秆无放电痕迹，排除拉线放电可能。

通过以上分析可知，死者尚文班攀登杆顶后右手接触212线杆上蓬带电引线至手套、胶鞋被10KV电压同时击穿发生触电后死亡。

（九）事故发生责任划分

本次事故发生地点不属于当日作业安全区域内，作业目的不是必要的补充措施、建设方人员未明确要求该项作业、工作负责人未在场情况下发生事故；施工方未按照要求进行规范施工、野蛮作业是引起的人身伤害事故的主要原因。

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失人民币220万元。

伤亡人员情况：

姓名	性别	年龄	伤害程度	职务	身份证号	培训情况
尚文班	男	36	死亡	电工	1**********5	经过高压电工培训并取得电工证

二、事故应急处置及评估情况

尚文班触电后，邓爱军立即拨打了110进行报警，徐德明拨打了120，救援措施合理，医疗机构及时到达现场并开展救治。

阿荣旗发改委和国网阿荣旗供电公司接到通知后，立即组织相关人员赶赴事发地点开展现场救援工作，并向阿荣旗人民政府办公室、呼伦贝尔市能源局局报告事故基本情况。

3月27日，呼伦贝尔诚信电力安装有限公司与受害人家属签署赔偿协议，并取得家属谅解。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

尚文班擅自在作业安全区外未执行停电流程、不具备安全防护条件下盲目登杆，在未进行验电、未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套、监护人未到位情况下进行线路拆线野蛮作业，发生人身触电死亡。

（二）事故间接原因

1、项目负责人周坤安全组织不到位，未组织对借用人员进行调岗培训，作业过程中未严格执行组织措施，未严格执行工作票制度、工作监护制度，作业组织管理混乱。

2、建鑫公司主要负责人邓爱军违章指挥尚文班进行非必要的隔离操作，未有效管控现场安全风险，且监护不到位，未执行涉电作业基本流程和防护措施。

3、诚信公司主要负责人赵富仓，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，并监督从业人员正确佩戴并使用劳动防护用品，及时消除生产安全事故隐患。

4、诚信公司将劳务分包工程违规转包给了不具备劳务资质的建鑫公司，两家参与施工单位安全管理不到位，项目实施过程中未严格落实安全管理要求，未对调岗人员进行调岗安全教育培训，并督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，未及时发现作业人员擅自离开作业安全区，未明确作业安全区域，未规范作业人员行为安全，未行程有效的安全管理流程。

四、事故单位存在的主要问题

呼伦贝尔诚信电力安装有限公司在组织项目施工过程中安全管理混乱，安全技术交底流于形式，未真正做到作业人员风险防范入脑入心，未明确作业安全区域，导致脱离作业安全区擅自登杆作业发生事故。

邓爱军未有效管控现场安全风险，盲目指挥死者进行非必要的隔离操作且监管不到位，不了解安全措施执行标准，不掌握现场危险因素及管控措施，不组织执行涉电作业基本流程和防护措施，违章指挥。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1、尚文班（死者）：擅自在作业安全区外未执行停电流程、不具备安全防护条件下盲目登杆，在未进行验电、未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套、监护人未到位情况下进行线路拆线野蛮作业，发生人身触电死亡。对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，

建议不再追究责任。

2、呼伦贝尔诚信电力安装有限公司主要负责人赵富仓：未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，并监督从业人员正确佩戴并使用劳动防护用品，及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项和第（五）项即“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”，第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由电力主管部门部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，根据呼伦贝尔诚信电力安装有限公司提供的法定代表人年收入证明，该法定代表人上一年年收入为105000.00元，建议由阿荣旗发展和改革委员会对赵富仓处以罚款人民币42000.00元的行政处罚。

3、扎兰屯建鑫电力安装有限公司主要负责人邓爱军：违章指挥尚文班进行非必要的隔离操作，未有效管控现场安全风险，且监护不到位，未执行涉电作业基本流程和防护措施，对本次事故负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项和第（五）项即“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”，第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，根据扎兰屯建鑫电力安装有限公司提供的法定代表人年收入证明，该法定代表人上一年年收入为31400.00元，建议由阿荣旗发展和改革委员会对邓爱军处以罚款人民币12560.00元的行政处罚。

4、呼伦贝尔诚信电力安装有限公司项目负责人周坤：安全组织不到位，未组织对借用人员进行调岗培训，作业过程中未严格执行组织措施，未严格执行工作票制度、工作监护制度，作业组织管理混乱，对本次事故负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项和第（六）项即“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”的相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，周坤不具备国家认证的安全生产有关的资格，不予暂停或者吊销处理。根据呼伦贝尔诚信电力安装有限公司提供的周坤年收入证明，周坤上一年年收入为103817.78元，建议由阿荣旗发展和改革委员会对周坤处以罚款人民币41527.00元的行政处罚。

5、呼伦贝尔诚信电力安装有限公司：将劳务分包工程违规转包给了不具备劳务资质的建鑫公司，安全管理不到位，项目实施过程中未严格落实安全管理要求，未对调岗人员进行调岗安全教育培训，并督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，未及时发现作业人员擅自离开作业安全区，未明确作业安全区域，未规范作业人员行为安全，未行程有效的安全管理流程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款即“生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。”、《中华人民共和国安全生产法》第四十四条即“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”、《中华人民共和国安全生产法》第四十五条即“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”和《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款即“ 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”的相关的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定

处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定，建议由阿荣旗发展和改革委员会对呼伦贝尔诚信电力安装有限公司处以罚款人民币330000.00元的行政处罚。

6、扎兰屯建鑫电力安装有限公司：安全管理不到位，项目实施过程中未严格落实安全管理要求，未对调岗人员进行调岗安全教育培训，并督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，未及时发现作业人员擅自离开作业安全区，未明确作业安全区域，未规范作业人员行为安全，未行程有效的安全管理流程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款即“生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。”《中华人民共和国安全生产法》第四十四条即“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”和《中华人民共和国安全生产法》第四十五条即“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”的相关的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定，建议由阿荣旗发展和改革委员会对扎兰屯建鑫电力安装有限公司处以罚款人民币310000.00元的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位

诚信公司没有切实履行企业安全生产主体责任，将劳务分包工程违规转包给了不具备劳务资质的建鑫公司，未对从业人员进行调岗后的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，并督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，未明确作业安全区域，并及时发现作业人员擅自离开作业安全区，未规范作业人员行为安全，未形成有效的安全管理流程。

（二）作业人员安全意识不足

作业人员严重缺乏安全意识和自我保护意识,根据调查情况,存在经常违章操作现象，心存侥幸，冒险蛮干，在未执行停电流程、不具备安全防护条件下盲目登杆，在未进行验电、未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套、监护人未到位情况下进行线路拆线野蛮作业，导致触电事故发生。

七、防范措施及整改意见

（一）地方电力管理部门和施工单位要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入排查事故隐患。

（二）呼伦贝尔诚信电力安装有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，加强涉电作业安全教育培训，提高员工安全生产意识，并保证落实。要全面落实涉电作业管理规定，严格按照安全工作规程落实组织措施、技术措施、隔离措施，严格按照安全流程组织施工。

（三）呼伦贝尔诚信电力安装有限公司要针对此次事故暴露出的问题，修订《生产安全事故应急预案》、《安全生产责任制》等相关材料，要落实应急救援管理各项措施，各作业单位需配置验电器、绝缘手套、绝缘鞋等安全设备设施和个人防护用品并保证有效使用，培训作业人员具备安全、正确施工的技能，现场作业安全措施应实施到位。

阿荣旗复兴镇“3.25”触电一般事故调查组

附图



图1事故现场平面示意图

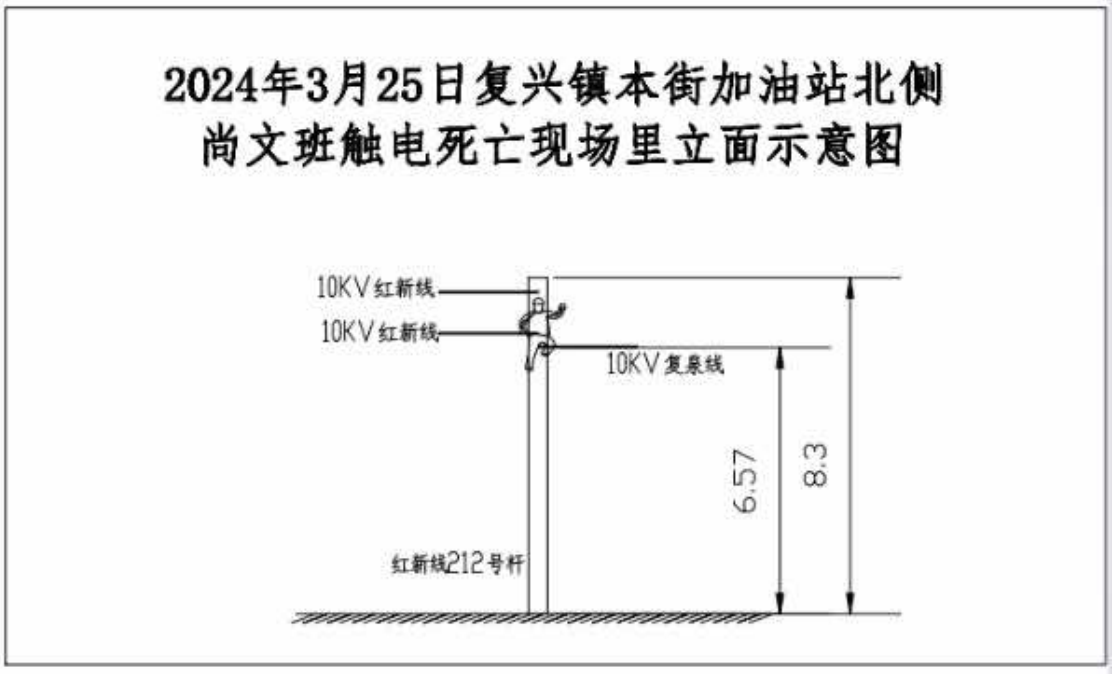


图2：事故现场立面示意图



图3：通讯光缆卡箍金具上方放电痕迹

打印 保存 关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗政务服务与数据管理局 承办 联系我们
站点地图
蒙ICP备05000222号-3 蒙公网安备 15072102000001号 政府网站标识码：1507210003
建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以上版本浏览器
阿荣旗政务服务与数据管理局电话：0470-4213173