田阳那满新立村指挥屯香蕉种植基地“3·5”

一般中毒和窒息事故调查报告

田阳区人民政府事故调查组

二〇二六年六月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）相关经营场地租赁情况.....1
（二）事故相关单位、人员基本情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场勘查情况和相关调查情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
二、应急处置及评估情况.....12
（一）应急救援及处置情况.....12
（二）事故信息接报及响应情况.....12
（三）善后工作情况.....13
（四）应急处置评估情况.....13
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因.....13
（二）间接原因.....14
四、有关单位存在的问题.....15
五、对相关人员处理建议.....15
（一）有关责任人员处理建议.....15
（二）其他建议.....16
六、事故主要教训.....16
七、事故防范和整改措施建议.....16

2026 年 3 月 5 日 19 时 27 分许，在百色市田阳区那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地发生一起一般中毒和窒息事故，造成 1 人抢救无效死亡，直接经济损失约 120 万元。

事故发生后，田阳区委区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规的规定，成立由田阳区应急管理局牵头，田阳区人民检察院、百色市公安局田阳分局、区农业农村局、区果业发展中心、区司法局、区人力资源和社会保障局、区总工会、那满镇人民政府等单位组成田阳那满新立村指挥屯香蕉种植基地“3·5”一般中毒和窒息事故联合调查组开展事故调查工作，并邀请区纪委监委介入调查。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘查、调查取证、调阅资料、询问取证、技术分析等方式，查明了事故发生经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出对相关责任人员的处理和事故防范措施建议。

经调查认定，田阳那满新立村指挥屯香蕉种植基地“3·5”一般中毒和窒息事故是一起因生产经营单位安全生产资金投入不足，安全防护措施不到位，从业人员未按有限空间作业要求进入有限空间肥料发酵桶内作业而发生的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关经营场地租赁情况

经百色市田阳区琪琪香蕉种植农民专业合作社法定代表人林**介绍，2024年1月1日，那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地个人经营投资人单**与那满镇新立村指挥屯村民签订租地协议，租水田200亩、旱地345亩作为香蕉种植场地，土地每亩每年租金1000元，租期10年。因林**介绍单**与村民租地，村民为保险起见，要求单**与林**在租地协议书共同签字起到担保作用，实际与村民租地为单**个人。

（二）相关单位、人员基本情况

1.相关单位基本情况

那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地。该基地为单**个人投资经营的生产经营单位，2023年初开始在那满镇新立村指挥屯试验种植香蕉，2024年1月1日，承租那满镇新立村指挥屯土地545亩（水田、旱地），雇用工人从事香蕉种植生产经营活动。香蕉种植基地的场地租赁、水电费、肥料农药购买、工人工资发放等费用支出均为单**个人负责。事故发生时该基地尚未办理营业执照。

百色市田阳区琪琪香蕉种植农民专业合作社（以下简称合作社）。该合作社成立于2019年8月12日，企业类型为农民专业合作经济组织，出资额为壹佰万圆整，法定代表人为林**，住所为田阳区*镇*村*屯*号，经营范围：有组织种植、培育、收购、销售成员的产品，开展成员所需的香蕉、番茄、玉米、水稻、芒果、辣椒等农产品，种苗销售、加工、贮藏等服务，

开展成员所需农资产品采购及销售服务，开展成员所需的养殖及其产品销售等服务，开展香蕉、芒果、沃柑、蜜柚、西红柿、辣椒种植，与农业生产经营有关的技术培训和信息咨询服务，网上销售成员生产的香蕉、芒果、沃柑、蜜柚、西红柿、辣椒、玉米、水稻等农产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。该合作社为那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地提供香蕉种植管理技术信息和展销信息。

2.相关人员基本情况

单**，男，58 岁，汉族，政治面貌为群众，文化程度为小学，户籍所在地为辽宁省西丰县*村*号，现住址为*区*镇*生活区，居民身份证号码为 211223**********，为田阳区那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地的个人经营投资人。

林**，男，37 岁，壮族，政治面貌为群众，文化程度为初中，户籍所在地为田阳区*镇*村*屯*号，现住址为田阳区*镇*村*屯*号，居民身份证号码为 452622**********，为百色市田阳区琪琪香蕉种植农民专业合作社的法定代表人。

杨**，男，生前居民身份证号码为 532529**********，居民身份证地址为云南省红河哈尼族彝族自治州*县*村委会*号，为原*镇*村*屯香蕉种植基地从业人员，在本次事故中死亡。

白**，男，38 岁，居民身份证号码 532529**********，身份证地址为云南省红河哈尼族彝族自治州*县*村委会*号，系

死者杨**的妹夫，为原那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地从业人员。

覃**，男，58 岁，居民身份证号码 452622**********，身份证地址为田阳区*镇*村*号，为那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地从业人员。

3.人员管理情况

2026 年 2 月 3 日，那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地个人经营投资人单**通过林**介绍，雇用杨**和白**两人到香蕉种植基地做工。杨**和白**上岗前，单**未对他们进行岗前安全教育培训，也未为他们购买意外保险。

（三）事故发生单位安全管理情况

那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地未保证本单位安全生产资金投入，安全防护措施不到位，个人经营投资人单**未参加有资质培训机构的安全生产教育培训并经考核合格取得相应的合格证书，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未制定相关安全生产管理制度和岗位操作规程，未建立有限空间安全管理台账，未开展有限空间作业安全风险辨识、隐患排查治理工作，未设置有限空间安全警示标志，未对从业人员开展安全教育培训，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，安全生产管理混乱。

（四）事故发生经过

2026 年 3 月 5 日 15 时许，在未开展有限空间作业审批情况下，根据单**工作安排，杨**、白**和覃**三人开始对基地内

的肥料发酵桶进行清理残渣作业。

19 时 25 分许，杨**、白**和覃**三人清理完两个肥料发酵桶后，开始清理第三个肥料发酵桶。在清理第三个肥料发酵桶时，白**先打开肥料发酵桶盖子，覃**找来一把自制木梯放入肥料发酵桶，杨**在未按有限空间作业要求防止有毒有害气体中毒，未先通风、检测、危害评估等安全防护措施，未穿戴防毒面具、空气呼吸器及佩戴安全绳等安全防护用品的情况下，进入到有限空间肥料发酵桶内进行肥料残渣清理作业，白**和覃**两人离开肥料发酵桶作业点，到附近找装粪桶准备搬移肥料残渣。

19 时 27 分许，覃**找到装粪桶回到肥料发酵桶作业点，往肥料发酵桶里看，发现杨**脸朝下趴在肥料残渣液中，面部被肥料残渣液浸泡，一只腿被卡在自制木梯，急忙喊叫杨**的妹夫白**过来一起抢救。白**听到覃**喊叫声后，立即跑到肥料发酵桶作业点，见杨**脸朝下趴在肥料残渣液中，想跳到肥料发酵桶直接把杨**救上来。覃**见到白**的危险举动，拉住白**说：拿个长梯子过来先。随后，覃**跑过去拿个长梯子过来，尽快把长梯子往肥料发酵桶里插，白**踩着梯子下到肥料发酵桶里拉住杨利**，试图把杨**从危险救出。因肥料发酵桶里有不明气体，白**喊到“我头晕，我呼吸困难，我无力”，覃**见此情况也怕白**气体中毒，就立马伸手把白**从肥料发酵桶内拉出来。白**从肥料发酵桶出来后，就大声喊救命寻求帮助。在附近做工的老板单**得知事故发生后，急忙跑到事发点。

19 时 36 分许，单**下到肥料发酵桶里把杨**救出来，并对其进行心脏复苏急救。急救几分钟后，单**告诉在场人员拨打 120 急救。

20 时 18 分，120 急救医务人员到达事故现场抢救，20 时 19 分医务人员宣布杨**临床死亡。

（五）事故现场勘查和相关调查情况

1.事故现场环境：事故现场位于百色市田阳区那满镇新立村原小学中交一航局西南公司南百高速公路改扩建工程项目部西北 20 米的铁皮棚。该铁皮棚为长方形开放式钢架结构，呈西南至东北走向，东西宽约 17.5 米，南北长约 5 米，铁皮棚场地面积约 87.5㎡。铁皮棚东面为那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地仓库和员工宿舍，南面为中交一航局西南公司项目部和香蕉地，西面、北面为香蕉地［图一］。铁皮棚由西南向东北分别为 2 个并排的肥料发酵桶和 4 个肥料搅拌池［图二］。事故现场无安全警示标志，无安全操作规程上墙，未设置安全防护栏，周围闻到浓烈的刺激性气味。

2.事故发生点环境：事故发生点位于百色市田阳区那满镇新立村原小学中交一航局西南公司南百高速公路改扩建工程项目部西北 20 米的铁皮棚西南处肥料发酵桶［图三］。肥料发酵桶高 220cm，桶直径宽 180cm，桶盖宽 59cm，桶周长约 565cm，容积约 5.6m^3［图四］。涉事肥料发酵桶东侧约 1 米为香蕉种植基地员工宿舍通道，南侧 1 米为香蕉地，西侧约 30 厘米为同一规格装满肥料的肥料发酵桶，北侧约 40 厘米为肥料搅

拌池。涉事肥料发酵桶内有一把自制木质梯子和一把铁铲。桶内剩余肥料残渣呈半固态状，厚度约 20 厘米［图五］。事故 3 天后检测桶内气体浓度分别为可燃气体 1.1%LEL、氧气 20%Vol、硫化氢 0.0%ppm、一氧化碳 0.0%ppm，桶内温度 26℃［图六］。勘查人员对涉事肥料发酵桶相邻另同类肥料发酵桶进行气体检测，桶内气体浓度分别为可燃气体 1.4%LEL、氧气 15.08%Vol、硫化氢 7.1%ppm（约合 9.87mg/m ^{3}）、一氧化碳 57%ppm［图七］[1]。经对现场相关作业人员的询问和使用气体检测仪器设备对涉事肥料发酵桶相邻另一个密闭发酵肥料发酵桶进行气体检测，证实涉事肥料发酵桶内有硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体。


[1][] GB46768–2025《有限空间作业安全技术规范》5.9.1a：氧含量合格区间 19.5%VOL～23.5%VOL，低于 19.5% 严禁进入作业。

GB46768–2025《有限空间作业安全技术规范》5.9.1c：有毒有害气体浓度不大于 GBZ 2.1 规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度,无最高容许 c)浓度和短时间接触容许浓度的,选用时间加权平均容许浓度。GBZ2.1–2019《工作场所有害因素职业接触限值》：COPC–TWA=25ppm、PC–STEL=50ppm；本次 57ppm＞50ppm 短时间接触上限，远超作业允许浓度，存在急性中毒致死风险。

序号	中文名	英文名	化学文摘号 CAS 号	OELs mg/m^3			临界不良健康效应	备注
				MAC	PC-TWA	PC-STEL		
307	溴鼠灵	Brodifacoum	56073-10-0	—	0.002	—	抗凝血作用；经皮毒性	—
308	氧化钙	Calcium oxide	1305-78-8	—	2	—	上呼吸道刺激	—
309	氧化镁烟	Magnesium oxide fume	1309-48-4	—	10	—	黏膜刺激；金属烟热	—
310	氧化锌	Zinc oxide	1314-13-2	—	3	5	金属烟热	—
311	氧乐果	Omethoate	1113-02-6	—	0.15	—	胆碱酯酶抑制	皮
312	液化石油气	Liquified petroleum gas(L.P.G.)	68476-85-7	—	1000	1500	麻醉；植物神经功能紊乱；冻伤	—
313	一氧化碳	Carbon monoxide	630-08-0					
	非高原	not in high altitude area	—	—	20	30		—
	高原	In high altitude area	—	—	—	—	碳氧血红蛋白血症	—
	海拔 2000 m~3000 m	2000 m~3000 m	—	20	—	—		—
	海拔>3000 m	>3000 m	—	15	—	—		—



图一：无人机拍摄事故现场图片

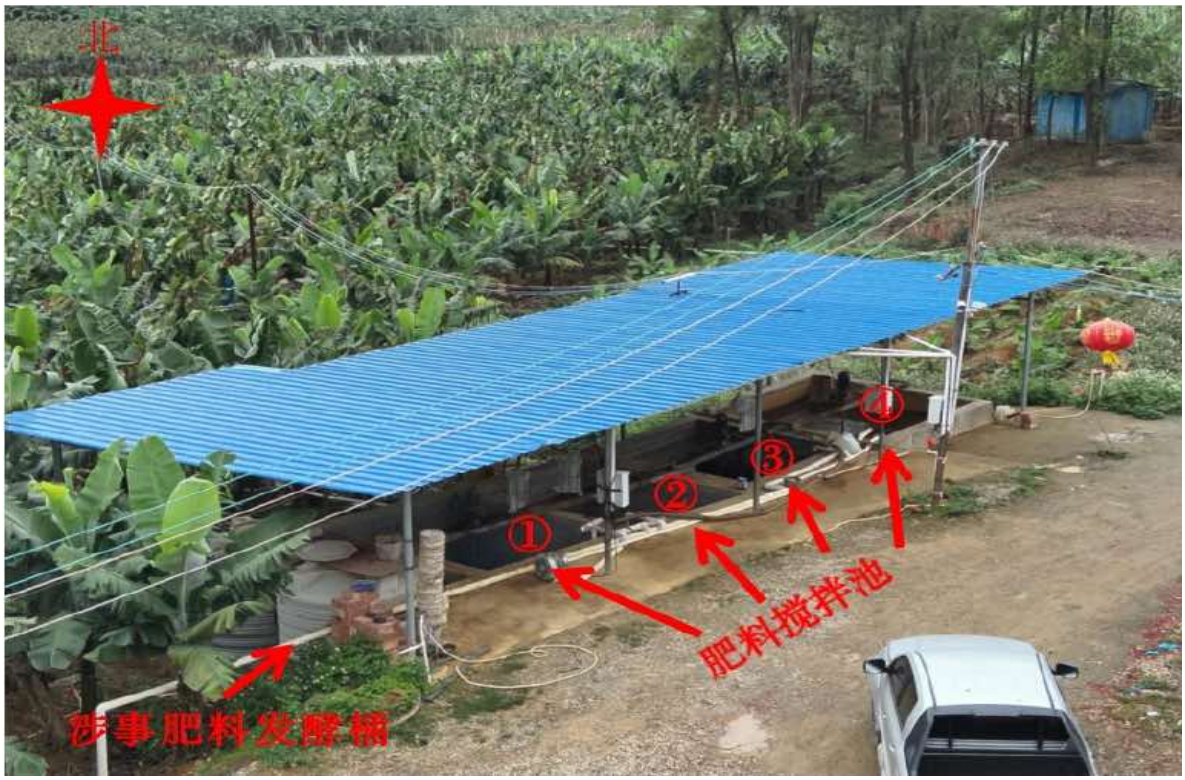

图二：事故现场铁皮棚外观



图三：事故现场照片



图四：涉事肥料发酵桶外观，肥料发酵桶高 220cm，桶直径宽 180cm，桶盖宽 59cm，桶周长约 565cm，容积约 5.6m³



图五：涉事肥料发酵桶内部情况



图六：事故发生三天后涉事肥料发酵桶内气体浓度分别为可燃气体 1.1%LEL、氧气 20%Vol、硫化氢 0.0%ppm、一氧化碳

0.0%ppm



图七：同类密闭肥料发酵桶内气体浓度分别为可燃气体1.4%LEL、氧气15.08%Vol、硫化氢7.1%ppm、一氧化碳57%ppm。

3.公安机关调查情况

百色市公安局田阳分局物证鉴定室出具《情况说明》。经过现场勘查、法医现场检验，尸表检验结果为颅骨未见骨折，双侧瞳孔散大，双侧上下眼睑见点状出血，口、鼻、耳部见黑色泥沙状液体流出，口唇紫绀，双手甲床见黑色泥沙附着，余体表未见损伤，初步判断符合窒息征象。经现场勘察及尸体检验，排除刑事案件。

4.其他佐证材料情况

田阳区人民医院出具《田阳区急救中心院前急救病历卡》，表明杨**在肥料发酵桶内作业过程中吸入硫化氢、一氧化碳等

有毒有害气体，不慎晕倒在肥料残渣液中，被肥料液堵塞口鼻，导致淹溺和呼吸循环衰竭当场死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成杨**1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约120万元。

二、应急处置和评估情况

（一）应急救援和处置情况

事故发生后，作业现场人员覃**和白**第一时间尝试抢救，尝试抢救未果，及时大声喊救命寻求帮助。19时31分，覃**电话报告陈**事故情况。在附近做工的老板单**得知事故发生后，也急忙跑到事发点。19时36分许，单**下到肥料发酵桶内把杨**救出来，并对其进行心脏复苏急救。急救几分钟后，单**告诉在场人员拨打120急救。20时18分，120急救医务人员到达事故现场抢救，20时19分医务人员宣布杨**临床死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2026年3月5日19时41分，事故现场人员拨打120急救电话。

2026年3月5日20时35分许，那满镇人民政府接到事故报告后，镇政府相关领导及值班组、派出所、新立村干等第一

时间赶赴现场处置。田阳区应急管理局接到事故报告后，相关领导也第一时间赶赴现场处置。同时按规定向田阳区委、区府及百色市应急管理局进行事故情况汇报，并将事故录入事故综合直报系统。

（三）善后工作情况

事故发生后，那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地个人经营投资人单**积极与死者家属代表沟通，2026 年 3 月 8 日双方达成了善后赔偿协议，当晚将杨**遗体运回云南老家安葬，善后工作结束。

（四）应急处置评估情况

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递、沟通及时、顺畅，当地政府和有关部门响应积极，能及时、准确上报事故信息，未造成不良后果。在应急处置和救援方面，政府组织力量积极参与善后处置，各部门互相配合、共同参与、积极应对。事故应急处置和善后处理工作比较得当，事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失降到最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生原因

（一）直接原因

作业人员杨**在未采取任何安全防护措施的情况下[2]，进入

[2][] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

有限空间肥料发酵桶内作业，导致在肥料发酵桶内吸入硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体，不慎晕倒，脸朝下趴在肥料残渣液中，被肥料残渣液堵塞口鼻淹溺和呼吸循环衰竭死亡。

（二）间接原因

1.生产经营单位的个人经营投资人未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件[3]。安全防护措施不到位，生产经营单位主要负责人未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[4]，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未制定相关安全生产管理制度和岗位操作规程[5]，未建立有限空间安全管理台账，未开展有限空间作业安全风险辨识、隐患排查治理工作[6]，未设置有限空间安全警示标志[7]，未对从业人员开展安全教育培训[8]，

---

[3][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:.....（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；.....

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7][6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品[9]，安全生产管理混乱。

2.作业人员进入有限空间作业前，生产经营单位未进行作业审批[10]，未落实“先通风、再检测、后作业”的有限空间作业规定[11]，未向从业人员配备防毒面具、空气呼吸器和安全绳等安全防护用品等[12]。

四、有关单位存在的问题

1.那满镇人民政府。对辖区内安全生产检查存在疏漏，未能排查发现生产经营单位存在的隐患问题[13]。

2.区农业农村局、田阳区果业发展中心。对辖区内安全生产

---

[9][]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10][]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十九条第（二）项生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、动火、临时用电、挖掘、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、易燃易爆、建筑物和构筑物拆除作业，临近油气管道、高压输电线路作业以及国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，落实下列安全防范措施：（一）辨识作业现场安全风险，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）按照规定开具危险作业票证并现场查验；.....

[11][]《工贸企业有限空间作业安全规定》应急管理部令第13号第十四条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12][]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[13][]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

检查存在疏漏，未能排查发现生产经营单位存在的隐患问题[14]。

五、对相关人员处理建议

（一）有关责任人员处理建议

1.杨**，那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地从业人员。安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施的情况下，进入有限空间肥料发酵桶内开展清理作业，导致事故发生。对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.单**，系那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地个人经营的投资人。未办理营业执照，未依照相关法律法规定保证本单位安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，对本起事故发生负有主要责任，建议由百色市田阳区应急管理局依法进行行政处罚[15]。

（二）其他建议

1.那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地未办理营业执照[16]，建议将该违法线索移交田阳区市场监督管理局依法处理。

---

[14][]《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款　安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[15][]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16][]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条　市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

2.建议由田阳区农业农村局对那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地个人经营的投资人单**进行约谈警示。

3.建议那满镇镇人民政府向田阳区人民政府作深刻检讨。

4.建议田阳区农业农村局向田阳区人民政府作深刻检讨。

5.建议田阳区果业发展中心向田阳区人民政府作深刻检讨。

六、事故主要教训

事故暴露出辖区内个别生产经营单位未依照相关法律法规定保证本单位安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件。有限空间作业安全防护措施不到位，从业人员安全教育培训不到位，作业现场安全管理不到位，安全生产管理混乱等问题。

七、事故防范和整改措施建议

1.那满镇新立村指挥屯香蕉种植基地要深刻汲取事故教训，全面落实安全生产主体责任。投资人必须保障本单位安全生产资金投入，完善有限空间作业安全条件。生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。建立健全安全生产管理制度、岗位操作规程，完善有限空间安全管理台账。全面开展肥料发酵桶等有限空间安全风险辨识与隐患排查治理工作，在危险区域设置明显安全警示标志。常态化开展有限空间作业安全教育培训，严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定及专人监护制度，严防同类事故再次发生。

2.区农业农村局要深刻汲取事故教训，切实履行行业监管职

责。全面排查辖区种养殖的生产经营单位肥料发酵桶等有限空间作业安全风险隐患，建立风险清单和管控台账。加强农业经营主体及从业人员有限空间作业安全知识、操作规程宣传培训，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，杜绝同类事故再次发生。

3.那满镇人民政府要深刻汲取香蕉种植基地肥料发酵桶有限空间作业事故教训，压实属地监管责任。全面排查辖区种植基地、农业设施等有限空间作业风险点管控。督促生产经营单位有限空间作业严格落实“先通风、再检测、后作业”规定，严防同类事故发生。

附件：参加事故调查人员名单

田阳那满新立村指挥屯香蕉种植基地“3·5”

一般中毒和窒息事故调查组