高新区（新市区）迎宾路街道办事处新疆农科院粮食作物研究所“10·11”农业科研活动引发的一般生产安全责任事故调查报告

2024年10月11日上午11时35分许，乌鲁木齐市高新区（新市区）新疆农业科学院粮食作物研究所玉米地试验田内，高峰春驾驶玉米籽粒收获机在试验田收割玉米作业时发生一起农业科研活动引发的一般生产安全责任事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约37万元。

事故发生后，高新区（新市区）管委会、区政府第一时间作出工作安排，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《农业机械安全监督管理条例》（国务院令563号）、《农业机械事故处理办法》等法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府批准，由区农业农村局（乡村振兴局）牵头，邀请区应急管理局、区纪委监委、区人民检察院、区公安分局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区民政局、区卫健委、区迎宾路街道办事处，成立了高新区（新市区）“10·11”事故工作组对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况。

经调查认定，高新区（新市区）迎宾路街道办事处新疆农科院粮食作物研究所“10·11”事故是一起农业科研活动引发的一般生产安全责任事故。

现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．新疆农业科学院粮食作物研究所（事业单位），统一社会信用代码：12650000457601981X；住所：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号；法定代表人：李建疆；经费来源：全额拨款；开办资金：560万元人民币；宗旨和业务范围：开展粮食作物研究，促进科技发展。粮食作物生产区划、规划和发展战略的研究、粮食作物高产、优质、抗逆新品种的选育、引进、示范、推广和综合配套栽培技术研究；举办单位：新疆农业科学院。

2．新疆农业科学院综合试验场（事业单位），统一社会信用代码：12650000457633772A；住所：乌鲁木齐市小康路1号；法定代表人：任红松；经费来源：差额拨款；开办资金：743万元人民币；宗旨和业务范围：开展农业研究，推动农业发展，农业科研项目试验，良种、良苗引种、试验、示范和繁育等；举办单位：新疆农业科学院。

（二）事故发生各相关单位关系

新疆农业科学院粮食作物研究所、新疆农业科学院综合试验

场（事业单位）系新疆农业科学院下属全额拨款事业单位，从事农业科学研究。2024年4月1日新疆农业科学院粮食作物研究所所属粮食作物抗逆研究团队租赁新疆农业科学院综合试验场（乌鲁木齐市小康路1号）89.87亩地开展玉米种植试验。2024年10月11日事故当日，新疆农业科学院粮食作物研究所所属粮食作物抗逆研究团队在试验场玉米地开展试验用玉米收割活动，属农业科学研究活动。当事死者刘文智，未经允许捡拾玉米行为，系个人行为活动，不属于使用玉米籽粒收获机作业开展农业科学研究活动的一部分。

（三）事故发生单位农机安全管理情况

新疆农业科学院粮食作物研究所和新疆农科院综合试验场双方签订的租赁合同中未约定各自的试验田内机械作业现场安全管理职责。综合试验场对承租单位在试验场使用机械开展作业活动的安全管理工作不作统一协调、管理。

新疆农业科学院粮食作物研究所，对其下属的粮食作物抗逆研究创新团队科研活动作业现场安全管理仅作口头安排，且未明确安排专人负责机械作业现场的安全管理；该所对涉事玉米籽粒收获机未申请注册登记；该所雇佣未取得操作证件的驾驶人员操作玉米籽粒收获机，且对农机操作人员仅做口头安全教育。

（四）事故发生人员基本情况

1．事故机械所有人：新疆农业科学院粮食作物研究所，事业单位，统一社会信用代码：12650000457601981X。

2．事故机械驾驶员：高峰春，男，汉族，55岁，乌鲁木齐市新市区安宁渠镇888号（高新区（新市区）安宁渠镇河西村河西七队良繁场）农民，新疆农业科学院粮食作物研究所聘用劳务人员，日常主要参与粮食作物研究所的各种农业生产活动，未取得联合收获机驾驶证。

3．事故伤亡人员：刘文智，男，汉族，75岁，新疆农业科学院研究院综合试验场退休职工。家庭成员共2人，分别为其妻子、女儿。

（五）事故发生经过

2024年10月11日9时30分许，按照新疆农业科学院粮食作物研究所粮食作物抗逆研究项目组课题首席研究员刘成工作安排，高峰春驾驶一台无牌照红色自走式玉米籽粒收获机，收割该项目组在新疆农业科学研究院综合试验场（乌鲁木齐市小康路1号）试验田的玉米作物。作业过程中，高峰春先后两次通过观察玉米秸秆晃动发现闲杂人员未经允许进到未收割的玉米地掰玉米，高峰春及时停止作业下车劝离，在劝告无果情况下，高峰春要求闲杂人员在已收割过的地上捡拾玉米。11时35分许，高峰春再次观察到前方约5米处玉米秸秆晃动，发现有人在收割机前方掰玉米，高峰春紧急熄火下机，看到刘文智右腿被卡在割台分禾器处。高峰春上前施救，并呼喊周围工人帮忙，11时41分许，在工人无法将刘文智的右腿从割台取出的情况下，高峰春先后拨打119和120。119到达后，消防救援人员用机械扩张器将

卡住腿的割台破拆，把刘文智从割台救出。12 时 10 分许，120 救护车到达并开展紧急抢救，刘文智经抢救无效死亡。

（六）事故现场勘验情况


1.事发地点为新疆农科院粮食作物研究所的玉米试验地块。整个试验场四周由铁栅栏围起，场地大门位于西北处，试验场内地块由纵横分布的机耕道划分，并由不同的试验课题组租赁使用。因试验场内课题组较多，人员进出频繁，场地大门日间处于开放状态，铁栅栏和大门未起到阻止闲杂人员进入作用。事故现场已由迎宾路街道派出所封控，试验田内种植玉米，部分玉米未收割，一台牧野牌红色自走式玉米籽粒收获机坐北朝南停放田内，收割机割台底部、前部有血迹，鞋子。



事故现场图 1



事故现场图 2

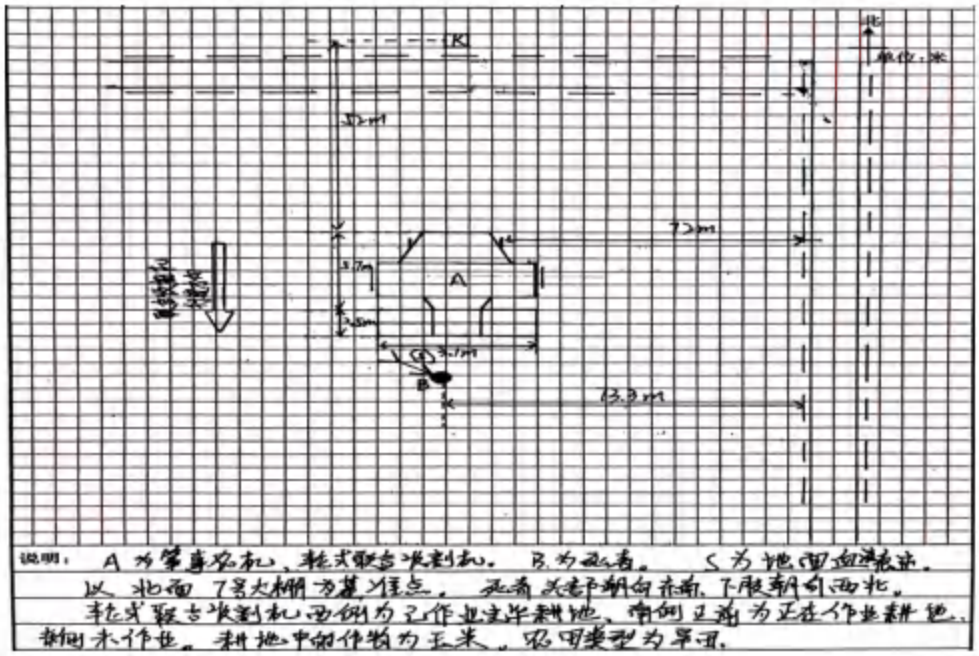

事故现场勘验图

2. 涉事机械为自走式玉米籽粒收获机（型号：4YXT-5，2018

年购买），所有人为新疆农业科学院粮食作物研究所，未在属地农业农村部门申请注册登记。

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1．伤亡人员情况：刘文智，男，汉族，75岁，户口所在地：乌鲁木齐市新市区小康路2号平93栋1号；身份证号：650104********3336；系新疆农业科学研究院综合试验场退休职工。

2．直接经济损失：约37万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，高峰春立即上前施救，并呼喊周围工人帮忙；11时41分许，在工人无法将刘文智右腿取出割台情况下，高峰春先后拨打119和120；12时12分区迎宾路派出所接高峰春报警电话，并于12时18分出警赶赴现场；12时23分许，区应急管理局接区维稳指挥部事故报告并立即派员赶赴现场；12时51分许，区农业农村局（乡村振兴局）接区应急管理局事故报告后，迅速启动农机事故应急处置预案，按照“边处理、边报告”的原则，第一时间向上级主管部门、区委办、区政府办进行电话报告，并立即派员赶赴事故现场。区公安分局、迎宾路街道办事处等其他相关部门在接报后均先后赶赴现场处置。

在该起事故的上报过程中，事故现场人员、事故发生单位负责人、属地安全生产监督管理部门等有关部门均按要求上报事故

情况。

（二）事故现场应急处置情况

11 时 35 分许，高峰春再次观察到前方玉米秸秆晃动，发现有人在收割机前方约 5 米处掰玉米，高峰春紧急熄火下机，看到刘文智右腿被卡在割台分禾器处。高峰春立即上前施救，并呼喊周围工人帮忙。11 时 41 分许，高峰春先后拨打 119 和 120。119 到达后，消防救援人员用机械扩张器将卡住腿的割台破拆，把刘文智从割台救出。12 时 10 分许，120 救护车到达并开展紧急抢救。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导、区农业农村局（乡村振兴局）、应急管理局、公安分局、迎宾路街道办事处等有关领导和工作人员先后赶到事故现场，了解事故发生经过，统筹协调公安、应急、农业农村等有关部门，联合属地迎宾路街道办事处，迅速成立了“高新区（新市区）10·11 农机亡人事故工作组”，对本次事故开展全面深入调查、处置。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求停止作业，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位配合街道办事处做好死者家属的善后安抚工作；四是区农业农村局（乡村振兴局）、区公安分局对事发现场的相关人员开展前期调查工作，按照调查工作组各成员单位职责，分别开展事故调查和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

接警后，119和120及时赶到现场，并展开救治，刘文智经抢救无效死亡。2024年10月17日，事故调查组陆续完成现场勘查、调查取证和善后处理等相关工作，死者家属与新疆农业科学院粮食作物研究所就赔偿事宜达成一致并签订协议。2024年10月18日，死者得以安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，能及时通知本单位主要负责人，逐级上报，高峰春能及时呼救，拨打了120和119急救电话，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门（区应急管理局、农业农村局（乡村振兴局）、公安分局、迎宾路街道办事处）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

高峰春驾驶一台无牌照红色自走式玉米籽粒收获机，收割粮食作物抗逆研究创新团队在新疆农业科学研究院综合试验场（乌鲁木齐市小康路1号）试验田的玉米过程中，刘文智未经允许径直到还未收割玉米地捡拾玉米，导致其右腿被停机后的割台分禾器卡住，进而导致事故的发生。

（二）事故直接原因分析

1.闲杂人员刘文智未经允许进到作业收割现场，并径直到收

割机前方还未进行收割的玉米地捡拾玉米，自身法制、安全防护意识淡薄，是该起事故发生的直接原因。

2.事故试验田玉米高度（测绘范围为2.8米至3.5米），与刘文智（身高为1.67米）存在高度差，高峰春在驾驶自走式玉米籽粒收获机作业过程中视线受到遮挡，无法直接看到前方人员，单人作业只能通过观察玉米秸秆晃动再进一步判断发现前方人员，避险时间、距离较短，使得紧急熄火停机后，收割机前方闲杂人员刘文智避之不及，被割台分禾器卡住，引发事故。

（三）事故间接原因分析

1．单人机收玉米作业通常要保障作业现场清场彻底；作业现场无法杜绝其他人员（包括闲杂人员）存在情况下，收割机作业前方侧面通常要安排专人作为安全观察员，配合驾驶员开展机收作业。新疆农业科学院粮食作物研究所下属的粮食作物抗逆研究创新团队，对在其试验田作业的玉米籽粒收获机现场管理不善，其项目负责人未组织作业前隐患排查工作，作业前未组织工作人员将捡拾玉米的人员清理出试验田，并认为安全生产工作责任主要在行政单位，科研和事业单位人员没有具体责任；对安全生产相关法律法规、规章不认真学习、不熟悉，盲目认为工作科研用的农业机械无需上牌和纳入安全管理范围，其思想上认识不够，安排无证驾驶人员驾驶农机，未安排安全管理人员在作业现场进行管理，思想认识不够导致行动上盲目，是此次事故发生的间接原因。

2．新疆农业科学院粮食作物研究所，未对其所有的自走式玉米籽粒收获机申请注册登记；该所下属的粮食作物抗逆研究创新团队开展农业科研活动时，安排未取得驾驶资质的人员作业；作业现场未安排安全员随机作业和作业清场。新疆农业科学院粮食作物研究所未对其所有的自走式玉米籽粒收获机申请注册登记、安排未取得联合收获机驾驶操作资质的人员操作联合收获机作业的行为，分别违反了《农业机械安全监督管理条例》第二十一条第一款[1]、第二十三条第一款[2]的规定，是造成该起事故发生的间接原因。

3．新疆农业科学研究院粮作所，作为粮食作物抗逆研究创新团队的主管部门，未制定机械作业现场的安全管理相关责任分工并将安全管理责任明确到人。

4．新疆农业科学院综合试验场，作为发租方，对承租方新疆农业科学院粮食作物研究所未履行试验场内作业现场安全服务管理责任，作为管理单位对本试验场退休职工私自捡拾行为的安全宣传教育不精准、具体。

四、事故责任单位存在的主要问题

新疆农业科学院粮食作物研究所，对其所拥有并由下属各研究创新团队使用的玉米籽粒收获机的注册登记、驾驶资质、安全技术检验、安全监管和宣传教育工作缺失，导致机械未受到有效监管，使用机械开展农业科研活动存在安全隐患。

---

[1]同前注。

[2] 《农业机械安全监督管理条例》第二十三条第一款：拖拉机、联合收割机应当悬挂牌照。拖拉机上道路行驶，联合收割机因转场作业、维修、安全检验等需要转移的，其操作人员应当携带操作证件。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据事故调查情况，根据《农业机械安全监督管理条例》第二十九条第三款[3]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十四条第二款[4]及相关法律法规的规定，对事故有关责任人和责任单位进行事故责任认定并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘文智，未经许可进入正在收割的玉米试验地，并且不顾危险径直到正在作业的玉米籽粒收获机前方近距离捡拾玉米，自身安全防护意识淡薄，导致事故发生，对该起事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

1.新疆农业科学院粮食作物研究所，在开展农业科研活动时，使用未收割机和无驾驶资质的人员驾驶收割机作业，未安排专人负责作业现场安全工作，安全宣传不到位，导致事故发生。建议该所依据《中华人民共和国民法典》相关赔偿条款，按照双方达成的赔偿协议，对事故死者刘文智家属进行民事赔偿；建议由农业机械主管部门根据《农业机械安全监督管理条例》第五十条第一款[5]对该所存在的违法行为予以责令整改；根据《生产安全事

---

[3] 《农业机械安全监督管理条例》第二十九条第三款：农业机械事故构成生产安全事故的，应当依照相关法律、行政法规的规定调查处理并追究责任。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十四条第二款：国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告和调查处理，参照本条例的规定执行。

[5] 《农业机械安全监督管理条例》第五十六条第一款：未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照，擅自将拖拉机、联合收割机投入使用，或者未按照规定办理变更登记手续的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令限期补办相关手续；逾期不补办的，责令停止使用；拒不停止使用的，扣押拖拉机、联合收割机，并处200元以上2000元以下罚款。

故报告和调查处理条例》第三十二条第二款[6]的规定，鉴于此次事故涉及全额拨款事业单位发生事故，对其进行行政处罚的，参照国内其他省份事故调查相关案例做法，建议免除其行政处罚。

2.驾驶员高峰春，无证驾驶农业机械，建议农业机械化主管部门根据《农业机械安全监督管理条例》第五十二条的规定[7]对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

新疆农业科学研究院综合试验场，建议认真组织学习《中华人民共和国安全生产法》，加强农业科研活动作业现场管理工作；作为发租方，同承包、承租单位签订专门的安全管理协议，或者约定各自的安全管理职责，并对承包、承租单位在试验场开展农业科研活动作业现场安全管理工作作出统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；对本单位职工，尤其对单位退休职工及外来务工及旅游参观的人员进行安全宣传教育。建议上级主管单位即新疆农业科学院对综合试验场基于其在安全管理疏漏、安全意识薄弱导致事故发生作出全院通报批评。

六、事故主要教训

新疆农业科学院粮食作物研究所开展农业科研活动时，未明确安全管理职责，未全面排查下属各研究创新团队所拥有的各类

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第二款：有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

[7]《农业机械安全监督管理条例》第五十二条：未取得拖拉机、联合收割机操作证件而操作拖拉机、联合收割机的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令改正，处100元以上500元以下罚款。

农业机械并进行建档管理；使用无注册登记联合收获机和安排无驾驶操作资质的人员驾驶联合收获机作业；作业现场未安排安全员随机作业和作业清场导致事故发生。

本起事故的发生，警醒我们，一定要牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，以“如履薄冰”的态度，将农业机械安全监督管理、宣传教育工作抓深抓细，增强群众农业机械安全意识，进一步提升农业安全生产工作能力。

七、事故整改及防范措施

在本起事故调查过程中，发现使用机械开展科研生产活动时存在作业现场清场不彻底等安全隐患问题。下一步，高新区（新市区）将从以下方面加大农机安全生产监督管理和宣传工作：

（一）提高思想认识，加强组织领导，压实安全生产责任

组织基层及行业管理部门单位领导干部深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，严格按照自治区党委、自治区政府和市委、市政府的决策部署要求，牢固树立“人民至上、生命至上”“安全第一、预防为主”理念，以“时时放心不下”“如履薄冰”的工作态度，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全面提升安全生产工作能力和水平；要深刻吸取本次事故教训，深入分析辖区安全生产的重点难点和薄弱环节，层层压紧压实安全责任，织密安全保障网；要精准发力加强行业领域的系统治理，完善安全生产体制机制，坚决遏制事故发生势头，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）开展专项整治，加大宣传教育，加强监督管理

1．开展专项整治。成立农业安全生产专项整治工作小组，制定专项整治方案，重点针对辖区农业机械等重点领域生产安全监督管理存在的问题排查，推进整治落实见效。

2．加大检查力度。严格对照农业农村部《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（农办机〔2022〕7号）要求，调动各乡镇（街道）、社区（村）安全生产专干、网格员等基层人员力量，深入田间、场院和种养殖合作社等生产一线，开展排查，对排查出的隐患制定整改台账，推动农业生产安全风险隐患排查常态化。

3．加大执法力度。加强与公安交警的联合执法检查，依法查处农业生产过程中出现的无牌无证驾驶、酒后驾驶、违法载人、未经检验上路行驶操作、安全防护装置不全警示标志缺失等违法违规行为，形成农机安全监督管理高压态势。

4．加强安全宣传教育。开展农业机械等农业生产重点领域从业人员的安全培训教育，重点对辖区农机合作社、养殖合作社及驻区涉农单位等做好安全生产培训教育；指导督促乡镇、村屯充分运用农业执法典型案例、事故案例等开展警示宣传教育，切实提升群众安全生产意识。

高新区（新市区）“10·11”农机亡人事故调查组

2025年1月15日