合浦果香园食品有限公司“7.23”事故调查报告

2024年7月23日下午16：00左右，合浦果香园食品有限公司物流理货棚处发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，涉取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等有关法律法规规定，2024年8月2日，合浦县人民政府成立了合浦果香园食品有限公司“7.23”坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），由北海铁山东港产业园管委会副主任陈鑫担任组长，县应急管理局局长廖作海、铁山东港产业园区管理委员会合浦工业园区管理委员会管理办公室主任陈平、县公安局副局长蒋道新担任副组长，县应急管理局、公安局、人社局、工信局、总工会、住建局、廉州镇人民政府等部门和单位为成员单位，对事故开展全面调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、事实求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、集体研讨及综合分析。查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况汇报如下:

一、事故单位概况

（一）业主单位的基本情况

合浦果香园食品有限公司（以下简称“果香园公司”）成立于2005年，公司地址位于合浦县合浦工业园创业大道。公司占地124亩，现有员工275人，公司下设四个车间和8个职能部门，注册资本1亿5千万元，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人黄辛，经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装服务；运输货物打包服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；电热食品加工设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：广西北海市合浦县平田塘经济开发区（平头岭）内经一路东侧。

公司成立安全生产机构，配备安全管理人员，制定有安全生产责任制、安全生产管理制度、应急预案，操作规程。

2024年1月3日，果香园公司与北海市永安钢结构安装有限责任公司签订施工《零星维修维护保养》合同书，合同明确了施工内容。1月5日，果香园公司与北海市永安钢结构安装有限责任公司签订安全协议书，明确双方责任。

（二）北海市永安钢结构安装有限责任公司

北海市永安钢结构安装有限责任公司（以下简称“永安钢结构公司”）成立于2010年，法定代表人谢海英，住所：广西北海市工业园区西南大道建材市场型材区2号铺面，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：200万元，经营范围：钢结构、塑钢、铝合金、吊顶及设备、板房的安装（以上项目不含生产经营），建筑材料、装饰材料、五金交电机械设备的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全生产责任制度、操作规程、安全管理制度，有三人持有高处作业证书。

二、事故经过及救援过程

2024年7月23日下午15:00左右，永安钢结构公司工人董小河、黄敬伟、李佳、王基全在饮料车间二层车间处安装风机，当时下发的任务是安装6台风机，李佳和王基全一组，董小河和黄敬伟一组，施工现场距离地面高度4米左右，施工过程中王基全跟李佳说肚子不舒服，想去上厕所，在去卫生间途

中，不小心踩踏透明塑料瓦，导致跌落，事故现场距离施工现场约100米左右，离地面高度约6米。

果香园公司仓储部职工吴海燕发现王基全躺在地上，流血不止，第一时间报120急救，并通知行政部主任钟云龙，钟云龙根据吴海燕的描述，第一时间到医务室拿了止血棉纱，酒精和纱布赶到现场，并电话指挥疏散现场。钟云龙赶到现场查看了王基全的伤势情况，简单用纱布贴了一下流血的地方，等待救护车到来。16:30左右救护车到达现场，对王基全做了紧急处理并送往合浦县人民医院抢救，钟云龙安排谢海英和许承钰（永安钢结构公司职工）随救护车赶往医院并联系王基全家属。经抢救无效，王基全于2024年7月26日06:30死亡。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

死者王基全，男，53岁，居民身份证号为：4505211971051****，汉族，家庭住址：广西合浦县石湾镇*****。系永安钢结构公司临时聘用员工，无高处作业证。

（二）直接经济损失和社会稳定情况

事故造成直接经济损失107万元，即永安钢结构公司赔付王基全死亡赔偿金、医疗费、丧葬费、住院伙食补助费、家属的交通费、护理费、误工费等。

2024年7月26日，经相关部门多方努力协调下，永安钢结构公司和死者王基全家属就死者经济赔偿问题达成赔付协议。

总计 107 万元整。整个事故处理过程家属情绪稳定，事态平稳。

四、事故现场勘察情况

事故发生在果香园公司物流理货棚处。物流理货棚呈南北走向，连接饮料车间和仓库，距离地面高度约 6 米，主要为轻型钢结构，层顶为彩钢瓦，安装有少量透明塑料瓦用于采光，图 1 标注了王基全踩空位置。



图 1

现场勘察：现场工作人员通过车修车间和仓库之间的固定垂直爬梯（高度 4 米左右，爬梯四周未设置防护设施）爬上物流理货棚，物流理货棚顶至饮料车间上方区域高度差约 2 米，需用人字梯才能爬上饮料车间上方，饮料车间上方为安装风机的作业区，呈斜坡状，倾斜角约 30 度，现场分布图如图 2 所示。王基全上厕所需从安装风机区域原路返回到地面，现场发现有

一格透明透明塑料瓦已完全损坏，为死者王基全踩空的透明塑料瓦。

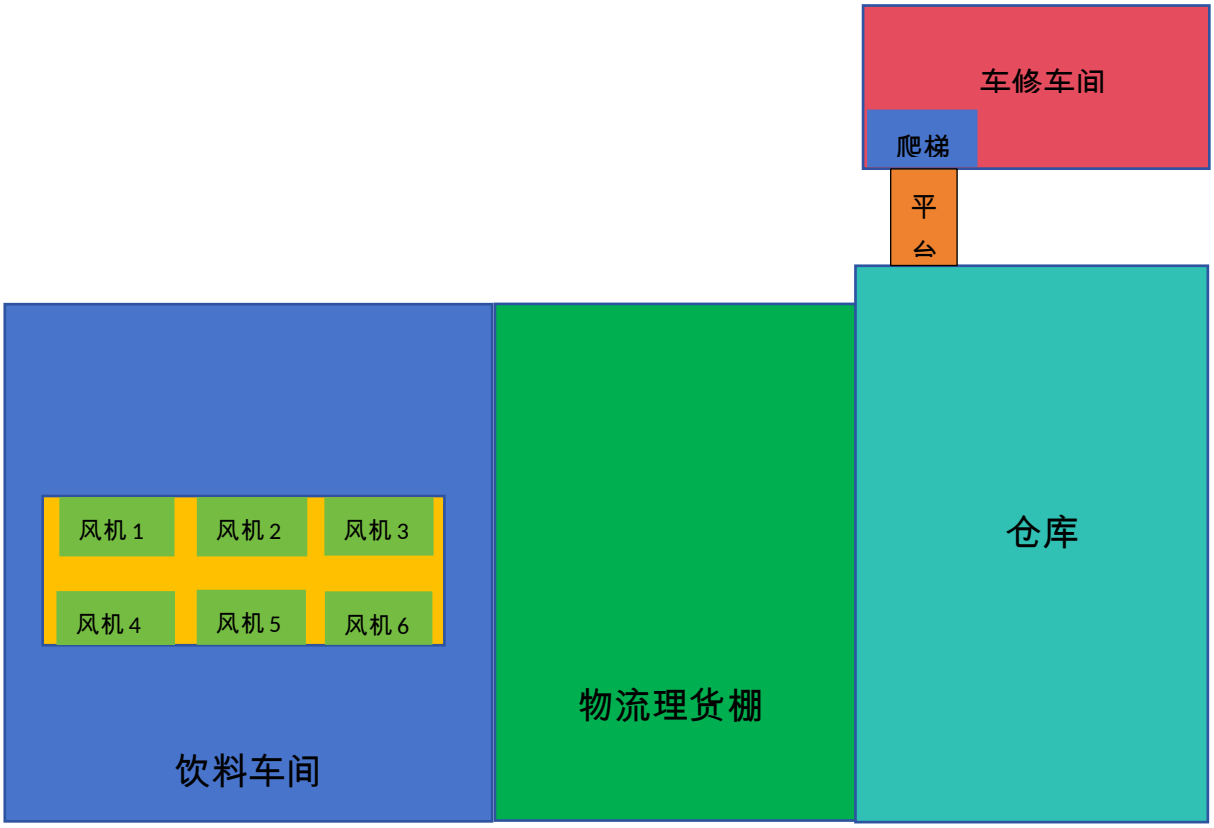


图 2

五、事故的直接原因

通过现场勘察取证，调查询问，综合分析研判对事故发生的直接原因认定如下：王基全在未取得高处作业证，也没有穿戴防护设备的情况下，冒险在没有搭设临时走道板的彩钢瓦棚顶行走，踩踏透明塑料瓦，透明塑料瓦支撑不住死者王基全自身重量，造成坠落，导致死亡。

六、事故的间接原因

（一）作业人员对高处作业风险认识不够高。王基全作为永安钢结构公司员工，安全意识淡薄，未接受安全技术交底，未

参加专门机构组织的培训并取得登高作业证而上岗施工作业，在作业过程中全程未穿戴任何防护设备，最终造成事故发生。

（二）永安钢结构公司安全生产主体责任不落实。**一是**未对员工进行安全生产教育培训，未制定应急预案，未组织应急演练。**二是**未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所潜在的危险，防范措施。**三是**安排无特种作业操作证（高处作业操作证）的人员从事高处作业。**四是**针对事发现场作业工人从事高处作业的情况，安全管理缺位，未安排专门人员进行现场安全管理，最终造成事故发生。

（三）永安钢结构公司主要负责人未切实履行安全生产工作职责。谢海英作为永安钢结构公司主要负责人，未参加过安全生产知识培训和管理能力考核；未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所潜在的危险，防范措施；未组织员工进行安全生产教育培训、制定应急预案、组织应急演练；未安排专职人员现场监督高处作业，最终造成事故发生。

（四）果香园公司安全生产监管不到位。果香园公司作为发包方，未严格审核承包方施工资质；未对承包单位的安全生产统一协调、管理，最终造成事故发生。

（五）监督管理部门安全生产检查指导不够仔细。合浦工业园区管理办公室在贯彻上级党委、政府有关安全生产的决策部署过程中，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管

生产必须管安全”的要求，履行安全生产属地管理职责，监督检查企业安全生产工作，督促企业履行安全生产主体责任，但在开展企业安全生产检查指导工作中不够仔细、全面，导致辖区内企业发生安全生产事故。

七、事故性质

经调查认定，合浦果香园食品有限公司“7.23”事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）王基全，永安钢结构公司工人，安全意识淡薄，未参加专门机构登高作业培训并取得相应登高作业证后上岗施工作业，未接受过安全教育和考核，在施工过程中未穿戴防护设备，对高处作业风险辨识和危害认识不够高。王基全的行为违法了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）永安钢结构公司安全生产主体责任不落实。**一是**未对员工进行安全生产教育培训，未制定应急预案，未组织应急演练。**二是**未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所潜在的危险，防范措施。**三是**安排无特种作业操作证（高处作业操作证）的人员从事高处作业。**四是**针对事发现场作业工人从事高处作业的情况，安全管理缺位，未安排专门人员进行现场安全管理，最终造成事故发生。永安钢结构公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对

“7.23”事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）永安钢结构公司主要负责人未切实履行安全生产工作职责。谢海英作为永安钢结构公司主要负责人，未参加过安全生产知识培训和管理能力考核；未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所潜在的危险，防范措施；未组织员工进行安全生产教育培训、制定应急预案、组织应急演练；未严格审核特种作业人员作业资质，致使未持有特种作业证人员参与特种作业；未安排专职人员现场监督高处作业，最终造成事故发生。谢海英的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对“7.23”事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）果香园公司安全生产监管不到位。果香园公司作为发包方，未严格审核承包方施工资质；未对承包单位的安全生产统一协调、管理，最终造成事故发生。果香园公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对“7.23”事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）合浦工业园区管理办公室在开展企业安全生产检查指导工作中不够仔细、全面。建议合浦工业园区管理办公室向县政府作出书面检讨，进一步加强安全生产监督管理力度，确保安全。

九、事故防范和整改措施

此次事故充分暴露出当前企业安全生产教育培训，现场管理等方面仍然存在许多问题和薄弱环节，为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，现调查组建议:

（一）果香园公司、永安钢结构公司要深刻汲取事故教训，坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，举一反三，组织全体人员就“7.23”事故的发生认真开展一次警示教育，深刻剖析事故发生原因并汲取教训，防范同类事故的发生。

（二）合浦县工业园区管理办公室要强化属地监管责任落实，对生产经营单位要加强监管，以“7.23”事故为例，组织召开辖区企业安全生产大会，认真汲取教训，同时要高度重视安全生产监督、检查、指导工作，严格落实各项安全防范措施，深入开展辖区安全生产大检查工作，坚决防范同类事故的发生。

（三）各行业主管部门，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产管理条例》等法律法规规定的要求，督促企业落实安全生产主体责任，进一步深入开展企业隐患排查治理工作，落实企业安全监督管理工作的职责，采取有效措施，严查严管，加大监管力度，消除安全隐患，防范同类安全事故发生，确保安全。