元宝区四季温温泉会馆“5·25”一般淹溺事故调查报告

元宝区“5·25”事故调查组

2024年9月

目　录

一、事故基本情况 ..... - 2 -

（一）事故发生单位概况 ..... - 2 -

（二）发生事故区域和设备设施情况 ..... - 2 -

（三）救生员在岗情况 ..... - 4 -

（四）事故发生单位安全管理情况 ..... - 4 -

（五）行业主管部门日常监管情况 ..... - 5 -

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -

二、事故发生经过 ..... - 6 -

三、应急处置、事故报告及评估情况 ..... - 7 -

（一）事故现场应急处置情况 ..... - 7 -

（二）事故信息接报及相应情况 ..... - 7 -

（三）应急处置评估情况 ..... - 8 -

四、事故原因 ..... - 8 -

（一）直接原因 ..... - 8 -

（二）间接原因 ..... - 8 -

五、事故责任认定和处理建议 ..... - 10 -

（一）对事故责任人员处理建议 ..... - 10 -

（二）儿童监护人责任认定及处理建议 ..... - 10 -

（三）其他处理建议 ..... - 11 -

六、事故整改和防范措施建议 ..... - 11 -

（一）严格落实企业主体责任，强化事故隐患排查 ..... - 11 -

（二）严格落实监管部门责任，加大监督检查力度 ..... - 12 -

（三）提高未成年人防溺水技能，杜绝类似事故发生 ..... - 12 -

元宝区四季温温泉会馆“5·25”一般淹溺事故调查报告

2024年5月25日10时41分，位于丹东市元宝区金山镇的元宝区四季温温泉会馆发生一起淹溺事故，造成一人死亡，直接经济损失约70万元。

事故发生后，元宝区政府领导高度重视，要求迅速查明事故原因，并针对全区游泳馆开展隐患排查工作，坚决防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，5月25日，经元宝区人民政府批准，成立元宝区四季温温泉会馆“5·25”一般淹溺事故调查组，由元宝区应急局任组长单位，丹东市公安局元宝分局、元宝区文旅局、元宝区总工会、金山镇人民政府为成员单位，并邀请区纪委监委派员参加，依法依规对事故进行调查。事故调查组邀请丹东市安全生产技术专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调取监控、现场勘验、查阅资料、调查询问、模拟实验、综合研判和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质，理清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定，元宝区四季温温泉会馆“5·25”一般淹溺事故是一起因游泳馆安全生产投入不足、事故隐患排查不到位、有关监护人对未成年人监护不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

元宝区四季温温泉会馆（以下称四季温会馆），个体工商户，注册成立日期2022年9月6日，经营者郭某某，统一社会信用代码：92210602MABY69BW73，经营场所：辽宁省丹东市元宝区金山镇金山村二组。经营范围：许可项目：洗浴服务，高危险性体育运动（游泳），餐饮服务，住宿服务，食品销售；一般项目:健身休闲活动，花卉种植，日用百货销售，棋牌室服务。四季温会馆于2021年9月2日取得了丹东市文化旅游和广播电视局颁发的高危险性体育项目经营许可证，许可证编号：21060020210012，许可证有效期限：2021年9月2日-2026年9月1日。

（二）发生事故区域和设备设施情况

四季温会馆占地约3000平方米，共2层。会馆1楼建有1个长50米、宽20米的成人游泳池和1个内径长19.28米、宽12.48米，高0.89米的综合水池（划分为儿童游泳池和功能池）。

事故发生区域为形状不规则的儿童游泳池，当日水深80厘米，池内设有6根立柱，池底设有7个直径为16厘米的

带格栅护盖回水口。池底、池壁及立柱上设有 15 个直径为 10 厘米的带格栅护盖给水口。1-4 号回水口分别由 4 台标号为 1-4 号、功率为 5.5 千瓦的不锈钢卧式单级离心泵控制，5-7 号回水口共同由 1 台离心泵控制。 1、3 号泵为一组，2、4 号泵为一组，四季温会馆日常营业时会开启其中一组，另一组作为备用，事故发生时开启的为 1、3 号泵控制的 1、3 号回水口。

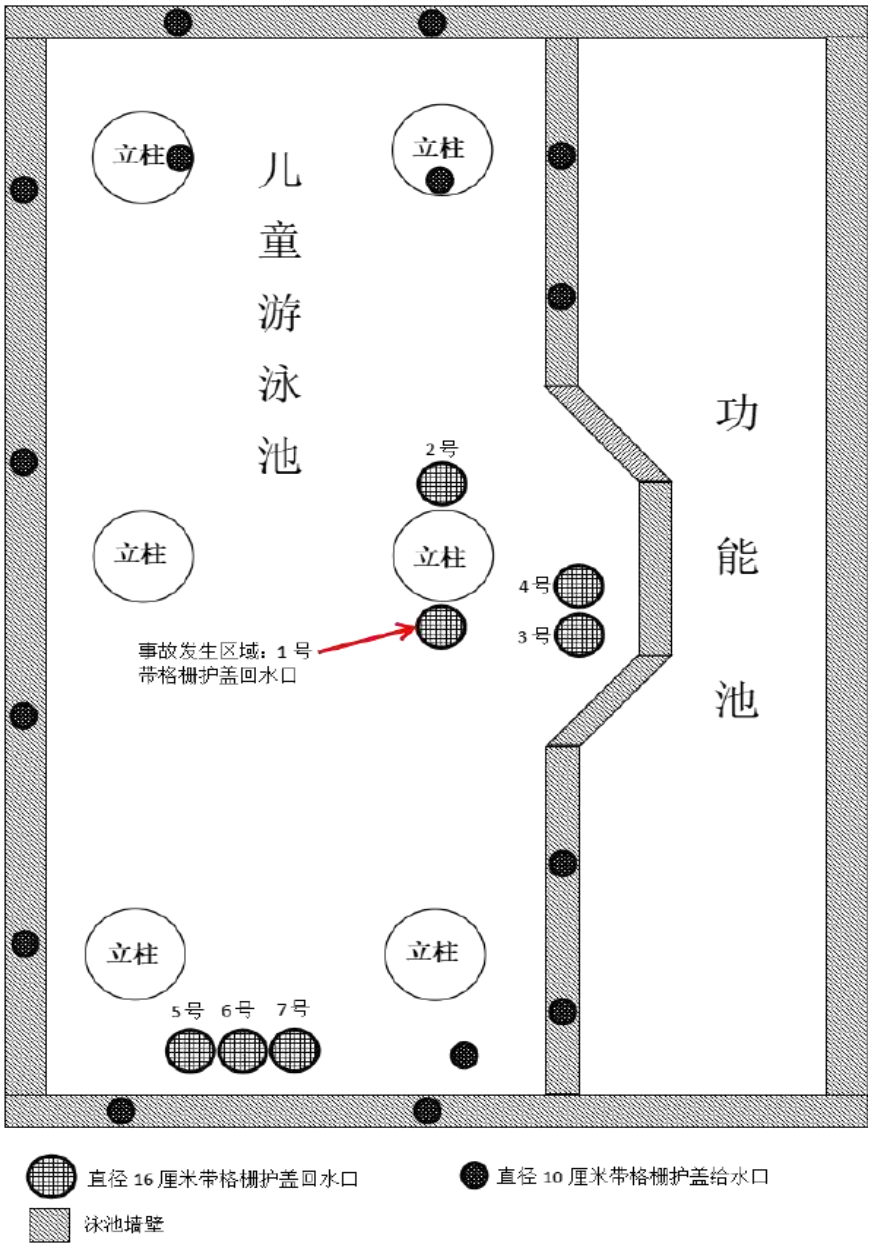


图 1 四季温会馆儿童游泳池有关设施位置图

经事发当天现场勘察，发生事故的1号回水口应由2枚螺丝固定的格栅护盖只剩1枚螺丝，导致格栅护盖可围绕该螺丝旋转，进而使1号回水口管道直接裸露。



图2 发生事故的1号回水口

（三）救生员在岗情况

2024年5月25日，四季温会馆有4名救生员在岗，根据单位职责分工，儿童游泳池配备2名救生员，情况如下:

1.王某某，男，救生员，负责成人泳池浅水区和儿童游泳池救生工作，事故发生时未在岗位。

2.冯某某，男，社会体育指导员，负责成人泳池浅水区和儿童游泳池救生工作，10时36分巡视路过儿童游泳池，但未发现异常。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。四季温会馆现有员工30人，其中救生员8人，社会体育指导员2人。主要负责人是张某某（郭某某虽为经营投资人，但不参与日常经营管理），事故相关的救生员王某某、冯某某，均

取得国家体育总局颁发的游泳救生员（五级）职业资格证书。

2.安全管理制度建立及执行情况。四季温会馆建立了《安全生产管理制度汇编》、《四季温泉生产安全事故综合应急预案》、《员工岗位职责》等，其中针对溺水编制了《救生员岗位职责》、《游泳池溺水事故处理制度》、《游泳池安全救护制度》、《溺水抢救操作规程》。在《金山四季温泉图纸档案及操作规程》中明确要求“给水口、回水口、泄水口等格栅护盖，应每个开放场次检查一次，确保完整、固定牢靠和过水通畅。如有破损残缺情况时应立即更换，以防对游泳者造成伤害”，但四季温泉会馆有关人员在日常检查过程中，未发现1号回水口格栅护盖不能与泳池地面完全贴合的情况。

3.安全教育培训情况。2024年1至5月，四季温会馆共进行安全教育培训5次，但5次内容一致，全部为消防安全知识培训。未按《救生员定期培训制度》规定，按时对救生员进行相应培训。

（五）行业主管部门日常监管情况

2023年年末至2024年5月，元宝区文旅局对包括四季温泉会馆在内的全区游泳场所检查3次，2月7日文旅行业节前安全生产专项检查对四季温会馆下达检查文书1份，发现问题隐患4项，限期2日内整改完毕；2023年12月9日元宝区文旅局分管领导带队，到元宝区所有游泳馆传达了市文旅局下发的《关于加强全市旅游场所安全监管工作的通知》；2024年4月28日区文旅局组织文体旅系统消防安全

培训。

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者李某某，男，7岁，户籍地:丹东市元宝区中富街。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定本起事故直接经济损失约70万元。

二、事故发生经过

根据四季温会馆监控录像和相关人员询问笔录推断，事故发生经过如下：2024年5月25日7时35分，李某某与其哥哥李某某在爷爷周某某、奶奶李某某带领下，到达四季温温泉会馆前厅，办理登记入馆。

8时8分，哥哥李某某在儿童游泳池内，左手扶着立柱，右手探向池底，有扣拽1号回水口格栅护盖的行为。

10时24分，李某某在1号回水口附近，有扣拽1号回水口格栅护盖行为。之后李某某与哥哥李某某交换泳镜，交替下水扣拽1号回水口格栅护盖共3次。

10时33分，哥哥李某某转身离开，前往成人泳池寻找奶奶李某某，李某某再次下潜，其间面部被1号回水口吸住溺水。

10时36分，四季温会馆救生员冯某某路过儿童游泳池，但未发现异常。

10时41分，李某某被同在泳池内的泳客发现，并救上岸。

三、应急处置、事故报告及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

10 时 42 分，四季温会馆救生员冯某某对李某某进行急救。同时现场人员拨打 120 急救电话，丹东市第一医院 120 立即出诊。

10 时 50 分，丹东市第一医院 120 急救人员到达现场，并将李某某送往医院。

11 时 00 分，李某某被送至抢救室抢救。门诊病例显示，李某某被送入抢救室时意识丧失，无自主呼吸，无心跳，大动脉博消失（无生命体征）。

12 时 08 分，停止抢救。

（二）事故信息接报及相应情况

11 时 30 分，李某某的父亲李某某拨打 110 报警，金山镇派出所出警。

12 时 06 分，四季温会馆向金山镇政府报告事故情况。

12 时 10 分，四季温会馆向元宝区文旅局报告事故情况。

12 时 15 分，金山镇派出所向金山镇政府报告事故情况。

12 时 35 分，金山镇政府向区应急局报告了事故情况，区应急局、公安元宝分局、区文旅局及金山镇政府等部门主要负责同志立即赶往事故现场进行处置。

12 时 41 分，区应急局向市应急局及区政府电话报送事故信息并于 13 时 39 分在国家应急指挥综合业务系统上报事故信息，同日下午通过应急管理部生产安全事故统计信息直报系统再次上报。

（三）应急处置评估情况

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置得当，事故发生单位和区政府相关部门响应及时、程序合法，信息报告和救援信息传递沟通顺畅、及时。

四、事故原因

（一）直接原因

李某某潜水游玩时被四季温会馆儿童游泳池底部1号回水口管路吸住面部，导致溺亡。

（二）间接原因

1.安全生产投入不足。四季温会馆于24年4月份对儿童游泳池发生事故的立柱区域圆形池壁进行拆除改造，但资金投入不足，未聘请专业人员进行施工改造，而是让单位设备维修工白某某进行改造，但改造后的1号回水口格栅护盖不能与泳池地面完全贴合，其他6个回水口格栅护盖均不存在此种情况。

2.事故隐患排查不到位。在事故调查组进行的模拟实验中，因1号回水口格栅护盖不能与泳池地面完全贴合，格栅护盖存在受力点，在多次用力情况下1号格栅护盖存在徒手打开的可能，进而导致1号回水口管路裸露。裸露的回水口产生较大吸力，足以将儿童吸住，在安装及维护检修时未发现并消除该事故隐患。



图 3 儿童游泳池圆形池壁改造前后对比

3. 儿童对危险认知和安全防范能力不足。李某某和哥哥李某某在游泳池内玩耍时对扣拽回水口格栅护盖并使回水口裸露的危险认知不足，自我安全防范意识差。

4. 委托监护人未履行监护责任。爷爷周某某和奶奶李某某作为受委托监护人，对李某某和哥哥李某某发生溺水的安全保护意识不足，在李某某独自游泳时疏于监护，未及时发现李某某溺水的情况。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1、郭某某，女，四季温会馆经营投资人，未能按规定保证单位安全生产所必需的资金投入，致使1号回水口存在事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2.张某某，男，四季温会馆主要负责人，未落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

3.白某某，男，四季温会馆设备维修工、兼职安全员，未履行检查本单位安全生产状况的职责，在安装和维护格栅护盖过程中未及时排查存在的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

（二）儿童监护人责任认定及处理建议

1.李某某，女，李某某的受委托监护人，未切实履行监护责任，使未满八周岁的未成年人处于无人看护状态，违反《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条[1]的有关规定，建议由公安机关予以训诫。

2.周某某，男，李某某的受委托监护人，李某某的委托监护人，未切实履行监护责任，使未满八周岁的未成年人处

[1]《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条　未成年人的父母或者其他监护人不得使未满八周岁或者由于身体、心理原因需要特别照顾的未成年人处于无人看护状态，或者将其交由无民事行为能力、限制民事行为能力、患有严重传染性疾病或者其他不适宜的人员临时照护。未成年人的父母或者其他监护人不得使未满十六周岁的未成年人脱离监护单独生活。

于无人看护状态，违反《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条的有关规定，建议由公安机关予以训诫。

（三）其他处理建议

1.王某某，男，四季温会馆救生员，未履行救生员职责，事故发生其间未在本职岗位巡逻，建议由四季温会馆按照公司管理规定给予处理。

2.冯某某，男，四季温会馆社会体育指导员，事故发生时巡逻路过儿童游泳池，但未认真履职，建议由四季温会馆按照公司管理规定给予处理。

六、事故整改和防范措施建议

区文旅局等有关职能部门应从本次事故中深刻吸取教训，举一反三，切实落实行业部门和业务部门监管的责任体系，强化安全生产监管，认真履行业务和主管职责，切实开展专项检查行动，防范和杜绝类似事故再次发生。现提出以下事故防范和整改措施:

（一）严格落实企业主体责任，强化事故隐患排查

四季温会馆要切实履行安全生产主体责任，根据公司管理框架重新制定符合本单位经营实际、切实有效的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员，责任范围等内容，要按培训计划开展安全教育培训，增强员工预防事故和辨别风险的能力，坚决杜绝救生员脱离岗位情况发生，同时规划好各救生员巡查路线及时间，杜绝有人溺水但未及时发现情况发生；要加强隐患排查工作，完善设备检修规程，加强对设备设施巡检力度，督促各岗位员工熟悉本岗位风险点，及时

发现并消除事故隐患。

（二）严格落实监管部门责任，加大监督检查力度

区文旅局及属地镇政府要按照“三管三必须”、“谁主管谁负责”的原则和元宝区安委会成员单位安全生产工作任务分工，结合本次事故暴露的问题，严格照单履职,形成工作合力,确保责任全覆盖、监管无盲区。要加强对各重点行业领域的执法检查和安全监管工作，对存在违法违规行为的，依法严格处罚，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢牢守住安全生产防线。

（三）提高未成年人防溺水技能，杜绝类似事故发生

区教育局要加强对未成年人防溺水的安全教育工作，尤其在溺水事故高发季节，针对溺水事故高发地点，如重点河段、游泳场馆等，联合属地政府加强宣传工作；提高未成年人防溺水意识和技能,联合区政府相关职能部门,加强对《未成年人保护法》的宣贯，提高未成年人的自我保护意识；广大未成年人监护人及其他监护人要强化对未成年人的安全教育和保护意识，避免发生类似事故。

元宝区四季温温泉会馆“5·25”

一般淹溺事故调查组

2024年9月9日