罗鹿高速建设项目“5·10”一般车辆伤害事故调查报告

2026年5月10日14时许，在位于鹿寨县鹿寨镇大村村联珠屯附近的柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段，下称罗鹿高速）建设项目4-8工区，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约210万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，鹿寨县人民政府组织县应急管理局、交通运输局、人社局、公安局、总工会和鹿寨镇等有关部门人员组成事故调查组，开展事故调查工作。同时邀请县人民检察院和县纪委监委介入事故调查。本次事故由柳州市安全生产和应急管理委员会办公室实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、资料核查、询问谈话、调查取证、专家鉴定和综合分析，查清了事故经过、原因，确认了人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故系一起司机卸料操作不当、生产经营单位现场管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）是广西高速公路网规划的联络线。路线起点位于河池市罗城县小长安镇，终点位于鹿寨县北侧，途经河池市罗城县、柳州市柳城县、鹿寨县2市3区县，路线全长97.348公里，与三皇至柳州高速共线11.5公里，本项目的建设里程为85.848公里。

4-8工区起讫桩号为K84+762~K90+780段，全长6018m，其中隧道一座（先锋隧道），全长1728m；路基主线全长3960m；大村互通（A、B、C、D、E匝道）；涵洞18座，全长517.01m，挖方234.85万m^3，填方149.08万m^3，挡土墙12163.4m^3，深挖路堑高边坡3处、高填路堤高边坡4处。

（二）事故发生相关单位基本情况

1.鹿寨县芝鑫矿业有限公司，系本项目砂石材料供应单位。统一社会信用代码：9145022MA5P568C14；法定代表人：刘*；注册地址：广西柳州市鹿寨县平山镇芝山村红岩屯芝鑫矿区；企业类型：有限责任公司。经营范围包含非煤矿山开采、建筑用石加工、道路普通货物运输等。

2.中国一冶集团有限公司，系罗鹿高速项目总承包单位。统一社会信用代码：91420100177727556；法定代表人：陈*；注册地址：武汉市青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）；企业类型：其他有限责任公司。经营范围包括建设工程总承包、施工总承包和项目管理；工程技术研究；冶炼、建筑、市政、公路工程设计和技术服务；与工程建筑相关的工艺等。

3.柳州佳顺汽车运输有限公司，系涉事车辆委托服务管理单位。统一社会信用代码：91450200MA5PMRK34D；法定代表人：杨*

飞；注册地址：柳州市瑞龙路西侧文山路南侧三产用地；企业类型：有限责任公司。经营范围包括道路货运运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货运运输（网络货运）；汽车租赁；机械设备租赁等。

（三）合同签订情况

1.《砂石采购合同》。2026年2月5日，中国一冶集团有限公司（甲方）与鹿寨县芝鑫矿业有限公司（乙方）签订了《砂石采购合同》[①]，合同约定：货物抵达指定地点后由乙方负责卸料；乙方须配备专职卸料人员、落实安全防护措施；乙方须为作业人员依法缴纳工伤保险、购买意外伤害保险，并组织开展常态化安全培训及安全技术交底。

2.《矿山运输承包及安全协议》。鹿寨县芝鑫矿业有限公司分别与覃*壮（桂BJ**27车辆出资人）、覃*望（桂BV**67车辆出资人）签订《矿山运输承包合同》《矿山运输安全责任协议》。鹿寨县芝鑫矿业有限公司与柳州佳顺汽车运输有限公司未签订业务合作及安全管理协议。

3.《车辆委托服务合同》。柳州佳顺汽车运输有限公司分别与桂BJ**27、桂BV**67车辆出资人签订《车辆委托服务合同》，合同约定，双方为委托服务关系，驾驶员不属于运输公司在岗职工，但受托车辆及驾乘人员必须按要求参加委托方及交管部门组织的安全教育、安全检查及专项整治活动。

---

① 《砂石采购合同》7.2交货方法：1.货物抵达指定地点后由乙方负责卸料；如由乙方负责卸料，乙方须配备专职卸料人员，并配备必要的安全防护措施；乙方应确保卸至甲方指定地点，确保货物摆放稳固，避免发生倾倒、滑落等事故，由乙方承担卸料、卸料指挥及货物摆放过程中发生的一切风险和事故责任。2.乙方应为履行本合同的人员办理意外伤害保险和工伤保险等，并对其提供必要的安全培训及防护，乙方或乙方关联人员履行本合同时发生安全事故的，由乙方负责。

4.补充说明：桂 BJ**27 驾驶员韦*锋系覃*壮（车辆出资人）聘请的人员；桂 BV**67 的驾驶员林*华系覃*望（车辆出资人）聘请的人员。

（四）事故现场勘验情况

1.现场位置。事故发生于罗鹿高速项目 4-8 工区中心桩号 K85+625（K85+620～K85+630）卸料作业区。

2.现场状态。涉事车辆桂 BV**67 自卸车发生侧翻，举升状态的车厢整体倾覆，直接碾压右侧桂 BJ**27 自卸车驾驶室，造成驾驶室严重变形坍塌。经实测：两车常态下横向间距最大值 4.8m、最小值 3.8m，桂 BV**67 举升车斗最大高度 6m（见图一、图二）。



图 1

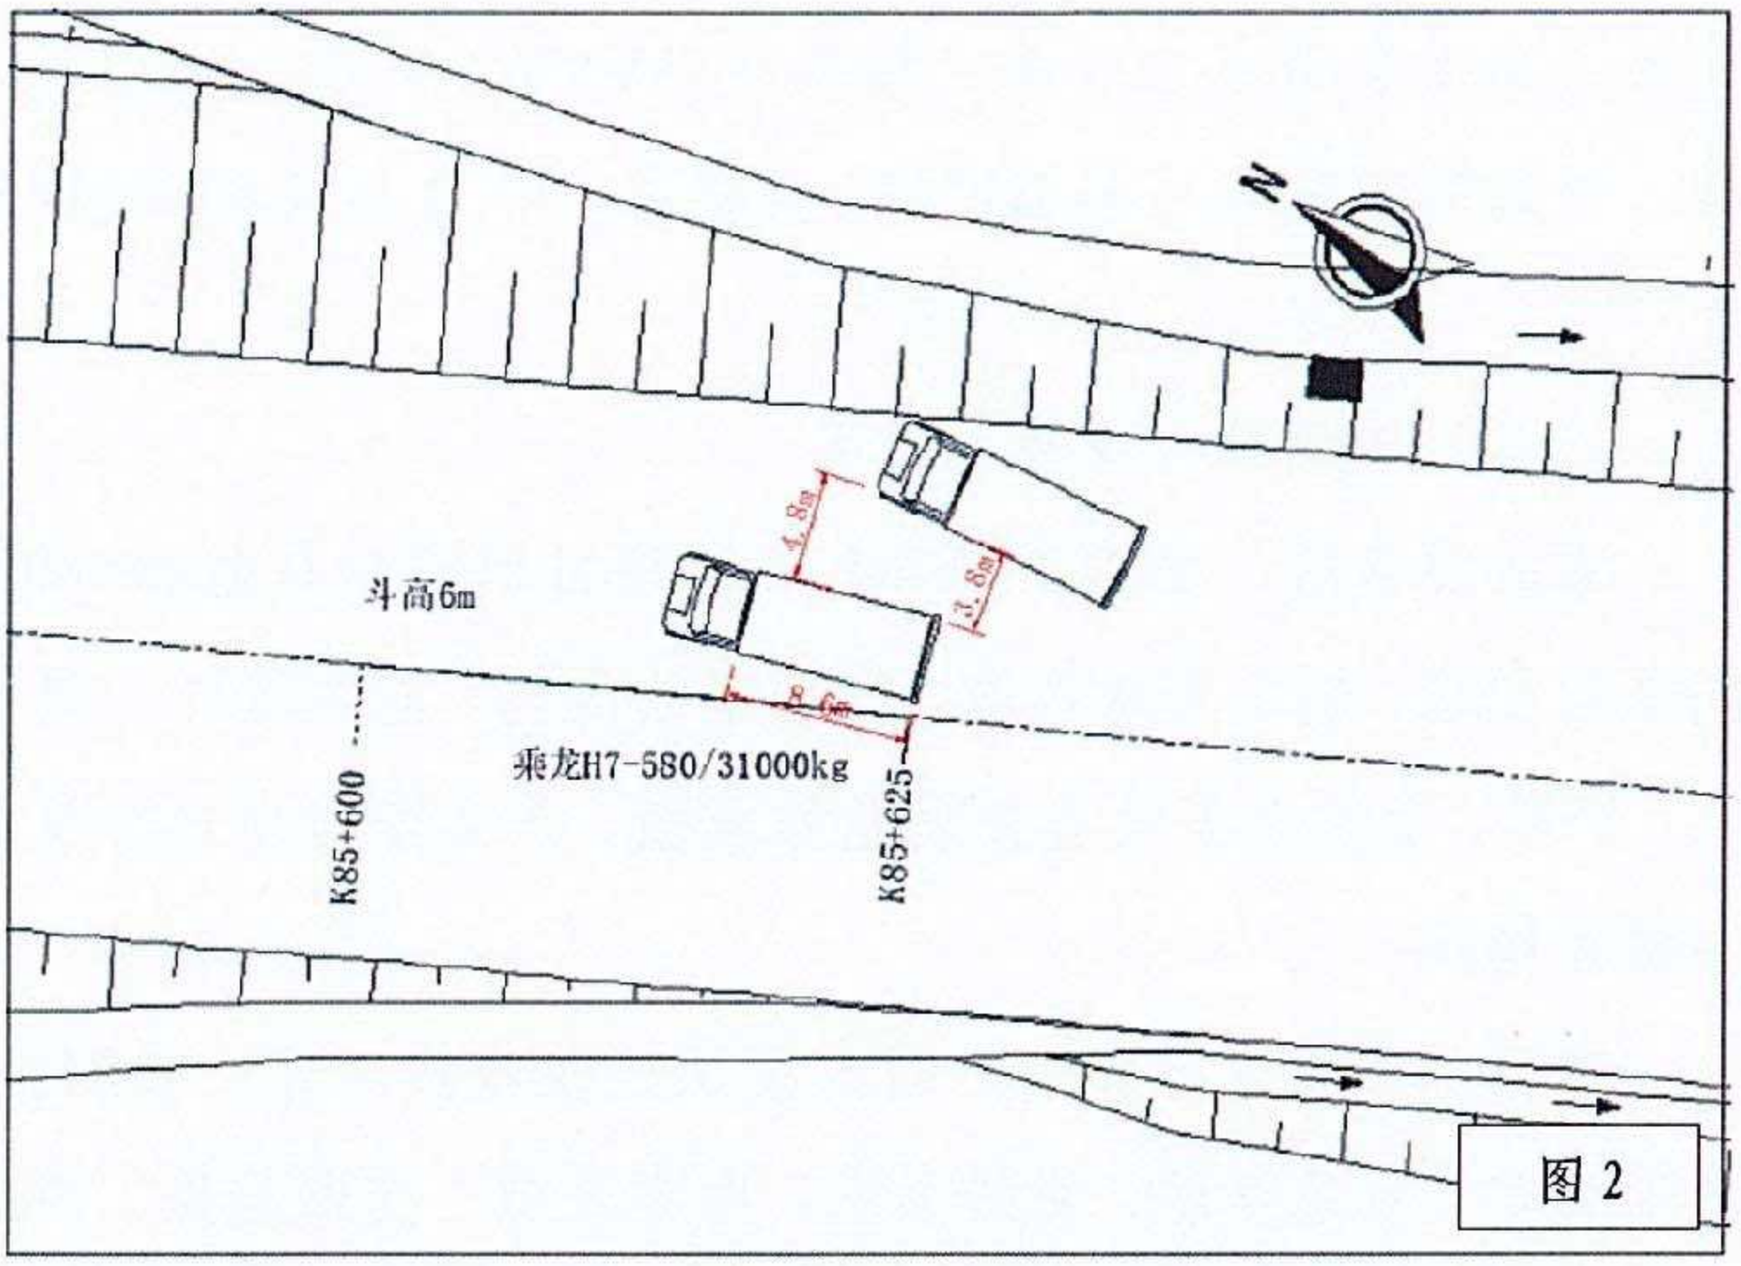


图 2

3.当天气象条件。2026 年 5 月 10 日鹿寨县天气为多云有阵雨，气温 20℃-26℃，风力 1-3 级，气象条件平稳。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 10 日 14 时许，驾驶员林*华驾驶桂 BV**67 自卸车进入项目指定卸料区开展砂石卸料作业。作业过程中，林*华违规举升车辆斗体，车辆重心偏移并向右侧倾斜。同一时段，驾驶员韦*锋驾驶桂 BJ**27 自卸车，违规倒车进入桂 BV**67 右侧卸料危险区域，两车安全距离不足 5 米。现场后方待命的铲车驾驶员第一时间发现险情，持续鸣笛警示；周边等候卸料的其他车辆驾驶员亦下车喊话、手势提醒，但因两车门窗紧闭、发动机运转噪音较大，两名驾驶员均未接收警示信息。

当林*华察觉车辆明显失稳倾翻时，应急处置不当，未第一时

间操作控制装置降下斗体，最终桂 BV**67 在升斗状态下完全侧翻，升起的车厢重压桂 BJ**27 驾驶室，导致驾驶员韦*锋当场死亡。

（二）事故救援及善后情况

事故发生后，罗鹿高速 4-8 工区项目部安全总监涂*胜第一时间抵达现场，划定警戒区域、保护事故现场，同步组织人员调用吊车、铲车、钢丝绳等设备开展抢险救援，并立即向项目部负责人上报事故情况。

项目部负责人接报后，同步组织抢险救援工作。接到报警后，属地公安、应急管理、消防大队、医务人员、交通运输、乡镇政府等相关部门迅速赶赴现场，联合开展事故调查和善后处理工作。事后涉事各方与死者家属达成赔偿协议，善后赔付完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	直接经济损失
韦*锋	死亡	男	5*岁	柳州柳江	货车司机	210 万元

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1.桂 BV**67 车辆驾驶员林*华车辆从业资格证失效，操作技能不熟练，在卸车举升作业中未打开驾驶室窗户观察周边环境、未确认周边安全距离，违规举升;存在偏载卸料、操作不当等[②]行为，

② 《建筑机械使用安全技术规程》6.24：卸料时应听从现场专业人员指挥，车厢上方不得有障碍物，四周不得有人员来往，并应将车停稳。举升车厢时，应控制内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少车

在出现突发情况时应急处置措施不力，未及时进行降斗操作，导致车辆失稳侧翻，是事故发生的直接原因。

2.桂 BJ**27 驾驶员韦*锋在自卸车桂 BV**67 进行举升卸料过程中，违规倒车进入卸料倾覆危险区域内，未保持足够的安全距离③，是事故发生的另一个直接原因。

（二）事故发生的间接原因

鹿寨县芝鑫矿业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员，未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患④；未落实生产安全事故即时报告制度，对事故的发生负有责任。

（三）事故性质

经调查认定，罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故是一起司机卸料操作不当，生产经营单位现场管理缺失造成的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

韦*锋，违规倒车进入卸料倾覆危险区域内，未保持足够的安

厢振动。不得边卸边行驶。

③ 《“5.10”一般车辆伤害事故涉事车辆及驾驶员调查专家组意见》：桂 BJ**27 停放在桂 BV**67 右侧，横向距离不足 5 米，属于卸料倾覆危险半径范围内。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管控措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

全距离，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

鹿寨县芝鑫矿业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员；未严格核查驾驶员从业资质，出现证件失效人员上岗作业现象；未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患。因此，该单位对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

刘*，鹿寨县芝鑫矿业有限公司法人代表兼总经理，日常督促、检查安全生产工作不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患[5]，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（四）建议由司法机关采取措施的人员

林*华，桂 BV**67 车辆驾驶员，从业资格失效、违规操作、应急处置不当，是事故发生的主要直接责任人，其行为涉嫌违反安全生产相关法律法规[6]，建议由司法机关依法追究其相应法律责任。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 **（重大责任事故罪）**在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施。

鹿寨县芝鑫矿业有限公司。全面压实安全生产主体责任，对所有运输车辆、驾乘人员开展全员资质大清查，坚决清退从业资格失效、技能不达标、安全意识薄弱的人员，严格执行“无证不上岗、不合格不上岗”制度；卸料作业必须配备专职现场安全员及指挥人员，实行“先警戒、再检查、后作业”制度；建立常态化安全教育、安全技术交底和应急演练机制，提升从业人员安全意识和应急能力；完善车辆运输、外包合作安全协议，厘清各方安全责任，对外包车辆、合作人员实行统一管理、统一培训、统一检查。

罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故调查组（代）

2026年8月5日

上七年以下有期徒刑。

罗鹿高速建设项目“5·10”一般车辆伤害事故调查报告

2026年5月10日14时许，在位于鹿寨县鹿寨镇大村村联珠屯附近的柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段，下称罗鹿高速）建设项目4-8工区，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约210万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，鹿寨县人民政府组织县应急管理局、交通运输局、人社局、公安局、总工会和鹿寨镇等有关部门人员组成事故调查组，开展事故调查工作。同时邀请县人民检察院和县纪委监委介入事故调查。本次事故由柳州市安全生产和应急管理委员会办公室实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、资料核查、询问谈话、调查取证、专家鉴定和综合分析，查清了事故经过、原因，确认了人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故系一起司机卸料操作不当、生产经营单位现场管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）是广西高速公路网规划的联络线。路线起点位于河池市罗城县小长安镇，终点位于鹿寨县北侧，途经河池市罗城县、柳州市柳城县、鹿寨县2市3区县，路线全长97.348公里，与三皇至柳州高速共线11.5公里，本项目的建设里程为85.848公里。

4-8工区起讫桩号为K84+762~K90+780段，全长6018m，其中隧道一座（先锋隧道），全长1728m；路基主线全长3960m；大村互通（A、B、C、D、E匝道）；涵洞18座，全长517.01m，挖方234.85万m^3，填方149.08万m^3，挡土墙12163.4m^3，深挖路堑高边坡3处、高填路堤高边坡4处。

（二）事故发生相关单位基本情况

1.鹿寨县芝鑫矿业有限公司，系本项目砂石材料供应单位。统一社会信用代码：9145022MA5P568C14；法定代表人：刘*；注册地址：广西柳州市鹿寨县平山镇芝山村红岩屯芝鑫矿区；企业类型：有限责任公司。经营范围包含非煤矿山开采、建筑用石加工、道路普通货物运输等。

2.中国一冶集团有限公司，系罗鹿高速项目总承包单位。统一社会信用代码：91420100177727556；法定代表人：陈*；注册地址：武汉市青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）；企业类型：其他有限责任公司。经营范围包括建设工程总承包、施工总承包和项目管理；工程技术研究；冶炼、建筑、市政、公路工程设计和技术服务；与工程建筑相关的工艺等。

3.柳州佳顺汽车运输有限公司，系涉事车辆委托服务管理单位。统一社会信用代码：91450200MA5PMRK34D；法定代表人：杨*

飞；注册地址：柳州市瑞龙路西侧文山路南侧三产用地；企业类型：有限责任公司。经营范围包括道路货运运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货运运输（网络货运）；汽车租赁；机械设备租赁等。

（三）合同签订情况

1.《砂石采购合同》。2026年2月5日，中国一冶集团有限公司（甲方）与鹿寨县芝鑫矿业有限公司（乙方）签订了《砂石采购合同》[①]，合同约定：货物抵达指定地点后由乙方负责卸料；乙方须配备专职卸料人员、落实安全防护措施；乙方须为作业人员依法缴纳工伤保险、购买意外伤害保险，并组织开展常态化安全培训及安全技术交底。

2.《矿山运输承包及安全协议》。鹿寨县芝鑫矿业有限公司分别与覃*壮（桂BJ**27车辆出资人）、覃*望（桂BV**67车辆出资人）签订《矿山运输承包合同》《矿山运输安全责任协议》。鹿寨县芝鑫矿业有限公司与柳州佳顺汽车运输有限公司未签订业务合作及安全管理协议。

3.《车辆委托服务合同》。柳州佳顺汽车运输有限公司分别与桂BJ**27、桂BV**67车辆出资人签订《车辆委托服务合同》，合同约定，双方为委托服务关系，驾驶员不属于运输公司在岗职工，但受托车辆及驾乘人员必须按要求参加委托方及交管部门组织的安全教育、安全检查及专项整治活动。

---

① 《砂石采购合同》7.2交货方法：1.货物抵达指定地点后由乙方负责卸料；如由乙方负责卸料，乙方须配备专职卸料人员，并配备必要的安全防护措施；乙方应确保卸至甲方指定地点，确保货物摆放稳固，避免发生倾倒、滑落等事故，由乙方承担卸料、卸料指挥及货物摆放过程中发生的一切风险和事故责任。2.乙方应为履行本合同的人员办理意外伤害保险和工伤保险等，并对其提供必要的安全培训及防护，乙方或乙方关联人员履行本合同时发生安全事故的，由乙方负责。

4.补充说明：桂 BJ**27 驾驶员韦*锋系覃*壮（车辆出资人）聘请的人员；桂 BV**67 的驾驶员林*华系覃*望（车辆出资人）聘请的人员。

（四）事故现场勘验情况

1.现场位置。事故发生于罗鹿高速项目 4-8 工区中心桩号 K85+625（K85+620～K85+630）卸料作业区。

2.现场状态。涉事车辆桂 BV**67 自卸车发生侧翻，举升状态的车厢整体倾覆，直接碾压右侧桂 BJ**27 自卸车驾驶室，造成驾驶室严重变形坍塌。经实测：两车常态下横向间距最大值 4.8m、最小值 3.8m，桂 BV**67 举升车斗最大高度 6m（见图一、图二）。



图 1

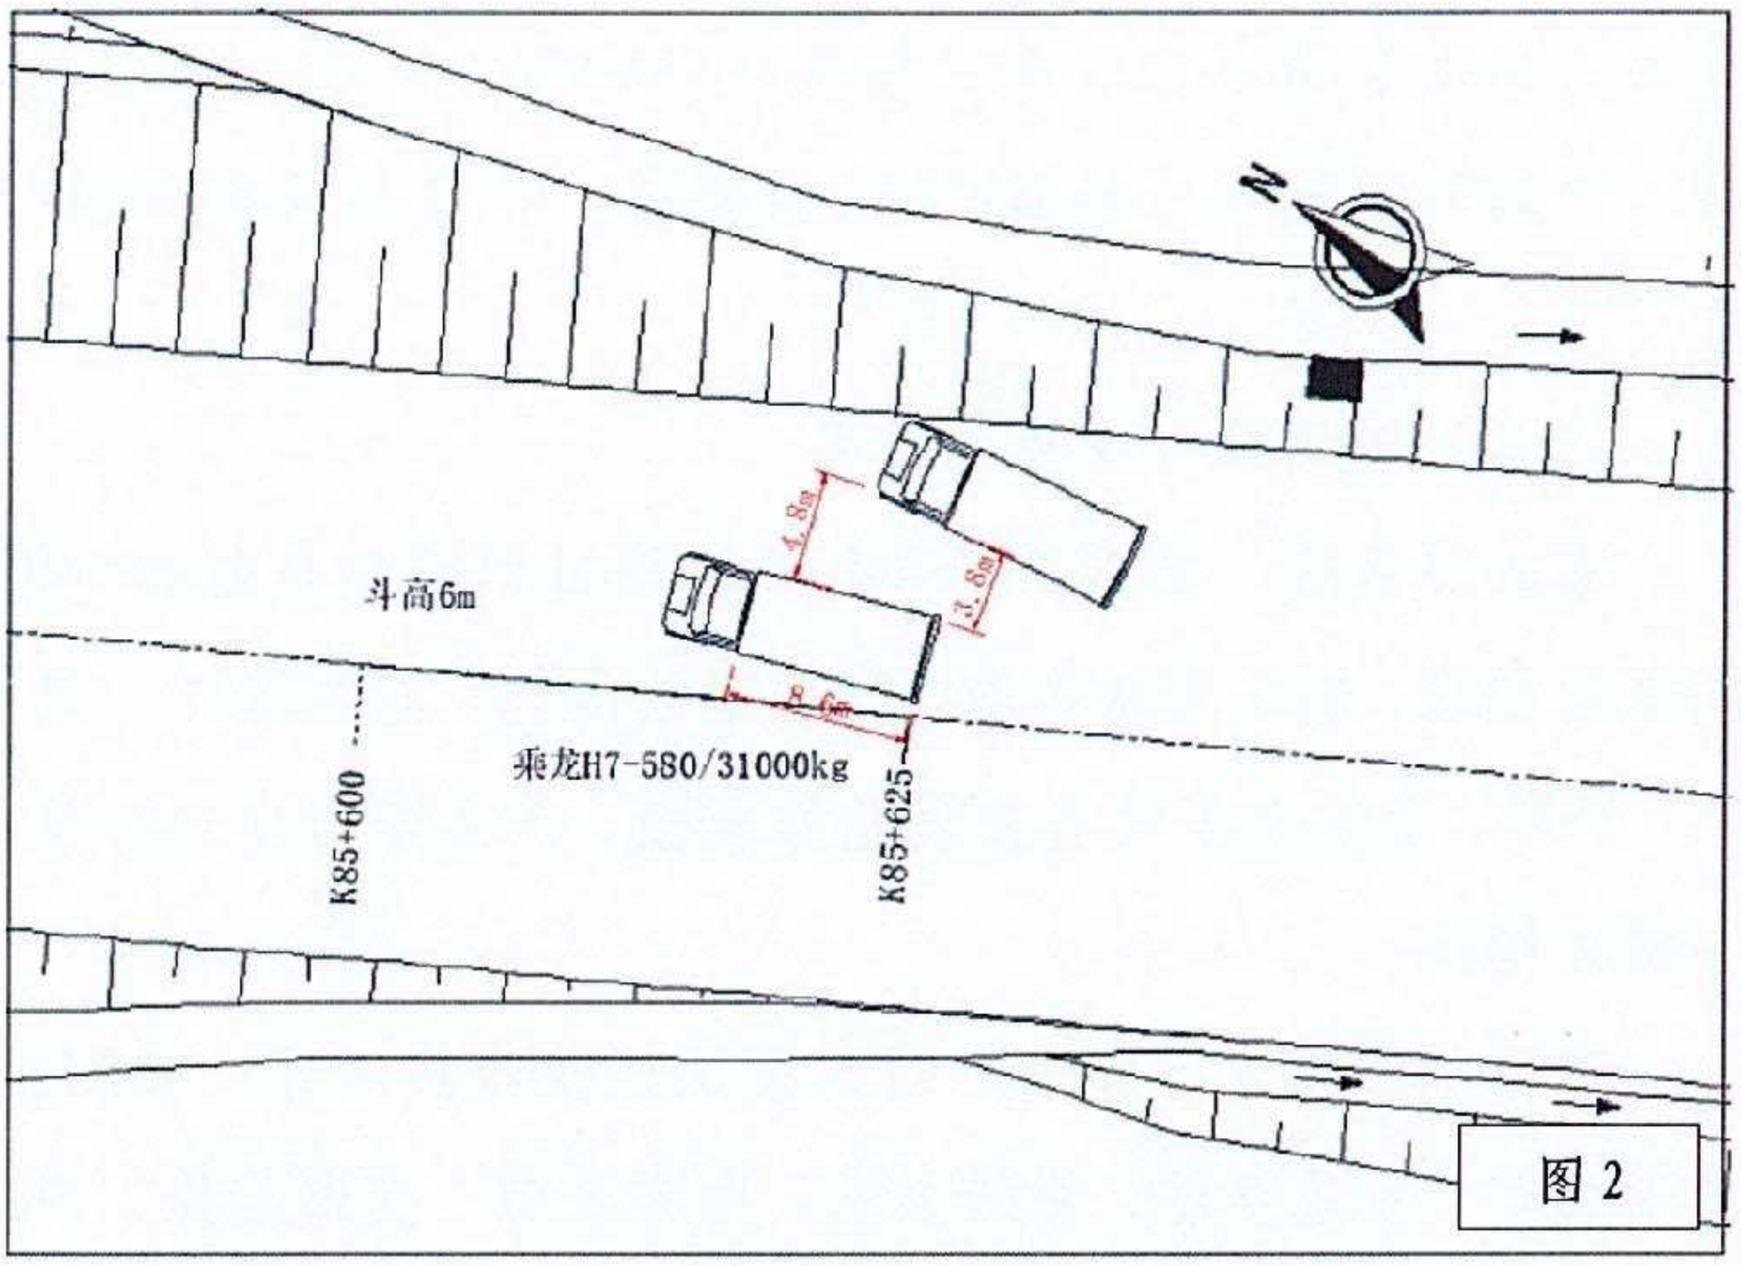


图 2

3.当天气象条件。2026 年 5 月 10 日鹿寨县天气为多云有阵雨，气温 20℃-26℃，风力 1-3 级，气象条件平稳。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 10 日 14 时许，驾驶员林*华驾驶桂 BV**67 自卸车进入项目指定卸料区开展砂石卸料作业。作业过程中，林*华违规举升车辆斗体，车辆重心偏移并向右侧倾斜。同一时段，驾驶员韦*锋驾驶桂 BJ**27 自卸车，违规倒车进入桂 BV**67 右侧卸料危险区域，两车安全距离不足 5 米。现场后方待命的铲车驾驶员第一时间发现险情，持续鸣笛警示；周边等候卸料的其他车辆驾驶员亦下车喊话、手势提醒，但因两车门窗紧闭、发动机运转噪音较大，两名驾驶员均未接收警示信息。

当林*华察觉车辆明显失稳倾翻时，应急处置不当，未第一时

间操作控制装置降下斗体，最终桂 BV**67 在升斗状态下完全侧翻，升起的车厢重压桂 BJ**27 驾驶室，导致驾驶员韦*锋当场死亡。

（二）事故救援及善后情况

事故发生后，罗鹿高速 4-8 工区项目部安全总监涂*胜第一时间抵达现场，划定警戒区域、保护事故现场，同步组织人员调用吊车、铲车、钢丝绳等设备开展抢险救援，并立即向项目部负责人上报事故情况。

项目部负责人接报后，同步组织抢险救援工作。接到报警后，属地公安、应急管理、消防大队、医务人员、交通运输、乡镇政府等相关部门迅速赶赴现场，联合开展事故调查和善后处理工作。事后涉事各方与死者家属达成赔偿协议，善后赔付完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	直接经济损失
韦*锋	死亡	男	5*岁	柳州柳江	货车司机	210 万元

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1.桂 BV**67 车辆驾驶员林*华车辆从业资格证失效，操作技能不熟练，在卸车举升作业中未打开驾驶室窗户观察周边环境、未确认周边安全距离，违规举升;存在偏载卸料、操作不当等[②]行为，

② 《建筑机械使用安全技术规程》6.24：卸料时应听从现场专业人员指挥，车厢上方不得有障碍物，四周不得有人员来往，并应将车停稳。举升车厢时，应控制内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少车

在出现突发情况时应急处置措施不力，未及时进行降斗操作，导致车辆失稳侧翻，是事故发生的直接原因。

2.桂 BJ**27 驾驶员韦*锋在自卸车桂 BV**67 进行举升卸料过程中，违规倒车进入卸料倾覆危险区域内，未保持足够的安全距离③，是事故发生的另一个直接原因。

（二）事故发生的间接原因

鹿寨县芝鑫矿业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员，未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患④；未落实生产安全事故即时报告制度，对事故的发生负有责任。

（三）事故性质

经调查认定，罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故是一起司机卸料操作不当，生产经营单位现场管理缺失造成的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

韦*锋，违规倒车进入卸料倾覆危险区域内，未保持足够的安

厢振动。不得边卸边行驶。

③ 《“5.10”一般车辆伤害事故涉事车辆及驾驶员调查专家组意见》：桂 BJ**27 停放在桂 BV**67 右侧，横向距离不足 5 米，属于卸料倾覆危险半径范围内。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管控措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

全距离，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

鹿寨县芝鑫矿业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员；未严格核查驾驶员从业资质，出现证件失效人员上岗作业现象；未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患。因此，该单位对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

刘*，鹿寨县芝鑫矿业有限公司法人代表兼总经理，日常督促、检查安全生产工作不到位，未严格履行合同的安全管理责任，未安排现场指挥卸料作业人员，未采取技术、管理措施，及时发现并消除两车安全距离不足的事故隐患[5]，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（四）建议由司法机关采取措施的人员

林*华，桂 BV**67 车辆驾驶员，从业资格失效、违规操作、应急处置不当，是事故发生的主要直接责任人，其行为涉嫌违反安全生产相关法律法规[6]，建议由司法机关依法追究其相应法律责任。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 **（重大责任事故罪）**在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施。

鹿寨县芝鑫矿业有限公司。全面压实安全生产主体责任，对所有运输车辆、驾乘人员开展全员资质大清查，坚决清退从业资格失效、技能不达标、安全意识薄弱的人员，严格执行“无证不上岗、不合格不上岗”制度；卸料作业必须配备专职现场安全员及指挥人员，实行“先警戒、再检查、后作业”制度；建立常态化安全教育、安全技术交底和应急演练机制，提升从业人员安全意识和应急能力；完善车辆运输、外包合作安全协议，厘清各方安全责任，对外包车辆、合作人员实行统一管理、统一培训、统一检查。

罗鹿高速公路建设项目“5·10”一般车辆伤害事故调查组（代）

2026年8月5日

上七年以下有期徒刑。