大庆星耀天地生活中心
“12·3”一般高处坠落事故调查报告

大庆市龙凤区人民政府事故调查组

2026 年 2 月

目 录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
1.建设单位基本情况.....2
2.施工单位基本情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
1.人员伤亡情况.....4
2.直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）其他可能因素排除.....6
（三）间接原因分析.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）事故单位.....7
（二）政府监管部门.....7
五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）建议免予追究事故责任人员.....8

（二）对事故责任单位的处理建议.....8
（三）对事故责任人的处理建议.....8
（四）建议免予追究责任的单位.....9
六、事故经验教训.....9
七、事故防范和整改措施建议.....10

大庆星耀天地生活中心
“12·3”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月3日，大庆市龙凤区世纪大道与龙永路交叉口大庆星耀天地生活中心维修改造施工作业现场，吉林省艺匠装饰工程有限公司工人在拆除脚手架过程中，发生高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失200万元。经调查认定，**大庆星耀天地生活中心“12·3”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故**。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经大庆市龙凤区人民政府授权，成立由区应急管理局、区商务局、区住建局、龙凤公安分局、区总工会、龙政街道办事处等单位和安全生产专家组成的“大庆星耀天地生活中心‘12·3’一般高处坠落事故调查组”（以下简称调查组）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：大庆星耀天地生活中心天井公区场景维修项目

建设单位：大庆星耀天地商业管理有限公司

施工单位：吉林省艺匠装饰工程有限公司

施工地点：大庆市龙凤区世纪大道与龙永路交叉口大庆星耀天地生活中心

项目简介：大庆星耀天地天井公区场景维修施工，包括一二三层拦河及楼梯装饰、隐蔽工程施工和天井漏雨维修等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位基本情况

大庆市星耀商业管理有限公司。成立于2025年6月5日，法定代表人潘世峰，注册资本50万元，统一社会信用代码91230603*********3，企业注册地址位于黑龙江省大庆市龙凤区龙祥路1号世纪唐人中心商服高层公寓楼1号7层百货7楼702室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；园区管理服务；餐饮管理；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）等。许可项目：餐饮服务。

2.施工单位基本情况

吉林省艺匠装饰工程有限公司。成立于2025年8月15日，法定代表人齐冬野，注册资本50万元，统一社会信用代码91220100*********5，企业注册地址位于长春市经济开发区兴隆综合保税区科技孵化园4号楼南侧3层309号306室，所属行业

为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；住宿服务。一般项目：专业设计服务；工业工程设计服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售等。

（三）事故发生单位安全管理情况

施工单位吉林省艺匠装饰工程有限公司已编制项目安全生产管理制度专项施工方案，配备1名项目经理，1名专职安全员、1名质检员、1名材料员、1名施工员，2个施工小组，特种作业人员已配齐且证件齐全。已定期开展安全生产教育培训，但培训内容不全面。

（四）事故发生经过

2025年12月3日6时30分许，吉林省艺匠装饰工程有限公司雇佣作业人员王晓海（事故遇难者），在大庆星耀天地生活中心天井公共区域约五层标高位置开展脚手架拆除作业。作业期间，王晓海虽佩戴五点式安全带、防滑作业鞋及安全帽，但在转场至下一层作业面时，未按操作规程要求使用旁侧1米处的专用上下梯，为图作业便捷擅自从脚手架上层滑降至下层。滑行过程中王晓海未抓牢脚手架栏杆，且安全带安全绳未按规定悬挂固定，最终失稳发生高处坠落。

工长王春宝听到安全帽掉落地面的声音，第一时间联系项目经理刘明，6时32分左右，王春宝和刘明赶到第一现场，立即拨打120。医护人员赶到现场后，发现死者已失去生命体征。

（五）事故现场情况

事故地点位于大庆市龙凤区世纪大道与龙永路交叉口，大庆星耀天地生活中心天井公区场景维修施工现场，工人王晓海坠落在大庆星耀天地生活中心4号门入口正对面天井下。

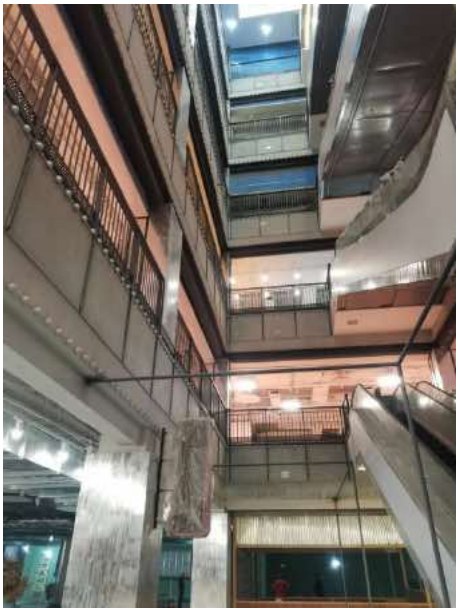


图1 事故发生时人员坠落位置

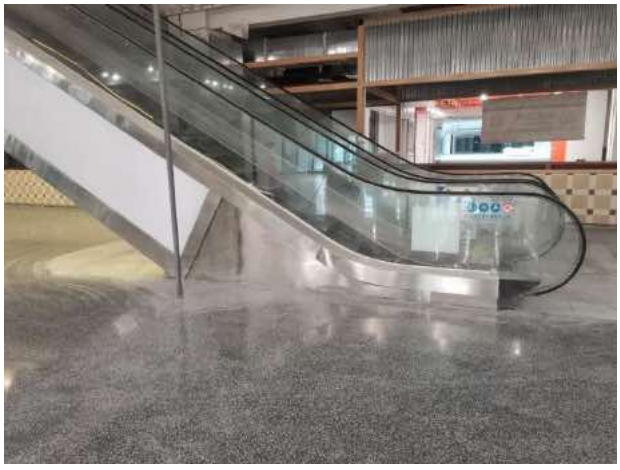


图2 人员坠落地面位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：王晓海，男，38 岁，身份证号码：230229********3630，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市克山县西河镇新人村 1 组，生前系大庆星耀天地生活中心维修施工工人。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），经核算，事故造成直接经济损失共计约 200 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 3 日 6 时 30 分左右，吉林省艺匠装饰工程有限公司工长王春宝听到安全帽落地的声音，发现有人员掉落，遂第一时间上报项目经理刘明。

6 时 32 分左右，王春宝和刘明赶赴现场。

7 时 10 分左右，现场管理负责人张立冬将此事上报给大庆市星耀商业管理有限公司工程物业副总经理时耕。

7 时 20 分左右，时耕将此事上报给大庆市星耀商业管理有限公司总经理潘世峰。

2026 年 1 月 12 日，龙凤区应急管理局接到大庆市星耀商业管理有限公司报告后，按照程序上报事故情况，由区政府成立事故调查组，聘请安全生产专家勘察事故现场，对事故进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工长及时拨打了 120 急救电话，待 120 急救车到达后，经医护人员判定，王晓海已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

吉林省艺匠装饰工程有限公司项目经理刘明第一时间联系死者家属，协商赔偿事宜，吉林省艺匠装饰工程有限公司与死者家属于2025年12月3日签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

调查评估认为，吉林省艺匠装饰工程有限公司作为事故相关责任单位，在事故发生后第一时间启动应急预案，事故现场相关人员将信息向单位安全生产负责人进行报告，并拨打了120急救电话。经评估，吉林省艺匠装饰工程有限公司应急处置过程中，应急响应及时，应急救援采取有效措施防止事故扩大，现场应急处置工作开展有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工人员王晓海身上佩戴五点式安全带、穿防滑鞋、戴安全帽，在大庆星耀天地生活中心天井公区场景拆除脚手架过程时，违章操作，发生意外坠落，当场坠亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场初步勘查、调查走访核实，排除事故存在人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（三）间接原因分析

1.**操作规程不规范。**施工单位未对此项维修改造施工操作规程进行细节规范，操作规程不细致，对操作规程可能造成的风险

未对员工进行提醒。

2.**教育培训不深入，施工交底不到位。**维修施工开始前未发现施工交底记录，施工单位对涉事员工教育培训不到位，未对员工工作场所危险性进行提示。

3.**风险辨识不到位。**在维修施工开始作业前，施工单位吉林省艺匠装饰工程有限公司未对本次施工作业进行风险辨识，未对危险作业场所进行风险管控。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

经调查，在事故发生时，吉林省艺匠装饰工程有限公司对涉事员工教育培训不到位，对施工作业风险辨识不到位。事故死者王晓海持有登高架设作业特种作业操作证，有效期开始于2022年8月28日，截止于2028年8月27日。该证于2025年6月23日在黑龙江省应急管理厅完成复审。

（二）政府监管部门

经调查，龙凤区住房和城乡建设局、龙凤区商务局、龙政街道办事处作为监管部门和属地单位，已按照“管行业必须管安全”及相关监管要求，组织开展隐患排查整治工作。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

（一）建议免予追究事故责任人员

王晓海，男，群众，事故直接责任人，因已在事故中死亡，建议免予追究事故责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

事故责任单位吉林省艺匠装饰工程有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[1]，对事故发生负有责任，建议由龙凤区应急管理局对该企业处以行政处罚。

（三）对事故责任人的处理建议

1.张立冬，男，群众，吉林省艺匠装饰工程有限公司大庆星耀天地生活中心天井公区场景维修项目经理，未及时上报生产安全事故，导致迟报，未履行项目安全监管职责，未及时发现施工人员违规操作，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[2]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[3]的规定，建议由区应急管理局依法依规对其进行处罚。

2.王春宝，男，群众，吉林省艺匠装饰工程有限公司大庆星耀天地生活中心天井公区场景维修施工工长，未履行安全管理人

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者依法追究责任。

员管理职责，未识别出现场存在的安全隐患并告知工人，未在施工现场进行有效的安全监督，对事故发生负有责任，建议由吉林省艺匠装饰工程有限公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（四）建议免予追究责任的单位

调查组认为，龙凤区住房和城乡建设局、龙凤区龙政街道办事处、龙凤区商务局在落实对该维修施工作业日常监督检查和管理服务、履行行业安全监管职责和属地监管责任方面无失职失责行为，建议免予追究责任。

六、事故主要教训

一是安全主体责任未压实。事故直接原因虽为现场人员违规操作，但根源在于安全压力未能有效传导至一线。部分员工仍存在“重生产、轻安全”的惯性思维，安全意识淡薄，反映出日常安全教育未能真正培训到位。

二是规章制度执行力存在严重缺口。操作规程虽已制定，但未能有效落实为员工的自觉行动和刚性约束。现场监督未能及时制止和纠正违规行为，暴露出制度执行环节存在形式主义，流程监管存在漏洞。

三是风险预控与隐患排查机制失效。对作业中存在的显性风险（违规操作）和隐性风险（思想麻痹）缺乏有效的动态辨识与干预措施。未能将“防患于未然”置于首位，被动响应多于主动预防。

四是培训与管理的针对性、实效性不足。安全培训可能停留

在知识灌输，未能紧密结合岗位实际风险，导致员工对违规后果认识不清、应急能力不足。同时，管理监督未能做到常态化、精细化。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故所反映的问题，对有关单位和部门提出以下事故防范和整改措施:

（一）事故发生单位吉林省艺匠装饰工程有限公司:

一要深刻吸取事故教训。严格遵守有关行业的相关规定，认真查找在从业人员履行岗位职责、隐患排查治理、安全生产管理、从业人员教育培训、安全防护措施落实等方面存在的问题。二要对员工进行严格的培训和施工安全交底，让员工了解事故大多是由于“三违”造成的，增强员工的安全意识，让员工了解本岗位的操作规程，严格按规程作业。三要制定严格的安全培训制度，对员工进行全员全岗位安全培训。四要在每次作业前应对本次作业进行风险辨识，对危险作业场所进行风险管控，避免事故发生。五是施工现场管理人员、安全员在施工过程中不得擅离职守。

（二)相关行业监管部门和属地单位: 要深刻汲取事故教训，切实履行“管行业必须管安全”和属地监管职责，及时组织开展行业领域施工安全大检查大排查，全覆盖检查施工人员安全教育培训情况，严厉查处施工人员“三违”情况，规范施工人员施工行为。

（三）辖区施工项目各生产经营单位: 要汲取事故教训，切

实落实安全生产主体责任，对照法规和上述建议，全面审查自身安全培训制度是否覆盖全员、全岗位、全过程，重点检查危险作业审批制度的执行记录是否存在漏洞。对所有施工项目进行全面的风险辨识评估，并建立动态风险清单，确保每项风险都有明确的管控责任人。排查所有项目的关键岗位人员（项目经理、安全员）在岗履职情况，严厉打击“挂名不在岗”行为。

大庆市龙凤区人民政府事故调查组

（大庆市龙凤区安全生产委员会联合事故调查组代章）

2026 年 2 月 6 日