望城经开区**水务有限公司
“4·27”淹溺事故调查报告

2025年4月27日0时25分许，望城经开区**水务有限公司发生一起淹溺事故，造成1人死亡，统计直接经济损失183.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区政府有关规定，望城区人民政府成立了望城经开区**水务有限公司“4·27”淹溺事故调查组，事故调查组由区应急局、望城经开区、区住建局、区公安分局、区总工会为成员单位组成，并邀请望城经开区纪工委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：望城经开区**水务有限公司“4·27”淹溺事故是一起因企业安全主体责任落实不到位，风险辨识和隐患排查不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.水务有限公司（以下简称“**水务公司”）：**水务公司成立于2010年1月19日，法定代表人为李**，统一社会信用代码为9143012269*******。经营范围包括：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；天然水收集与分配；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；市政设施管理等。

2.人力资源有限公司（以下简称“**人力公司”）：**人力公司成立于2019年4月4日，法定代表人为陶**，统一社会信用代码为91430112MA*******。经营范围包括：劳务派遣服务等。企业依法取得了望城区人力资源和社会保障局核发的劳务派遣经营许可证，许可证编号为：湘W-001号，有效期为2023年3月13日至2026年3月13日。该公司为死者胡**的劳务派遣公司。

（二）合同签订情况

1.**水务公司与**人力公司签订劳务派遣协议，协议期限为24个月，自2024年3月9日起至2026年3月8日止。按照协议约定，**水务公司统筹劳务派遣人员的用工组织、在岗培训及规章制度执行监督等生产经营管理工作。

2.**人力公司与胡**签订劳动合同，合同期限为24个月，自2024年3月9日起至2026年3月8日止。合同明确将胡**

劳务派遣至**水务公司工作。

（三）涉事车间及有关工艺情况

事故车间为**水务公司脱泥车间，该车间生产工艺为带式压滤机脱泥工艺。工艺流程如下图所示（见图 1）：

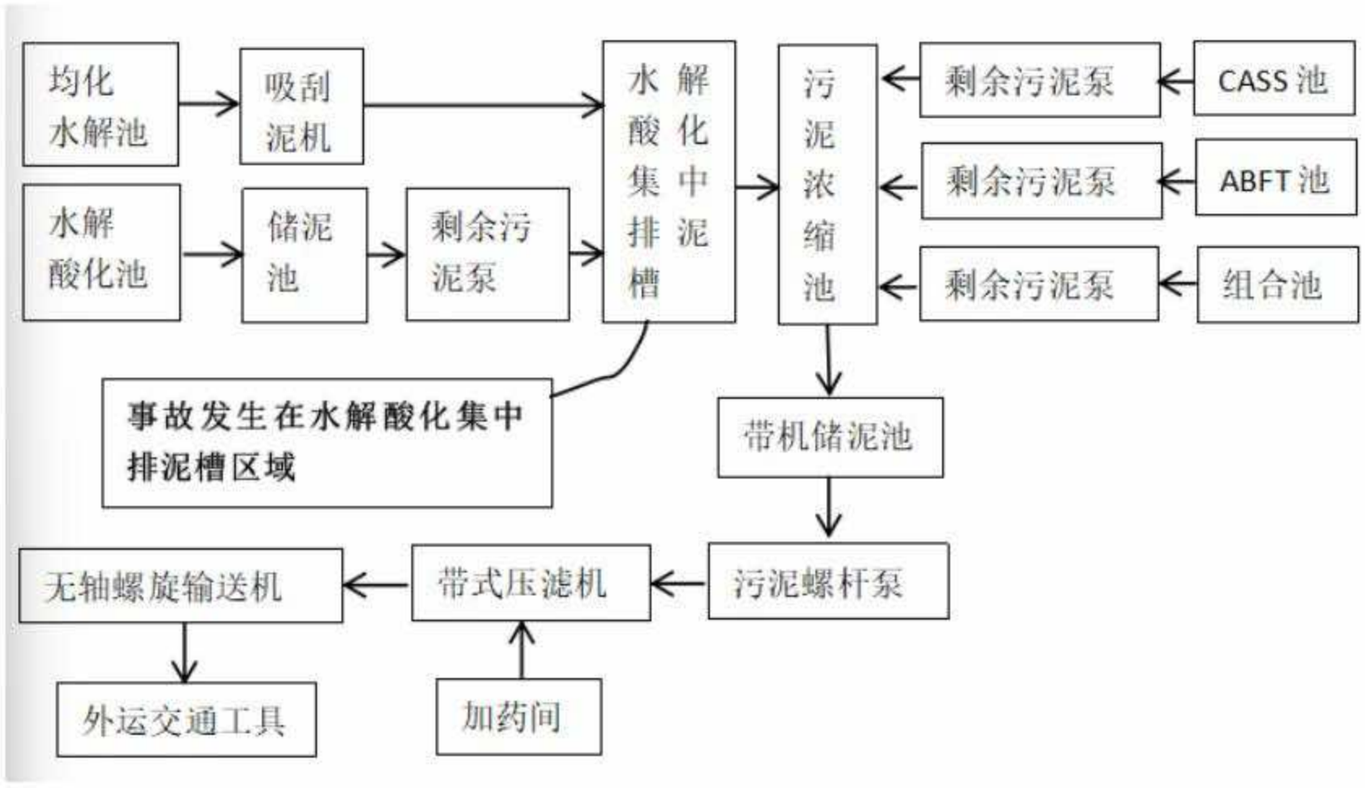


图 1 事故车间工艺流程

（四）涉事区域有关情况

事故区域为水解酸化集中排泥槽，水解酸化集中排泥槽为均化水解池、水解酸化池污泥在进入污泥脱水车间前的集中转存池。平面图如下（图 2）：

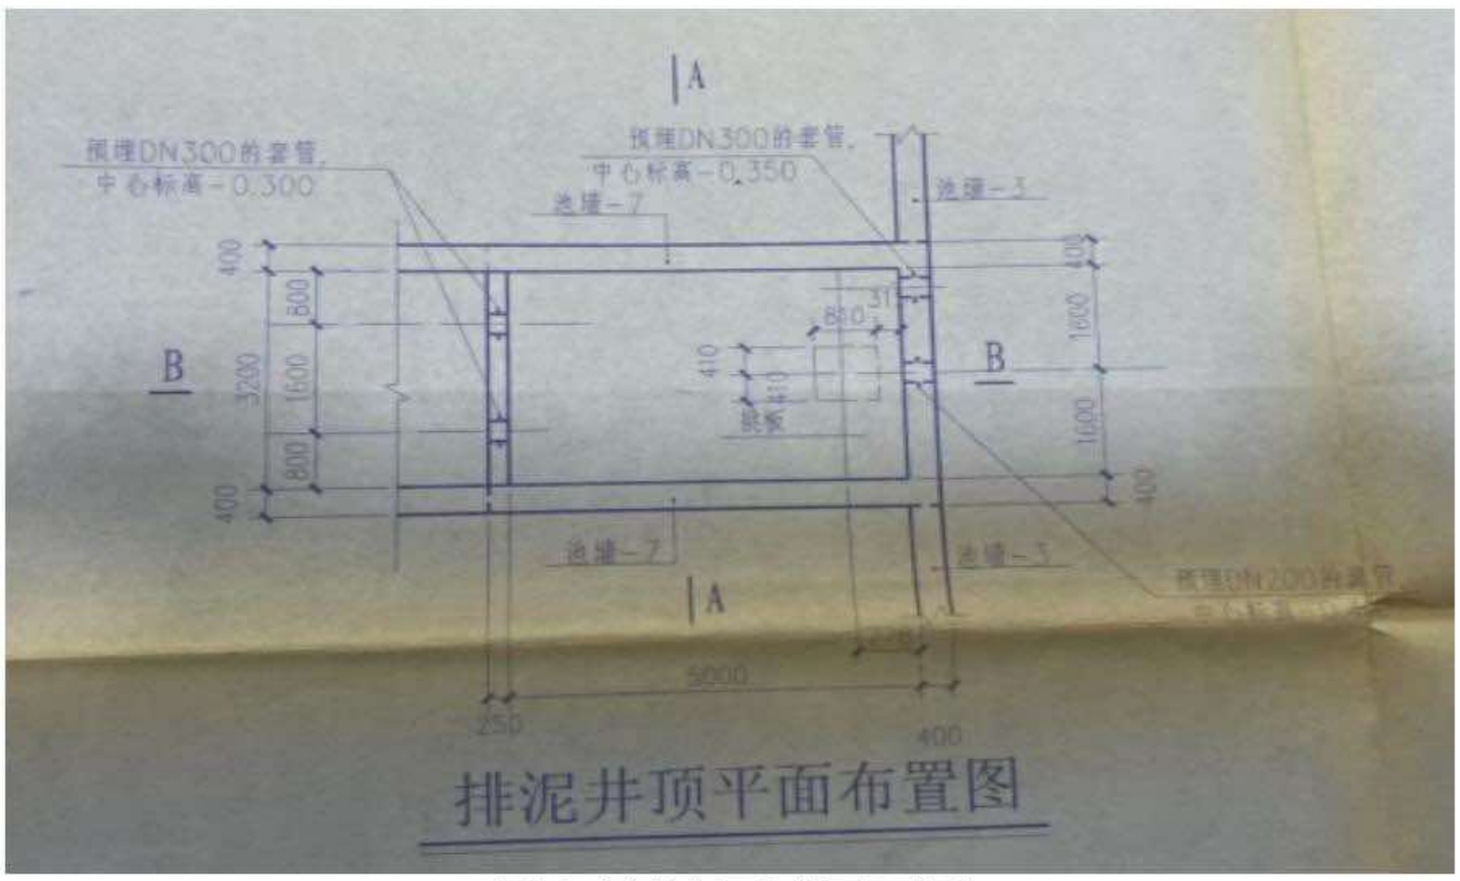


图 2 事故区域平面图

水解酸化集中排泥槽长宽为 5m*3.2m，深度为 4m。主要功能是收集均化水解池和水解酸化池的剩余污泥，通过剩余污泥泵排至污泥浓缩池进行物理重力浓缩，满足后续脱泥工艺需求。排泥槽顶部的南面和中部设置有供巡查时人员行走的格栅板过道。

（五）事故伤亡人员情况

胡**，男，49 岁，身份证号码：4301221976********，家庭住址：湖南省长沙市望城区铜官街道潭州社区草湖组，系**人力公司劳务派遣至**水务公司工作，担任脱泥操作工；在事故中死亡。

（六）企业安全管理及安全监管情况

1. **水务公司安全管理情况。经查，**水务公司建立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员 1 人，兼职安全员 5 人。成立了应急救援组织机构，建立了安全生产责任制以及《事故隐患排查整改制度》《安全风险分级管理制度》《特种作业管理制度》等制度。公司每月定期组织开展全员安全教育培训，所有新进员工均按要求进行了入职培训、安全教育、岗位风险识别等培训，培训总学时超过 24 小时，符合法律要求。2025 年上半年组织开展风险隐患排查 6 次，各部门隐患自查 3 次，发现并整改隐患 25 条。

2. 属地安全监管情况。经查，2025 年年初至事故发生，望城经开区铜官工业片区管理办公室共组织召开安全生产会议 1 次、安全生产协调会议 2 次、生产企业危险作业集中培训 1 次。望城经开区铜官工业片区对**水务公司的行业分类笼统，未能严

格按照行业标准开展相关监管工作。2025 年至事故发生前，铜官工业片区管理办公室仅对该公司组织开展过一次检查。

二、事故现场勘查及技术鉴定情况

经勘查，水解酸化集中排泥槽上架设有钢制支撑梁（间距 1m 左右），支撑梁中间每隔大约 60cm 设置一道横梁，其上铺设有格栅板，格栅采用玻璃钢塑料和玻璃纤维的混合物浇筑成型，厚度约 30mm。事故位置位于水解酸化集中排泥槽东侧，铺设有一条供员工例行巡查的格栅板走道（见图 3）。



图 3 事故区域支撑梁及格栅板铺设图

事故格栅板为东侧自南向北第二块。该处支撑梁净空宽 900mm，与墙体间距 110mm，横梁间距 780mm。格栅盖板宽

990mm，正常摆放时刚好覆盖两侧支撑梁，盖板长度为 750mm，小于横梁间距（见图 4）。

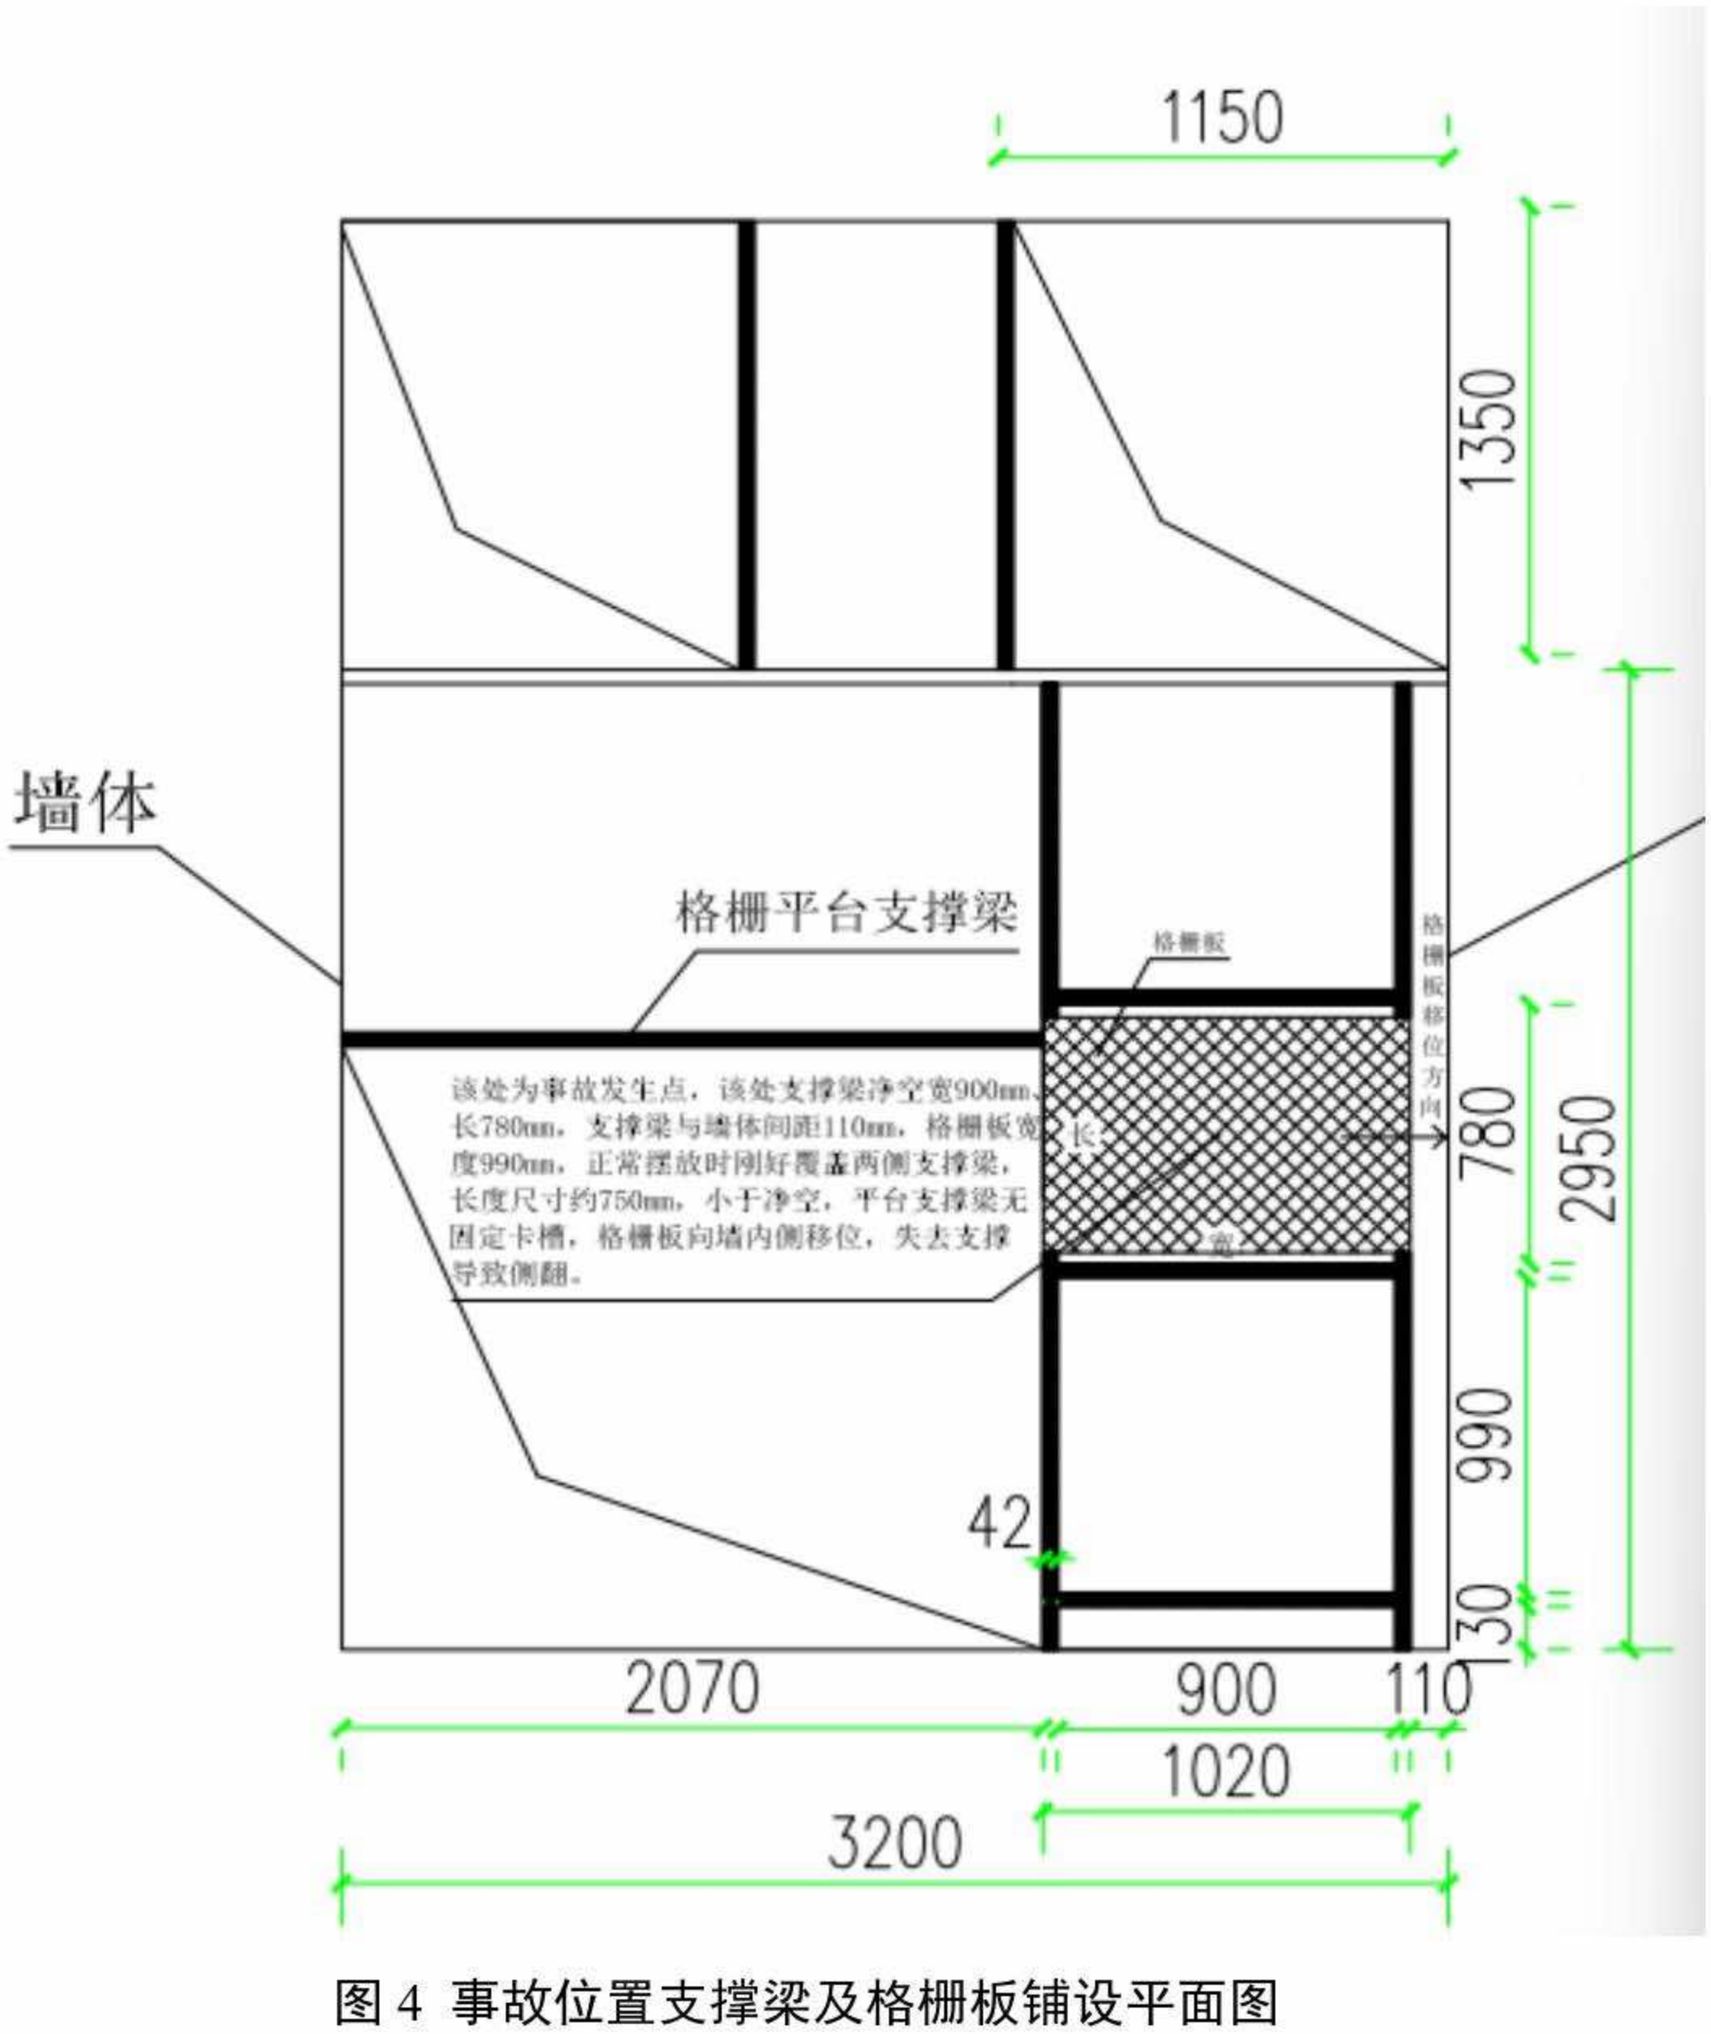


图 4 事故位置支撑梁及格栅板铺设平面图

平台支撑梁和横梁处无固定卡槽和其他固定措施。新采购的格栅盖板宽度为 1.1m，实际使用的尺寸根据现场实际需求进行裁剪，便于从围栏中间放置于横梁上，导致局部强度降低。格栅

板为2021年**水务公司进行技术改造时所铺设，在长期日晒雨淋情况下局部已经老化且有一定破损（见图5）。

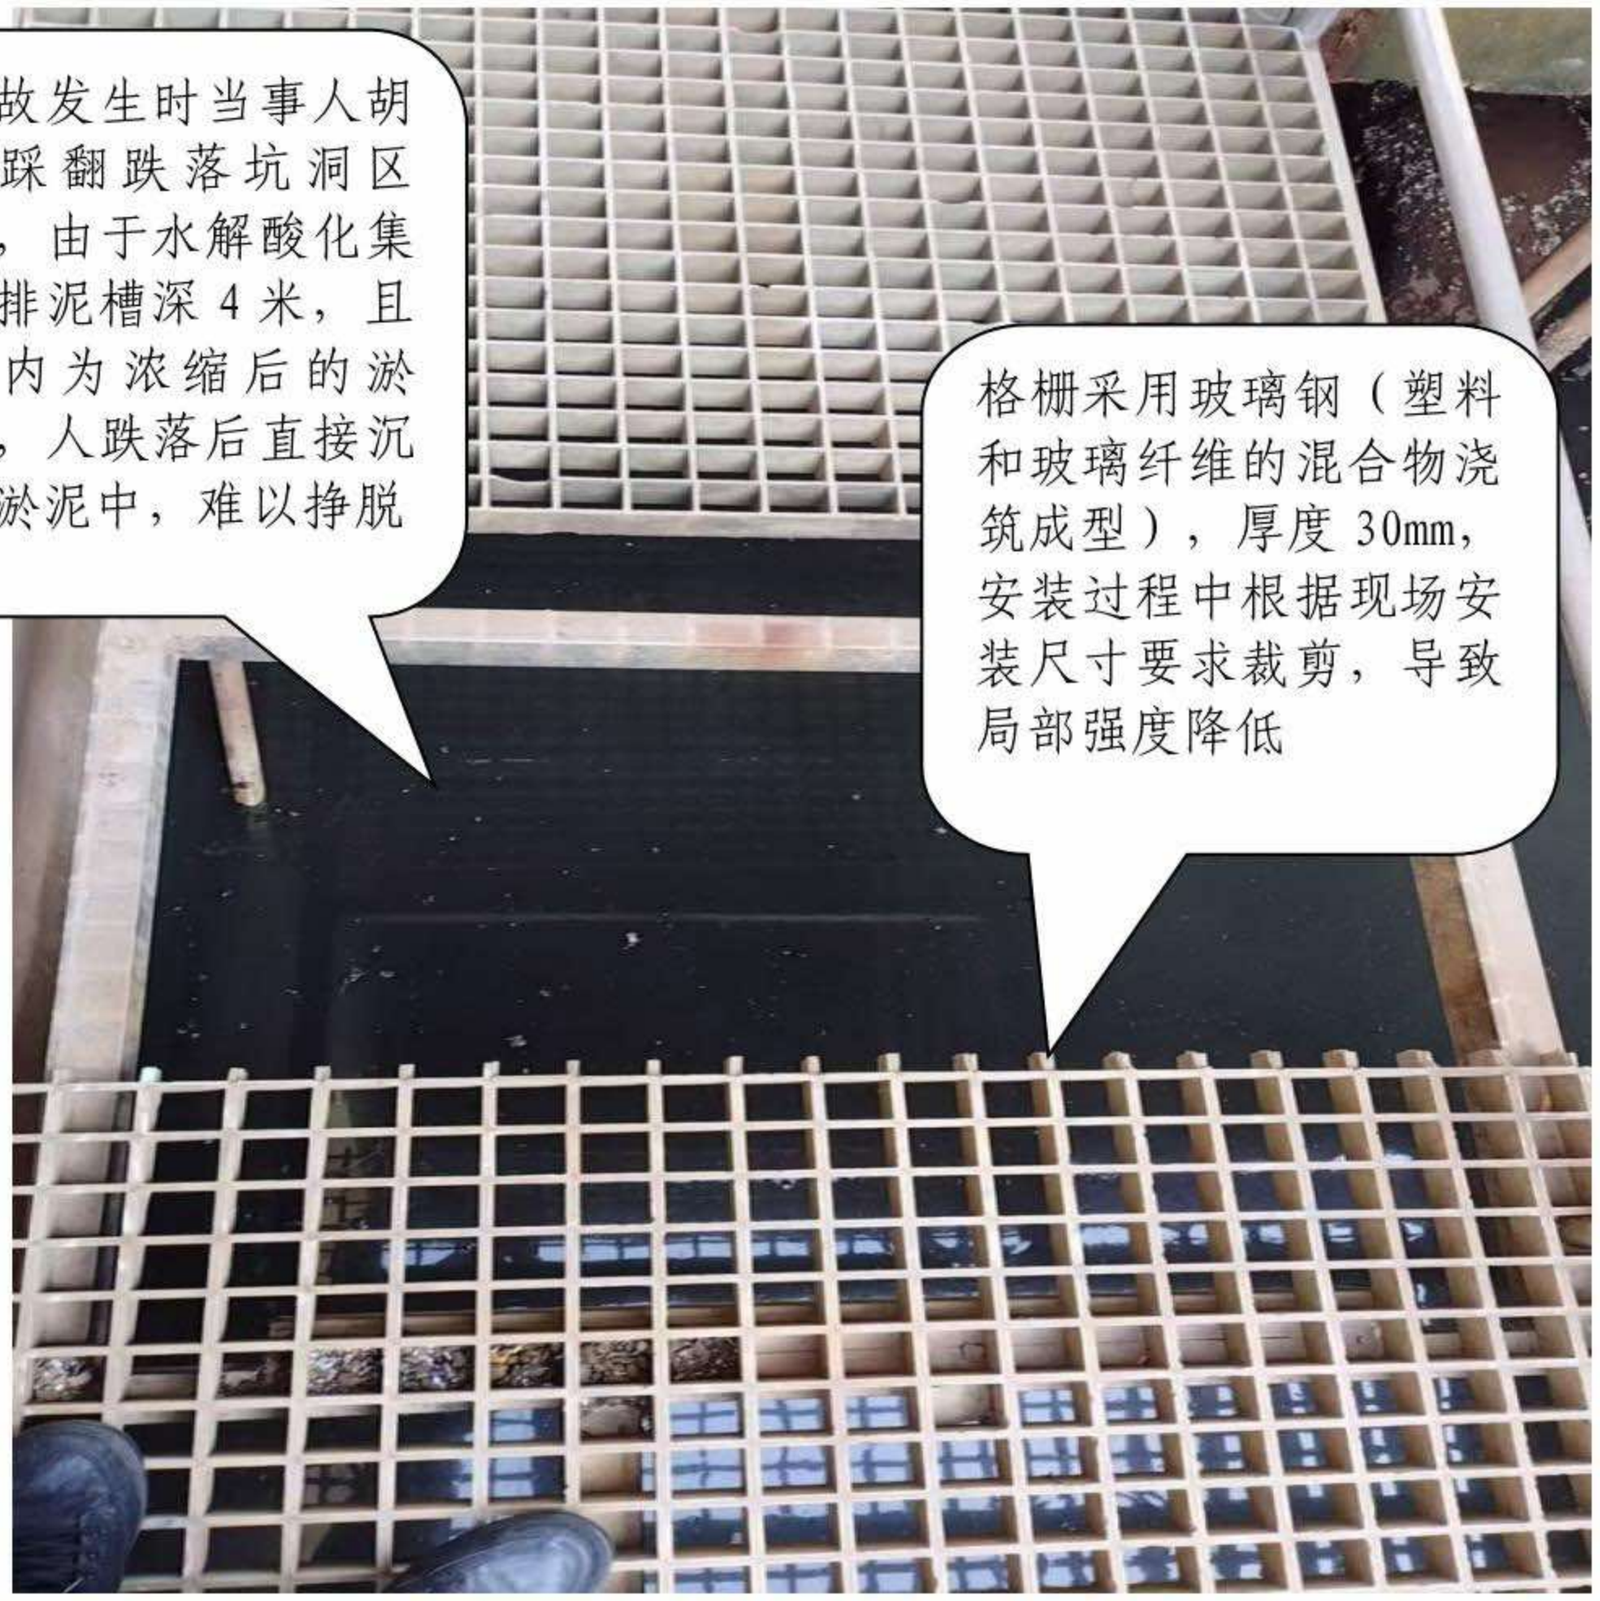


图5 格栅板铺设情况

事故格栅板裁剪时导致了局部强度降低，长期露天使用出现老化现象，且事故格栅板长度小于钢架横梁，没有其他固定措施，支撑受力点更少，致使踩踏时发生断裂侧翻导致人员跌落淤泥池中。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 26 日 22 时许，污水处理厂中控室值班人员李**、刘*对全厂进行巡检，发现脱泥车间操作工胡**不在岗，电话也无人接听。

22 时 3 分，李**向车间主任刘*兴报告胡**不在岗，带式脱泥机正常运行。刘*兴立即安排李**和刘*全厂寻找。

22 时 11 分，刘*兴电话向副厂长姜*报告胡**不在岗的情况。

22 时 22 分，刘*兴组织人员寻找至排泥池时发现进池巡检平台上有亮光，后确认为胡**手机，同时发现平台一块格栅板缺失，疑似其失足跌落排泥池。刘*兴立即向姜*反映现场情况，姜*要求其迅速架设厂内临时抽水泵实施抽水救援，并通知**水务公司第三方应急抢险单位**清洁公司帮助排水救援。

22 时 26 分，姜*将现场情况电话报告总经理李*清。

22 时 28 分，李*清向望城经开区铜官片区管理办公室报告相关情况，望城经开区铜官片区管理办公室立即联系消防救援队和铜官卫生院参与救援工作。

22 时 56 分，消防人员到达现场，观察排泥池表面未发现胡**本人，因污泥池较深，救援人员判断失踪人员可能沉入池底，**清洁公司立即在水解酸化集中排泥槽增设两台应急抢险泵，将水解酸化集中排泥槽内泥水就近抽向 4#CASS 池。

4 月 27 日 0 时许，救援人员在水解酸化集中排泥槽底部发现落水的胡**，消防救援人员随即穿戴救援设备下池将胡**救出

后送至望城区人民医院抢救，2 时许，胡**经抢救无效宣布死亡。

（二）应急处置情况

4 月 26 日 22 时 28 分，**水务公司总经理李*清接到现场报告后，立即向望城经开区铜官片区管理办公室进行了报告。接到事故报告后，望城经开区、应急、卫健、消防、公安等部门迅速赶到事故现场开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门及事故单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生不安全事件和衍生事件。

四、事故原因分析

（一）直接原因

格栅板由于裁剪、老化等原因局部强度降低，长度小于钢架横梁且无其他固定措施。脱泥工胡**在巡逻时，踩踏的格栅板发生断裂侧翻，导致其跌落排泥槽淹溺死亡。

（二）间接原因

__水务公司：安全风险辨识与隐患排查不到位。**__**水务公司虽对事发区域组织开展了风险辨识，但仅将该区域辨识成有限空间，设置了有毒气体风险告知卡，未能充分辨识出事发区域格栅板断裂时存在的安全风险，所以也未针对该区域存在的安全风险进行安全教育。在日常开展的安全检查中，未采取技术、管理措施及时发现格栅板老化断裂的问题隐患，也未及时发现并整改格栅板长度小于钢架横梁，固定措施不牢靠的安全隐患，导致事故

隐患始终存在。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）款之规定，其安全生产管理人员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项之规定。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）对涉事企业的处理建议

****水务公司：**企业安全生产主体责任落实不力，风险辨识与隐患排查不到位，未能判明事发位置存在盖板掉落的安全风险，并采取有效措施消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款给予行政处罚。

（二）企业（公职）相关人员处理建议

1.胡**，**水务公司脱泥操作工，鉴于其已死亡，免于追究责任。

2.李*清，**水务公司法人，履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位，对企业安全风险辨识和隐患排查不到位的问题负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款依法处罚。

3.姜*，**水务公司副厂长，未严格履行安全生产管理职责，组织开展危险源辨识评估、隐患排查整治不到位，落实双重预防

机制不力，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条依法处罚，相关履职问题建议由望城经开区纪工委予以相应处理。

4. 刘*兴，水务公司脱泥车间车间主任，日常检查排查不力致使隐患问题未能得到及时发现并解决。鉴于该隐患具有一定的隐蔽性，建议由企业按照内部规章制度进行处理。

（三）其他处理建议

建议望城经开区铜官工业片区管理办公室向望城经开区管委会作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）持续树牢安全发展理念。望城经开区铜官工业片区要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，将“人民至上、生命至上”内化为政治自觉，外化为发展实践，始终以高度的政治责任感统筹发展和安全；要强化“安全是发展的前提、发展是安全的保障”辩证认识，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，推动安全发展理念入脑入心、见行见效；要通过常态化警示教育、专题研讨等形式，引导党员干部和企业职工筑牢安全防线，将安全理念贯穿全局工作，真正实现以高水平安全保障高质量发展。

（二）持续强化安全监管力度。园区要深刻汲取事故教训，严格落实“三管三必须”原则，将安全监管责任细化到部门、落

实到岗位、量化到个人，构建全链条、无死角的责任体系；要聚焦风险精准防控，建立动态风险研判机制，通过数据分析和实地调研，全面摸清园区内易发事故的关键风险点、重点环节，形成风险清单并实施分级管控；要进一步加强监管执法队伍建设，深化一线执法检查，对重大隐患实行挂牌督办，确保问题整改闭环管理；要创新监管方式，引入第三方专业机构或专家团队，对园区企业开展系统性安全诊断，重点针对盖板滑落等类似高风险场景，实施“一企一策”精准排查，推动隐患治理从“被动整改”向“主动预防”转变；要针对园区企业特点，定制化开展安全生产教育培训，通过案例教学、实操演练等方式，提升企业安全管理水平和员工应急处置能力，切实筑牢安全发展根基，全力守护人民群众生命财产安全。

（三）全面压实企业主体责任。水务公司要深刻汲取事故教训，开展系统性安全反思，针对暴露出的管理漏洞、制度缺陷和问题隐患，立即制定整改方案并限期落实，确保问题整改见底清零；要严格落实全员安全生产责任制，将责任细化到部门、班组、岗位，形成“层层负责、人人有责”的责任闭环，严格执行安全生产规章制度和操作规程，确保制度执行不打折扣、不搞变通；要强化风险源头管控，建立健全双重预防机制，全面辨识生产经营活动中的危险有害因素，对高风险环节实施动态监测和分级管控，严防违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等“三违”行

为；要深化隐患排查治理，建立“排查-整改-验收-销号”全流程管理机制，及时发现并整改问题隐患；要构建常态化安全教育体系，通过案例警示、实操演练等形式，分层分类开展安全培训，确保从业人员熟练掌握安全操作规程和应急处置技能，持续提升企业安全管理本质水平，坚决防范同类事故再次发生。

望城经开区**水务有限公司

“4·27”淹溺事故调查组

2026 年 5 月