盘锦市兴隆台区人民政府

兴政〔2025〕30号

盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查报告的批复

盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查组：

《盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查报告审议的请示》已收悉。经研究，同意盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电事故调查组提交的《盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查报告》（以下简称《报告》）。现将有关事项批复如下：

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定。

二、同意《报告》对该事故原因分析和事故性质认定的结论。

三、同意《报告》对该事故的责任认定以及对事故人员的处理建议意见。

四、同意《报告》提出的防范和整改措施。

各有关部门要认真吸取教训，采取有力措施，抓紧落实整改，防止类似事故的再次发生。

附件：《盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查报告》

盘锦市兴隆台区人民政府

2025年9月12日

附 件

盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电责任事故调查报告

兴隆台区人民政府7·28事故调查组

2025年9月12日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况.....6

（二）事故发生单位安全管理情况.....6

（三）事故发生经过.....6

（四）事故现场情况.....7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

二、事故应急处置及评估情况..... 9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....9

（三）事故应急处置评估情况.....9

三、 事故原因分析.....9

（一）直接原因分析.....9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况..... 10

（三）其他可能因素排除.....10

（四）间接原因分析.....10

四、对有关责任人员的处理建议.....10

五、事故主要教训.....11

六、事故整改和防范措施..... 8

2025年7月28日18点左右，盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心进行空调检维修过程中，发生一起一般触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150万元人民币。

事故发生后，盘锦市安全生产委员会下发《一般安全生产事故查处挂牌督办通知书》（盘安委办督〔2025〕4号）要求兴隆台区政府开展事故调查、迅速查明事故原因，严格按照事故调查规定要求提出处理意见。兴隆台区政府接到督办通知后，根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，立即成立了盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电事故调查组，依法对事故进行调查。事故调查组组长由兴隆台区应急局副局长郭洪深担任，区应急管理局、辽河公安局渤海公安分局、 区纪委监委、区总工会单位相关人员为事故调查组成员，邀请区检察院参加，同时聘请安全生产专家参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展调查，通过调查询问、现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出有关责任单位和责任人员的处理建议；并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出防范措施建议。

经调查认定，盘锦兴隆台建达空调维修安装中心“7·28”一般触电事故是一起因维修作业人员未取得有效的电工特种作业资格、未佩戴特种劳动防护用品进行空调检维修、违章带电作业，安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心，经营者：刘X，类型：个体工商户，注册日期2022年9月2日，统一社会信用代码为922XXXXXXXXXXXXG46，注册地址为辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道迎宾路1-48-63A-1，经营范围包含家用电器安装服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心未制定空调维修作业操作规程；未对维修作业现场进行有效的安全管理；未配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品；未能及时消除作业现场存在的安全隐患。

（三）事故发生经过

2025年7月28日上午，辽河油田分公司（数智技术公司）办公楼517办公室空调出现故障，电话通知托管单位辽宁乾恒元信息技术有限公司安排人员对故障空调进行检维修。辽宁乾恒元信息技术有限公司工程部将维修业务介绍给盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心负责人刘X。辽河油田分

公司(数智技术公司)下班时间为17点30分，刘X与王X两人于17点40分在未告知维修单位的情况下来到该办公楼。王X在楼下等他雇佣的高空作业车，刘X前往五楼确认517办公室空调外机位置时，遇到一名正准备下班的工作人员。经其指引，刘X确认故障空调外机位于516办公室北窗下方，并随即告知王X。随后，刘X与辽河油田分公司(数智技术公司)工作人员共同查看其他办公室的空调故障情况。17点50分，王X乘坐高空作业车升至5楼故障空调外机处开始检维修工作。17点55分左右，刘X查看完其他故障空调情况回到作业现场，此时王X已经打开故障空调外机外壳进行检维修作业，刘X听到王X喊了一声“漏电”,立即赶往517办公室进行断电，待其返回时发现王X已经瘫软在高空作业车作业筐内，刘X赶紧呼叫高空作业车驾驶员降下作业筐，随即下楼发现王X已经不省人事。刘X立即拨打急救电话。120救护车十分钟左右抵达现场，抢救无效确认王X死亡。

(四)事故现场情况

事发现场位于辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街北侧，辽河油田分公司(数智技术公司)办公楼(图1)。涉事空调为格力牌KFR-32GW/K 型分体式风机空调(图2),事故发生时，空调外机顶盖已打开，空调外机接线端子导体外露(图3),内机电源线连接在墙壁电源插座上(图4)。

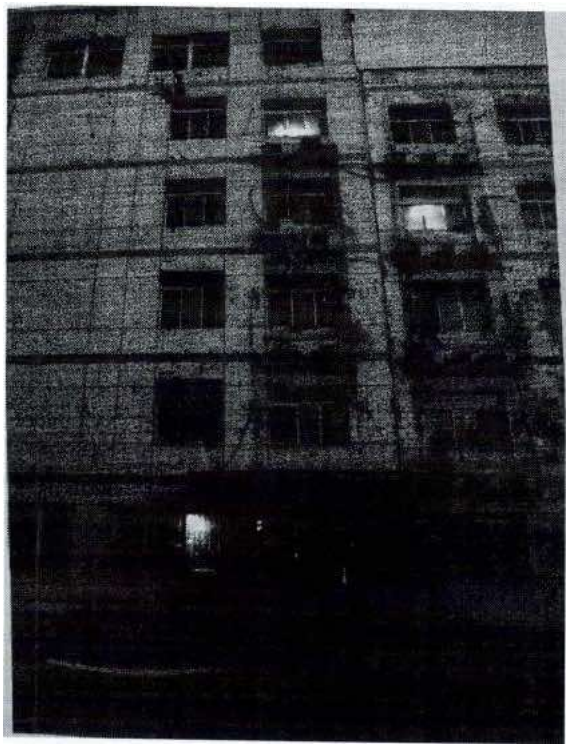


图 1 办公楼位置

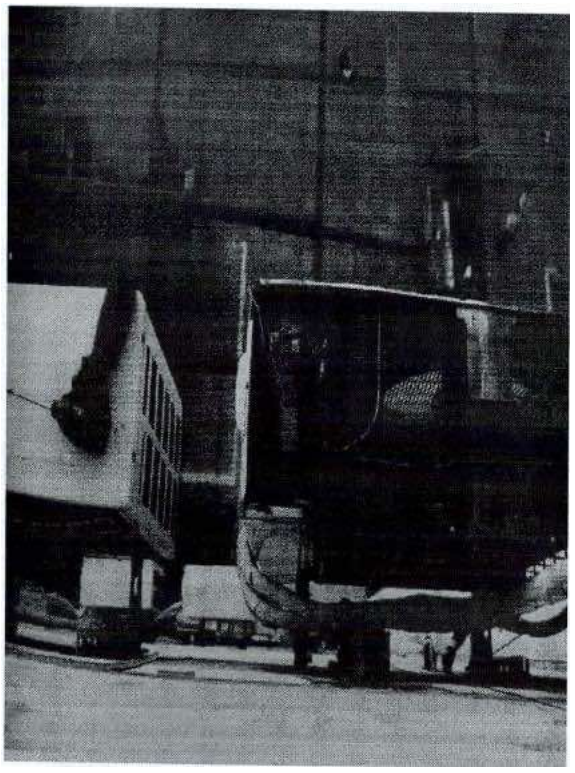


图 2 分体式风机空调

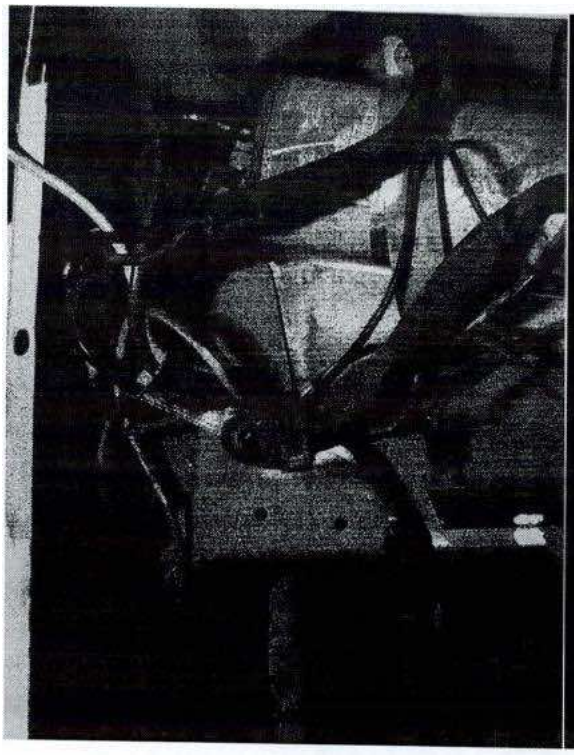


图3空调外机内部情况

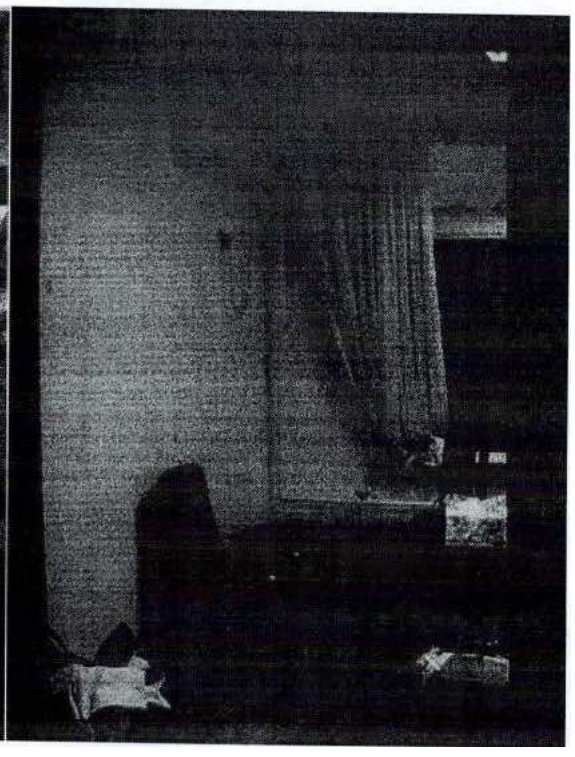


图4内机电源线情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，直接经济损失150万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月28日18点23分，辽河公安局渤海分局新华派出所接到110指令，报警人称辽河油田分公司(数智技术公司)发生一起触电事故，伤者经120抢救无效现已死亡。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月28日19点35分，接公安部门警情后，辽河公安局渤海分局、辽河公安局刑事侦查支队、市应急局到达现场进行勘验，了解事故相关情况，按照规定通过应急管理部生产安全事故直报系统报告事故信息。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，市应急管理局、辽河油田公安局渤海分局、辖区派出所等单位均赶到事故现场进行应急处置，并及时将事故信息上报；各单位在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王X未取得有效的电工特种作业资格、未佩戴特种劳动防护用品进行空调检维修、违章带电作业，造成触电导致死

亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 涉事空调为格力牌KFR-32GW/K 型分体式风机空调，事故发生时，空调外机顶盖已打开，空调外机接线端子导体外露 ，内机电源线连接在墙壁电源插座上。

2. 检测线路电压实测值为220V（单相），符合正常标准值220V±7%～10%，空调电源插座安装保护接地线。

（三）其他可能因素排除

辽河油田公安局渤海分局通过现场调查勘验、尸检，未发现其他侵害迹象，符合电击死亡。

（四）间接原因分析

刘X 是盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心经营者。未制定空调维修作业操作规程；未对维修作业现场进行有效的安全管理；未能及时发现并制止王X 的违章作业行为；未能及时消除作业现场存在的安全隐患。

四 、对有关责任人员的处理建议

王X，男，群众，盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心合伙人亦是空调维修安装人员，安全生产意识淡薄，未取得有效的电工特种作业资格、未佩戴特种劳动防护用品进行空调检维修、违章带电作业，对事故的发生负直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[1]、

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第五十七条[2]的规定，鉴于其在事故中已死亡，免予追究。

刘X，男，群众，盘锦市兴隆台区建达空调维修安装中心经营者，未制定空调维修作业操作规程、未对维修作业现场进行有效的安全管理、未能检查发现并制止王X的违章作业行为，及时消除作业现场存在的安全隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定[3],建议由兴隆台区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定，给予刘X 2024年年收入40%罚款的行政处罚。

五、事故主要教训

此次触电事故充分暴露生产经营单位在安全生产管理方面存在突出漏洞。首先，生产经营单位未能严格落实安全生产主体责任，存在监督机制缺失，导致对安全生产工作重视程度不足。其次，未按要求进行必要的安全技术交底，作业人员安全生产意识严重不足，基本安全防护措施遭到忽视。再者，作业人员未能严格执行安全操作规程，对基本防护措施存在严重侥幸心理，致使安全隐患持续累积。这些深刻教

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

训警示各生产经营单位要切实强化安全生产红线意识，全面加强员工安全培训教育，确保生产作业安全有序开展。

六、事故整改和防范措施

生产经营单位须深刻汲取此次事故教训。行政审批局要充分发挥在营业执照办理环节中的宣传引导作用，督促相关生产经营单位切实履行安全生产主体责任，按规定配发必需劳动防护用品，确保从业人员严格遵守安全操作规程；要持续加强安全生产教育培训工作，切实保障从业人员全面掌握并熟练运用必备的安全生产知识和操作技能。各街道要加强对辖区“九小场所”的安全隐患排查整治，加强作业现场安全管理，严格监督安全操作规程执行，定期组织安全检查，坚决做到安全隐患及时消除、整改措施落实到位、风险防控全面覆盖。

盘锦市兴隆台区人民政府办公室　　2025年9月12日印发