# 宁夏大地丰谷粮油有限公司“10·26”一般生产安全事故调查报告

宁夏大地丰谷粮油有限公司“10·26”

一般生产安全事故调查组

2024年12月13日

# 目录

宁夏大地丰谷粮油有限公司“10·26”.....1
一般生产安全事故调查报告.....1
一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）事故相关单位情况.....2
（三）死亡人员基本情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场勘查情况.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故现场应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）善后情况.....6
三、事故原因分析及性质.....7
（一）事故原因分析.....7
（二）事故性质认定.....8
四、事故整改建议和防范措施.....8

# 宁夏大地丰谷粮油有限公司“10·26”一般生产安全事故调查报告

2024年10月26日16时许，吴忠市利通区金银滩镇宁夏大地丰谷粮油有限公司发生一起1人死亡事故，事故发生后，区委、区政府高度重视，要求立即开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和有关责任人员的责任，深刻汲取事故教训，举一反三，提出有针对性的事故防范措施。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定经区人民政府批准，成立由区委常委、区政府副区长马铁斌为组长，区应急管理局局长、安委办主任何志坚为副组长，区应急管理局、区工信局、区公安分局、区总工会和金银滩镇人民政府相关工作人员组成的宁夏大地丰谷粮油有限公司“10·26”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请利通区人民检察院参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关资料和分析论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，并针对事故提出了防范措施。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

宁夏大地丰谷粮油有限公司，成立日期：2016年06月21日，

法定代表人：王**，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：壹仟万元整，登记机关：吴忠市市场监督管理局，住所：宁夏吴忠市利通区金银滩镇金廖路北侧，统一社会信用代码：91640300MA75WWH8XW。经营范围：玉米、水稻、豆粕、棉粕、牧草的种植批发及销售：初级农产品的销售及加工****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有员工15人，其中主要负责人1名、安全生产管理人员1名，公司下设生产部、办公室、财务部等机构。

**（二）事故相关单位情况**

宁夏昌农农业发展有限公司，成立于2023年06月16日，法定代表人：马**，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：伍佰万元整，登记机关：吴忠市市场监督管理局，住所：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇金积工业园区中小企业孵化基地工业厂房A9号。经营许可项目：牲畜饲养；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：草种植；谷物种植；初级农产品收购；谷物销售：饲料原料销售：生物饲料研发；农副产品销售：畜牧业饲料销售：饲料添加剂销售；肥料销售；牲畜销售；畜禽收购；非食用农产品初加工；鲜肉零售：食用农产品零售：农作物秸秆处理及加工利用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司现有员工9人，其中主要负责人1名、安全生产管理人员1名，公司下设生产部、办公室、财务部等机构。

马**（系死者）等9名工人由宁夏昌农农业发展有限公司每

月按时发放工资，工作地点在宁夏大地丰谷粮油有限公司，主要从事玉米压片机操作、装载机驾驶、设备巡检等工作，宁夏大地丰谷粮油有限公司对派遣的9名员工进行工作安排、安全管理，并针对安全生产法律法规、规章制度、操作规程等方面每月开展安全生产培训教育。

**（三）死亡人员基本情况**

**死者：**马**，男，34岁，家住**********，身份证号6403**********。工作岗位系宁夏昌农农业发展有限公司派遣至宁夏大地丰谷粮油有限公司玉米压片机操作工，主要工作内容为操作玉米压片机，操作装载机将散装玉米推到玉米进料口及时补料。**事故发生当天，马**工作时间应为8时至16时。**


**（四）事故发生经过**

经调取企业监控显示，马**于2024年10月26日13时10分曾经在2#车间二层操作平台区域出现。经询问企业主要负责人王**、副经理马*以及操作工姬**，2024年10月26日15时40分，员工姬**到2#车间接班，发现去石筛正在工作，筛里没有玉米，随后到进料口上方观察窗口查看情况，发现进料口好像有袋子堵住了进料口，于是就到2#玉米库提升机进料口检查，发现马**腿部卷缩在料口处，呈仰卧状躺在玉米堆斜坡上，姬**拉了两下马**的胳膊，喊了两声，马**没有反应，就去喊烘干塔操作工黄*，在路上向黄*描述了马**的情况，黄*随即拨打120急救电话，又给公司负责生产的副经理马*汇报了现场情况，黄*又叫

来货车司机马**。马*来了后四人将马永成从玉米进料口抬了出来。在120接线员的指导下黄*对马**进行心脏复苏急救，120急救车到现场确认马**已无生命体征。

**（五）事故现场勘查情况**

经现场查看玉米压片机生产设施为6层建筑，玉米压片机安装在2楼，配套设备有去石机、振动筛、浸泡罐、蒸煮罐、蒸箱烘干设施、玉米提升机、皮带输送机、蒸汽管道、玉米压片机控制柜等设施。

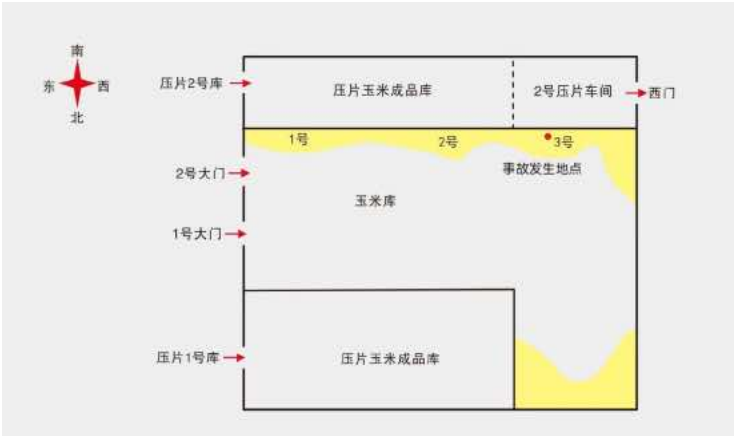


事故现场示意图

2#玉米库面积约900㎡，玉米进料口（长1.5m，宽1.2m，与地面基本齐平）在库房南侧墙根处，进料口用钢丝网做防护，平时采用装载机将散装玉米推到进料口，由提升机提升到玉米压片机进口压片作业。发现时玉米堆高度约1m。

2楼压片机设备北侧玉米上料提升机进料口上方设置观察口（高1.35m，宽0.85m），观察口用钢筋焊接了“T”字形格栅，观察口下沿距库房地面3.4米。



事故现场照片



玉米进料口照片

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

该事故造成 1 人死亡。参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86）关于“直接经济损失的统计范围”规定，截至目前，该起事故直接经济损失主要包括人身伤亡后所支出

的费用、善后处理费用等，无财产损失价值，共计造成直接经济损失约180万元人民币。

## 二、事故现场应急处置情况

### （一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后利通区人民政府区委常委、区政府副区长马铁斌，区应急管理局、区工信局和金银滩镇人民政府等单位相关工作人员立即赶赴现场，全力做好应急处置和善后处理工作。吴忠市公安局利通区分局民警对事故现场进行了勘验，并对相关人员进行了调查询问。

### （二）事故现场应急处置情况

2024年10月26日15时40分车间操作工姬**接班时发现玉米原料库操作工马**腿部卷缩在料口处，呈仰卧状躺在玉米堆斜坡上，立即叫来烘干塔操作工黄*、货车司机马**、副经理马*，随即将马**从进料口抬出，同时拨打了120急救、110报警，并通知家属。在120接线员的指导下操作工黄*对马**进行了心脏复苏，120急救人员到现场后确认马**已无生命体征。

### （三）善后情况

金银滩镇人民政府、利通区公安分局负责事故善后协调处理，家属接待和安抚工作。经金银滩派出所委托金银滩镇人民调解委员会就民事赔偿组织企业、家属进行调解，最终事故单位与马永成家属达成补偿协议，家属情绪稳定，未引发不良舆情等不稳定因素。

## 三、事故原因分析及性质

**（一）事故原因分析**

1.因家属坚决拒绝尸体解剖检验，吴忠市公安局利通分局对死者进行了尸表检验并出具（吴利）公（物）鉴（尸表）字[2024]57号《法医学尸表检验分析意见》，经检验，尸表未检见明显损伤，双眼球睑结膜下未检见出血点，提取死者血液进行了毒物和乙醇检验。具体分析意见为：①根据尸表检验，体表未检见损伤，触摸未发现明显骨折，据此分析不符合机械性损伤死亡。②根据吴忠市公安局物证鉴定所理化检验报告【（吴）公（物）鉴（理化）字[2024]0337号和0336号】，死者血液中未检出地西泮、巴比妥、氯丙嗪、敌敌畏、氯氮平、毒鼠强、呋喃酚、莠去津、乙醇。③根据尸表检验，结合调查，分析死者不排除机械性窒息死亡（玉米掩埋捂死）。

2.经调取现场视频监控、询问相关人员，由于现场监控设备被粉尘遮盖，无法看清事故发生经过，且事故发生当时无现场目击人员，无法确认死者具体死亡时间及事故经过。

3.由吴忠市人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书对死者死因推断为不明原因死亡，且家属坚决拒绝对死者尸体解剖检验，无法确认死者死亡的原因。

**（二）事故性质认定**

1.由于本次事故无法确认具体事故经过和死亡原因，依据《生产安全事故统计管理办法》（安监总厅统计〔2016〕80号）第六条第三项：“生产安全事故统计按照“先行填报、调查认定、

信息公开、统计核销”的原则开展。经调查认定，具有以下情形之一的，按本办法第七条规定程序进行统计核销。……（三）生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致伤亡的”的规定，根据《法医学尸表检验分析意见》【（吴利）公（物）鉴（尸表）字[2024]57号】的分析意见，该起事故为非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤导致的死亡事故，不应列入生产安全事故统计范围。

2.经事故调查组综合分析认定，该事故是一起非生产安全事故。

## 四、事故整改建议和防范措施

### （一）深刻吸取事故教训，加强作业现场管理

宁夏大地丰谷粮油有限公司要深刻吸取本次事故教训，对作业现场安全设施设备及车辆进行一次全面排查，扎实开展现场作业活动风险辨识，及时消除作业现场事故隐患，落实安全防范措施；要对全体现场作业人员重新组织一次安全教育和培训，进一步提高施工人员的安全作业意识；要严格落实作业管理，培训合格后方能进行作业；要认真查找和解决本单位安全生产工作中存在的漏洞，对各项管理制度、规程、方案进行梳理，对漏洞点进行完善和补充，进一步健全完善安全生产责任制，严防类似事故的再次发生。

### （二）落实企业主体责任，加强安全教育培训

宁夏大地丰谷粮油有限公司要严格落实生产经营单位安

全生产主体责任，提高各级管理人员安全责任意识，全面提升本公司安全生产管理水平；按照《承包商安全管理办法》相关要求加强承包商安全管理，落实安全管理责任。要持续开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设，针对承包商管理、检维修作业活动、特殊作业等安全风险进行全面辨识，制定作业方案，明确管控责任和管控措施，严格落实特殊作业管理制度，有效落实各级人员的安全责任。要对现场特殊作业进行有效的风险辨识，制定切实可行的管控措施。要加强承包商作业人员的安全培训，严格监管承包商现场特殊作业以及研判作业过程中存在各类安全风险，落实各项安全管控措施。