长兴泗安浙江牛博智能科技有限公司
“12·18”一般机械伤害事故调查报告

长兴泗安浙江牛博智能科技有限公司

“12·18”一般机械伤害事故调查组

2025 年 1 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

三、事故原因分析.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....7

四、有关责任单位存在的主要问题.....7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

（一）因死亡免于追究责任人员.....7

（二）对事故企业及其他责任人处理建议.....8

六、事故整改和防范措施.....9

长兴泗安浙江牛博智能科技有限公司“12·18”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月18日凌晨1时45分许,位于长兴县泗安镇(长合区泗安区块）的浙江牛博智能科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失170万元。

事故发生后，长合区管委会高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规定，于12月18日成立浙江牛博智能科技有限公司“12·18”一般生产安全事故调查组，由长合区应急管理局为组长单位，长兴县应急管理局、长兴县监委、长兴县公安局、长兴县总工会、泗安镇人民政府等单位参加，同时邀请应急管理专家组成事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故“四不放过”原则，通过现场勘验、观看视频、查阅资料、调查取证等形式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤害和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查认定：长兴泗安浙江牛博智能科技有限公司“12·18”一般机械伤害事故，是一起因操作人员违规进入激光切割机上下料区作业，身体被正在运转的上下料吸盘机挤压，造成机械伤害，导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江牛博智能科技有限公司（以下简称牛博公司），成立于2022年3月24日，住所为浙江省湖州市长兴县泗安镇（长合区泗安区块），法定代表人甘某某，统一社会信用代码：91330522MA7L9TCR4P，现有员工140人，占地面积32亩。经营范围包括：机械设备研发；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故车间和设备工艺流程情况

事故设备激光切割机位于1号车间一楼中部激光区（图1），为成套设备，设备名称为：D-Fast/D-Soar/D-Win激光切割系统，生产厂家为百超（深圳）激光科技有限公司。该设备由一套自动上下料激光机单元，1台自动料库，1台自动上下料吸盘机，2台3000W激光机组成（图2）。



图 1 牛博公司 1 号车间布局图

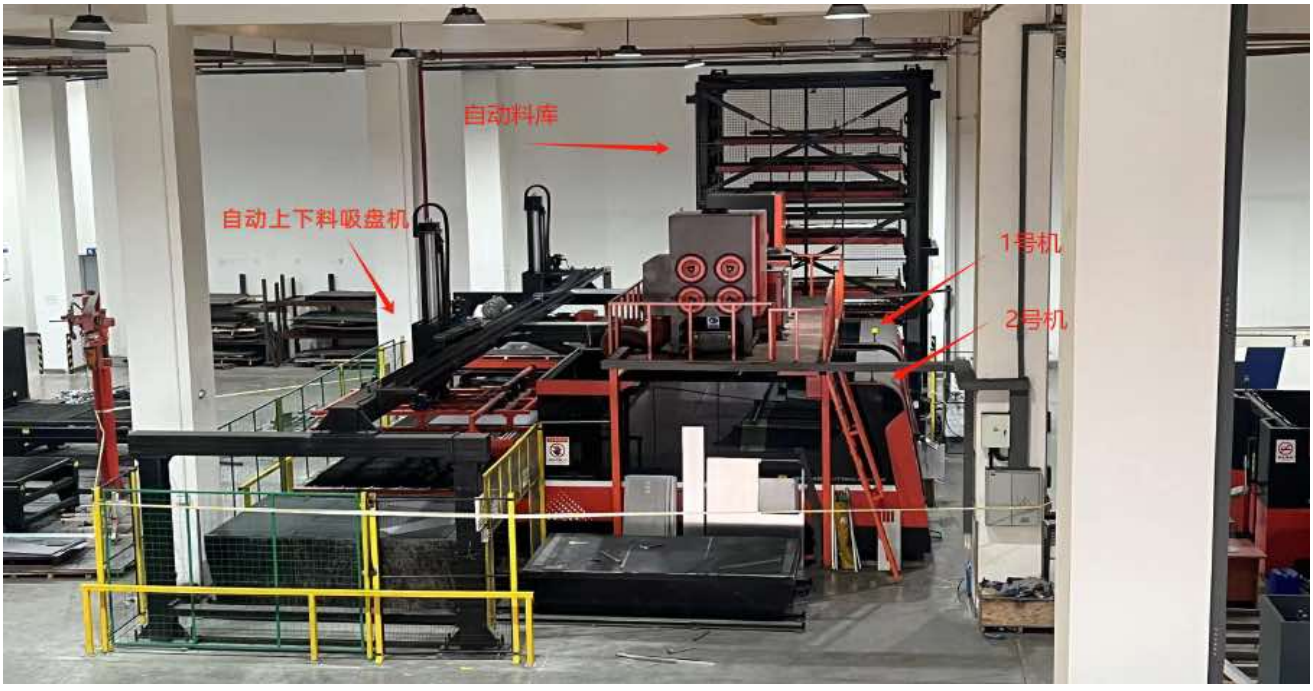


图 2 D-Fast/D-Soar/D-Win 激光切割系统

现场并排设置两台同型号激光切割机，即1号和2号激光切割机。两台机器配置一名操作员和一名辅助工。生产工艺流程为操作员在电脑输入指令，吸盘机从自动料库将钢板吸取放置到切割平台，然后电脑上输入交换指令将已完成切割的钢板从切割机内运出与待切割钢板进行交换，吸盘机将已完成切割的钢板吸取放置到一边的堆垛区，即完成一次完整的工艺操作。

2.安全管理情况

牛博公司安全管理体系不健全，主要表现为：未按法规设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；未建立健全安全生产规章制度和操作规程；未按规定对员工进行安全培训教育和培训；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未开展安全风险辨识评估、建立风险清单；未制定本单位的生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

（三）事故发生经过

2024年12月18日凌晨，浙江牛博智能科技有限公司1号车间一楼，激光切割机操作工赵某某（男，河南省邓州市张楼乡吕楼村人）按照公司安排的生产任务，进行不锈钢薄板切割工作。凌晨1时45分，赵某某在完成1号激光操作机工作后，进行2号激光切割机不锈钢薄板切割作业。在2号激光切割机电脑端输入下料作业指令后（图3），违规进入2号激光切割机后方上下料区，进行切割台面底板校平（图4）。此时，上下料吸盘机已经运转，但赵某某并未意识到这一风险，上半身被正

在运转的上下料吸盘机挤压到切割台面上，造成头部挫伤出血和胸廓塌陷，经抢救无效死亡



图 3 赵某某在 2 号机控制电脑端输入作业指令



图 4 赵某某违规进入 2 号机后部下料区

（四）事故现场情况

事故发生在2号激光切割机的物料平台上，赵某某被自动上下料吸盘机压迫头部导致挫伤出血和胸廓塌陷，经抢救无效死亡。激光切割机未在事故中受损（图5）。



图5 事故现场

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失170万元。死亡人员赵某某，浙江牛博智能科技有限公司激光切割机操作工。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，企业员工及时进行了救助，将赵某某从被挤压的上下料吸盘机中解救出来，并于当日1时50分左右，分别向120和110报警。同时，将赵某某送往长兴第二医院进行抢救。事故发生后，长合区管委会和泗安镇人民政府迅速组织开展事故善后处置工作，全力做好遇难者家属安抚疏导和社会稳

定工作。12 月 19 日，浙江牛博智能科技有限公司与赵某某家属达成死亡赔偿调解协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

牛博公司激光切割机操作工赵某某在进行 2 号激光切割机不锈钢薄板切割作业过程中，违反安全操作规程，在机器运转作业期间违规进入激光切割机后方上下料区，进行切割台面底板校平。同时，未注意到上下料吸盘机已经运转，未意识到存在的风险，上半身被上下料吸盘机挤压到切割台面上，导致事故发生。

（二）间接原因

1.设施设备未采用切实有效的安全防护措施。激光切割机上下料区进口处未采用物理隔离或光栅报警联锁装置等防护措施，牛博公司仅张贴了“未经许可、禁止入内”的警示标志，但未实施许可管理，上下料吸盘机运行期间，人员仍可违规进入。

2.企业安全生产管理缺失。牛博公司对激光切割机生产区域的风险辨识和隐患排查不到位，设备安装后没有全面辨识和管控设备的安全风险；对生产一线员工相关培训不到位，员工安全意识薄弱。

四、有关责任单位存在的主要问题

浙江牛博智能科技有限公司未落实安全生产管理法定职责，未制定完善的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时

制止作业人员违规操作的行为。企业安全风险辨识和隐患排查不到位，企业对激光切割机没有全面辨识和管控设备带来的安全风险，导致员工对设备安全风险管控措施掌握不充分、落实不到位；未及时排查人员违规进入上下料区等隐患。

安全培训工作未落实到位。对生产一线员工相关培训不足且未如实记录员工安全生产教育培训情况，员工对本岗位存在的危险、有害因素认识不足，以致违规操作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

赵某某，浙江牛博智能科技有限公司激光切割机操作员。安全意识淡薄，不遵守安全操作规程，违规进入激光切割机后方上下料区，进行切割台面底板校平。对此次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究相关法律责任。

（二）对事故企业及其他责任人处理建议

1.浙江牛博智能科技有限公司，未履行企业安全生产主体责任，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查机制，未及时消除生产安全事故隐患；未制定完善并实施安全管理制度和安全操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未按规定配备专职安全生产管理人员。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定给予行政处罚。

2.甘某某，浙江牛博智能科技有限公司法定代表人。未严格

履行企业主要负责人职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，督促、检查本单位的安全生产工作不力。未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作；未有效组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对该起事故负有主要领导责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

3.贺某某，浙江牛博智能科技有限公司副总经理，负责牛博公司安全生产工作。未有效履行安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违反操作规程的行为。对事故发生负有直接管理责任，建议依据公司内部规定予以处理。

4.朱某某，浙江牛博智能科技有限公司激光切割组组长。未有效履行安全生产管理职责，未有效开展风险隐患排查治理。对事故发生负有直接管理责任，建议依据公司内部规定予以处理。

六、事故整改和防范措施

为认真吸取该起案件的深刻教训，针对该事故暴露出的问题，提出如下整改措施。

（一）切实消除风险隐患，坚决筑牢安全底线。浙江牛博智能科技有限公司要认真总结事故教训，扎实开展员工安全教育培训，加强对各岗位风险辨识。要针对该起事故暴露出的激光切割机存在的安全防护措施不到位，“三违”管理不严格等问题，认真开展安全风险分析和技术研判，采用切实可靠的技术和工艺进行激光切割作业，采取切实有效的措施改进设备设施和工艺技术，落实人机联锁、设备隔离等安全防护措施，严格日常作业管理。

（二）落实企业主体责任，提升本质安全水平。各生产经营单位要完善安全生产管理体系，举一反三、引以为戒，警钟长鸣。各生产经营单位主要负责人要落实安全管理责任，认真学习安全生产法律法规知识等相关规定要求，认真开展隐患排查和风险管控，组织员工开展安全教育培训，加强岗位操作规程的执行力，加强应急预案演练，不断提升企业员工的风险意识和安全生产能力。

（三）强化安全责任意识，践行安全发展理念。长合区党工委和管委会有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作系列重要指示精神，切实强化安全生产红线意思，加强对生产经营单位的安全监管，加强安全生产领域的执法检查，不断强化企业安全生产主体责任意识，落实各项安全措施，进一步提高企业从业人员的安全意识。

附件

长兴泗安浙江牛博智能科技有限公司“12.18”一般机械伤害事故调查组成员名单

姓名	单　位	职务/职称	签名	备注
朱唱宏	长合区应急管理局	局长		
俞凯华	泗安镇人民政府	党委委员、常务副镇长		
周晓庆	长合区应急管理局	副局长		
殷亚峰	长兴县应急管理局	执法队队长		
常　燕	长兴县监委	副主任		
孔钦芳	长兴县公安局	教导员		
甘利平	长兴县总工会	部长		
刘秋进	长合区应急管理局	科长		
孙　玮	长合区应急管理局	科长		
李　伟	长合区应急管理局	工作人员		
汪建民	湖州市安康安全技术服务中心	安全专家		
毛毓琴	湖州市安康安全技术服务中心	安全专家		
陶土根	湖州铭泰管理咨询有限公司	安全专家		
宣森炜	核工业井巷建设集团有限公司	安全专家		