道里城乡路第十四中学（田家炳高级实验中学）维修改造工程“8·7”一般高处坠落事故调查报告

2026年8月7日7时50分许，在哈尔滨市道里区工农大街6号的第十四中学维修改造工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约人民币116.11万元。

事故发生后，道里区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由区应急局牵头，区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请人民检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、相关人员询问等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“8·7”一般高处坠落事故是一起因作业人员在屋面球形网架高处作业过程中，未按规定将安全带系挂于现场生命绳上，安全防护失效；在挪动电焊机作业时身体失稳，从约

5.3 米高的作业面坠落，砸穿下方石膏板吊顶跌至地面而引发的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生项目概况

第十四中学（田家炳高级实验中学）维修改造工程位于哈尔滨市道里区第十四中学院内，由哈尔滨市道里区教育教学保障中心作为建设单位，使用区财政资金实施，建设内容主要为报告厅屋面拆除、球形网架加固、屋面复合板安装等修缮作业。项目施工总承包中标价约 70.6 万元，计划工期为 2026 年 7 月 27 日至 8 月 24 日，施工总承包单位为黑龙江众晟和建筑安装工程有限公司，监理单位为禹堃工程管理有限公司。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位:

黑龙江众晟和建筑安装工程有限公司（以下简称: 众晟和公司），成立于 2019 年，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

统一社会信用代码: 91231281MA1BJNKA41

注册资本: 人民币 20000 万元

注册地址: 黑龙江省大庆高新区新科路 14 号科技创业园 B 座 B518 室

经营范围：许可项目包括建设工程施工、建筑劳务分包、建设工程设计等，具体经营事项以营业执照登记为准。

2.建设单位

哈尔滨市道里区教育教学保障中心（以下简称：保障中心），机构类型为事业单位，由哈尔滨市道里区教育局举办。

开办资金：人民币 19 万元

住所：哈尔滨市道里区福同街-2 号

3.劳务分包单位

哈尔滨秋滨建筑安装工程有限公司（以下简称：秋滨公司），成立于 2020 年 05 月 27 日，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。

统一社会信用代码：91230109MA1C42023M

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区绿水居住小区一期 K 栋 1 层 S2 号商服

经营范围：许可项目包括建设工程施工、建筑劳务分包、建筑物拆除作业（爆破作业除外）等（详见营业执照）。

4.项目监理单位

禹堃工程管理有限公司（以下简称：禹堃公司），成立于 2019 年 01 月 18 日，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。

统一社会信用代码：91230199MA1BF4EHXH

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道外区北七道街 55-25 号汇龙玖和琚 2 栋 1 单元 1 层 2 号

经营范围：涵盖工程技术咨询服务、建筑工程监理服务等（详见营业执照）。

（三）事故发生项目安全管理情况

1.改造项目流程

项目工序：进场准备→屋面拆除→球形网架加固焊接→屋面彩钢板铺设。事故发生于球形网架加固焊接工序，坠落高度约 5.3 米。

2.事故部位及现场管理

（1）安全设施：网架上布设 15 道生命绳，为避免焊接时坠落火星引发火灾，未搭设底部安全平网；作业跳板未满铺、未固定；现场存在三点式与五点式安全带混用情况。

（2）人员在岗：事故当日上午，项目经理、专职安全员均脱岗；劳务分包无专职安全员，由工长兼管；监理人员未到现场。

（3）施工秩序：项目未取得施工许可证即开工；监理下达停工指令后未执行。

3.安全教育培训情况：总承包单位对劳务分包单位施工现场统一协调管理不到位，项目管理人员脱岗，对新进场人员三级安全教育、班前安全技术交底等制度执行情况失管失察；劳务分包单位未对当日新招用作业人员开展安全生产教育和培训及安全技术交底，致使其未经培训即进入作业面。

4.安全管理机构及制度建设

（1）机构设置：总承包单位在该项目配备了项目负责人和专职安全生产管理人员，但项目其余多名关键岗位人员均未到岗；劳务分包单位无安全管理机构、无专职安全员。

（2）制度建设：总承包单位安全管理制度不完善；劳务分包单位无正式安全管理制度，仅靠现场口头指挥。

（四）事故发生经过

第十四中学维修改造工程施工总承包单位众晟和公司于2026年7月24日进场准备，7月28日拆除作业分包单位进场施工（该单位与本起事故无直接关联）；劳务分包单位秋滨公司于7月31日进场准备，8月1日正式施工。8月5日，保障中心与众晟和公司签订《政府采购工程类采购合同》。

2026年8月7日凌晨降雨，项目经理杨某和与安全员李某龙于凌晨4时许到施工现场掏水。6时许，秋滨公司现场工长李某春组织在场工人召开口头早会，布置当日作业并提醒安全注意事

项，当日新招聘的作业人员王某未参加早会。约 7 时许，杨某和、李某龙二人先后回家更换浸湿的衣服和鞋袜等。

7 时 10 分许，王某与孟某月抵达施工现场，李某春向王某布置了球形网架焊接作业任务。7 时 50 分许，王某佩戴安全带登上球形网架作业面，在挪动电焊机、从风筒位置向网架区域移动过程中失足坠落，砸穿报告厅石膏吊顶，跌至报告厅地面。

事故发生后，李某春第一时间赶到坠落点查看伤势。随后张某奎、孟某月等人将王某搀扶至场外，由李某春驾车送往道里区人民医院救治。医院接诊后认为伤情严重建议转院，李某春拨打 120 急救电话，由救护车转送至哈尔滨医科大学附属第二医院救治。当日 10 时 50 分许，王某经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于哈尔滨市道里区第十四中学报告厅屋面及室内区域。

屋面作业区域为球形网架加固作业面，距报告厅室内地面垂直高度约 6 米，网架下部为无人员承载能力的石膏板吊顶。球形网架上布设 15 道生命绳，两端以膨胀螺栓固定于主体结构；作业区域跳板未满铺、未采取固定措施；现场存放有不同规格的安全带及焊接作业工具。

坠落点对应报告厅室内第二、三阶梯位置，该处石膏吊顶呈破损状，网架杆件上遗留电焊机焊钳。

1.作业环境

通过查询施工合同得知，事故发生当日王某现场主要施工内容为报告厅屋面球形网架杆件焊接作业，作业环境如图 1 所示。



图 1

事故发生时，王某作业地点如图 2 所示。

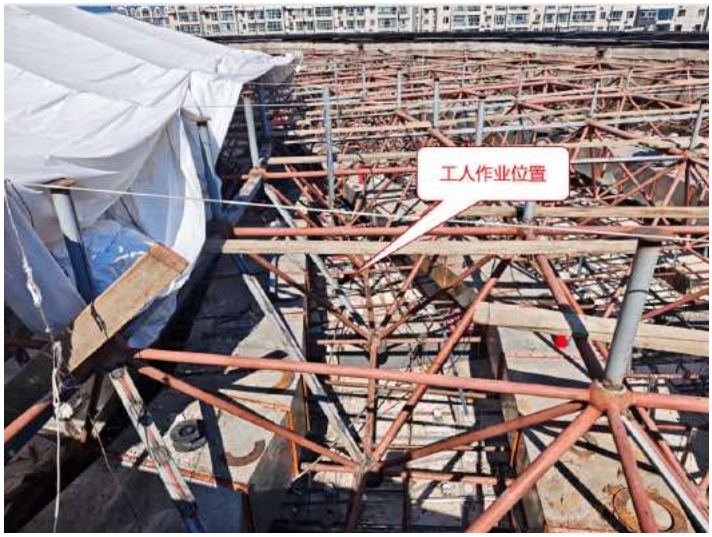


图 2

2.安全设施及劳动防护用品情况

屋面作业区域设有用于系挂安全带的生命绳，如图 3 所示。



图 3

生命绳两端各采用 2 根膨胀螺栓固定在主体结构上，如图 4 所示。



图 4

作业区域附近的屋面上，存放有多条安全带，现场存在三点式安全带与五点式安全带混用情况，其中除 1 条双钩五点式安全带、1 条单钩五点式安全带外，其余均为已属淘汰型的三点式安全带，如图 5、图 6 所示。



图 5



图 6

3. 坠落地点

王某坠落地点石膏板明显破损，如图 7 所示。



图 7

坠落地点附近网架杆件上挂有电焊机焊钳，如图 8 所示。



图 8

网架下方为报告厅，王某坠落地点位于第二、三阶梯，如图9所示。



图9

根据查询图纸得知，报告厅层高为6米，王某坠落高度约5.3米，如图10所示。

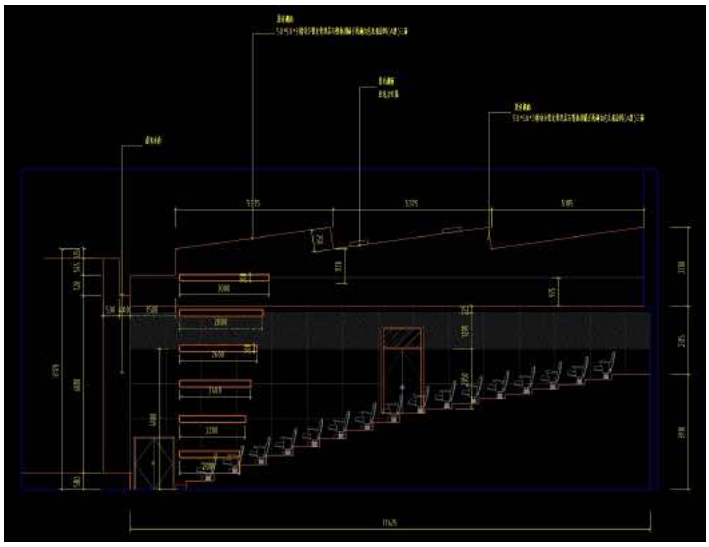


图10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者王某，男，持有有效电焊工操作资格证书，系秋滨公司临时招聘作业人员。

按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》[1]，截至该报告形成，本起事故直接经济损失人民币约116.11万元。其中包括人身伤亡后所支出的费用、财产损失价值及其他事务性费用等。

（七）其他情况

气象方面：事故当日凌晨事故现场区域有降雨，清晨降雨停止后施工单位继续组织作业，屋面作业面存在湿滑情况。

事故发生后相关善后处置工作平稳推进，未引发重大社会舆论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年8月7日8时39分许，秋滨公司现场工长李某春向公司实际负责人李某报告事故；李某随即向众晟和公司安全员李某龙通报；李某龙向公司实际负责人李某江汇报。

事故发生后，众晟和公司、秋滨公司未在规定时限内向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，存在漏报情节。鉴于事故发生后现场人员立即组织施救并送

[1] 《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，自2026年7月1日起实施）。

医救治，死者家属报警后公安机关介入处置，区应急局于当日 11 时许获知事故信息并立即组织相关单位到场核实，未贻误事故抢救，未造成事故扩大，事故调查未受影响，亦未引发重大社会影响，两单位在调查过程中如实陈述、配合调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即将王某搀扶转移至建筑物外，由李某春驾车送往道里区人民医院救治。

事故初期未拨打 120，由现场人员自行送医；转院过程中拨打 120 转运。学校协助管控现场，配合调查。

（三）医疗救治和善后情况

伤者王某先后被送往道里区人民医院、哈尔滨医科大学附属第二医院救治，2026 年 8 月 7 日 10 时 50 分许，经抢救无效死亡。

事故发生后，保障中心持续跟进死者家属安抚及善后工作。因施工总承包单位众晟和公司及劳务分包单位秋滨公司对应承担的赔偿责任始终无法达成一致意见，为快速化解矛盾、稳控事态，保障中心通过第三方渠道向死者王某家属先行垫付人民币 100 万元。2026 年 9 月 9 日，各方签署《协议书》，约定该款项为附条件垫付款，不属于赔偿款；死者家属须通过诉讼或仲裁向用工单位等有关单位追偿，追偿款项优先返还垫付款。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员自发施救基本及时，第一时间将伤者送医救治，但救援组织不够规范。

仍存在下列问题:

1.施工总承包单位未按规定启动生产安全事故应急救援预案，应急处置无规范流程指引;

2.初期未呼叫专业急救车辆，采用私家车送医，存在救治风险。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员王某在屋面球形网架高处作业过程中，未按规定将安全带系挂于现场生命绳上，安全防护失效；在挪动电焊机作业时身体失稳，从距地面约 5.3 米高处坠落，砸穿下方石膏板吊顶跌至地面，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，事故调查组聘请哈尔滨市应急管理专家库专家组成专家组，通过现场勘查、调阅相关资料、询问相关人员等方式开展技术鉴定，于 2026 年 9 月 7 日出具《第十四中学（田家炳高级实验中学）维修改造工程“8·7”高处坠落事故技术鉴定报告》。

2026 年 9 月 7 日，经死者王某家属同意，哈尔滨市公安局道里分局工农派出所委托哈尔滨大工司法鉴定中心对王某死亡原因进行了司法鉴定。9 月 24 日，哈尔滨大工司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（哈大工[2026]病司鉴字 363 号），鉴定意见为：被鉴定人王某符合因高坠致脑挫伤、左锁骨骨折、左侧肋骨骨折、双肺叶间裂撕裂、纵隔血肿、肝脏及脾脏破裂、胸腹腔积血、消化道出血，导致创伤性失血性休克死亡。

同时，哈尔滨大工司法鉴定中心对王某血液进行了专项鉴定，出具的的《司法鉴定意见书》（哈大工[2026]毒司鉴字 402 号）中的鉴定意见为：在解剖提取的王某血样(05-260907-0402-0-01)中未检出乙醇成分;未检出《血液和尿液中 108 种毒(药)物的气相色谱-质谱检验方法》附录中的毒物和药物成分。

（三）其他可能因素排除

经调查，排除自杀、他杀、人为破坏等因素；事故当日凌晨降雨，清晨停止后继续作业，无大风、雷击等极端天气，排除自然灾害因素；现场未发现电焊机故障、生命绳断裂、网架结构损坏等情况。

（四）间接原因分析

本次事故间接原因均属于安全管理缺陷范畴。施工总承包单位未履行对施工现场安全生产负总责的法定职责，对分包单位安

全管理失察，项目关键岗位人员脱岗，安全管理体系全面失效，是事故发生的主要原因。劳务分包单位秋滨公司对其直接招用的作业人员未尽到安全生产教育培训和现场安全管理职责，亦是事故发生的间接原因。具体如下:

1.总包单位对劳务分包单位安全生产条件审查不严，未能发现劳务分包单位秋滨公司未依法配备安全管理机构或安全管理人员，将工程发包给不具备安全生产条件的劳务分包单位。施工过程中对秋滨公司的安全生产工作协调、管理不到位，对该单位未建立安全生产管理制度，在施工现场未配备专职安全生产管理人员等问题长期失察。

2.项目部关键岗位人员配备不足，事故发生时项目经理、专职安全员均脱岗，现场无总承包单位安全管理人员实施管控。

3.总包单位对劳务分包单位新进场作业人员安全生产教育培训制度的执行情况未按规定督促检查，对死者王某未经培训即上岗作业失察。

4.高处作业安全防护措施监督检查不到位，未及时发现和制止作业人员安全带未挂接的违章行为。

5.劳务分包单位秋滨公司未对事故当日新招用的作业人员王某开展安全生产教育和培训、安全技术交底即安排其上岗作业，王某不具备高处作业安全知识和操作技能即进入作业面。

6.秋滨公司现场安全管理缺失，未配备专职安全生产管理人员。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

本次事故发生于众晟和公司承包范围内的屋面球形网架加固作业环节。依据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款[2]，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，众晟和公司对事故发生负有责任；劳务分包单位秋滨公司作为死者王某的用人单位，对其直接招用的作业人员负有直接的安全生产教育、培训和现场管理职责，其安全管理缺失亦是事故发生的间接原因，对事故发生负有责任。

1.众晟和公司

（1）对分包单位安全生产条件审查不严，未能发现劳务分包单位秋滨公司未依法配备安全管理机构或安全管理人员，将工程发包给不具备安全生产条件的劳务分包单位。施工过程中对秋滨公司的安全生产工作协调、管理不到位，对该单位未建立安全生产管理制度，在施工现场未配备专职安全生产管理人员等问题长

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

期失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[3]之规定。

（2）公司层面未设置专门安全生产管理机构，项目部关键岗位人员配备不足，管理人员脱岗，安全内业管理混乱。公司任命的技术负责人樊某波、质量员郑某龙、施工员贾某军均未到岗履职；事故当日上午，项目经理杨某和、专职安全员李某龙均以回家更换衣物为由脱岗，现场无总承包方安全管理人员实施管控。同时，该公司项目无项目经理带班记录、无周检记录、无安全员日志，专职安全员未按规定每天在施工现场开展安全检查并记录。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款、第二款[4]；《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[5]之规定。

（3）未健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。施工单位的项目负责人、专职安全生产管理人员、技术员、作业人

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款第二款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[5] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

员和特种作业人员，无安全教育培训试卷，无项目经理和安全员专项安全检查记录；由施工单位提供的《建筑行业安全生产小组架构及职责》中其他成员职责未明确。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条之规定。

（4）高处作业安全防护措施存在不足。对作业人员安全防护用品佩戴情况监督检查不到位，未及时发现和制止作业人员安全带未挂接的违章行为；雨后屋面湿滑，未采取防滑措施即允许施工作业。违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条[6]、第3.0.8条[7]之规定。

（5）专项施工方案未经审批即组织实施，未进行安全技术交底。屋面球形网架加固作业虽编制了专项施工方案，但未经施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字即组织实施；施工前未向作业人员进行书面安全技术交底。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条[8]、第二十七条[9]之规定。

---

[6] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：悬空作业人员或具有高处作业危险的人员应系挂安全带。

[7] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.8条：在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。

[8] 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

[9] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（6）劳动防护用品管理不到位。现场存在三点式安全带与五点式安全带混用情况，部分安全带已属淘汰型，对作业人员安全防护用品使用情况监督检查不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[10]；《建设工程安全生产管理条例》第三十二条[11]之规定。

（7）未按照相关法律要求定期组织应急救援演练，事故发生后未按规定启动应急响应，现场处置无规范流程指引。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[12]，《建设工程安全生产管理条例》第四十八条[13]、第四十九条[14]之规定。

（8）未依法及时报告生产安全事故。事故发生后未在规定时限内向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，存在漏报情节。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[15]之规定。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[13] 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条：施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

[14] 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条：施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

[15] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

调查发现的其他问题:

（1）违反投标承诺，擅自将工程劳务作业分包。该公司投标时向建设单位出具《承诺书》，明确承诺不分包任何工程内容;中标后却将屋面网架加固劳务作业发包给秋滨公司，并补签了《屋面复合板安装施工合同》。关于该行为是否违反投标承诺，双方存在分歧意见，本报告对此事实予以记录，不作为处罚依据。

（2）拒不执行监理单位停工指令。2026 年 7 月 28 日，监理单位下达《监理通知单》要求全面停工整改，该公司仅书面回复“正在对接合同”，实际未停工，持续施工至事故发生。

2.秋滨公司

该单位作为本项目劳务分包单位，对其直接招用的作业人员负有直接的安全生产管理职责。经调查，该单位存在以下违反安全生产法律法规的问题:

（1）未对新进场作业人员进行安全生产教育和培训和安全技术交底。死者王某系事故当日新招用人员，未参加当日班前会，未经安全生产教育和培训、未经安全技术交底即进入作业面从事高处焊接作业；事故当日新进场的其余作业人员亦未开展安全教育培训和安全技术交底。违反《中华人民共和国安全生产法》第

二十八条第一款[16]、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款[17]之规定。

（2）未教育、督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。王某登高作业时安全带未挂接至生命绳固定点，现场管理人员未发现、未制止。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条之规定。

（3）未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。该公司安全生产许可证申领材料所载专职安全生产管理人员未实际到岗履职，公司实际未配备专职安全生产管理人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[18]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款之规定。

（4）未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，现场作业仅靠口头指挥。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[19]之规定。

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（5）未制定本单位生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条、《建设工程安全生产管理条例》第四十八条之规定。

（6）未依法为从业人员缴纳工伤保险。王某系事故当日新进场人员，未在工伤保险参保名单内。违反《中华人民共和国社会保险法》第三十三条[20]、《工伤保险条例》第二条[21]之规定。

（7）涉嫌以不正当手段取得安全生产许可证。经查，该公司在申领安全生产许可证过程中，通过中介机构安排与其无真实劳动关系的专职安全生产管理人员挂名申报，取得许可后该人员未实际到岗履职。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国行政许可法》第三十一条第一款[22]之规定。

3. 禹堃公司

（1）未按合同约定配备监理人员。总监理工程师窦某仅于7月下旬到现场一次，专业监理工程师国某伟从未到现场，项目实际仅由监理员单某峰单人驻场；监理实施细则、监理规划等内业

[20] 《中华人民共和国社会保险法》第三十三条：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

[21] 《工伤保险条例》第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

[22] 《中华人民共和国行政许可法》第三十一条第一款：申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

资料均由单某峰编制，总监、专监审批签字由单某峰代签。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[23]第三款之规定。

（2）未审查专项施工方案，监理内业资料管理不规范。施工单位编制的专项施工方案未提交监理审查，监理单位亦未主动要求提交并审查；未按规定编制监理实施细则，未对施工现场实施有效巡视检查。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款之规定。

（3）发现安全隐患未跟踪整改闭环，未依法下达工程暂停令。发现跳板未满铺未固定等隐患仅口头要求整改，未下达书面监理通知单；7 月 28 日虽下达《监理通知单》要求全面停工，但未按规定下达《工程暂停令》；施工单位拒不执行停工指令时，未向建设单位及住房和城乡建设主管部门报告。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款之规定。

4.保障中心

（1）未依法取得建筑工程施工许可证即同意施工单位进场施工。项目自 2026 年 7 月 28 日开工至事故发生，始终未取得施工

[23] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

许可证。违反《中华人民共和国建筑法》第七条[24]、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号发布，2021年修正）第三条之规定。

（2）建设单位在安全生产费用确定后，在办理安全监督手续前，未将安全生产费用一次性划拨到中标施工单位的安全生产费用专项资金账户。违反《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第七条第二款[25]之规定。

调查发现的其他问题:

（1）知晓监理停工指令后未要求施工单位停工。保障中心临时负责人周某于7月31日左右知晓监理下达停工通知一事，但考虑到工期紧张没有要求立即停工，放任违法施工持续。

（2）另查明，甲乙双方《政府采购工程类采购合同》签订于2026年8月5日，晚于实际开工时间。该合同第十四项违约责任中约定‘甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失’。事故调查中，众晟和公司据此主张事故损失应由建设单位承担。经审查认为：该约定属于双方之间民事责任划分

[24] 《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[25] 《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第七条第二款：建设单位应当将安全作业环境及安全施工措施所需费用拨付给施工单位，由施工单位专款专用。

条款，不能改变法律法规关于施工总承包单位对施工现场安全生产负总责的强制性规定；且本起事故系高处作业安全防护缺失所致，与‘擅自同意拆改建筑物结构’之间不具有因果关系，该主张不成立。双方因此产生的合同争议，属于民事纠纷范畴，不影响本起事故责任认定，建议当事人通过民事途径解决。

（二）有关监管部门

事故发生后，调查组向道里区住建部门了解了该起事故有关监管情况。经了解，根据《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》（省政府令 5 号）第二十三条第二款[26]“县级以上建设工程安全监督管理机构，应当依照国家标准、规范的要求，对依法取得施工许可证或者开工报告的施工现场进行定期或者不定期的检查，并制作现场检查笔录，责令限期整改、停工的，应当在期限或者开工前及时复查并签署意见”之规定，道里区住建局日常安全监督管理的对象为依法取得施工许可证的项目。由于该项目未取得施工许可证，且位于实行封闭管理的中学校园内，该局未通过日常巡查、投诉举报等渠道获知该项目施工信息，未将其纳入日常安全监督检查计划。

[26] 《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第二十三条第二款：县级以上建设工程安全监督管理机构，应当依照国家标准、规范的要求，对依法取得施工许可证或者开工报告的施工现场进行定期或者不定期的检查，并制作现场检查笔录，责令限期整改、停工的，应当在期限或者开工前及时复查并签署意见。

事故发生前，该局未接到关于该项目存在违法施工行为的投诉举报，亦未通过其他渠道获知该项目施工信息。

（三）地方人民政府

事故发生后，城乡路街道办事处按照区委、区政府及区安委会安全生产工作部署，常态化开展辖区生产经营单位安全巡查、消防安全检查及建筑施工隐患排查，每年配合区教育、住建、消防等部门开展校园安全联合检查，将辖区内公开开工的建筑施工项目纳入属地网格化巡查范围。

经核实，第十四中学维修改造工程属于建筑施工类工程，依法由住房城乡建设部门负责行业监管，需办理施工许可证后方可开工。截至事故发生时，该工程未向街道办事处报备，且第十四中学校园实行半封闭管理，校内施工活动不对外公开，属地日常巡查难以覆盖校园内部隐蔽施工项目。事故发生后，街道办事处第一时间按要求向区委办、区政府办报送情况，并举一反三，部署各社区加大对辖区各类零星装修、隐蔽施工的排查力度，开展施工安全普法宣传。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因死亡不予追究责任人员

1.王某，男，秋滨公司临时招聘电焊工。高处作业过程中未按规定将安全带系挂于生命绳固定点，违章作业，对事故发生负

有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.李某，男，群众，秋滨公司实际负责人，第十四中学维修改造工程劳务分包负责人。未履行安全生产管理职责，放任当日新招人员未经培训交底即登高、未督促正确使用安全带，对事故发生负有领导责任。涉嫌安全生产犯罪，建议依据《黑龙江省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》第二十三条[27]，由市公安局道里分局依法立案侦查。

2.杨某和，男，群众，众晟和公司项目经理。作为项目负责人，未落实项目安全生产管理职责，收到监理停工指令后拒不执行，继续组织施工；事故当日上午脱岗，现场无项目负责人管控；对分包单位安全教育培训情况未实施监督检查，对分包单位安全管控不到位。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[28]第二款之规定，对事故发生负有管理责任，涉嫌安全生产犯罪，建议依据《黑龙江省安全生产行政执法与刑事司法衔

[27] 《黑龙江省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》第二十三条：安全生产监督管理部门在查处安全生产违法行为过程中，发现涉嫌安全生产犯罪案件的，应当移送公安机关依法立案侦查。

[28] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

接工作实施办法》第二十三条，由市公安局道里分局依法立案侦查。

（三）对有关公职人员的处理建议

周某，男，中共党员，保障中心临时负责人。作为在第十四中学维修改造工程开始招标至事故发生期间保障中心的实际负责人，未依法取得施工许可证即同意施工单位进场施工；在监理单位下达停工指令后，仍未要求施工单位停工，对事故发生负有领导责任。建议道里区教育局纪检监察机构对其上述行为违规违纪问题开展调查并依法依规处理，处理结果于90日内报送道里区应急局备案。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李某江，男，众晟和公司主要负责人。组织建立的安全生产责任制不健全；组织制定的安全生产规章制度不健全；组织制定的安全生产教育和培训计划不完善；对项目部关键岗位人员脱岗、安全防护措施不到位、拒不执行监理停工指令等问题失察；未按规定及时报告生产安全事故。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第七项[29]之规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

国安全生产法》第九十五条第一项[30]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[31]之规定，建议由哈尔滨市道里区应急管理局对其未履行安全生产管理职责导致事故发生的行为及漏报事故的行为分别依法予以处罚。

2.李某龙，男，群众，众晟和公司项目专职安全员。作为项目专职安全生产管理人员，未对分包单位安全管理情况进行检查；未核验新进场作业人员特种作业操作资格证书；未督促消除安全隐患；事故当日上午脱岗，现场无专职安全员管控。其行为违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条之规定，对事故发生负有直接管理责任。建议由道里区住建局依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[32]之规定，处以罚款并依法暂扣或者吊销其安全生产考核合格证书。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[31] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

[32] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条：专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.李某春，男，秋滨公司实际负责人李某之父，以帮忙性质参与现场管理，未领取报酬、未担任职务，其未开展培训交底等行为系该公司安全生产管理缺失的具体表现，相关责任已由秋滨公司及其实际负责人李某承担，建议由住建部门对其进行批评教育，不再进行行政处罚。

4.窦某，男，禹堃公司总监理工程师。未按规定审查专项施工方案，未到岗履行总监职责。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款之规定，建议由道里区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[33]之规定，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册。

5.单某峰，男，禹堃公司监理员。未按规定履行现场监理职责，监理内业资料代签总监、专监审批意见，发现隐患未跟踪整改闭环。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款之规定。鉴于单某峰系监理员（非注册执业人员，持助理工程师资格证及监理业务培训证书），建议由道里区住建局依据建筑市场管理相关规定予以处理，并纳入建筑市场信用惩戒。

[33] 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.樊某波、郑某龙、贾某军。上述三人作为众晟和公司备案的项目技术负责人、质量员、施工员，长期未到岗履职。其未到岗履职的问题，由道里区住建局依据建筑市场管理相关规定另行处理。

（五）对事故责任单位的处理建议

1.黑龙江众晟和建筑安装工程有限公司，作为事故发生项目的施工总承包单位，对分包单位安全生产条件审查不严，将工程发包给不具备安全生产条件的劳务分包单位，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理存在漏洞；项目部关键岗位人员配备不足，项目经理、专职安全员存在脱岗情形，现场无总承包单位安全管理人员实施管控；对分包单位未配备专职安全员、新进场人员未开展安全教育培训、作业人员违章作业等安全问题失管失察。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款；《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第二十四条第一款；《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条之规定，对该起事故的发生负有责任，是该起事故的责任单位之一。依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[34]之规定，建议由哈尔滨市道里区应急管理局对其予以行政处罚。

同时，对于该公司未取得建筑工程施工许可证擅自施工；施工前未对作业人员进行安全技术交底；未按照规定定期组织应急救援演练等行为，建议由道里区住建局依据《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号发布，2021年住建部令第52号修正）第十二条[35]、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[36]、第六十四条第一项[37]、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项[38]之规定对其予以处罚；并在事故调查结束后90日内将处理结果报送道里区应急局备案。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[35] 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条：对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

[36] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[37] 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条：违反本条例的规定，施工单位有下行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(一)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的。

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。

2.哈尔滨秋滨建筑安装工程有限公司，作为事故当日死者王某的用人单位，未对新招用作业人员王某开展安全生产教育和培训、安全技术交底即安排其上岗作业；未教育和督促作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，对王某高处作业时安全带未挂接至生命绳固定点的违章行为未发现、未制止；未配备专职安全生产管理人员，现场安全管理缺失。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十五条之规定，对该起事故的发生负有责任，是该起事故的责任单位之一。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由哈尔滨市道里区应急管理局对其予以行政处罚。

同时，对于该公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度的问题，建议由道里区住建局责令限期改正；未制定生产安全事故应急救援预案的问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条之规定，建议由道里区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项之规定依法予以处理；对于未为当日新进场作业人员王某依法办理工伤保险的行为，建议由有管辖权的人力资源和社会保障部门查证核实，经查证属实的，依法予以处理。涉嫌以不正当手段取得安全生产许可证的问题，建议由道里区住建局上报上级行政主管部门，由安全生产许可证发证机关依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第

二款、第七十九条[39]及《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第128号发布，住房城乡建设部令第23号修正）第二十七条第二款[40]之规定核查处理。上述处理结果于事故调查结束后90日内报送区应急局备案。

（六）其他单位违法行为的处理建议

在第十四中学维修改造工程项目施工过程中，以下单位存在违反建筑行业法律法规的行为，上述行为虽不构成本起事故责任认定的依据，仍建议由住建部门等有关主管部门依法予以处理:

1.哈尔滨市道里区教育教学保障中心，第十四中学维修改造工程项目建设单位。未取得建筑工程施工许可证即同意施工单位进场施工；知晓监理单位下达停工指令后未要求施工单位停止施工；未按规定将安全生产费用拨付至施工单位专用账户。其行为违反《中华人民共和国建筑法》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》[41]（住建部令第18号发布，2021年修正）第三条、《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第七条第二款之规定，

[39] 《中华人民共和国行政许可法》（2019年修正，主席令第29号）第六十九条第二款：被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。第七十九条：被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[40] 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第128号发布，住房城乡建设部令第23号修正）第二十七条第二款：建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[41] 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号发布，2021年住建部令第52号修正）第三条：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

建议由道里区住建局予以处理，并在事故调查结束后90日内将处理结果报送道里区应急局备案。

建议道里区教育局对下属单位保障中心在本起事故中暴露出的基本建设管理不规范、安全管理责任落实不到位等问题，在系统内进行通报批评，并督促其整改。

2.禹垈工程管理有限公司，作为该项目的监理单位，未按合同约定配备总监理工程师、专业监理工程师，关键岗位人员长期未到岗履职；未核查分包单位及作业人员资质，未审查专项施工方案，未按规定编制监理实施细则；发现安全隐患未跟踪整改闭环，施工单位拒不执行停工指令时未下达工程暂停令、未向主管部门报告。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款、第二款、第三款、《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第十条第一款[42]之规定，建议由道里区住建局予以处理，并在事故调查结束后90日内将处理结果报送道里区应急局备案。

六、事故整改和防范措施

针对本起事故暴露出的问题，按照“原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”的要求，提出以下整改和防范措施:

（一）众晟和公司

[42] 《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》第十条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1. 立即停工整改并举一反三。本项目立即停工，开展全面安全隐患排查治理，经住建部门复查合格后方可复工；公司其他在建项目同步开展排查。

2. 配齐关键岗位人员并确保到岗履职。按投标文件配齐项目经理、技术负责人、专职安全员等关键岗位人员，所有人员持证上岗，每日在施工现场履职；建立项目经理带班制度和专职安全员日志制度。

3. 建立健全安全生产责任制和教育培训制度。完善全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责并签字确认；健全安全生产教育培训制度，定期组织安全教育培训并留存记录。

4. 严格专项施工方案管理和高处作业安全防护。所有分部分项工程必须按规定编制专项施工方案，经审批后方可实施，施工前必须进行书面安全技术交底；严格落实高处作业安全防护措施，作业跳板必须满铺固定，安全带必须使用符合国家标准的全身式安全带。

5. 加强分包管理和施工许可管理。对所有分包单位必须审查其安全生产条件和资质，签订专门的安全生产管理协议，严禁以包代管；严格执行建筑工程施工许可制度，未取得施工许可证不得组织施工；对监理单位下达的停工指令必须坚决执行。

6.严格落实事故报告和应急演练制度。建立健全生产安全事故报告制度，确保事故发生后及时、如实上报；制定并定期演练生产安全事故应急救援预案。

7.严格落实劳动防护用品采购发放制度。采购劳动防护用品必须查验产品合格证明，确保符合国家标准；发放时必须由领用人本人签字登记。

（二）秋滨公司

1.建立健全安全生产管理体系。立即建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，制定生产安全事故应急救援预案，配备专职安全生产管理人员。

2.严格落实安全教育培训和资格核查制度。所有新进场人员必须经过三级安全教育培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须核查操作资格证书，无证不得上岗。

3.落实劳动防护和工伤保险保障。立即更换不符合国家标准的安全带等劳动防护用品，建立发放台账；依法为所有从业人员缴纳工伤保险。

（三）禹堃公司

1.配齐监理人员并确保到岗履职。严格按监理合同约定配备总监理工程师、专业监理工程师、监理员，所有人员必须每日在施工现场履职；监理资料必须由本人签字，严禁代签。

2.严格专项施工方案监理管理。对所有专项施工方案，必须审查是否经施工单位技术负责人审批，未经审批的不得允许施工；必须按规定编制监理实施细则。

3.严格隐患闭环管理。发现安全隐患必须下达书面监理通知单，明确整改要求和期限；施工单位拒不整改或拒不停工的，必须立即下达工程暂停令，并向建设单位和住建部门报告。

（四）保障中心

1.严格执行基本建设程序。今后所有校园维修改造工程，必须在取得建筑工程施工许可证后，方可通知施工单位进场施工；收到监理停工通知后，必须立即督促施工单位停工整改。

2.落实安全费用管理。必须将安全生产费用一次性拨付至施工单位安全生产费用专用账户，确保专款专用。

3.加强施工现场日常检查。每个校园工程必须明确一名项目负责人，每周至少到施工现场检查一次，重点检查施工许可证、人员到岗、安全防护、特种作业人员持证等情况。

（五）加强宣传教育和警示教育

1.由道里区教育局组织，对全区各学校基建管理人员开展一次建筑施工安全专题培训，通报本起事故案例，重点培训基本建设程序、专项施工方案管理、施工现场安全检查要点等内容，提高学校层面安全管理能力。

2. 由道里区住建局组织，对全区在建房屋建筑工程开展一次高处作业安全专项检查，重点排查高处作业时安全平网搭设、安全带使用、作业通道搭设等问题，对发现的违法违规行为依法严肃查处。

道里区政府“8·7”事故调查组

2026 年 9 月 29 日