吉安安福县第二中学改扩建工程“1·13”一般高处坠落事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 7 月

2021年1月13日15时05分，安福县第二中学艺体中心施工作业人员在安装玻璃过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。事故发生后，有关单位未按照国家有关规定报告，后经群众举报核查属实，涉嫌瞒报。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正本，下同）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故提级调查与挂牌督办办法（试行）》（赣安〔2020〕15号）等有关法律法规及规章规定，2026年3月18日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、安福县政府和南昌市政府等相关单位派员参加的吉安安福县第二中学改扩建工程“1·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故情况报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，安福县第二中学改扩建工程“1·13”一般高处坠落事故是一起因施工现场安全管理缺失，玻璃安装作业人员违规作业所造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后有关单

位存在瞒报事故的行为。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

安福县第二中学改扩建工程，位于安福县和谐小区，安福县第二中学南向、北向，总建筑面积9526.88平方米。项目建设单位为安福县第二中学（以下简称安福二中），代建单位为安福县城市建设投资开发有限公司（以下简称安福县城投公司），施工总承包单位为江西恒荣建筑工程有限公司（2021年更名为恒荣建设集团有限公司，以下简称恒荣公司），钢结构施工专业分包单位（实为挂靠）为江西省东南实业有限公司（以下简称东南公司），监理单位为安福安锦通工程咨询有限公司（以下简称安锦通公司）。

该工程于2019年11月18日取得《建设用地规划许可证》，2020年3月10日取得《建设工程规划许可证》，2020年3月26日取得《建筑工程施工许可证》，2020年3月25日安福县住房城乡建设局发放了《江西省建设工程施工安全监督告知书》。项目开工令签发日期为2020年3月28日，实际开工时间为2019年12月。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位安福二中，2020年8月至2023年8月校长王某才兼任法定代表人，注册地址位于安福县城南街，统一社会信用代码12361029492570****。建筑工程质量安全监管属于安福县南乡片区。

2.代建单位安福县城投公司，成立于2009年2月17日，2018

年3月7日至2022年6月26日法定代表人为刘某，2022年6月27日至2023年7月9日法定代表人为邹某燕，2023年7月10日至今法定代表人为胡某华，统一社会信用代码913608296834 81****，注册地址位于吉安市安福县平都镇，公司类型为其他有限责任公司，注册资本壹亿陆仟万元整。经营范围包括：国有资产经营管理、土地开发整理和经营、建设项目和代建、基础设施建设、工程建设施工、道路建设工程、水利建设工程、自来水管网及污水处理工程建设、垃圾处理工程建设、保障房（含棚户区改造）工程建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年11月，安福县城投公司成立安福二中改扩建工程项目办，负责人为安福县城投公司副总经理王某，2019年11月至2020年3月25日业主代表为朱某，2020年3月26日至工程完工时业主代表为肖某鑫。

3.施工总承包单位恒荣公司，成立于2003年6月11日，2018年12月6日至2025年12月23日法定代表人为付某〔安全生产考核合格证书编号赣建安A（2015）002****〕，2025年12月24日至今法定代表人为张某玮〔安全生产考核合格证书编号赣建安A（2018）200****〕，2018年3月至今总经理为黄某荣〔安全生产考核合格证书编号赣建安A（2007）000****〕，统一社会信用代码913601217511 03****。注册地址位于南昌市南昌县武阳镇，公司类型为其他有限责任公司，注册资本壹亿贰仟捌佰万元整。经营范围包括：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、机电工程、地基与基础工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、钢结构工程、建筑装修

装饰工程、消防设施工程、建筑防水工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、特种工程、环保工程、房屋拆除服务、城市道路照明工程、公路养护、建筑机械设备租赁、建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，《建筑业企业资质证书》编号D13610****，《安全生产许可证》编号（赣）JZ安许证字〔2007〕01****，许可范围为建筑施工。2019年11月8日，安福二中和安福县城投公司与恒荣公司签订《建设工程施工合同》，其中约定本工程不得分包。而后，恒荣公司组建安福二中改扩建工程项目经理部，前期项目经理为汪某（注册建造师证书编号赣23617180****），2020年7月21日变更为李某泉（注册建造师证书编号赣23616165****），现场负责人涂某贵，前期安全员为黄某连（证书编号3615131010****），2020年7月20日变更为李某（证书编号3618131002****），施工员揭某妹（证书编号3617101000****），质量员艾某昌（证书编号3618186000****），材料员魏某辉（证书编号3616111010****）。

4.钢结构施工专业分包单位东南公司，成立于2005年8月26日，2013年至今法定代表人为甘某华，统一社会信用代码91360124778818****，注册地址位于南昌市进贤县张公镇，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为叁仟玖佰万元整。经营范围包括：钢结构、网架工程设计、制作、安装；常压容器、非标设备制作安装；压力管道安装；双层油罐生产销售；地基与基础工程；装修、装饰、房屋建筑工程；机电安装；

化工石油设备管道安装工程；化工石油工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司资质类别及等级为钢结构工程专业承包贰级，《建筑业企业资质证书》编号D23601****，有效期至2021年4月21日。《安全生产许可证》编号（赣）JZ安许证字〔2011〕01****，许可范围为建筑施工，有效期自2018年6月29日至2021年6月29日。2020年10月30日,恒荣公司与东南公司签订《钢结构工程承建合同》,实际承包人为章某平。

5.监理单位安锦通公司，成立于2019年2月28日，法定代表人为王某齐，统一社会信用代码91360829MA38D8****，注册地址位于吉安市安福县平都镇，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为壹仟万元整。经营范围包括：建设工程监理、造价咨询、招投标代理服务；市政工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、水利水电工程、古建筑工程；工程项目管理及咨询服务；建筑工程设计、规划、编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司资质类别及等级为房屋建筑工程监理丙级、市政公用工程监理丙级，《工程监理资质证书》编号E236009495-4/2，有效期至2024年7月8日。2019年11月11日，安福县城投公司与安锦通公司签订《建设工程监理合同》，由安锦通公司组建安福二中改扩建工程项目监理机构，前期总监理工程师为高某峰（房建、市政执业证书编号1200****），2020年11月总监理工程师变更为宾某丽（房建、市政执业证书编号3600****），现场监理员朱某质（监理证编号AJ201****）。

（三）事故发生单位安全管理情况

恒荣公司落实安全生产主体责任不到位，关键岗位管理人员经常不到岗履职，对施工作业人员未认真开展安全教育培训和安全技术交底，未安排安全管理人员进行现场监督检查并及时消除安全隐患。

（四）事故发生经过

2021 年 1 月 10 日起，钢结构工程承包人章某平安排施工作业人员章某勇、陈某林开始在安福二中艺体中心屋顶安装钢结构工程玻璃。2021 年 1 月 13 日，项目经理部预计当天下午可完成钢结构工程玻璃安装，准备晚上加餐。午餐后，项目经理部现场负责人涂某贵和章某平前往菜市场买菜，返回后涂某贵前往厨房，章某平前往施工现场。15 时 05 分，负责钢结构工程玻璃安装的施工作业人员章某勇、梅某、万某昌、陈某林等 4 人，在安福二中艺体中心大厅右侧屋顶角安装最后三块玻璃时，陈某林踩空漏下网架，但其用手抓住下弦杆件，章某勇看到后立即从屋顶爬过来拉陈某林，但没有拉住，随后陈某林坠落至地面。当时屋面网架下部未设置水平兜网，陈某林亦未系安全带。15 时 09 分，现场施工人员王某某赶到现场，立即拨打了 120 急救电话，其他人分别拨打了项目经理李某泉和现场负责人涂某贵电话。约 5 分钟后涂某贵赶到现场，此时现场除屋顶施工人员外，还有章某平、王某等人。15 时 15 分，安福县人民医院救护车到达现场，医护人员对陈某林进行现场检查后确认其生命体征，将情况告诉现场人员后，于 15 时 18 分离开现场。

（五）事故现场情况

事故发生在安福二中艺体中心，施工作业人员陈某林在大厅右侧屋顶角上安装最后三块玻璃时，踩空坠落至地面，坠落高度约 14.8 米。



图 1 现场实景图

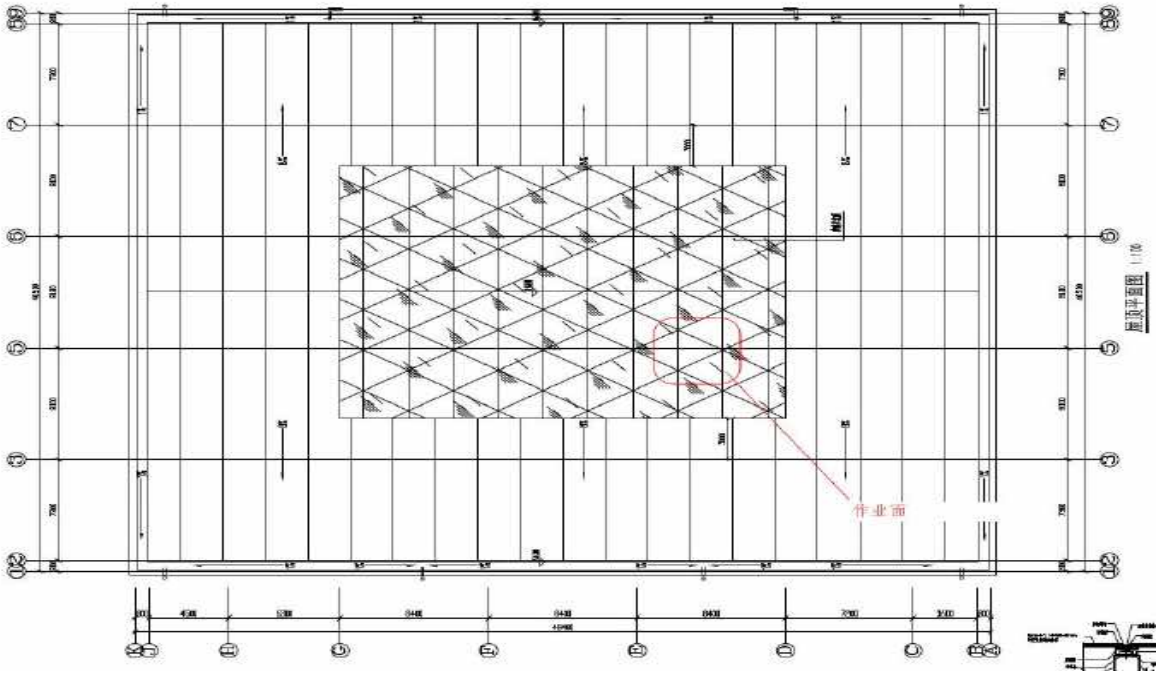


图 2 屋顶平面图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

陈某林，男，汉族，死亡时51岁，江西南昌人，身份证号码：360121196905020****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失110万元(不含事故罚款等)。

(七)事故相关的气象情况

2021年1月13日15—17时，安福县天气为晴天，南风1级，最低气温-1℃，最高气温18℃。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，安福县人民医院医护人员对陈某林进行现场检查后确认其生命体征，就离开事故现场。随后，现场负责人涂某贵和现场人员一同将陈某林运至项目经理部车辆上，并与钢结构工程承包人章某平和恒荣公司项目后勤保障人员金某华二人陪同陈某林乘车前往安福县人民医院，到达医院后，又考虑到陈某林已无法抢救，就没有下车进医院。涂某贵在车上向恒荣公司总经理黄某荣和总承包项目股东龚某斌电话汇报事故情况，黄某荣要求涂某贵将陈某林送至南昌市九四医院，随后又要求送至南昌县殡仪馆，最后要求将陈某林送至南昌县城南幸福庄园(死者生前居住小区)。事后，在安福县城投公司董事长兼总经理刘某授意下，安福县城投公司副总经理王某交代黄某荣不要将事故信息报告应急管理部门，但黄某荣将事故情况报告恒荣公司法定代表

人付某。

（二）事故现场应急处置情况

2021年1月13日15时05分，施工作业人员陈某林在安福二中艺体中心大厅右侧屋顶角安装玻璃时坠落。而后，现场施工人员王某某立即拨打了120急救电话，120急救人员到达后经现场检查确认陈某林已无生命体征。现场负责人涂某贵赶到后，组织现场人员将陈某林抬上项目经理部车辆并驶离现场。

（三）事故善后情况

2021年1月18日，恒荣公司经与陈某林家属协商，签订《和解协议》，同意赔偿110万元。而后，将陈某林遗体送往南昌县殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生时，施工单位未按照国家有关规定向相关部门报告事故信息，导致政府相关职能部门未能及时协调联动，调度救援力量开展应急处置和现场救援等工作，未能及时掌控现场管理和信息发布情况，造成不良影响。

三、事故直接原因

施工作业人员陈某林在未系安全带且屋面网架下部未设置水平兜网的情况下，违规进行高处安装玻璃作业，踩空坠落。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.安福县城投公司。其未督促检查各参建单位安全生产工作，对项目经理部关键岗位管理人员经常未到岗履职情况未采取

相应监督措施，未督促整改钢结构项目挂靠行为，对监理单位履职情况缺乏有效监督，导致监理人员未按规定在岗履职，现场监理流于形式；项目未批先建，在未取得《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》和《江西省建设工程施工安全监督告知书》的情况下，擅自开工建设；事故发生后，要求施工单位不得向有关部门报告事故信息。

2.恒荣公司。其安全管理缺失，未认真督促检查工程安全生产工作，致使项目经理部关键岗位管理人员经常未到岗履职，对高处作业人员未系安全带行为未及时发现、制止和纠正；未对施工作业人员进行安全教育培训，未建立安全培训档案，未按要求开展班前安全技术交底；安全管理流于形式，事故发生当天上午现场监理已发现高处作业人员未系安全带冒险作业并叫停施工，但未引起重视并及时督促整改；违反建设工程施工合同不得分包的约定。

3.东南公司。其名义为工程专业分包单位，实际由章某平以公司资质名义承揽工程，属于工程挂靠。

4.安锦通公司。其未落实安全生产管理监理责任，默许工程未批先建，对工程挂靠未实施监理；施工现场安全管理混乱，对项目经理部关键岗位管理人员经常未到岗履职行为督促整改不力；对项目总监和监理人员履职不到位问题失察失管，对巡查发现的问题未能及时督促整改。

（二）有关监管部门

安福县建筑工程质量服务站质安监管三组（负责南乡片区）。

其未认真履行行业领域安全生产工作监管职责，未依法对安福二中改扩建工程未批先建行为和钢结构工程项目挂靠行为予以查处；对施工单位和监理单位履行安全生产责任不力失察失管，致使施工项目关键岗位人员、项目监理人员未到岗履职，安全管理缺失，未能及时发现并整改生产安全事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈某林，男，群众，钢结构工程玻璃安装施工作业人员。其安全意识淡薄，未系安全带违规高处作业，踩空坠落。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条[1]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条[2]等规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.李某泉，男，群众，时任安福二中改扩建工程项目部经理。其作为该项目安全生产第一责任人，对施工项目存在挂靠行为未予制止，亦未提出整改建议；未落实项目安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，履行安全管理职责不到位，未认真组织对施工作业人员安全教育培训和安全技术交底，在屋面网架下部未设置水平兜网的情况下，组织施工作业人员未系安全带违规作业，导致施工作业人员高处作业时踩空坠落至地面，发生亡人

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第五十四条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

事故；事故发生后，接到事故情况报告，未在第一时间赶到事故现场组织救援和保护现场，亦未按照国家有关规定报告事故情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条[3]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款[4]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第二款[5]和第十六条第一款[6]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十八条第一款[7]等规定，对事故发生负有主要责任，对事故瞒报负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪。建议依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国安全生产法》等有关规定移送司法机关追究其刑事责任。

2.章某平，男，群众，安福二中改扩建工程项目艺体中心钢结构工程实际承包人。其以东南公司名义承揽钢结构工程，实施工程挂靠，对施工项目负责，但未落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；在事故调查中拒绝接受调查询问。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条[8]、《生产安全事故报告和调查处理条例》

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第二款：情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款：事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

[7]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第二十六条第一款和第二款[9]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款[10]、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十条第一项[11]等规定，对事故发生负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪。建议依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国安全生产法》等有关规定移送司法机关追究其刑事责任；对其存在工程挂靠行为，建议由安福县住房城乡建设局依法依规给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索及相关材料按照管理权限移交纪检监察机关依规依纪进行处理。

（四）对其他人员的处理建议

肖某鑫，男，群众，安福县城投公司项目管理部副部长，安福二中改扩建工程项目办业主代表，负责项目协调管理。其落实安全管理职责不到位，未及时督促施工单位整改存在的问题，致使生产安全事故隐患长期存在，对事故发生负有管理责任。建议由安福县城投公司予以通报批评，并责令其向安福县城投公司作出深刻书面检查，同时将处理情况报市安防办备案。

---

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款和第二款：事故查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离在守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[11]《建筑施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十条第一项：存在下列情形之一的，属于挂靠:（一）没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。

（五）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.付某，男，群众，时任恒荣公司法定代表人。其作为恒荣公司安全生产第一责任人，未有效落实本单位安全生产规章制度，未对该项目进行督促检查，未及时消除生产安全事故隐患；在事故调查中拒绝接受调查询问。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项、第七项[12]和第八十条第二款[13]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款和第二款[14]等规定，对事故发生负有重要领导责任，影响事故调查，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定对其给予行政处罚。

2.黄某荣，男，群众，恒荣公司总经理，负责公司全面工作。其未有效落实本单位安全生产规章制度，未按要求对该项目进行督促检查，未及时督促整改工程项目存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五、七项[15]和第八十条第二款[16]等规定，对事故发生负有重要领导责

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》（2014修正）第八十条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款和第二款：事故查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离在守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

[15]《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16]《中华人民共和国安全生产法》（2014修正）第八十条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

3.李某，男，群众，时任安福二中改扩建工程项目经理部专职安全生产管理人员。其履行安全管理职责不到位，未按照规定组织安全教育培训，并如实记录安全教育培训情况，未督促落实艺体中心屋顶玻璃安装安全管理措施，未及时纠正施工作业人员违反操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项、第三项、第六项[17]和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[18]等规定，对事故发生负有安全生产管理责任。建议由安福县住房城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

4.宾某丽，女，群众，时任安福二中改扩建工程项目总监理工程师。其履行总监理工程师职责不到位，在工程未取得施工许可证的情况下默许开工，对建设工程施工合同明确规定不得分包（实为挂靠）、施工现场安全管理混乱、项目经理部关键岗位人员经常未到岗履职、安全教育培训和安全技术交底不到位、钢结构工程施工作业人员违规作业等违规行为未按规定采取相应的监理措施，巡视检查不到位。其行为违反了《建

---

[17] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第二十二条第二项、第三项和第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[18] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[19]、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.1条第6、8目[20]、《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》第一款第二项和第三项[21]等规定，对事故发生负有监理责任，建议由发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理，并将处理情况报市安防办备案。

5.朱某质，男，群众，时任安福二中改扩建工程项目现场监理。其履职不到位，对项目未批先建、工程挂靠等违法违规行为未按规定采取相应的监理措施；对巡查发现的生产安全事故隐患和问题，未及时制止并督促整改；未严格落实高危作业现场旁站制度。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款[22]之规定，对事故发生负有监理责任，建议由发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理，并将处理情况报市安防办备案。

---

[19]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[20]《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第3.2.1条第6、8目：总监理工程师应履行下列职责：6组织审查施工组织设计（专项）施工方案。8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

[21]《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定(试行)》第一款第二项和第三项：建筑工程项目总监理工程师(以下简称项目总监)是指经工程监理单位法定代表人授权，代表工程监理单位主持建筑工程项目的全面监理工作并对其承担终身责任的人员。建筑工程项目开工前，监理单位法定代表人应当签署授权书，明确项目总监。项目总监应当严格执行以下规定并承担相应责任：二、项目总监应当在岗履职。应当组织审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，并监督施工单位按已批准的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案组织施工；应当组织审查施工单位报审的分包单位资格，督促施工单位落实劳务人员持证上岗制度；发现施工单位存在转包和违法分包的，应当及时向建设单位和有关主管部门报告。三、工程监理单位应当选派具备相应资格的监理人员进驻项目现场，项目总监应当组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理，按照规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查，不得将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字。

[22]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

（六）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.安福县城投公司。其存在建设工程未批先建行为，履行建设单位安全生产责任不到位，未能发现钢结构工程分包（实为转包）问题，未对各参建单位安全生产工作进行统一协调、管理，未能采取有力措施制止项目经理部关键岗位人员经常未到岗履职问题，未能及时督促整改检查发现项目存在的问题；事故发生后，要求施工单位不得向有关部门报告事故情况，致使事故现场遭到破坏；公司相关当事人在事故核查中否认事故发生，在事故调查中未如实向事故调查组交代瞒报情况，影响事故调查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款[23]、《中华人民共和国建筑法》第七条第一款[24]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款[25]等规定，对事故发生和瞒报负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定对其给予行政处罚；对其未批先建行为，建议由安福县住房城乡建设局依法依规给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

2.恒荣公司。其存在建设工程未批先建施工行为，未认真落实施工企业安全生产主体责任，对项目经理部关键岗位管理人员

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第四十六条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[24]《中华人民共和国建筑法》第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[25]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款：事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离在守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

履职情况管理不到位，施工现场管理混乱，未按照规定组织人员编制钢结构专项施工方案，未按要求组织施工作业人员进行安全教育培训和安全技术交底。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[26]、第三十八条第一款[27]、第四十二条[28]、《建设工程安全生产管理条例》第三十六条[29]等规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚；对其未批先建施工行为，建议由安福县住房城乡建设局依法依规给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

3.东南公司。其作为钢结构工程名义上的专业分包单位，将公司资质借给章某平用于承揽钢结构工程，属于工程挂靠。其行为违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十条第一项[30]之规定，建议由安福县住房城乡建设局依法依规对其给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

4.安锦通公司。其履行安全生产管理监理职责不力，监理制

---

[26] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[28]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[29] 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

[30] 《建筑施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十条第一项：存在下列情形之一的，属于挂靠:（一）没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。

度落实不到位，未有效落实安全生产责任制，未能有效监督项目现场安全生产工作，未能及时督促消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条[31]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款[32]等规定，对事故发生负有安全生产管理监理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（七）对有关部门和单位的处理建议

1.责成安福县城投公司深刻反思，认真总结事故教训，向安福县政府作出深刻书面检查。

2.责成安福县住房城乡建设局深刻反思，认真总结事故教训，向安福县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）主体责任虚化，管理体系失效

施工单位安全生产主体责任悬空、落实虚化，安全管理体系形同虚设、运行失效。未按照规定建立健全并严格执行隐患排查治理制度，施工日志、安全管理台账、隐患整改记录等基础资料严重缺失，现场安全管理混乱。对作业人员未纳入统一闭环管理，未依法开展安全教育培训，未落实高危作业现场专人监护等安全

---

[31]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[32]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

管理基本要求，造成现场作业处于无序管理、冒险蛮干状态。总承包单位项目经理、专职安全生产管理人员、施工员等关键岗位人员履职不到位，日常安全检查流于形式、隐患排查治理走过场，整改跟踪和闭环管理缺失。专业分包实为挂靠，钢结构项目施工现场管理缺失。监理单位总监理工程师、监理员未依法依规有效履职，长期脱岗、不到岗履职，监理日志、旁站记录等台账缺失，日常监理监管流于形式，对施工现场违规作业行为未及时发现、未及时制止、未督促整改。建设单位对各参建单位安全生产工作缺乏有效的统一协调管理，致使各参建单位履职不到位。

（二）安全意识淡薄，安全管理缺失

作业单位及现场人员安全意识淡薄，对高风险作业管控要求执行不严，致使关键环节安全风险失控。在未落实有效安全防护措施、不具备安全作业条件的情况下，违规组织开展高处作业，严重违反安全管理规定。充分暴露出对吊装、登高、临边等高危作业风险辨识严重不足，特殊作业审批制度执行不严，安全技术交底不规范甚至不交底、假交底，作业现场全过程安全监护缺位等系统性、深层次问题，特别是在高处作业过程中施工作业人员未系安全带、现场未设置安全网，安全管理制度形同虚设，暴露出现场安全监督责任严重缺位、作业人员安全意识极度淡薄、自我防护能力严重不足，最终导致风险失控、事故发生。

（三）监督检查缺位，执法效能不足

行业监管部门未严格履行安全生产法定监管职责，责任压力层层递减、监管力量配备不足、履职尽责明显缺位，对企业长期

存在的安全管理混乱、教育培训缺失、风险防控不力等突出问题失察失管。日常监督检查不深入、不扎实，重痕迹、轻实效，对关键环节、重点岗位、高危作业现场等重点部位隐患排查不彻底、监管不到位，未能及时发现和纠治违法违规行为。监管队伍专业能力不足、风险研判水平不高，监管方式和执法手段无法适应建筑施工安全监管新形势新要求，执法震慑不足、闭环管理不严，未能有效督促企业压实主体责任、彻底消除生产安全事故隐患。

（四）法律意识淡薄，瞒报事故信息

事故发生后，施工总承包单位恒荣公司作为事故报告的第一责任主体，未严格履行生产安全事故报告法定职责，未按照国家有关规定及时如实报告事故情况，事故现场有关人员未按照规定将事故情况上报有关部门，特别是代建单位安福县城投公司违规要求施工单位不得向有关部门报告事故情况。监理单位未依法依规对事故报告进行跟踪督促，导致事故信息迟滞、瞒报，影响事故应急处置。

七、事故整改和防范措施

（一）压实企业安全生产主体责任，健全安全管理体系

严格落实建设、施工、监理各方安全生产主体责任，健全完善安全管理体系并确保有效运行。全面建立并严格执行隐患排查治理制度，认真做好施工日志、安全日记、监理日志等有关资料，实现全过程可追溯。对所有作业人员实行统一纳管、实名制管理，严格落实高危作业编制专项施工方案、现场专人监护、旁站监督制度，坚决杜绝无序作业、冒险作业。强化项目经理、安全员、施工员等关键岗位人员到岗履职、在岗尽责；加大打非治违力度，

严禁施工工程转包、违法分包、挂靠。督促监理单位严格落实监理职责，确保总监理工程师、监理员履职尽责，完善监理记录，对违规行为立即制止、及时上报。

（二）严格安全风险管控，防止关键环节风险失控

严格落实危险性较大作业审批制度，强化风险辨识评估和安全技术交底，做到不审批不作业、无交底不作业、无监护不作业。作业前必须认真检查并落实安全防护措施，确保安全绳、安全带、临边防护等有效可靠；作业过程实行全过程现场监护，坚决杜绝违章指挥、冒险作业、违规操作。对高风险环节实行清单化管理、重点盯防，存在防护不到位、条件不具备等问题的，一律停工整改，切实强化风险源头防控。

（三）健全安全教育培训体系，全面提升员工安全意识

建立健全常态化、系统化、针对性的安全教育培训机制，严格落实岗前培训、三级教育、专项培训和定期复训，确保培训内容贴合岗位风险特点、操作规程要求、应急处置规范。严格实行培训考核要求，不合格不得上岗，杜绝培训走过场。强化作业人员安全意识和自我保护能力，重点提升风险辨识、规范操作、应急避险能力，坚决纠正思想麻痹、习惯违章，真正做到“懂安全、守安全、会安全”。

（四）强化监督检查与执法效能，提升监管穿透力

监管部门要严格履行安全生产监管职责，压实责任链条，强化督导检查和执法力度，采取“四不两直”、明察暗访、现场核查等方式，加大对重点项目、关键环节、高风险作业的检查频次，

深入发现存在的问题隐患，坚决杜绝检查走过场。加强监管队伍专业化建设，配齐配强监管力量，提升风险研判和精准执法能力。强化安全风险隐患闭环管理、挂牌督办、跟踪销号，对违法违规行为依法从严查处，以强监管倒逼企业落实主体责任。

（五）增强法律意识，严格落实事故信息报送制度

全面强化建设、施工、监理等单位法律意识和事故报告责任，严格执行事故报告有关规定，明确事故信息报送责任主体、报送时限和报送要求。事故发生后，应当及时、如实上报，严禁迟报、漏报，严厉打击谎报、瞒报。建立生产安全事故线索共享联动机制，加强法律法规宣贯培训，压实各单位主要负责人报告责任，对未按照规定上报的依法严肃追责。