广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程“12·1”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月1日08时16分许，广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程施工总承包项目施工区域相邻的施工便道上，发生一起叉车碰撞碾压人员事故，造成1人死亡，直接经济损失249.6万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局（以下简称“广州空港委安全监管局”）牵头，会同广东省公安厅机场公安局、广州市公安局白云区分局、广州市白云区总工会、广州市白云区人和镇人民政府、广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局、广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心（以下简称“广州空港委土发和质安中心”）等相关单位派员成立广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程“12·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市白云区人民检察院、茂名市电白区人民政府派员参加，聘请司法鉴定机构

对涉事叉车开展安全技术性能鉴定，组织相关方面专家对事故进行了技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、司法鉴定、技术原因分析、询问和调查取证、查阅台账资料、综合分析，查明了事故发生经过、救援、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程“12·1”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目及机械设备、相关人员概况

2023年6月26日，中国民用航空中南地区空中交通管理局[1]（以下简称“民航中南空管局”）与广东省建筑工程监理有限公司[2]（以下简称“广东建筑监理公司”）签订《广州白云国际机场三期扩建工程空管工程土建施工监理建设工程监理合同》（编号：GDSJL23JL1410号），明确陈*恩为总监理工程师。2024

1 中国民用航空中南地区空中交通管理局，是直属中国民用航空局空中交通管理局领导的、负责豫鄂湘粤桂琼六省空中交通管制服务的职能机构，下辖11个空管分局（站），位于广州市白云区机场路南云东街，主要职能是为国内外飞机在各个飞行阶段提供通信、导航、航行情报、航空气象服务及相关的业务支持，维持空中交通秩序，保障飞行安全。法定代表人为聂建雄。

2 广东省建筑工程监理有限公司，统一社会信用代码：914400001903464231；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：广州市荔湾区流花路85号；法定代表人：黄伟中；注册资本：3千万元人民币；成立日期：1992年10月10日；营业期限：长期；经营范围：工程监理、工程招标代理、工程造价咨询、政府采购代理。

年1月8日，广州空港委颁发广州白云国际机场三期扩建工程空管工程空管工作区及塔台工作区（±0.00以上）《建筑工程施工许可证》（编号：4401112024010801O1）。

2023年11月13日，民航中南空管局与中国建筑第八工程局有限公司[3]（以下简称“中建八局”）签订《广州白云国际机场扩建工程空管工程土建施工总承包施工合同》（编号：GF-2017-0201）。由前者将空管工程土建施工工程承包给后者，并约定了双方安全责任，总承包内容为塔台工作区、空管工作区土建及配套工程等八个工程。其中，拟建空管工作区由8栋单体建筑物及其他配套用房组成，建筑面积约7.7万平方米，目前处于装饰装修及室外园林施工阶段。2024年4月28日中建八局白云机场三期空管项目印发《关于成立白云机场三期扩建空管项目部的通知》（司项字〔2024〕2号），任命郭*为项目经理，罗*必为项目执行经理。

2023年11月19日，中建八局与广州垣堃物业管理有限公司[4]（以下简称“垣堃物业公司”）签订《广州白云国际机场三期扩建空管土建及配套项目物业服务外包合同》（编号：CSCEC8B（NF）-OA-PM008），约定了垣堃物业公司派驻人员岗位、数量、

3 中国建筑第八工程局有限公司，统一社会信用代码：91310000631265O3X1；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层；法定代表人：周可璋；注册资本：152亿1800万元人民币；成立日期：1998年9月29日；经营范围：房屋建筑、市政公用、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理等。

4 广州垣堃物业管理有限公司，统一社会信用代码：91440111MACHFEAE22；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市白云区大源街大源北路14号3楼E区034号；法定代表人：冯进财；注册资本：300万元人民币；成立日期：2023年5月23日；经营范围：房地产业。

工作任务、管理要求和双方权责，同时还约定了双方安全责任，垣堃物业公司指定朱*为项目负责人。

2024年2月23日，中建八局与广东新鸿邦建筑有限公司[5]（以下简称“新鸿邦建筑公司”）签订《广州白云国际机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目室外工程建设工程施工专业分包合同》（编号：广州白云扩建空管项目-F-2024009），由前者将塔台及裙楼工作区、空管工作区的室外周边消防水、各楼栋之间的电气、高压管道埋地部分、充电桩及路灯照明项目承包给后者，同时约定了双方安全责任，新鸿邦建筑公司指定何*浩为该工程项目经理。

2024年5月16日，中建八局与河南鹏澹工程建设有限公司[6]（以下简称“鹏澹建设公司”）签订《广州白云国际机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程建设工程施工专业分包合同》（编号：广州白云扩建空管项目-F-2024015），由前者将该工程承包给后者，同时约定了双方安全责任，鹏澹建设公司指定杨*强为该工程项目经理。

涉事叉车和现场人员情况如下：

1.涉事叉车为内燃平衡重式叉车，系广东松涛建设工程有限

---

5 广东新鸿邦建筑有限公司，统一社会信用代码：91440902MA5500R295；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：茂名市电白区电海街道梅苑新村B区第5行8号4楼（住所信息自主申报）；法定代表人：杨广莺；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2020年7月9日；经营范围：各类工程建设活动，施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包等。

6 河南鹏澹工程建设有限公司，统一社会信用代码：91411403MA9K3GT574；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：河南省商丘市宁陵县张弓镇北村银街北部路西20号；法定代表人：郑皎；注册资本：4000万元人民币；成立日期：2021年8月13日；经营范围：建设工程施工，工程管理服务等。

公司所有，型号为 CPC35-Q26H2，车架号为 020358X2369，设备代码为 51101031820246G4386，由衡阳合力工业车辆有限公司于 2024 年 5 月 12 日制造。新鸿邦建筑公司与广东松涛建设工程有限公司于 2024 年 7 月 25 日签订《广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程叉车租赁合同》（编号：ST-2024-0716），暂定租期为一年。8 月 31 日，广东建筑监理公司在《主要施工机械进场报审表》签批同意涉事叉车进入涉事项目工地使用。9 月 3 日，中建八局白云机场三期扩建空管项目部组织现场检查，发现作业人员无证驾驶涉事叉车和私自给涉事叉车增加路沿石配重的问题，即要求涉事叉车退场。新鸿邦建筑公司随后将涉事叉车停放在距离施工区域约 12 米的车辆和机械设备临时停放区域。



图 1　涉事叉车



图 2　涉事叉车铭牌

2. 陈*胜，男，汉族，35 岁，湖南宁远人，系鹏澹建设公司员工。2024 年 4 月 11 日，被公司派遣至该总承包项目机电安装（一标段）工程任机电安装工。事发前，请求谢*初帮忙叉运一捆水泥砖，用于砌筑新建变电所西南侧的电力井。

3. 谢*初，男，汉族，46 岁，广西宾阳人，系新鸿邦建筑公司员工。2024 年 7 月 13 日，被公司派遣至该总承包项目室外工程给排水、土方班组任普工。事发时，应陈*胜请求，擅自从车辆和机械设备临时停放区域驾驶涉事叉车，在施工便道上由北向南转运水泥砖垛。

4. 死者陈*，男，汉族，63 岁，湖南耒阳人，身高 164 厘米，系垣堃物业公司原保安员。2024 年 9 月 7 日，提供小于实际年龄 10 岁的虚假身份证入职该公司。2024 年 11 月 30 日，陈*申

请辞职，同公司解除劳务合同并结清劳动报酬。同日，因该公司保安员余*华次日轮休，保安队长廖*生签批同意两人换班上岗的《换班申请表》。事发时，陈*上岗巡查，进入施工便道中央面南站立，使用手机向微信工作群上传巡查照片。

（二）事故发生单位安全管理情况

鹏澹建设公司教育培训走过场，员工安全意识、规矩意识淡薄，员工未按公司程序报批使用叉车，擅自请不具备叉车操作资质的外单位人员叉运水泥砖垛；未建立叉车安全管理制度，对高风险的机械设备安全操作使用重视不够，对叉车作业现场缺乏全程有效监管，对涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡驾驶员正前方观察视线的情况下，仍违规正向行驶的问题失察失管。

新鸿邦建筑公司安全管理宽、松、软、乱的问题突出，多次对总承包单位指出的问题重视不够、整改不彻底，致使同类问题反复出现；对总承包单位的管理要求遵守不够，经常无故缺席安全生产会议和教育培训，安全意识淡薄；制度规定形同虚设，虽制定了《叉车安全操作规程》，但叉车管理混乱，退场后无专人保管、随意动用、无资质操作等现象较为普遍。

垣堃物业公司安全教育内容缺乏针对性，未按规定落实入场三级安全教育授课人员层级要求；作业人员安全意识缺失，违反劳动纪律，未按规定佩戴安全帽等个人防护用品，擅自进入施工便道中央违规使用手机；对招聘员工资质审核把关不严，录用虚报10岁年龄的员工，违反物业服务外包合同中关于员工年龄的

约定；违反规定程序安排离职人员参与上岗巡查工作，对离职人员违规违章行为的风险辨识和评估不足。

（三）事故发生经过

2024年12月1日07时30分许，陈*胜与谢*初在涉事项目工地1号门附近相遇。陈*胜请谢*初帮忙，从新建新区管楼北侧叉运水泥砖垛到新建变电所西南角，用以砌筑电力井。

07时55分许，谢*初从新鸿邦建筑公司项目办公室拿取叉车钥匙，在车辆和机械设备临时停放区域驾驶涉事叉车前往新建新区管楼北侧。

08时05分许，谢*初驾驶涉事叉车到达新建新区管楼北侧后，操作涉事叉车用木板托着一捆水泥砖，沿工地东侧的施工便道由北向南转运。

08时15分许，陈*身穿保安制服，未戴安全帽、未穿反光衣，巡查至变电所东北方向约40米处时进入施工便道中央，面南站立使用手机向微信工作群上传巡查照片。此时，谢*初正驾驶涉事叉车装载水泥砖垛在施工便道上由北向南匀速行驶。



图 3　08 时 12 分 51 秒，陈*在施工便道向北巡查。



图 4　08 时 16 分 44 秒，陈*背朝涉事叉车，站在施工便道中央使用手机，此时涉事叉车已驶近。

08 时 16 分许，因涉事叉车装载的水泥砖垛过高，遮挡了前方观察视线，谢*初将背朝涉事叉车站在施工便道中央的陈*撞倒、碾压。谢*初察觉到异常情况后，立即熄火下车查看，发现陈*胸部被碾压在涉事叉车右前轮下。此时陈*身体尚有反应，后急送位于广州市白云区的广州新市医院经抢救无效死亡。



图 5　08 时 16 分 46 秒，飞机起降，背景噪声大。陈*被涉事叉车碰撞瞬间。

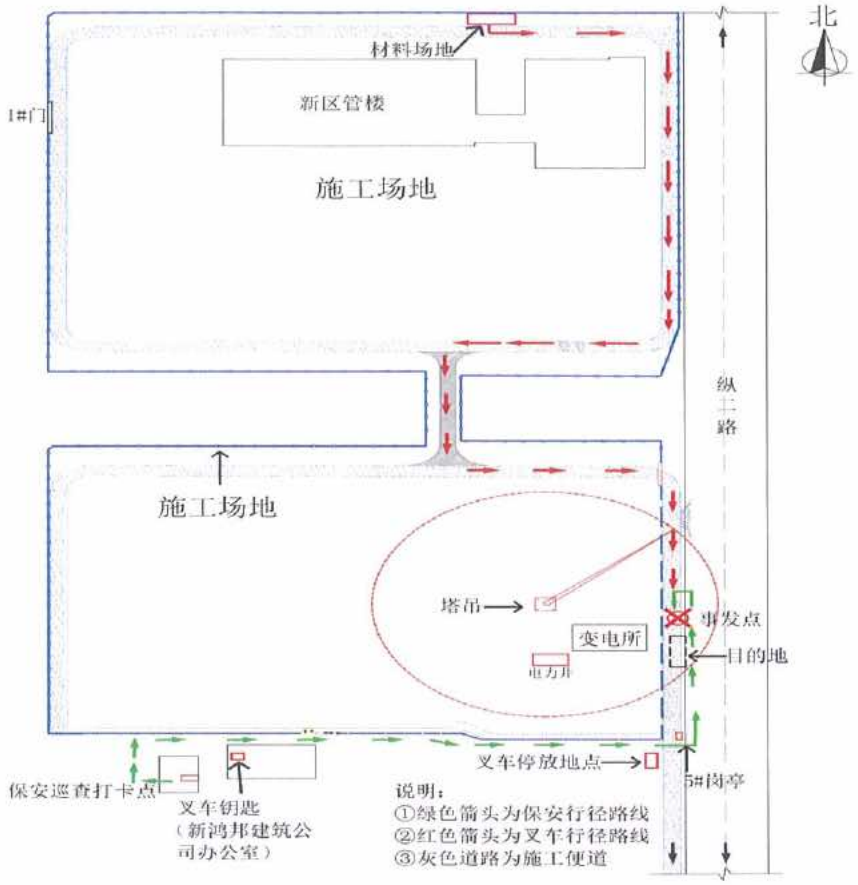


图 6　事发现场图

（四）事故现场情况

事发地位于广州市白云区人和镇原民强村（已征收拆迁）西偏北区域，现为广州白云国际机场三期扩建工程空管工程的空管工作区新建后勤保障楼附近的施工便道上。施工便道事发路段宽约 6.5 米，事发时路面干燥平整，无遮挡物，视线良好。涉事叉车叉臂长 120.7 厘米，直边高 60.55 厘米。涉事水泥砖垛长 96 厘米、宽 94 厘米、高 134 厘米，重约 3 吨。涉事叉车叉好水泥砖垛离地后倾处于正常转运状态时，水泥砖垛顶部距离地面 174 厘米，严重阻挡谢*初驾驶叉车前行时的前方观察视线。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定该事故直接经济损失为249.6万元。

（六）其他情况

根据2024年12月1日天气预报：北京时间07至09时，温度15℃，露点6℃，气压1021百帕，地面风平均风向为10°，平均风速为8米/秒，CAVOK能见度10000米以上，未来两个小时无天气变化。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，在事发点附近岗亭值班的垣堃物业公司保安陈*岳发现了情况，立即向其队长廖*生电话报告，随后廖*生向中建八局项目部安全总监张*瑞电话报告。张*瑞迅速带领应急小组赶赴现场组织救援，并同步上报项目执行经理罗*必。救援期间，先后组织塔吊、挖机尝试吊起、抬起涉事叉车和砖垛，均未成功。08时27分至36分，垣堃物业公司项目负责人朱*根据现场情况两次拨打120急救电话。08时43分，流动式汽车起重机到达现场，将涉事叉车吊起置于旁边。09时00分，张*瑞与朱*见伤者伤情严重，担心贻误抢救时机，遂决定自行驾车将伤者送广州新市医院。医院抢救期间，陈*女儿陈*于12时43分拨打110报警。

接报后，广州市公安局白云区分局、广州市白云区人和镇人

民政府、广州空港委安全监管局等相关单位立即派员开展应急处置工作，控制相关人员进行调查取证，责令涉事单位立即停工，对事故现场进行警戒，并督促做好死者善后和家属的安抚工作。本次应急处置得当，善后工作得到及时稳妥解决，未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

（二）医疗救治和善后情况

08 时 51 分，中建八局项目部救援自备车辆到达事发点，准备运送陈*就医。

09 时 42 分，朱*等人驾驶救援自备车辆将陈*送达广州新市医院急诊室抢救。运送途中，车上同行人员检查陈*身体时，陈*呼之不应，颈动脉搏动触不及。抢救期间，急诊室采取多种手段抢救，心电图示一条直线，告病危，并通知其他科室会诊。

11 时 15 分，医院电话联系伤者家属，告知伤情危重，经全力抢救，伤者自主心跳呼吸仍未恢复。

13 时 05 分，心电图仍呈一条直线，家属同意放弃进一步抢救，医院宣告临床死亡。

经相关单位协调，涉事单位与死者家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决，目前未见社会不良影响。

三、事故原因分析

2024 年 12 月 1 日，广州市公安局白云区分局人和派出所开具《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442024006018）显示，死因为颅脑损伤合并多脏器受损。根据《司法鉴定意见书》

和专家组出具的《广州白云国际机场三期扩建空管工程土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程“12·1”一般机械伤害事故技术原因分析报告》，经综合分析，本起事故发生原因分析如下：

（一）直接原因分析

一是人的不安全行为。陈*背朝涉事叉车前行时的方向，站立于周边噪声较大的施工便道中央，低头使用手机，处于驾驶员正面观察盲区；谢*初在涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡其正面观察视线的情况下，仍然违规正向行驶，直接导致陈*遭受涉事叉车碰撞、碾压的机械伤害事故发生。

二是物的不安全状态。事发时转运的水泥砖垛高134厘米，涉事叉车叉好砖垛离地后倾，其顶部距离地面174厘米，明显高于涉事叉车操作人员平视高度，严重阻挡前方观察视线，行驶在施工便道上存在正面盲区。

三是安全管理缺陷。新鸿邦建筑公司员工违规作业，谢*初未按公司规定取得《特种设备作业人员证》，未经请示报告就擅自且违规驾驶涉事叉车。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年12月24日，广东华生司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（统一案号：2444010001194001 96）显示，被鉴定人陈*符合心脏破裂、肝脏破裂等损伤致创伤性休克死亡。2025年2月17日，广东安盈痕迹司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》

（统一案号：2544010007193003 38）显示，涉事叉车无号牌（车架号：020358X2369），属合力牌平衡重式叉车，制动性能合格、转向性能合格、灯光性能合格。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频、涉事单位相关台账资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害、个人身体等因素影响。

（四）间接原因分析

一是叉车管理不到位。新鸿邦建筑公司虽制定了《叉车安全操作规程》，但组织宣传培训不到位，日常落实打折扣，安全操作规程形同虚设；平时未对叉车实行专人管理，叉车钥匙放置在项目办公室，任人随意拿取，为事故发生埋下隐患；谢*初在未经请示报告的前提下，擅自无证驾驶被中建八局责令退场的涉事叉车，并且在涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡其正面观察视线的情况下，仍违规正向行驶，现场无人发现和制止，说明该公司对叉车的日常动用审批和监管存在严重漏洞。

二是员工安全观念淡薄。事发路段属多家施工单位共用的施工便道，平时车辆和机械设备往来频繁，加之现场因附近飞机起降和施工形成的噪音较大，容易干扰人员听力分辨。陈*违反劳动纪律，未按规定佩戴安全帽等个人防护用品，进入施工便道中央低头使用手机，没有认识到站立路段存在的极大危险因素，完全缺乏自我安全防范意识。谢*初在涉事叉车上装载的水泥砖垛，

在严重遮挡其正面观察视线的情况下，仍然违规正向行驶，前行时只能依靠左右两侧探头张望，说明其存在严重侥幸心理，安全意识极为薄弱。

三是员工招录、培训和使用环节存在严重缺陷。垣堃物业公司对招聘员工资质审核把关不严，录用虚报10岁年龄的员工，违反物业服务外包合同中关于员工年龄的约定。事发前一日，陈*因个人原因提出辞职，与该公司签订了《解除劳务合同协议书》并结清劳动报酬；事发当日，因该公司保安员余*华轮休，保安队长廖*生在陈*离职的情况下，又签批了《换班申请表》，让陈*参与上岗巡查，对离职人员违规违章行为的风险辨识和评估不足。该公司安全教育走形式，入场三级安全教育授课人员均为项目负责人，教育内容缺乏针对性，未按规定落实入场三级安全教育授课人员层级要求。

四是规矩意识缺失、管理制度缺位。鹏澹建设公司教育培训走空偏虚，教育内容没有入心入脑，陈*胜无视公司规定要求，未按公司程序报批使用叉车，擅自请不具备叉车操作资质的新鸿邦建筑公司员工谢*初叉运水泥砖垛；该公司多次临时租用叉车作业，但一直未建立叉车安全管理制度，对高风险的机械设备安全操作使用不重视，没有指定旁站人员对涉事叉车装载和作业实施有效全程监管，对违规驾驶问题没有及时发现和制止。

五是制度落实不够坚决彻底。中建八局作为施工总承包单位，本该严格监督各专业分包单位落实各项安全管理制度措施，

但实际管理效果大打折扣，问题纠治不坚决，跟踪问效不到位，缺乏行之有效的安全管理手段。自项目开工以来，中建八局多次对组织教育培训和现场检查发现的问题，向专业分包单位发文要求认真整改，也对一些严重或者反复出现的违规问题进行了罚款，但针对一些专业分包单位特别是新鸿邦建筑公司对通报问题不重视、整改不彻底的问题，缺乏一纠到底的决心和措施，致使问题反复出现，成了顽瘴固疾。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）鹏澹建设公司安全管理制度和管控措施落实不到位，存在以下问题：

1.未督促从业人员严格执行公司安全生产规章制度，陈*胜未按公司程序报批使用叉车，擅自请不具备叉车操作资质的外单位人员叉运水泥砖垛，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[7]之规定。

2.未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未建立叉车安全管理制度，对叉车作业现场缺乏全程有效监管，对涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡驾驶员正面观察视线的情况下，仍违规正向行驶的问题失察失管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]之规定。

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工

3.陈*胜，系该总承包项目机电安装（一标段）工程机电班组机电安装工，未遵守公司安全生产规定要求，未落实岗位安全责任，未及时上报风险度高的工作需求，随意请不知是否具备叉车操作资质的外单位人员帮助工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[9]之规定。

（二）新鸿邦建筑公司教育培训踏虚走空，查险除患和人员履职不到位，存在以下问题：

1.安全教育培训流于形式，从业人员安全意识淡薄，经常无故缺席安全生产会议和教育培训，缺乏安全生产常识，安全生产规章制度执行不严，多名从业人员屡次违反施工总承包单位多项规章制度，非叉车操作人员在涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡其正面观察视线的情况下，仍违规正向行驶，无视该公司《叉车安全操作规程》规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]之规定。

2.未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，多次对总承包单位指出的问题整改不彻底，未按《叉车安全操作规程》对叉车进行管理，未及时发现和消除作业人员随意动用、无资质

大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

10 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

操作、无专人管理叉车等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定。

3.有关人员履职不到位。**一是**何*浩作为该公司总承包项目室外工程的项目经理，负责项目的全面工作，从未参与施工总承包单位组织的教育培训、风险隐患排查、工作会议等各种安全生产活动，2024年1月2日至事发前，总承包单位依据合同约定，对其员工因各种违规情况共计发出75份《奖罚通知单》《安全管理联系函》《违章人员专项教育》，其未认真履行项目经理安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（二）（五）[11]之规定。**二是**项目生产经理郭*相，负责该总承包项目室外工程除商务、技术外的其他项目工作，组织开展危险源辨识和评估不到位，未将危险系数高的叉车作业纳入《危险源清单及风险评价表》，检查项目安全生产状况不到位，涉事叉车退场后管理不善，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（三）[12]、第四十六条第一款[13]之规定。**三是**谢*初作为该总承包项目室外工程给排水、土方班组普工，擅自无证驾驶，且在涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡其正面观察视线的情

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……

13 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

况下，仍违规正向行驶，没有遵守公司《叉车安全操作规程》“1.1 驾驶叉车的人员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作。”“4.9 叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。”“5.2 载物不得遮挡驾驶员的视线。”“6.6……叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线时应倒车缓慢行驶，……”等内容，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。

（三）垣堃物业公司安全教育、风险分级管控、规章制度落实有严重缺失，存在以下问题：

1.安全教育走过场，入场三级安全教育授课人员均为项目负责人，教育内容缺乏针对性，未按规定落实三级安全教育授课人员层级要求，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，致使劳动纪律形同虚设，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定。

2.作业安全风险分级管控不足，招聘员工资质审核把关不严，录用虚报10岁年龄的员工，违反物业服务外包合同中关于员工年龄的约定；违反规定程序安排离职人员参与上岗巡查工作。未充分预判超龄及离职人员工作中违章行为风险，未采取相应管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条

第一款[14]之规定。

3.陈*作为保安员，事发时正在履行治安、消防巡逻工作，未遵守入场安全教育中“三、劳动纪律（6）应专注于工作任务，不得走路时玩手机，时刻保持专注，确保能够迅速响应任何安全需求。”“五、入场要求1.进入施工现场必须经过门禁刷卡，必须戴好安全帽，扣好帽带，进入施工现场严禁打闹嬉戏。”“八、交通安全8.在施工现场应远离车辆盲区，与场内作业车辆保持足够安全距离，不得在车辆盲区内停留、休息，……”的要求，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员的建议

陈*，男，系垣堃物业公司原保安员，事发前一日离职。事发当日因另一名保安员轮休，经该公司管理人员批准换班上岗工作。其未遵守公司安全生产规章制度，辨识、规避风险能力不足，事发前背朝涉事叉车站在施工便道中央，专注使用手机向微信工作群上传巡查照片，分散了自身安全注意力，对事故发生负有一定的直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

谢*初，男，群众，现任新鸿邦建筑公司白云机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目室外工程给排水、土方班组

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

普工，2024年7月13日入职，未严格执行公司《叉车安全操作规程》，非公司叉车操作人员无证驾驶、且在涉事叉车装载的水泥砖垛遮挡其正面观察视线的情况下，仍然违规正向行驶，导致发生一人死亡的生产安全事故，对事故发生负有重要的直接责任，涉嫌存在违法犯罪情节。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[15]之规定，建议移送司法机关处理。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.鹏澹建设公司，未督促从业人员严格执行公司安全生产规章制度，从业人员未按公司程序报批使用叉车，擅自请不具备叉车操作资质的外单位人员叉运水泥砖垛；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未建立叉车安全管理制度，对叉车作业现场缺乏全程有效监管，对叉车违规驾驶操作问题失察失管，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）[17]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

2.新鸿邦建筑公司安全教育培训流于形式，从业人员安全意

---

15 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

16 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

17 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

识淡薄，经常无故缺席安全生产会议和教育培训，安全生产规章制度执行不严，多名从业人员屡次违反施工总承包单位多项规章制度；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，多次对总承包单位指出的问题整改不彻底，未落实《叉车安全操作规程》，未指定专人对退场后的叉车实行严格管理，未及时发现和消除作业人员随意动用、无资质操作、违规驾驶等事故隐患，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

3.垣堃物业公司安全教育走过场，入场三级安全教育授课人员均为项目负责人，教育内容缺乏针对性，未按规定落实三级安全教育授课人员层级要求，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；安排超龄且离职人员参与上岗巡查工作，未充分预判其在工作中违章行为风险，未采取相应管控措施，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

4.陈*胜，男，群众，现任鹏澹建设公司白云机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目机电安装（一标段）工程机电班组机电安装工，2024年4月11日入职，未遵守公司安全生产规章制度，未落实岗位安全责任，对事故的发生负有一定的直

接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由鹏澹建设公司给予其批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

5.何*浩，男，群众，现任新鸿邦建筑公司白云机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目室外工程的项目经理，负责项目全面工作，2020年11月入职，从未参与总承包单位组织的教育培训、风险隐患排查、工作会议等各种安全生产活动，项目安全管理混乱，多名从业人员屡次违反施工总承包单位多项规章制度，其未认真履行项目经理安全生产管理职责，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）[19]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

6.郭*相，男，群众，现任新鸿邦建筑公司白云机场三期扩建空管土建及配套工程施工总承包项目室外工程的生产经理，负责除商务、技术外的其他项目工作，2020年7月入职，组织开展危险源辨识和评估不到位，未将危险系数高的叉车作业纳入《危险源清单及风险评价表》，检查项目安全生产状况不到位，涉事叉车退场后管理不善，对事故的发生负有重要领导责任。依

18 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

19 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

（四）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

（一）辨识风险能力不足。施工便道中央属于高风险区域，施工作业车辆和其他机械设备频繁经过，且现场噪音大，影响干扰听力分辨，极易发生生产安全事故，从业人员的个人安全意识亟待提高。本起事故中，垣堃物业公司离职保安员自我安全防范意识缺失，安全思想松懈，独自一人驻留施工便道中央，未充分意识到身处地段的高度安全风险。

（二）安全教育培训不到位。施工现场的叉车作业属于高风险机械设备，在国内各地频繁发生过生产安全事故，其安全规范操作极其重要。本起事故中，新鸿邦建筑公司一名非叉车操作人员，自以为有叉车操作经历，应别人请求，擅自无证驾驶、在涉事叉车上装载的水泥砖垛遮挡驾驶员正前方观察视线的情况下仍正向行驶叉运水泥砖垛，说明该公司的日常安全教育培训没有入心入脑。

（三）规章制度执行不严。各施工单位大都对叉车作业制定了安全操作规程，明确了有关要求。本起事故中，谢*初严重违

反公司规定，明知自身不具备叉车操作资质，未经报批擅自动用和违规驾驶涉事叉车；陈*胜未及时上报风险度高的工作需求，随意请不清楚是否具备叉车操作资质的外单位人员帮助叉运施工材料。两人未严格执行规章制度的行为，直接导致了本起事故的发生。

（四）施工安全管理缺位。各专业分包单位特别是新鸿邦建筑公司，对中建八局多次指出的问题重视不够，没有及时组织安全形势分析研判，没有举一反三全面查找问题隐患，没有制定系统整改措施，致使问题多发频发。施工总承包单位在日常安全管理工作中，针对检查发现的问题，多次对各专业分包单位发文要求整改，也进行了一些罚款，但问题仍然反复出现，跟踪督导不到位，缺乏实在管用的安全管理措施。

七、事故整改和防范措施

（一）鹏澹建设公司要汲取本起事故教训，定期组织从业人员进行安全生产规章制度培训，确保每位从业人员熟悉制度内容，强化安全生产规章制度执行力；要完善并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要建立健全人员安全生产管理机制，明确各岗位安全责任，逐级签订安全责任书。

（二）新鸿邦建筑公司要针对本起事故，严格落实安全生产主体责任，企业主要负责人要对项目负责人和管理人员进行专题安全教育，促其端正思想态度，落实法定职责，真正从思想上高

度重视安全工作；要组织全员强化对有关安全管理规章制度的学习掌握，建立健全并落实全员安全生产责任制；加强对通报或发现问题的整改力度，确保问题隐患动态清零；要完善叉车安全管理制度，加强叉车入场和退场的安全管理，坚决杜绝管理漏洞。

（三）垣堃物业公司要深刻汲取本事故中血的教训，强化安全生产主体责任意识，对新入职、离岗六个月以上以及调整岗位的从业人员，扎实开展与其岗位相应的三级安全培训教育；要严格落实录用人员资质审核，严把招聘准入关，严禁离职人员上岗工作；要利用早班会等时机加强日常安全教育，全方位、多角度预先研判从业人员工作环境面临的风险隐患，及时督促提醒员工辨识安全风险，加强自我安全防范。

（四）中建八局要针对本起事故教训，组织各专业分包单位和劳务分包公司开展一次全员安全警示教育，组织各专业分包单位负责人及其管理人员开展一次安全管理履职教育，对未参加教育人员指定专人补课，确保教育全覆盖；要组织专业分包单位全面开展一次安全生产大检查，特别是对工地机械设备管理和技术性能的排查、检测，彻底消除事故隐患；针对多发频发和整改不彻底的问题隐患，要研究制定和落实管用的手段措施，确保问题清零。

（五）广东建筑监理公司要依据法律法规、国家标准或行业标准，严格落实监理责任，督促施工过程中现场作业安全管理、机械设备安全管理、作业人员安全技术培训教育等相关措施落实

到位；要加强施工现场巡视、检查力度，及时发现和纠正人员违规作业、机械设备违规动用等问题隐患，杜绝“带病上岗”和违规问题发生。

（六）民航中南空管局要严格落实建设单位法定职责，深刻吸取本起事故教训，组织项目监理、施工总承包、专业和劳务分包单位负责人开展一次安全生产形势分析和警示教育；查漏补缺，完善安全施工管控措施；进一步加强对项目各单位安全生产统一协调、管理工作，督促监理单位履行好监理职责，加强对施工现场的安全巡查和检查力度，及时发现和消除违章作业和问题隐患。

（七）广州空港委土发和质安中心要督促各项目单位落实安全生产主体责任，认真剖析事故原因，举一反三抓好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作；督促各项目单位根据施工不同阶段的特点和实际情况，对工地安全生产状况开展经常性检查，并跟进抓好问题隐患整改。