白云白云湖粮好（广州）粮食贸易有限公司“3·2”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月2日上午9时30分许，位于广州市白云区白云湖街大朗村上下桥35号的粮好（广州）粮食贸易有限公司仓库发生一起一般高处坠落事故，造成1人受伤。

2025年2月21日，区政府收到群众举报事项，经初步核查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，于2025年4月30日成立白云白云湖粮好（广州）粮食贸易有限公司“3·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由区应急管理局牵头，区公安分局、区市场监管局、区总工会、白云湖街道办事处等相关单位组成，并邀请区检察院派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云白云湖粮好（广州）粮食贸易有限公司

“3·2”一般高处坠落事故是一起因作业场所存在事故隐患、作业人员未佩戴劳动防护用品、企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位和人员概况

1.粮好（广州）粮食贸易有限公司（以下简称“粮好广州公司”），事故发生单位，法定代表人：郭鑫鑫；营业期限：2018年1月25日至无固定期限；注册地址：广州市白云区白云湖街大朗中路西鹏信（国际）豆类杂粮交易中心2号交易区6库4-5号门；实际经营地址：广州市白云区白云湖街大朗村上下桥35号。经营范围：智能农机装备销售；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。事发前该单位主要从事大豆批发业务，从业人员3人，主要负责人为郭鑫鑫（男，43岁，安徽省泗县人，负责该单位生产经营全面工作）。

2.马玉发，事故伤者，男，55岁，贵州省遵义市人，2024年2月20日起至2024年3月2日（实际工作日为2024年2月20日、25日、28日、29日和3月1日、2日）受粮好广州公司主要负责人郭鑫鑫雇请在广州市白云区白云湖街大朗村上下桥35号的粮好广州公司仓库负责搬运货物作业及相关管理工作。期间粮好广州公司未与马玉发签订劳动合同，郭鑫鑫与马玉发通过

微信约定了工作任务、工作时间和报酬，并已按实际工作日、工作量结算支付了搬运作业的报酬。2024 年 3 月 2 日，马玉发在作业过程中从高处坠落导致受伤。

3.梁可能（男，76 岁，广州市白云区人）、郭应光（男，55 岁，广州市白云区人），涉事物业（白云区白云湖街大朗村上下桥 35 号）出租方，于 2015 年 6 月向广州市白云区白云湖街大朗村第二十经济合作社(以下简称大朗村二十社)租赁该址土地后，建设仓库物业用于对外出租。2024 年 1 月至 2025 年 1 月，梁可能、郭应光将该物业的一部分（约 1000 平方米仓库）出租给郭鑫鑫，用于粮好广州公司生产经营场所。

4.大朗村二十社,白云区白云湖街大朗村上下桥 35 号物业土地权属单位及出租方，法定代表人：莫健辉；住所：广州市白云区白云湖街大朗村；业务范围：集体资产经营与管理等。主要负责人为莫健辉（男，29 岁，广州市白云区人）。

（二）事故发生单位安全管理情况

粮好广州公司未配备安全生产管理人员，未建立事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患；主要负责人未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，且未报告生产安全事故。

（三）事故发生经过

2024 年 3 月 2 日 7 时许，马玉发按照郭鑫鑫的安排，带领邓某彬（郭鑫鑫委托马玉发代为雇请的一名临时搬运工，报酬按工作量当日结算）来到广州市白云区白云湖街大朗村上下桥 35 号的粮好广州公司仓库，会同粮好广州公司仓管员黄某开始作业，作业任务为搬运、堆码 25 吨的袋装大豆（每袋 50 公斤，共 500 袋）。作业流程是：将停在仓库门口的一辆货车集装箱里的袋装大豆卸载到传送带上，通过传送带输送到仓库内地面，然后以人工方式将货物堆码成垛。堆垛时，邓某彬和黄某在堆垛下方进行搬运；马玉发在堆垛上方进行堆码。作业约 2 小时后，邓某彬和黄某停止搬运作业，进入到集装箱内部清点货物，马玉发独自一人继续在堆垛上方堆码和整理袋装大豆，此时堆垛高度约为 3-3.3 米。9 时 30 分许，在集装箱内的黄某和邓某彬忽然听到外面有重物摔落的声音，赶忙过去查看，发现马玉发躺在袋装大豆堆垛靠墙一侧的地上，身体不动，不能说话。

（四）事故现场勘查情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，还原了事故发生时的情景，情况如下：

1.事故地点位于广州市白云区白云湖街大朗村上下桥35号粮好广州公司仓库。因接到事故举报时距事故发生时已近一年，现场勘查时该仓库为空置状态，原始事故现场已不存在。（图1）



图1 涉事仓库外观

2.涉事仓库长约36米，宽约10米，顶棚呈拱形，靠墙位置的顶棚高度约为5.61米，两侧设置5对支撑柱。（图2）



图 2 涉事仓库概况

3.事发现场无视频监控，事发时无直接目击者。根据涉事单位相关人员陈述，结合现场空间测量情况，事故现场平面布置示意图如下（图 3）：

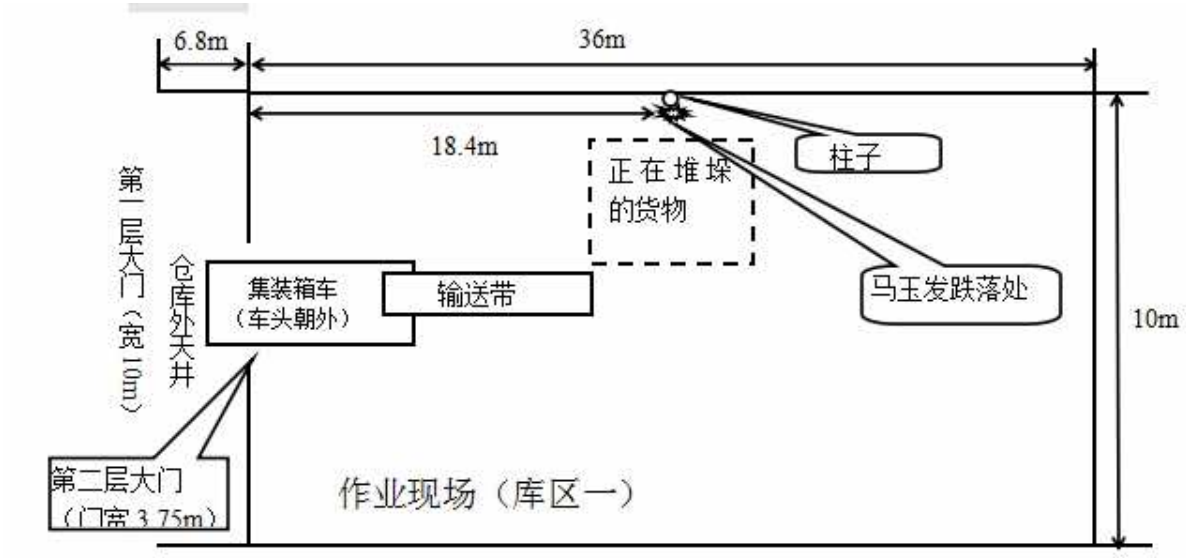


图 3 事故现场平面示意图

4.根据涉事单位相关人员陈述，经综合分析，还原涉事作业情况如下：作业任务为卸载、搬运 25 吨袋装大豆（每袋 50 公斤，共 500 袋）并在仓库内堆码成垛；作业流程是：将停在仓库门口的一辆货车集装箱里的袋装大豆卸载到传送带上，通过传送带输送到仓库内地面，然后以人工方式将货物堆码成垛；作业从 7 时许开始，作业人员共 3 人，分别为马玉发、邓某彬和黄某；堆垛作业时，邓某彬和黄某在堆垛下方进行搬运，马玉发在堆垛上方进行堆码；作业约 2 小时后，邓某彬和黄某停止搬运，进入到集装箱内部清点货物，马玉发独自一人继续在堆垛上方堆码和整理袋装大豆，直至事故发生。

5.据邓某彬陈述，其目测事发前堆垛高度约为 4-5 米；而据黄某陈述，其目测事发前堆垛高度约为 3 米。鉴于上述人员均未

能清晰、准确表述涉事堆垛的具体情况，故基于标准参数和常见场景进行分析和推算: 25 吨大豆总重 25,000 公斤，每袋 50 公斤，共 500 袋，标准编织袋尺寸约为 90-100 厘米长、50-60 厘米宽，装满时平均厚度约为 25 厘米；大豆密度为 750 公斤/立方米，考虑到编织袋密度和堆码间隙，堆码密度下降至约 400 公斤/立方米，则上述货物堆码体积约为 62.5 立方米，基于常见中等堆垛为长方体，底面积约为 20 平方米，据此推算涉事堆垛高度约为 3.0—3.3 米，对应袋装大豆层数约为 12-13 层。

6.根据涉事单位相关人员陈述，事发前，作业现场未采取任何安全防护措施，马玉发未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；粮好广州公司未对作业场所进行事故隐患排查，未采取措施及时发现和消除事故隐患，未监督马玉发按照使用规则佩戴劳动防护用品。

7.根据涉事单位相关人员陈述、广州市 120 前医疗急救病例记录及综合分析，事故发生时间为 2024 年 3 月 2 日 9 时 30 分许。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故共造成 1 人（马玉发）受伤。2025 年 5 月 15 日，经广东华生司法鉴定中心鉴定，马玉发损伤程度为重伤一级。经统计，截至 2025 年 6 月 6 日，本起事故已造成直接经济损失 1155279.17 元，主要为伤者医疗费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，在附近的其他人员闻声赶来查看，黄某立即打电话向郭鑫鑫报告事故和人员受伤情况，随即于9时40分拨打了120急救电话，120救护车于9时43分出发并于10时20分将伤者送达广州市白云区第二人民医院抢救。

经评估，本起事故发生后，现场相关单位和人员有及时进行救援并将伤者送医，未造成次生事故。

郭鑫鑫接报后，随即打电话告知了马玉发的亲属，但自事故发生时起至2025年2月21日群众举报相关事项，郭鑫鑫未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[1]和第九条第一款[2]的规定。据郭鑫鑫陈述，事故发生后，因忙于关注伤者救治情况、配合医院交医疗费、联系伤者家属等事务，故未意识到要向有关部门报告事故情况。在马玉发治疗期间，郭鑫鑫共垫付医疗费用约80万元。经调查，未发现事故相关单位及人员有瞒报事故或指使、串通有关人员瞒报事故情况，也未发现有故意毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、现场照片、记录、微信数据等资料及其他证据等情况，该行为属漏

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

报生产安全事故[3]。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，马玉发被送往白云区第二人民医院抢救，因伤情严重，当天转到中山大学附属第一医院救治，手术后，又先后转至广东药科大学附属第一医院、广州中医药大学金沙洲医院、广州市第一人民医院、中山大学附属第三医院（岭南医院）、中国人民解放军南部战区总医院治疗，目前在广州中医药大学金沙洲医院治疗。马玉发现况：因高坠致急性特重型开放性颅脑损伤，对自身和外界的认识功能完全丧失，不能执行指令，可自主呼吸，符合植物生存状态。

2025 年 7 月 3 日，涉事物业出租方梁可能与伤者家属签订了《人道主义救助书》，提供了 30 万元的救助款。目前，粮好广州公司与伤者家属就赔偿等善后事宜未协商一致，后续通过法律途径解决。

三、事故原因分析

经广东华生司法鉴定中心鉴定，马玉发因高坠致急性特重型开放性颅脑损伤，损伤程度为重伤一级。

根据专家组出具的《白云白云湖粮好（广州）粮食贸易有限公司“3·2”一般高处坠落事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（二）项　因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

（一）作业场所存在事故隐患。涉事作业为卸载、搬运25吨袋装大豆（每袋50公斤，共500袋）并在仓库内堆码成垛。堆垛方式为人工，作业人员需站在堆垛上方进行搬运、堆码。随着作业进行，堆垛高度不断增加，堆垛上方人员的作业基准面也相应不断升高，至事发前已达约3-3.3米，属高处作业[4]，而作业面周边未采取任何安全防护措施，存在人员坠落风险。事发前，粮好广州公司未对作业场所进行事故隐患排查，未采取措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定，导致作业场所存在高处坠落的事故隐患。

（二）作业人员安全意识薄弱，未佩戴劳动防护用品。马玉发对作业场所中存在的坠落风险缺乏警惕和辨识，未按照《个体防护装备配备规范》（GB39800.1-2020）的相关要求佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]的规定，导致在发生高处坠落时未能得到任何安全防护。

四、有关责任单位存在的主要问题

[4]《高处作业分级》GB/T3608-2008 3.1 在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（一）粮好广州公司安全生产管理缺失且未按规定报告事故

1.未配备专职或兼职的安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[7]的规定。

2.未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]的规定。

3.未建立安全风险分级管控制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[9]的规定。

4.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定。

5.未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五款[11]的规定。

6.事故发生后，未按规定报告事故情况，属漏报事故，违反

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[12]和第九条第一款[13]的规定。

7.主要负责人郭鑫鑫未履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，且未按规定报告生产安全事故，属漏报事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）（七）项[14]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[15]、第九条第一款[16]的规定。

（二）物业出租方未与承租方约定安全生产管理职责

1.大朗村二十社作为涉事场所土地权属单位和出租方，未与承租方（梁可能、郭应光）签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[17]的规定。

---

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）（七）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.梁可能、郭应光作为涉事场所物业出租方，未与承租方（郭鑫鑫）签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[18]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

马玉发，事故伤者，2024年2月20日起至2024年3月2日（实际工作日为2024年2月20日、25日、28日、29日和3月1日、2日）受粮好广州公司主要负责人郭鑫鑫雇请在广州市白云区白云湖街大朗村上下桥35号的粮好广州公司仓库负责搬运货物作业及相关管理工作，安全意识薄弱，未按规定佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任。鉴于马玉发因高坠致急性特重型开放性颅脑损伤，对自身和外界的认识功能完全丧失，不能执行指令，符合植物生存状态，不能辨认自己行为，属无民事行为能力人，建议不追究其责任。

（二）建议由司法机关追究刑事责任的人员

郭鑫鑫，粮好广州公司法定代表人、主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

隐患，且未按规定报告生产安全事故，属漏报事故。郭鑫鑫未履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[19]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位和人员

1.粮好广州公司，事故发生单位，未按规定配备安全生产管理人员，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[20]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.大朗村二十社，涉事场所土地权属单位和出租方，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[21]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处

[19] 中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

罚。

3.梁可能、郭应光，涉事场所物业出租方，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[22]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚。

（四）其他建议

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议区市场监管局针对本起事故暴露出的问题开展警示教育，加强对各类交易市场及场内生产经营单位的安全生产监管力度，重点排查货物装卸、搬运等环节，切实消除安全隐患，督促生产经营单位落实安全生产各项管理工作，压实安全生产主体责任。

（二）建议白云湖街道办事处针对本起事故暴露出的问题，

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

举一反三，认真开展辖内各类交易市场、物流仓储领域安全生产专项执法检查，重点排查货物装卸、搬运等环节，切实消除安全隐患，督促生产经营单位落实安全生产各项管理工作，压实安全生产主体责任。

（三）粮好广州公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展全员安全生产教育培训和事故警示教育，加强货物装卸、搬运、堆码环节的安全管理，建立健全并落实安全风险分级管控、事故隐患排查治理和事故上报等制度，严格落实安全生产教育和培训、劳动防护工作，切实履行安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。（由白云湖街道办事处督促落实）

（公开挂网时间：长期）