

横州六景广西正冠投资有限公司“8•12”一般触电事故调查报告

发布时间：2026-01-30 16:26　　来源：横州市应急管理局　　【字体： 大 中 小 】

2025年8月12日16时15分许，广西正冠投资有限公司厂房内发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市经信局、六景镇人民政府等部门人员组成的横州六景广西正冠投资有限公司“8·12”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州六景广西正冠投资有限公司“8·12”一般触电事故是一起因企业安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄，违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西正冠投资有限公司（以下简称“广西正冠公司”），成立于2012年10月24日，注册地位于南宁市横州市六景镇景春路5号，法定代表人李*强，统一社会信用代码：914501000560165383。经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运等。

2025年5月，广西正冠公司通过拍卖的形式收购位于南宁六景工业园区原汉普铁塔公司的厂房，6月开始对厂房进行检修。广西正冠公司总经理梁*伟联系到郭*，让其对原汉普铁塔公司厂房里的起重机等进行检修，双方达成口头协议，未签订合同。因检修费用需公对公账户结算，郭*借用广西枫起起重机有限公司开具发票。

（二）涉事人员情况

郭*瑞，男，37岁，河南滑县人，自由职业者。2025年8月12日，郭*瑞跟随其堂弟郭*到广西正冠公司厂房检修起重机。经查，郭*和郭*瑞无特种设备作业人员证。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查，事故发生当天，广西正冠公司厂房管理员陆*杰给郭*安排完任务后就离开现场，未在现场进行监督。

（四）现场勘查情况

事故现场位于广西正冠公司厂房内。现场勘查发现，该厂房已空置，停用多年，事发的第一车间安装有3台（1#、2#、3#）桥式起重机（详见图1），3台桥式起重机供电由车间内配电箱（详见图3）提供，引出电源线延伸至三相滑线角钢（三相滑线角钢未绝缘、未防护）（详见图4），未使用专用供电轨道、符合规定的安全滑触线或软电缆，3台桥式起重机均通过电刷与三相普通滑线角钢接接触取电。

事故发生时，郭*瑞正在对1#桥式起重机进行检修。

（五）事故发生经过

2025年8月12日11时41分许，广西正冠公司厂房管理员陆*杰通知郭*检修起重机。14时许，郭*和郭*瑞来到广西正冠公司厂房，陆*杰安排他们到厂房第三车间检修起重机，并口头提醒两人作业时注意安全。检修好第三车间起重机后，郭*到第二车间测试设备，郭*瑞则到第

一车间，登上起重设备检修吊笼（离地约5.5m高）对1#桥式起重机进行检修，在检修时未关闭该起重机电源。16时15分许，郭*瑞不慎触碰到1#桥式起重机旁边带电的三相滑线角钢，导致其触电倒在起重设备检修吊笼中。

（六）事故现场示意图



图1第一车间1#、2#、3#桥式起重机示意图



图2发生事故位置示意图



图3桥式起重机专用配电箱示意图

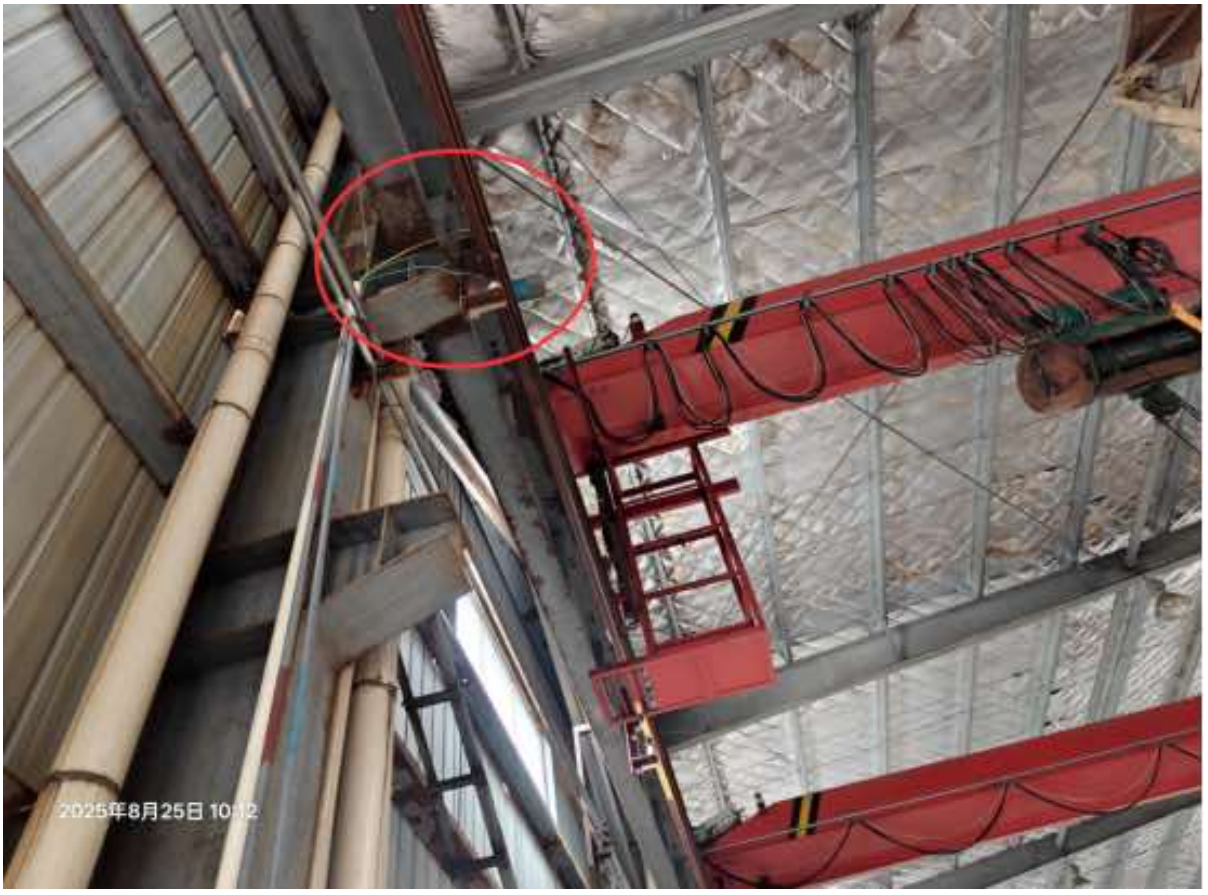


图4由桥式起重机配电箱引电源线至滑线角钢示意图

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成郭*瑞死亡，直接经济损失约135万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

郭*发现郭*瑞触电后，马上跑到第一车间对郭*瑞进行救助，并拨打120电话，广西正冠公司厂房管理人员梁*坚等人也过去对郭*瑞进行救助，陆*杰随后将事故情况汇报给公司总经理梁*伟，梁*伟马上赶到现场处置。

（二）医疗救治和善后情况

120急救车到达事故现场，医护人员对郭*瑞进行抢救。2025年8月12日17时31分许，郭*瑞经抢救无效死亡。事故发生后，广西正冠公司、郭*分别与郭*瑞家属达成赔偿协议，广西正冠公司赔偿70万元给郭*瑞家属，郭*赔偿65万元给郭*瑞家属，善后赔偿事宜已处理完毕。

（三）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，市应急管理局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位人员立即前往事故现场，调查事故情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，广西正冠公司在事故发生后及时对伤者进行救助，善后处置得当；市应急管理局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因：一是1#桥式起重机未使用专用供电轨道和符合规定的安全滑触线或软电缆，只是通过电刷与三相普通滑线角钢接接触取电[1]；二是郭*瑞安全意识淡薄，违规作业，不慎触碰到1#桥式起重机带电的三相滑线角钢，导致事故发生。

四、事故发生的间接原因

广西正冠公司一是未严格核查核实郭*和郭*瑞资质证件[2]，就让郭*和郭*瑞来到其厂房作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定；二是现场安全管理不到位，管理人员安排工作后未在现场进行监管[3][4]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十九条第二款；三是未开展高处作业审批，仅口头对郭*和郭*瑞进行安全教育培训，未建立安全生产教育和培训档案，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[5]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款；四是未与郭*签订专门的安全生产管理协议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.郭*瑞，自由职业者，安全意识淡薄，违规作业，不慎触碰到1#桥式起重机带电的三相滑线角钢，导致事故发生。郭*瑞对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.梁*伟，广西正冠公司总经理，未严格落实企业第一责任人“管生产必须管安全”的工作职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位[6]，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未能及时消除郭*瑞违规作业的事故隐患[7]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

3.陆*杰，广西正冠公司厂房管理员，检查本厂安全生产状况不到位，未严格履行安全生产管理职责，未及时排查出郭*瑞违规作业的事故隐患。其行为违反了公司有关制度，建议由广西正冠公司按照公司规定进行处理。

4. 郭*，检修广西正冠公司厂房起重机负责人，未制定检修工作方案，对郭*瑞监管不到位，未及时排查出郭*瑞违规作业的事故隐患，建议由梁*伟按照双方协议进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

广西正冠公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第四款、第四十九条第一款、第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）广西正冠公司。要针对此次事故，举一反三，深刻吸取事故教训，将生产经营项目、场所、设备发包或者出租时，严格核查核实单位或者个人资质，签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；制定完善并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强对从业人员的安全生产培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；加强现场作业监督管理，及时消除事故隐患。

（二）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常监管和隐患排查力度，加大执法力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市市场监督管理局。要认真履行起重机械等特种设备的行业监管职责，加强对企业的起重机械等特种设备的登记注册、定期检验、安全检查等工作；严格要求企业按照起重机械操作规程使用起重机械、督促企业定期对在用起重机械和吊具实施自行检查和维护保养，同时加大对停用的起重机械等特种设备的检查，督促企业充分辨识起重机械使用、停用状态安全风险，坚决杜绝起重机械“带病运行”。

（四）横州市六景镇人民政府。要加强属地管理，督促本辖区企业加强安全生产管理和对从业人员的安全教育培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除事故隐患，预防各类事故发生。

[1] 《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》（GB/T 6067.5-2014）：“6.2.2.1 电源滑触线通常采用安全滑触线、刚性滑触线或型钢；6.2.2.3 刚性滑触线或型钢的布置应与周围设备有足够的安全距离，或采取安全防护措施。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出

租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008