吴忠利通区银川三建华治劳务有限公司“5·26”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月26日10时50分许，吴忠市利通区吉泰璟樾2期项目工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求立即开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和有关责任人员的责任，深刻汲取事故教训，举一反三，提出针对性事故防范措施。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市人民政府批准，成立由市政府副秘书长为组长，市应急管理局、住房和城乡建设局分管负责同志为副组长，应急、公安、总工会等部门相关人员为成员的吴忠银川三建集团有限公司“5·26”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委参与指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、调查询问、查阅资料和分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，并针对事故提出了整改建议和防范措施。

调查认定，**吴忠市银川三建华治劳务有限公司**“5·26”**一般高处坠落事故是一起操作人员违章作业、现场安全管理缺位造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：宁夏耀宸房地产开发有限公司成立于2021年11月10日，注册地位于宁夏回族自治区吴忠市利通区金星街道裕民西街北侧同心路东侧星河国际九号楼，法定代表人为尹小龙。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土地使用权租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位出租；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.承包单位：银川三建集团有限公司成立于1999年04月15日，注册地位于银川市解放东街173号，法定代表人为陈明逵。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、装饰装修工程、钢结构工程、起重设备安装及拆卸工程、公路工程、水利水电工程、园林绿化工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、机电工程、体育场地设施工程、地质灾害治理工程、电力工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、公路交通工程、输变电工程、环保工程、矿山工程、通信工程、古建筑工程、特种工程、模板脚手架工程、石油化工工程、桥梁工程、水利水电机

电安装工程、河湖整治工程；园林景观的设计及施工；园林古建筑工程施工；绿化养护及技术咨询；荒漠治理及植被恢复；施工劳务；房屋及设备租赁；建筑门窗制作及安装；建筑材料销售；钢筋混凝土预制构件生产和销售；苗木、花卉、草坪及林草种子的培育、生产及销售；园林器具、节水灌溉材料及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；物业管理；热力生产和供应；土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3.分包单位：银川三建华治劳务有限公司成立于2014年09月23日，注册地位于银川市兴庆区清和北街31号，法定代表人为龙震。经营范围包括劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.监理单位：宁夏驰迅工程建设监理有限责任公司成立于2023年5月24日，注册地位于银川市金凤区上海西路吉泰润园GJ-2#商业楼424号。法定代表人王玲。经营范围：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5.承发包关系

2025年9月8日，宁夏耀宸房地产开发有限公司与银川三建集团有限公司签订了《吉泰璟樾23#、25#、30#、31#住宅楼、33#商业楼建设工程施工合同》《安全管理责任协议

书》，承包范围为“吉泰璟樾23#、25#、30#、31#住宅楼、33#商业楼工程，施工图纸范围内的全部内容”，并明确了双方的安全管理职责。

2025年9月19日，银川三建集团有限公司与银川三建华治劳务有限公司签订了《建筑安装工程施工劳务分包合同》《工程施工承包安全生产协议》，工程内容为“本工程所涉及的所有人工劳务”，并明确了双方的安全管理职责。

2025年8月22日，宁夏耀宸房地产开发有限公司与宁夏驰讯工程建设监理有限责任公司签订吉泰璟樾项目23#、25#-31#住宅楼、33#商业楼；D4地下车库建设工程监理合同，明确监理的范围和内容包括施工现场安全文明管理等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况。宁夏耀宸房地产开发有限公司成立了“安全生产与工程质量”领导小组，设立了专项管理机构；银川三建集团有限公司于2025年9月19日成立了吉泰璟樾项目部，任命了项目经理、安全负责人；银川三建华治劳务有限公司于2026年2月28日成立了吉泰璟樾项目劳务承包项目部，任命项目经理、专职安全员。

2.安全管理制度建立情况。银川三建集团有限公司建立了《安全生产管理制度汇编》，包含40项安全管理制度及60项安全操作规程，主要包括安全生产责任制、劳动保护用品配备与使用管理制度、危险作业安全管理制度、生产安全事故调查和处理制度等；银川三建华治劳务有限公司印发了《安全生产

管理制度汇编》，包含21项规章制度及54项岗位和设备安全操作规程，主要包括安全生产培训教育制度、安全技术交底制度、安全生产事故隐患排查治理制度、危险作业管理制度、特种作业人员持证上岗制度等管理制度，架子工、普工等安全操作规程。

3.员工教育培训情况。现场员工均完成了公司级、项目级、班组级三级安全教育并经考核合格，2025年10月22日，银川三建集团有限公司对项目管理人员及班组人员进行了《脚手架专项施工方案》交底，每日作业前由班组长对作业人员进行安全教育培训。

4.企业事故防范措施执行情况。2025年9月20日银川三建集团有限公司审核通过了《落地式脚手架专项施工方案》及风险分级管控清单，2025年10月22日，由银川三建集团有限公司技术负责人对项目管理人员及班组人员进行了《脚手架专项施工方案》交底，交底内容包括脚手架搭设、施工与拆除流程（包括防护网的安装及拆卸）、质量及安全保证措施、风险分级管控清单等。2026年4月28日对架子工班组进行了专项交底培训。

（三）事故发生经过

2026年5月26日10时30分许，王佐明（架子工）、代杰（架子工）、马继峰（事故死者，普工）在25#楼西一单元进行6层至7层外架钢板网拆除作业，王佐明、代杰负责高处钢板网拆除作业，马继峰负责将拆除后的钢板网转运至楼层内

部。

10 时 49 分许，完成 7 层第 12 步架位置三块外架钢板网拆除工作，王佐明、代杰下行至 6 层架体，继续开展剩余钢板网拆除作业，马继峰留在 7 层作业区域继续钢板网转运工作。

10 时 50 分许，马继峰在 7 层作业面转运钢板网过程中，身体突然失衡，坠落至 25#楼一层室外地面。

（四）事故现场情况

1.项目基本情况及施工方案审批情况

吉泰璟樾 25#住宅楼项目工程位于吴忠市利通区新民路以北、清水街以东、东旺街以西、富民路以南，工程性质为房屋建筑工程。项目已立项并取得《建筑工程施工许可证》。

银川三建集团有限公司于 2025 年 9 月 20 日编制了《施工组织设计》《落地式脚手架专项施工方案》并经建设单位宁夏耀宸房地产开发有限公司、监理单位宁夏驰迅工程建设监理有限责任公司审批同意。

2.人员持证情况

表 1 项目人员持证情况一览表[1]

序号	单位	姓名	职务/工种	持证情况
1	银川三建集团有限公司	倪万鹏	项目经理	二级建造师 安全生产考核合格证
2		赵世全	安全负责人	安全生产考核合格证
3	银川三建华治	贺璐	项目经理	二级建造师

[1][]经调查，以下持证人员证件均在有效期限内。

				安全生产考核合格证
4		高海兵	专职安全员	安全生产考核合格证
5		蒲军彦	专职安全员	安全生产考核合格证
6	劳务有限公司	邱延年	架子工班组长	建筑架子工（普通脚手架）
7		王佐明	架子工	建筑架子工（普通脚手架）
8		代杰	架子工	建筑架子工（附着式脚手架）
9		马继峰	架子工班组普工	/

3.劳动防护用品情况

银川三建集团有限公司为员工配发了安全帽、反光马甲、五点式安全带等劳动防护用品，安全帽、安全带均抽检合格。





图 1　死者劳动防护用品配备情况

4.现场勘察情况

（1）项目现场总体状况

事发项目为吴忠市利通区银川三建集团有限公司承建的吉泰璟樾 23#、25#、30#、31#住宅楼、33#商业楼建设工程。项目现场入口设置带门禁的实名制打卡通道，场地基本平整，主要道路保持畅通，物料码放总体有序。

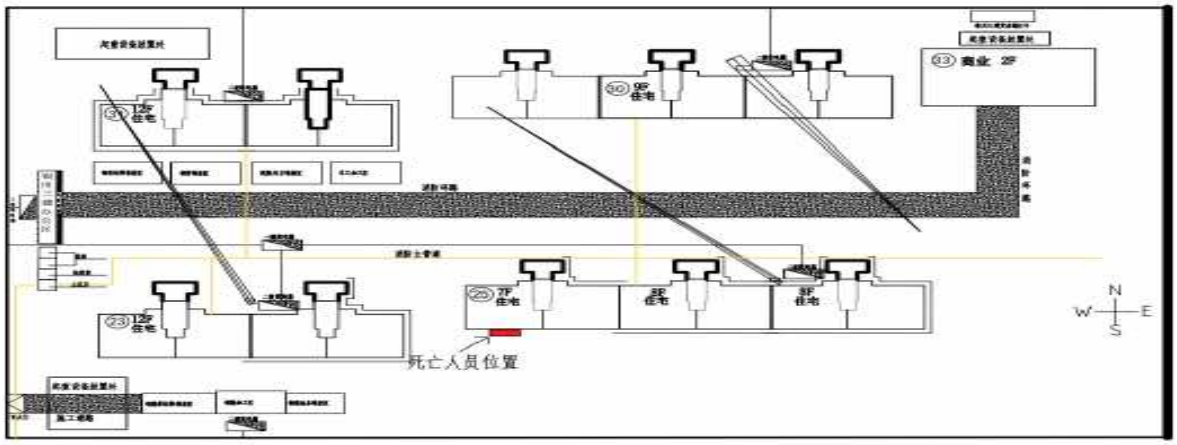


图 2　项目现场示意图

（2）设施作业面及防护设施勘验

涉事作业点位于25#楼西一单元7层外脚手架，作业面距地面高度21.6米。事发时，25#楼主体已封顶，正在进行7层卸料平台搭建前期准备工作。该楼外围原全封闭设置蓝色钢板网，为搭建卸料平台，7层拆除3块钢板网、对应位置6层拆除1块钢板网，形成下宽2.4米、上宽1.2米、高3.6米的L形临边洞口。除上述4块已拆除钢板网外，经勘验，涉事7层外脚手架架体搭设稳固，主体连接无明显松动变形；防护栏杆、外立面钢板网、架内水平尼龙安全兜网等安全防护设施均已设置；作业区域周边地面及架体醒目位置悬挂“高处作业、谨防坠落”“临边防护，严禁拆除”等安全警示标志。



图 3　涉事作业面现场示意图

（5）坠落点及物证情况

坠落人员坠落于 25#楼一层室外地面，坠落高度约 21.6 米，死者头部佩戴安全帽，身上系有安全带，坠落点旁散落 1 块规格为 1.2 米×1.8 米、单块重量约 9 公斤的钢板网。



图 4　事故现场示意图

综合上述情况，事故技术分析结论如下:

此次高处坠落事故的主要原因为作业人员进行钢板网转运作业时，未将所佩戴的安全带挂钩连接至有效挂点导致。

（五）事故伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

（六）其他情况

经询问死者家属，调阅相关资料，死者生前患有高血压，并伴有头晕、头昏症状。

二、事故应急救援处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及处置情况

事故发生后，现场作业人员王佐明立即向银川三建集团有限公司安全负责人赵世全报告事故情况。赵世全与项目经理倪万鹏随即抵达事故现场，确认伤者情况后，倪万鹏立即安排满阿龙拨打“120”急救电话，同时立即启动生产安全事故应急预案，组织人员开展先期处置。10时55分许，急救车辆进入现场，医护人员对伤者开展现场紧急救治，随后将其转运至吴忠市人民医院进行抢救。12时30分，马继峰经抢救无效死亡。

事故发生后，宁夏耀宸房地产开发有限公司主要负责人尹小龙于10时55分许向吴忠市建筑管理站站长张自福报告了事故情况。

（二）事故善后处理情况

银川三建华治劳务有限公司负责事故善后协调处理和家属接待安抚工作。2026年5月27日，银川三建华治劳务有限公

司与死者家属签订《工伤死亡一次性补偿协议》《工伤死亡赔偿谅解书》。家属情绪稳定，未引发不良舆情等不稳定因素。

（三）事故应急处置评估

经综合评估，调查组认定，事故报告和现场救援及时、方法得当，善后处置有序。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员马继峰在脚手架平台进行临边钢板网转运作业时，未将所佩戴的安全带挂钩连接至有效挂点，在作业过程中身体失衡后从拆除钢板网形成的L形临边洞口处坠落至地面。

（一）直接原因分析

1.作业人员违章作业[2]。死者马继峰作为普工，虽佩戴了安全帽和五点式安全带，在作业脚手架上转运钢板网时，未将所佩戴的安全带挂钩连接至有效挂点。

2.现场安全监督缺失[3]。事故发生时，7层作业面仅留马继峰一人单独开展转运作业，现场无监护人员，未能及时发现并制止其未系挂安全带的违章行为。

（二）间接原因分析

1.班组安全管理不到位[4]。架子工班组长邱延年虽在作业前

---

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二项 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

开展了班前安全教育交底，但未针对临边洞口作业风险、单人高处作业禁令等核心内容进行重点强调与约束，交底针对性不足，作业过程中未对班组人员的作业行为进行有效监督。

2.职业禁忌管控不到位[5]。施工单位未建立施工人员健康档案，在死者患有高血压病的情况下，依然安排其从事高处作业活动。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.银川三建集团有限公司。作为项目施工总承包单位，履行统一协调和监督管理职责不到位，对银川三建华治劳务有限公司存在的安全管理制度执行不严格、现场监护缺失等问题督促整改不到位，对脚手架钢板网拆除作业环节巡查检查有差距，未能及时发现并制止作业人员违章行为。

2.银川三建华治劳务有限公司。作为项目劳务分包单位，履行安全生产主体责任不到位，全员安全生产责任制不健全，现场安全管理缺位，马继峰单人留在7层作业面时，现场既无管理人员也无监护人员，导致其违章行为无人监督和纠正。班前安全交底缺乏针对性和刚性约束，未能有效排查并消除人员违章带来的事故隐患。未建立劳动者职业健康监护档案，未能及时发现和调离患有高血压、不适宜从事高处作业的人员。

3.宁夏驰迅工程建设监理有限责任公司。作为监理单位，履

[5] 《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条第二项 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

行监理职责不到位，对班前教育技术交底针对性不强问题监督不力。在脚手架钢板网拆除过程中未有效履行旁站职责，未能及时发现并制止作业人员违章行为。

（二）监管部门

市住房和城乡建设局。作为行业监管部门，履行日常监管职责有差距。2025年以来，对所有在建房屋市政项目下发开（复）工通知文件，明确开复工条件和要求，组织从业人员开（复）工专题培训，开展了多轮次安全专项和综合执法检查，并在2026年3月18日的现场抽查中发现了吉泰璟樾项目施工现场存在监护人职责未明确、管理人员安全技术交底未全覆盖等问题隐患，并下达停工通知书，但对企业“举一反三”整改质效跟进不足。

五、对事故相关责任人和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

马继峰，银川三建华治劳务有限公司架子工班组普工，从事脚手架安装、拆除的材料转运等工作。未严格履行安全操作义务，未正确佩戴和使用劳动防护用品，对该起事故负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]之规定，鉴于其在此次事故中死亡，建议不予追究。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.龙　震，银川三建华治劳务有限公司法定代表人，全面负责公司安全生产管理工作。履行安全生产第一责任人职责不到

[6][]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]之规定，建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

2.贺　璐，银川三建华治劳务有限公司项目经理，负责项目施工安全管理。履行安全生产管理人员职责不到位，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施，对该起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[8]之规定，建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

3.高海兵，银川三建华治劳务有限公司安全员，主要配合

---

[7][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。"

[8][]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

项目经理负责项目安全交底、安全培训和日常安全巡视工作。履行安全生产管理人员职责不到位，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施，对该起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

4.邱延年，银川三建华治劳务有限公司架子工班组长。履行现场监护职责不到位。以上行为违反了《架子工班组危险监护人职责》等企业规章制度，建议由银川三建华治劳务有限公司依据企业相关规章制度予以处理。

5.倪万鹏，银川三建集团有限公司吉泰璟樾项目经理，负责项目安全工作。履行安全生产第一责任人职责不到位，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

6.赵世全，银川三建集团有限公司吉泰璟樾项目安全员，协助项目经理负责项目现场安全管理工作。履行安全生产管理人员职责不到位，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理

的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施，对该起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.银川三建华治劳务有限公司，履行安全生产主体责任不到位。作为项目劳务分包单位，未建立健全全员安全生产责任制；现场安全管理缺位；班前安全交底缺乏针对性和刚性约束；未建立劳动者职业健康监护档案；未能有效排查并消除安全隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[9]、第四十三条[10]、第四十五条[11]及《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条第二项[12]之规定。建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。由市卫健委依据《中华人民共和国职业病防治

9[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

10[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

11[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

12[]《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条　用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

法》等相关法律法规予以处理。

2.银川三建集团有限公司，履行统一协调和监督管理职责不到位。作为项目施工总承包单位，对银川三建华治劳务有限公司安全管理制度执行不严格、现场监护缺失等问题督促整改不到位；未能及时发现并制止作业人员违章行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项[13]之规定。建议由利通区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规予以行政处罚。

3.宁夏驰迅工程建设监理有限责任公司，履行监理职责不到位。作为监理单位，对班前教育技术交底针对性不强问题监督不力；在脚手架钢板网拆除过程中未有效履行旁站职责。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[14]之规定。建议由市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》予以处理。

（四）对行业监管部门的处理建议

吴忠市住房和城乡建设局作为行业监管部门，严格依照安全生产、工程建设管理相关法律法规及行业规范，常态化落实建筑工地安全生产监督管理职责。今年以来，组织开展 2 次专

[13] 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[14] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

项和综合监督检查，常态化开展日常检查，并留存检查台账、工作记录、整改台账等资料，基本履行了行业监管职责。但该起事故也暴露出在常态化监管、隐患闭环管控、督促企业举一反三自查自纠等方面存在监管不到位的问题。建议由市住房和城乡建设局对相关责任人员作出相应处理。

六、事故整改建议和防范措施

（一）严格落实企业主体责任。银川三建华治劳务有限公司要认真吸取本次事故教训，进一步完善全员安全生产责任制体系和高处等危险作业监护人制度，明确相关人员职责。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建筑施工高处作业安全技术规范》等法律法规、技术规范开展经营活动。要进行一次覆盖全体员工，尤其是基层班组和一线人员的“反三违”警示教育活动，严防习惯性违章。加大安全生产监督检查和隐患排查整治力度，加强安全生产教育培训和作业人员安全技术交底工作，要彻底摒弃流程化、模板化交底模式。要时刻监督施工人员正确佩戴使用符合标准的劳动防护用品，重点强化高处作业人员安全带“高挂低用、全程系挂”操作规范，严禁出现佩戴不规范、挂钩悬空、未挂有效挂点等违章行为。

（二）规范员工职业健康管理。安全生产是生命线也是责任线，银川三建集团有限公司、银川三建华治劳务有限公司要始终坚持人民至上、生命至上，尽快建立从业人员职业健康管理制度，完善施工现场所有作业人员职业健康档案建档工作，全面登记作业人员年龄、病史、职业禁忌、体检报告等信息，

实现一人一档、动态更新，严禁违规安排不适岗人员从事高危作业，切实落实现场从业人员职业健康管理。

（三）加强建筑施工安全管控。住房和城乡建设局要深刻汲取事故教训，做好事故警示教育，举一反三，进一步提高建筑领域施工安全生产监督管理和指导服务工作水平，加强对建筑领域参建单位落实全员安全生产责任制的监督，加强施工现场的安全监管和对违法违规行为的惩处力度，加强对施工企业三级教育、安全技术交底和安全防护用品检查力度，督促企业落实各类安全生产防范措施，确保建筑施工领域安全。