# 西充县蜀光烟花鞭炮厂“9·25”一般中毒窒息事故调查报告

2025年9月25日17时30分许，西充县蜀光烟花鞭炮厂组织人员对位于厂区内A13号机械混装药封口工房西侧2米处的沉淀池进行沉渣清掏作业时，发生硫化氢中毒窒息事故，造成2人死亡，4人受伤，直接经济损失300余万元。

事故发生后，市委、市政府领导高度重视，相继作出指示批示，市应急管理局有关负责同志迅速赶赴现场，指导事故应急救援、伤员救治和善后处置等工作。

为查明事故原因，分清事故责任，汲取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）、《南充市一般生产安全事故提级调查处理及挂牌督办制度》（南市安委〔2020〕10号）的规定，2025年9月27日，经南充市人民政府同意，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会和西充县人民政府、四川省烟花爆竹安全监督质量检测站派员参加的西充县蜀光烟花鞭炮厂“9·25”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委机关、市检察院派员参加。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”的原则，事故调查组通过采取现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方法，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，西充县蜀光烟花鞭炮厂“9·25”一般中毒窒息事故是一起因企业有限空间作业安全管理缺失，违章指挥、违规作业和盲目施救，有关部门单位和属地政府履职不到位而导致的生产安全责任事故。

**一、事故基本情况**

**（一）事故发生单位基本情况**

西充县蜀光烟花鞭炮厂成立于2003年5月21日，法定代表人：宋文松，企业类型：个人独资企业，统一社会信用代码：91511325772950276R，注册资本：伍拾万元，注册地址：西充县双凤镇12村7组，经营范围：烟花爆竹生产，《安全生产许可证》在有效期内。该厂占地面积约70亩，从业人员约60人，建有2条C级爆竹生产线，设计年产值约2000万元。

**（二）事故发生单位生产情况**

2025年6月底因高温停产，事故发生时属停工停产期间，未组织爆竹生产活动，厂内安排值班人员轮流值班值守，开展日常检查巡查和复工复产前准备工作。

**（三）事故伤亡人员情况**

1.李德彬，男，汉族，60岁，身份证号：5101***，户籍地：成都市新津区兴义镇广滩村4组，西充县蜀光烟花鞭炮厂生产科科长，在事故中死亡。

2.黄桂元，男，汉族，76岁，身份证号：5129***，户籍地：南充市西充县双凤镇新店子村7组，西充县蜀光烟花鞭炮厂临时用工人员，在事故中死亡。

3.黄纯福，男，汉族，74岁，身份证号：5129***，户籍地：南充市西充县双凤镇新店子村7组，西充县蜀光烟花鞭炮厂临时用工人员，在事故中受伤。

4.黄光志，男，汉族，71岁，身份证号：5129***，户籍地：南充市西充县双凤镇新店子村8组，西充县蜀光烟花鞭炮厂临时用工人员，在事故中受伤。

5.黄纯焕，男，汉族，77岁，身份证号：5129***，户籍地：南充市西充县双凤镇新店子村7组，西充县蜀光烟花鞭炮厂临时用工人员，在事故中受伤。

6.钟金秀，女，汉族，51岁，身份证号：5101***，户籍地：成都市新津区宝墩镇，西充县蜀光烟花鞭炮厂工作人员，在事故中受伤。

**（四）事故沉淀池基本情况**

事发地点位于厂区内A13机械混装药封口工房西侧沉淀池（见图1、2），沉淀池为长方形砖砌结构，总长度约4米，宽度约2.2米，深度约1.75米，中间使用砖体分隔为两部分（见图3）。

沉淀池为开放式，池顶四周设有 **1.13** 米的钢架防护栏杆（施救时已拆除），上方约 **4.2m** 高处设有彩钢雨棚。（见图 **4**）

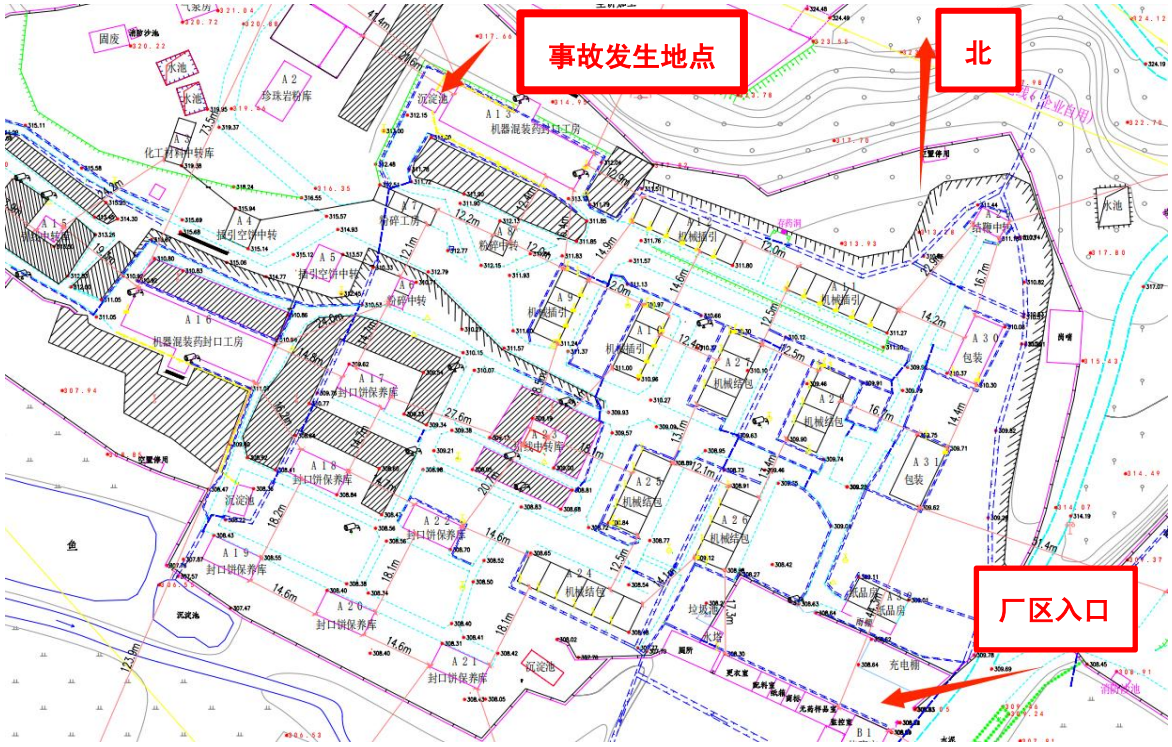



**图 1 事发沉淀池位置示意图**

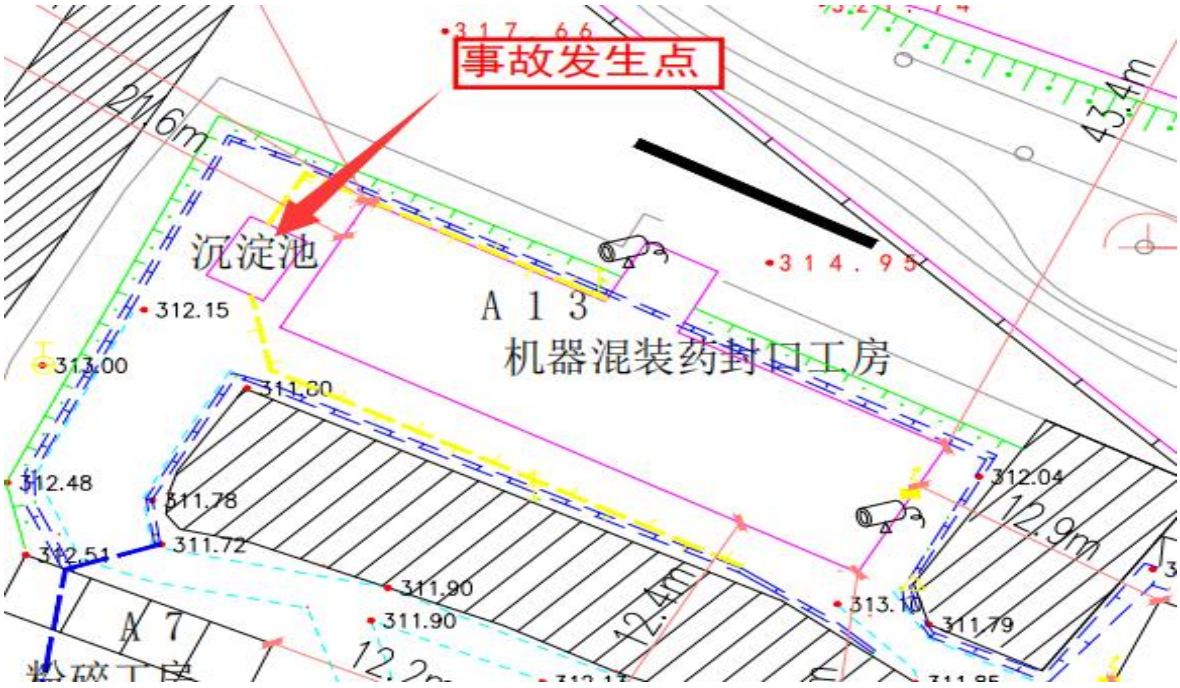


图 2 事发沉淀池位置局部放大图

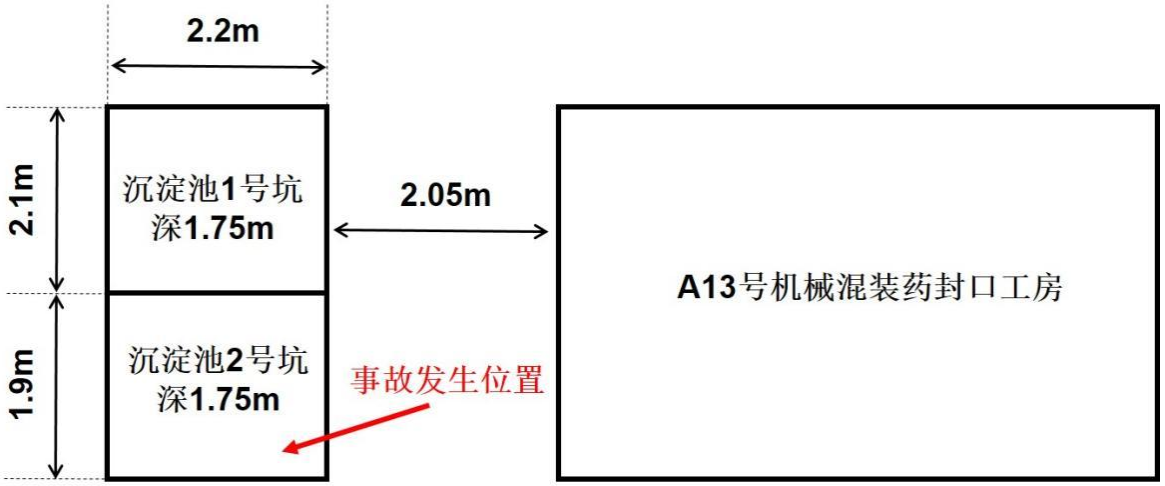



图 3 事发沉淀池结构示意图



图 4 事发沉淀池实景图

（五）事发当日天气情况

根据南充市公共气象服务中心提供的资料，2025 年 9 月 25 日 14 时～18 时,双凤镇天气以多云天气为主,气温 26.7～31.4℃，相对湿度 43%～61%，极大风速 3.9m/s，风向为西南风。

（六）直接经济损失情况

事故共造成 2 人死亡、4 人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约 300 余万元。

## 二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 24 日，西充县蜀光烟花鞭炮厂管理人员李德彬组织厂区附近村民黄桂元、黄纯福、黄光志和黄纯焕四人清理厂区杂草。清理杂草至当日上午 10 时许,李德彬安排四人清掏 A13 号机械混装药封口工房外的沉淀池 1 号坑，作业持续至上午 11 时，四人下班回家。当日 14 时 30 分至 18 时 30 分，四人继续清理该沉淀池 1 号坑，无意外情况发生。

9 月 25 日上午，李德彬继续安排黄桂元等四人清理厂区杂草，11 时许杂草清理完毕，李德彬交代四人下午继续清理沉淀池。14 时 13 分左右，黄桂元、黄纯福、黄光志、黄纯焕四人到达沉淀池开始清掏作业，15 时左右完成沉淀池 1 号坑清理工作，随即转入 2 号坑清理，作业期间，黄纯焕站在放置于 2 号坑内、

斜靠于沉淀池隔墙的钢制直梯上，用长柄清淤勺将坑内沉淀物（污水及废弃物沉渣）盛至池边小桶，黄桂元负责将小桶中沉淀物倒入手推车，黄纯福、黄光志负责用手推车将沉淀物转运至约500米远的沙场。

17时30分左右，正在2号坑内作业的黄纯焕突然晕倒，池边作业的黄桂元、黄纯福、黄光志见状立即下池施救，施救过程中黄桂元、黄纯福相继晕倒，黄光志感到呼吸困难，遂放弃施救，爬出池外前往厂区北门向罗伦发求救。17时33分，罗伦发赶到现场，发现情况危急，立即电话向安全科科长邹世文报告（接电话时在厂综合办公室），随后与黄光志一同下池救人，邹世文接报后驾驶厂区面包车赶往现场，途中于17时35分拨打专职安全员魏庆国电话（当时魏庆国正与李德彬、钟金秀在双凤场镇，接报后立即返回厂区）。邹世文于17时36分左右抵达现场，协助黄光志和罗伦发将黄纯焕从池中拉起，此后黄光志晕倒在池中，罗伦发靠坐在池边。17时38分、17时41分，邹世文分别拨打村书记董家春、驻厂安监员王志勇电话寻求帮助。17时42分左右，魏庆国赶到现场，与邹世文一同将罗伦发从池中拉出，随后魏庆国绑着安全绳下池救起1人（面部被污水覆盖，难以辨认），因感觉不适被邹世文拉上地面。17时45分，李德彬赶到沉淀池，顺着钢制直梯下入池中试图施救，不久便晕倒在池中。钟金秀见状下池施救，也晕倒在池中。现场人员见状已无法继续施救，遂原地等待外部救援。

（二）应急处置情况

驻厂安监员王志勇于17时41分接到邹世文电话，立即向分管副镇长张洪报告情况，17时53分，2人到达事故现场。张洪立即安排厂内工作人员搬出2具风扇对沉淀池内进行通风，并安排王志勇拨打救援电话、引导交通。17时58分至18时30分，属地镇、村干部，西充县公安、医院、消防、应急及市应急部门等救援力量相继到达现场展开救援，将被困人员全部救出并转移至安全区域，医护人员现场对伤员进行抢救，19时37分，经医护人员确认，2人经现场抢救无效死亡，4名伤者被送往医院进行下一步救治。

事故发生后，西充县成立了由县长任组长，应急、公安部门分管县级领导任副组长的事故处置领导小组，积极开展伤者救治、死者赔偿等事故善后处置工作。9月26日、27日，西充县蜀光烟花鞭炮厂分别与死者李德彬、黄桂元家属达成赔偿协议，9月27日死者李德彬下葬，9月29日死者黄桂元下葬。伤者黄光志、钟金秀、黄纯焕经医院精心救治分别于10月11日、10月25日、11月27日恢复出院，伤者黄纯福于11月14日转入西充县康桥医院医治。

经评估，西充县相关部门和单位在此次事故应急处置过程中，应急响应及时，现场处置得当，善后处理有序，没有因应急处置和善后处理不当造成的次生事故和衍生事件。

**三、事故原因分析**

**（一）事故直接原因**

**1.**硫化氢产生并聚集。爆竹混装药生产环节中产生的含有硫磺、高氯酸钾、铝、有机物、淤泥等物质的废弃物经水冲洗后排放入沉淀池，因长期未清理，在沉淀池底部厌氧环境下，废弃物沉渣在沉淀池中腐败发酵产生大量硫化氢气体并在沉淀池底部区域聚集。

**2.**作业人员违规作业以及救援人员盲目施救。现场作业人员在未进行通风、检测，未佩戴安全防护装备的情况下，违规进入沉淀池开展清掏作业，作业过程中硫化氢有毒有害气体逸出并扩散，导致作业人员吸入后中毒晕倒。后续救援人员未采取有效安全防护措施盲目施救时相继中毒，造成伤亡人数扩大。

**（二）事故间接原因**

**1.**西充县蜀光烟花鞭炮厂

**（1）**管理人员违规擅自组织实施有限空间作业。生产科科长李德彬在未履行有限空间作业审批、未开展有限空间作业专项安全培训和安全技术交底、未落实专门人员现场监护、未配备必要劳动防护用品的情况下违规擅自组织厂区附近村民进入**A13**号机械混装药封口工房外的沉淀池实施清掏作业。

**（2）**企业有限空间作业安全管理混乱。制定的《有限空间作业安全管理制度》和《有限空间专项作业方案及事故应急处置预案》不符合企业实际；未认真开展有限空间作业安全专项整治；未将有限空间作业安全管理纳入全员安全生产教育培训内容；未

组织有限空间作业审批人员、现场负责人员、监护人员、作业人员和应急救援人员开展专题培训；未按照规定配齐有限空间作业劳动防护用品和应急救援设施设备；有限空间场所安全警示标志和安全风险告知牌缺失，维护更新不及时，未采取有效管控措施防止未经批准人员进入有限空间作业；未按规定定期组织开展有限空间作业应急演练。

**2.**西充县双凤镇人民政府

未认真贯彻落实《四川省有限空间作业安全管理规定》，开展有限空间作业安全专项整治有漏洞、有盲区，未将有限空间作业安全管理纳入日常监督检查的重要内容，未发现蜀光烟花鞭炮厂在安全生产教育培训、应急演练、作业审批等方面存在的问题，在检查发现该厂有限空间作业安全设施设备与应急救援设施配备不全时，仅口头督促整改，未对实际整改情况进行核实，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

**3.**西充县应急管理局

组织开展烟花爆竹行业领域有限空间作业安全专项整治不细致、不全面，针对有限空间的监督检查有盲区，未及时发现蜀光烟花鞭炮厂有限空间安全管理不到位、教育培训与应急演练缺失等情况，对蜀光烟花鞭炮厂有限空间作业监督管理存在不足。

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）免于责任追究人员**

李德彬，西充县蜀光烟花鞭炮厂生产科科长。违反有限空间作业安全管理制度和安全操作规程，违规擅自组织未经专业培训

的人员开展有限空间作业，作业前未履行作业审批手续，未进行安全风险辨识，未进行安全技术交底，作业时未进行现场监护，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，鉴于其在事故中死亡，免于追究其刑事责任。

**（二）对事故有关责任人员处理建议**

**1.**宋文松，西充县蜀光烟花鞭炮厂总经理、法定代表人。未认真履行企业主要负责人安全生产法定职责，未组织开展有限空间专项教育培训，未配齐有限空间作业劳动防护用品和应急救援设施，对本单位安全生产工作疏于检查，未及时发现有限空间安全管理缺失的问题隐患，对李德彬未经审批违规擅自组织开展有限空间作业的行为失管失察，对事故负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（三）（四）（五）项的相关规定，建议由西充县应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定依法处罚。

**2.**邹世文，西充县蜀光烟花鞭炮厂安全科科长。未认真履行安全生产管理人员法定职责，未按规定组织企业全员开展有限空间作业安全教育培训和应急救援演练，对有限空间作业劳动防护用品和应急救援设施配备不齐的问题整改落实不到位，对有限空间安全警示标志和安全风险告知牌进行维护更新不及时，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并制止李德彬未经审批违规擅自组织开展有限空间作业的行为，对事故负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（四）

（五）（七）项的相关规定，建议由西充县应急管理局按照《安全生产法》第九十六条的规定依法处罚。

**（三）对事故责任单位处理建议**

**1.**西充县蜀光烟花鞭炮厂。落实安全生产主体责任不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条、《四川省安全生产条例》第三十九条、《四川省有限空间作业安全管理规定》第十一条、第十三条、第十四条第二款、第十五条、第十六条、第十七条等相关规定，对事故发生负有主要管理责任，建议由西充县应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定依法处罚。

**2.**西充县双凤镇人民政府。未有效组织开展有限空间安全生产专项整治，对西充县蜀光烟花鞭炮厂有限空间作业安全管理工作督促指导不力，对事故发生负有属地管理责任，建议责成其向西充县人民政府作出书面检查。

**3.**西充县应急管理局。未有效组织开展烟花爆竹行业领域有限空间安全生产专项整治工作，对西充县蜀光烟花鞭炮厂有限空间作业安全管理工作督促指导不力，对事故发生负有行业监管责任，建议责成其向西充县人民政府作出书面检查。

**（四）对相关单位公职人员处理建议**

按照中共四川省纪委机关等部门印发的《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》（川纪发〔2022〕2号）要求，对于在事故调查过程中发现的西充县应急管理部门、双凤镇人民政府有关公职人员履职方面的问题线

索及相关材料移送市纪委监委机关。对有关人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由市纪委监委机关提出。

**五、事故防范和整改措施建议**

**（一）西充县蜀光烟花鞭炮厂**

西充县蜀光烟花鞭炮厂必须深刻汲取本次事故教训，全面落实安全生产主体责任。一要健全制度与保障投入，立即制定符合企业实际的有限空间安全管理制度和操作规程，并按规定足额配齐、管好劳动防护用品与应急救援装备。二要强化培训与应急演练，严格组织全体员工，特别是审批、监护、作业及救援人员开展有限空间作业专题培训和实战演练，确保熟知风险、遵守规程、科学施救。三要严格现场管控与作业流程，规范设置并维护有限空间安全警示标识，严格落实作业审批、安全技术交底和“先通风、再检测、后作业”原则，执行“七不准”规定，确保作业期间专人全程有效监护，坚决杜绝违规作业和盲目施救。

**（二）西充县双凤镇人民政府**

双凤镇人民政府要切实履行安全生产属地管理职责，全面深化有限空间作业安全专项整治。一要强化日常监督检查，将有限空间作业安全管理纳入对辖区企业日常检查的必查内容，重点核查风险辨识、制度建设、教育培训、应急演练、审批监护及防护装备配备等关键环节。二要狠抓隐患闭环整改，对检查发现的问题隐患建立清单化管理台账，严格跟踪督办并现场核实整改成效，坚决杜绝“口头整改”“纸面整改”。三要提升属地管理能力，组

织镇村干部专题学习《四川省有限空间作业安全管理规定》等法规标准，切实提高基层人员发现问题和指导督促企业整改隐患的能力。

**（三）西充县应急管理局**

西充县应急管理局要切实履行烟花爆竹行业安全生产直接监管责任，并举一反三，强化对所监管行业有限空间作业的安全管控。一要深化专项整治与执法检查，采取“四不两直”、明查暗访等方式，加大对涉及有限空间的重点企业、重点环节的执法频次与力度。二要保持高压严管态势，对检查中发现的未按规定进行有限空间辨识、管理台账不健全、作业审批不严、防护装备不足、培训演练不到位等违法违规行为，依法依规严肃查处，倒逼企业主体责任落实。三要抓牢警示教育，针对事故中暴露出的作业人员安全意识淡薄、违章指挥、违规作业等问题，组织企业负责人、安全管理人员开展一次安全生产警示教育活动，安排部分被调查、被处罚人员进行现身说法，引导广大作业人员深刻汲取事故教训，切实增强法制意识和敬畏之心，着力提升作业人员安全风险意识和遵章守纪的自我约束力。四要强化指导服务与能力提升，邀请行业专家深入企业一线，通过现场诊断、专题培训等方式，精准宣贯解读《四川省有限空间作业安全管理规定》，帮助企业提升风险辨识与隐患整改能力，构建长效管理机制，推动行业整体安全管理水平根本提升。