索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0003	**主 题 分 类 ：**	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	**生 成 日 期 ：**	2026-03-04
文 件 编 号 ：		**有 效 性 ：**	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	**公 开 方 式 ：**	主动公开

新建绕城高速131KM+120M“9·17” 一般机械伤害事故调查报告

浏览量：4

新建绕城高速131KM+120M“9·17”一般机械伤害事故调查报告

新建区政府事故调查组

2026年1月13日

2025年9月17日7时许，南昌绕城高速131KM+120M 处， 发生一起铣刨机与施工人员碰撞致人死亡事故，事故造成1人 死亡，直接经济损失154万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报 告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府成立了由区 政府办、区应急管理局、新建经济开发区、区公安分局、区纪 委驻交通运输局纪检组、区总工会、区交通局等单位派员组成 的新建绕城高速131KM+120M“9 ·17”一般机械伤害事故调查 组(以下简称“事故调查组”)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科 学分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经 济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责 任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，新建绕城高速131KM+120M“9 ·17”一般机 械伤害事故是一起因铣刨机司机倒车时未观察后方情况碰撞后 方丈量沥青施工人员致人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故项目业主单位

南昌高速公路有限公司(以下简称高速公司),该公司位 于江西省南昌市湾里梅岭国家森林公园旁湾里新经济产业园8

栋427,统一社会信用代码：91360100662005708 7,注册资本 35000万元人民币，成立于2007年5月11日，类型为有限责 任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人：李荣 清。

经营范围：实业投资；公路、桥梁和其他交通基础设施的 开发、建设、经营、管理、租赁；养护管理；高等级公路通讯、 监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售 及施工；交通工程咨询；材料的加工、销售；工程管理服务； 成品油零售(不含危险化学品);物业管理，餐饮服务，住宿 服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)

2.事故项目施工单位

江西驰科公路工程有限公司(以下简称驰科公司),该公 司位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖管理处艾 溪村万事达超市三楼A138, 统一社会信用代码： 91360106MA39AFMN4D, 注册资本50万元人民币，成立于2020 年9月7日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定 代表人：文雄峰。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计， 住宅室内装饰装修，房地产开发经营，建筑智能化系统设计， 公路管理与养护，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：园林绿化工程施

工，工程管理服务，体育场地设施工程施工，建筑材料销售， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，土石方工程施工，机械设备租赁(除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2025年8月25日，驰科公司与高速公司签订《南昌市西 绕城高速公路路面专项养护工程合同协议书》,合同价为82.1 万元，合同工期为2025年8月25日至2025年11月23日。死 者李炳元与驰科公司签订《劳动合同》

3.事故项目设备所有单位

九江恒新道路工程有限公司(以下简称恒新公司),位于 江西省九江市濂溪区生态工业城安平路1003号综合楼，统一社 会信用代码：91360403MA35JM1Y5A, 注册资本300万人民币， 成立于2016年7月12日，类型为有限责任公司(自然人投资或 控股),法定代表人：崔恒友。

经营范围：许可项目：建设工程施工，道路货物运输(不 含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许 可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：机械设备租赁， 租赁服务(不含许可类租赁服务),普通货物仓储服务(不含 危险化学品等需许可审批的项目),总质量4.5吨及以下普通 货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),仓储设备 租赁服务，密封用填料销售，建筑防水卷材产品销售，非金属

矿及制品销售，机械零件、零部件销售，机械设备销售，建筑 工程用机械制造，建筑工程用机械销售，五金产品批发，建筑 用金属配件制造，建筑用金属配件销售，金属制品修理，通用 设备修理，专用设备修理，交通设施维修，园林绿化工程施工， 城市绿化管理，工程管理服务，土石方工程施工，建筑工程机 械与设备租赁，交通及公共管理用标牌销售，市政设施管理， 装卸搬运，建筑用石加工，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销 售，建筑装饰材料销售，交通及公共管理用金属标牌制造，广 告制作，机械零件、零部件加工，通用设备制造(不含特种设 备制造),规划设计管理，轻质建筑材料销售(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

2025年9月8日，恒新公司与驰科公司签订《机械设备租 赁合同》,租赁数量大铣刨机为1台，租赁时间为2025年9月 至11月，租赁价格为9万元/包月。合同注明：项目现场施工 过程中的安全方面由驰科公司安全员主导。

4.事故项目监理单位

江西省公路工程监理有限公司(以下简称公路监理公司)，位于江西省南昌市西湖区站前西路59号，统一社会信用代码：91360000158295363 7,注册资本2000万人民币，成立于1994 年6月24日，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法 人独资),法定代表人：黄卫国。

经营范围：公路、房屋建筑、市政公用工程监理(一等)；公路水运工程试验检测；工程信息开发、技术咨询；不动产租 赁；设备租赁；项目代建(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动)一般项目：招投标代理服务(除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2025年7月24日，公路监理公司与高速公司签订《监理 合同协议书》,合同价为8.3万元。

(二)事故相关单位安全管理情况

1.高速公司

建立了安全生产责任制，成立了安全生产领导小组，明确 了各人员职责；制定了《南昌市西绕城高速公路路面专项养护 工程施工方案》,建立了安全生产培训、安全生产会议、安全 生产会议举报奖励、安全生产检查等安全生产规章制度和管理 制度；对驰科公司开展了二级安全技术交底，对铣刨机作业班 组开展了三级安全技术交底，项目施工前召开了安全教育培训。 但，该公司对施工人员资质审核不严，未及时发现铣刨车操作 人员无证上岗。

2.驰科公司

相关安全生产规章制度齐全，三级教育、技术交底基本履 行到位；相关管理人员在岗在位，施工安全帽、防护手套、反 光背心等劳保用品逐一发放。但，该公司在未向业主方和监理 方报备的情况下进场作业；租聘铣刨机司机的资质证书审核不

严；现场安全员在铣刨机倒车时擅离职守。

3.恒新公司

建立了安全生产责任制度，制定了安全生产管理制度、铣 刨机安全操作规程。但，安全生产管理制度、铣刨机安全操作 规程等制度未得到有效落实；平时未开展培训教育、技术交底、 安全例会等工作；铣刨机属于施工现场机械设备，其操作人员 目前还未纳入“特种作业人员”管理，但企业聘用未持证人员 操作仍然是企业生产的安全隐患。

4.公路监理公司

有监理例会纪要、监理日志、安全检查记录、监理工作制 度、日周月检管理制度、总监带班检查记录、监理规划等资料， 但监理审查不到位，铣刨机操作人员无证上岗问题未及时发现。

（三)事故发生经过


2025年9月17 日7时许，位于南昌绕城高速131KM+120M 处施工路段处，左升材驾驶型号为W195PLUS 的铣刨机在施工路 段的应急车道内倒车，倒车过程中与另外一辆铣刨机会车，停 了两分钟左右，左升材驾车继续后倒，倒了十几米后就听到有 施工员喊，叫左升材停车。左升材赶紧将车往前移开了一至两 米，没有下车，就有人喊压到了人。左升材下车后看到了他驾 驶的铣刨机左后轮压到了一个施工员，施工员头朝南昌方向，

脚朝车辆，面朝下趴在应急车道内，背部有铣刨机履带的压痕。


（四)事故现场情况

1.事故现场位于南昌绕城高速131KM+120M 处，现场为施工


现场，道路最右侧车道为封闭应急车道，社会车辆禁止通行。

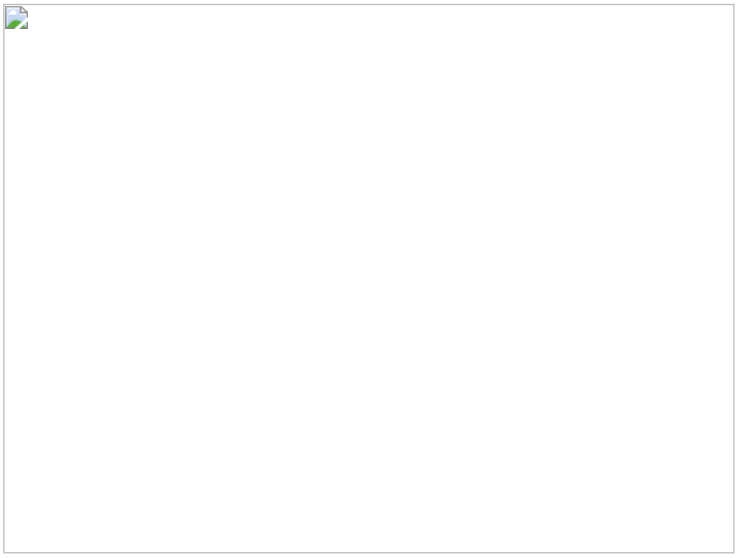

2. 事故设备为铣刨车，型号为W195PLUS, 颜色白灰相间。

晶 

3.死者背部有履节压痕。



二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一)人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者李炳元，男，61岁，身份证号码： 412931196403 27****， 河南省新野县王集镇徐埠口村李湾，驰 科公司员工，事故项目施工人员。

(二)事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721- 1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失154万 元(主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧葬费、医疗费等 费用)。

三、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年9月17日7时许，施工人员李炳元被铣刨机撞倒。 7时3分，现场安全员柴进立即通知驰科公司法定代表人文雄 峰，并拨打高速交警电话及120急救电话。

9月17日7时35分，江西省公安厅交警管理总队高速交 警一支队第一大队赶至现场。8时许，区应急管理局有关人员 将事故情况报告市应急管理局应急指挥中心。

(二)事故现场应急处置情况

新建区政府接报事故后，高速交警、区应急管理局、区交 通局等单位有关负责人员立即赶赴事故现场，并立即采取应急 处置措施， 一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场， 对事故现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类 似事故再次发生；三是迅速成立事故调查小组对事故开展调查 工 作 。

(三)医疗救治和善后情况

2025年9月17日7时2分许，刘超拨打120急救电话。7 时30分许，120急救车赶至现场后，当场宣布李炳元死亡。

(四)事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为事故相关单位能够积极组织 现场人员进行施救，同时迅速停工，积极开展对死者家属的安 抚和赔付等善后工作。应急处置得当，未引发其他舆情。

2.政府、部门方面。经评估认为高速交警、区应急管理局、 区交通局等部门应急值守到位，应急响应迅速，能够迅速进行 现场警戒，保护现场，防止无关人员误入；信息报送及时，责 令该事故工地暂时停止施工作业。实现了无衍生二次事故，无 群体事件发生，现场处置得当。

四、事故原因分析

（一)直接原因分析

1.左升材(铣刨车司机)无证驾驶铣刨车(型号:W195PLUS)， 倒车时未仔细观察后方情况，撞到死者，是事故 发生的直接原因。

2.李炳元(死者)未注意正在倒车的铣刨机并及时避险， 也是事故发生的直接原因。

（二)间接原因分析

1.驰科公司， 未向业主方和监理方报备；租聘铣刨机司机 的资质证书审核不严；现场安全员在铣刨机倒车时擅离职守。

2.恒新公司， 安全生产管理制度、铣刨机安全操作规程等 制度未得到有效落实；平时未开展培训教育、技术交底、安全 例会等工作；铣刨机操作人员无证上岗。

3.公路监理公司，监理审查不到位，铣刨机司机操作资质 问题未及时发现。

4.高速公司， 对施工单位的施工人员资质审核不严，未及 时发现铣刨车司机无证操作的安全生产隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李炳元，安全风险辨识和自我保护意识能力弱，未注意到 铣刨机正在倒车并及时避险，对本次事故的发生负有直接责任， 鉴于李炳元在此次事故中死亡，建议免于责任追究。

（二)建议移送司法机关处理的人员

1.左 升 材，因涉嫌过失致人死亡，目前，南昌市公安局新 建分局已对其立案调查。

（三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.文雄峰，驰科公司法定代表人，负责驰科公司整体运营。 未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促现场 管理人员履行在铣刨机倒车的看护职责；未督促检查本单位的 安全生产工作，并及时消除铣刨机司机无证上岗的生产安全事 故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安 全生产法》第二十一条第二项、第五项1之规定。建议由新建 区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.柴进，驰科公司安全员，负责驰科公司的现场施工安全。 未落实岗位职责，未及时制止和纠正铣刨机司机的无证上岗的

行为；铣刨机倒车时擅离职守，未履行看护职责；对事故的发

–

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐 患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五 条第五项、第六项[2之规定。建议由新建区应急管理局依法对 其进行行政处罚。

3.崔恒友，作为恒新公司法定代表人，本单位的安全生产 管理制度、铣刨机安全操作规程等制度未得到有效落实；未落 实本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其公司的铣刨机操 作人员未持证上岗，对事故发生负有责任。违反了《中华人民 共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项3之 规定。建议由新建区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.潘斐，作为高速公司现场管理技术员，主要负责西绕城 工程的路面维修及日常保养工作。对施工单位的施工人员资质 审核不严，未及时发现铣刨车司机无证操作的安全生产隐患。 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项4之 规定。建议由新建区应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.驰科公司，施工前未向业主方和监理方报备；租聘铣刨机 司机的资质证书审核不严；对施工现场管理不严，现场安全员 在铣刨机倒车时擅离职守。对事故发生负有责任。违反了《中 华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(二)、(五)同[1]

[4]同[2]

一款、第四十九条第一款[5]之规定，建议由新建区应急管理局 依法对该企业进行行政处罚。

6.恒新公司，安全生产管理制度、铣刨机安全操作规程等 制度未得到有效落实；平时未开展培训教育、技术交底、安全 例会等工作；铣刨机操作人员无证上岗。对事故发生负有责任。 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第 四十一条第二款、第四十四条第一款6之规定，建议由新建区 应急管理局依法对该企业进行行政处罚。

7.公路监理公司， 监理审查不到位，铣刨机操作人员无证 上岗问题未及时发现。违反了《中华人民共和国公路法》第二 十三条之规定。建议由区交通运输局移送上级有管理权限的 交通运输部门依法对该企业进行行政处罚。

8.高速公司，对施工单位的施工人员资质审核不严，未及 时发现铣刨车操作人员无证上岗的安全生产隐患。违反了《中

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理 制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会 或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全 生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向 从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质 的单位或者个人。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证 从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不 得上岗作业。

第四十一条、第四十四条第一款同[4],

[7]《中华人民共和国公路法》第三十三条：公路建设项目应当按照国家有关规定实行法人负责制度、招标投标制 度和工程监理制度。

华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款8之规定。建议 由新建区应急管理局依法对该企业进行行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故是多环节安全管理失效叠加导致的悲剧，暴露出 高速公路养护作业全链条的安全漏洞，主要教训如下：

（一)资质审核形同虚设，源头风险失控

高速公司、公路监理公司未严格履行资质审核职责，未发 现作业司机无作业操作证的核心问题，让不具备安全条件的人 员进入高风险作业场景，从源头埋下事故隐患。

（二)安全管理流于形式，制度执行缺位

相关单位虽制定了安全生产责任制、设备操作规程等制度， 但未落地见效。恒新公司未落实从业人员安全培训和技术交底， 驰科公司安全员擅离职守，安全管理制度沦为 “纸面文件”， 未能形成有效约束。

（三)现场作业管控混乱，风险防范不足

施工单位未建立机械倒车等危险作业的专人监护机制。从 业人员安全意识薄弱，司机无证操作且违规倒车未观察后方， 施工人员未主动规避作业风险，现场安全防护处于“真空” 状态 。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经 营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全 生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改。

七、事故整改和防范措施

(一)压实企业主体责任，筑牢安全管理根基

所有涉事单位必须全面开展安全隐患自查自纠，重点整改 人员持证、现场管控等方面问题，形成整改报告并报行业主管 部门备案。

施工单位需严格遵守高速公路养护要求，严禁无证人员禁 止作业，进场前必须向业主和监理单位完整报备，未经批准不 得开工。

强化从业人员管理，施工设施作业人员必须经专门培训取 得相应资格后方可上岗，定期开展安全技能考核和应急演练， 提升风险辨识和自我保护能力。

(二)规范现场作业管理，严控作业过程风险

科学划分机械作业区、人员作业区和安全隔离区，设置明 显警示标识和防护设施。建立机械危险作业专人监护制度，铣 刨机、压路机等大型机械倒车、转向时必须安排专人指挥，明 确联络信号，确保作业区域内人员安全。

完善施工现场安全管理制度，安全员必须全程在岗履职， 加强作业过程动态巡查，及时制止无证操作、违规作业等危险 行为。

(三)强化全链条监管，堵塞行业管理漏洞

高速公司需健全承包单位安全管理体系，严格审查人员证 件和设备安全状况，定期开展安全检查，发现隐患立即督促整改。

监理单位要切实履行监理职责，加大对人员持证上岗、安 全制度落实等情况的审查力度，发现违法违规行为及时上报行 业主管部门。

扫一扫在手机打开当前页