广西河池国投鱼峰水泥有限公司“1·28”窒息一般事故调查报告

2024年1月28日13时30分许，在河池市金城江区六甲镇广西河池国投鱼峰水泥有限公司，由豪发建设有限公司承包施工的两座水泥库清库过程中发生一起窒息事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，1月29日成立了由区人民政府分管领导任组长，成立了由市工业园区安全生产监督管理局、金城江区应急管理局、区工信和商务局、区人力资源和社会保障局、区总工会、金城江公安分局等部门组成的广西河池国投鱼峰水泥有限公司“1·28”窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请工贸行业方面专家参与事故调查工作。事故调查组通过的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、救援人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，广西河池国投鱼峰水泥有限公司“1·28”窒息事故是一起因员工培训教育不到位，未按施工方案施工，违规冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位、人员及涉事工程项目概况

（一）事故相关单位情况

1.发包单位：广西河池国投鱼峰水泥有限公司（以下简称国投鱼峰公司）法定代表人梁茂华，成立日期2013年6月26日，注册资本22000万人民币，营业期限2013年6月26日至 无固定期限 ）经营范围：水泥、熟料、预拌混凝土、水泥建材制品及沙石料、新型建材（国家有专项规定的除外）的生产、销售（筹建，未取得相关许可证不得开展经营活动）；本公司生产所需的原辅材料、机电设备及备件购销；技术咨询与设备安装；国内贸易（不含专营专控商品）、货物卸载。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承包单位：豪发建设有限公司（以下简称豪发公司），成立日期：2012年4月10日，法定代表人：敬怀相，注册资本：12999万人民币，住所地：长垣市武丘开发区中心大道62号，类型：其他有限责任公司，持有建筑企业资质：消防设施工程、专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程、专业承包壹级；建筑工程、施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；市政公用工程、施工总承包贰级；机电工程、施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；钢结构工程、专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级；施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级；特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

（二）人员基本情况

死者：常开荣，男，51岁，云南省清镇市站街镇破岩村5组人，持有高处作业证，有限期至2027年3月17日。

（三）工程项目施工合同概况


2022年12月28日，国投鱼峰公司与豪发公司签订《广西河池国投鱼峰水泥有限公司水泥库清库服务合同》，合同约定，由豪发公司负责承包清理国投鱼峰公司两座钢筋混凝土水泥库工程项目，工程合同款为陆拾叁万元整。双方签订《安全环保协议书》明确双方的安全责任。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2024年1月8日，豪发公司开始清理国投鱼峰1#水泥库。1月28日下午13:00，豪发公司安排作业人员常开江、常开林、常开军、常开荣4人进入1#水泥库内进行清库作业，现场负责人王刚强在1#水泥库人孔门外监护，李文刚在库底放料，国投鱼峰公司安排本公司监督人员韦花爱在水泥库人孔门外进行作业监督。13:09分，常开荣、常开林系好安全带从减压锥顶部孔洞用钢管爬梯进入减压锥内部查看排料口堵料情况，随后常开林减压锥内部爬出至减压锥临时人孔外，常开荣留在减压锥内清通进料口的结块，常开江、常开林、常开军在减压锥顶部监护，库内外采用对讲机联系。13:30分左右，减压锥进料口结块突然被清通导致库内大量粉料水泥涌入减压锥内部将常开荣掩埋，常开江、常开林、常开军3人发现情况后立即利用安全带向上拉常开荣，

同时常开林通过对讲机催促李文刚打开水泥库出料口放料。王刚强看到情况后立即与李文刚到库内协助救援。13：38分，常开林和常开军两人进入减压锥内把常开荣抬出减压锥至水泥库侧门外平台后，李文刚立即对常开荣进行胸外按压紧急施救。库外国投鱼峰公司监督人员韦花爱将情况报告本公司水泥工段副段长石幸福，13:40分，石幸福赶到现场后随即拨打120急救电话，120急救中心建议先行送往附近的医院进行抢救，13:50分，王刚强开车将常开荣送至六甲镇卫生院抢救，同时120救护车赶到六甲镇卫生院，确认常开荣抢救无效死亡。

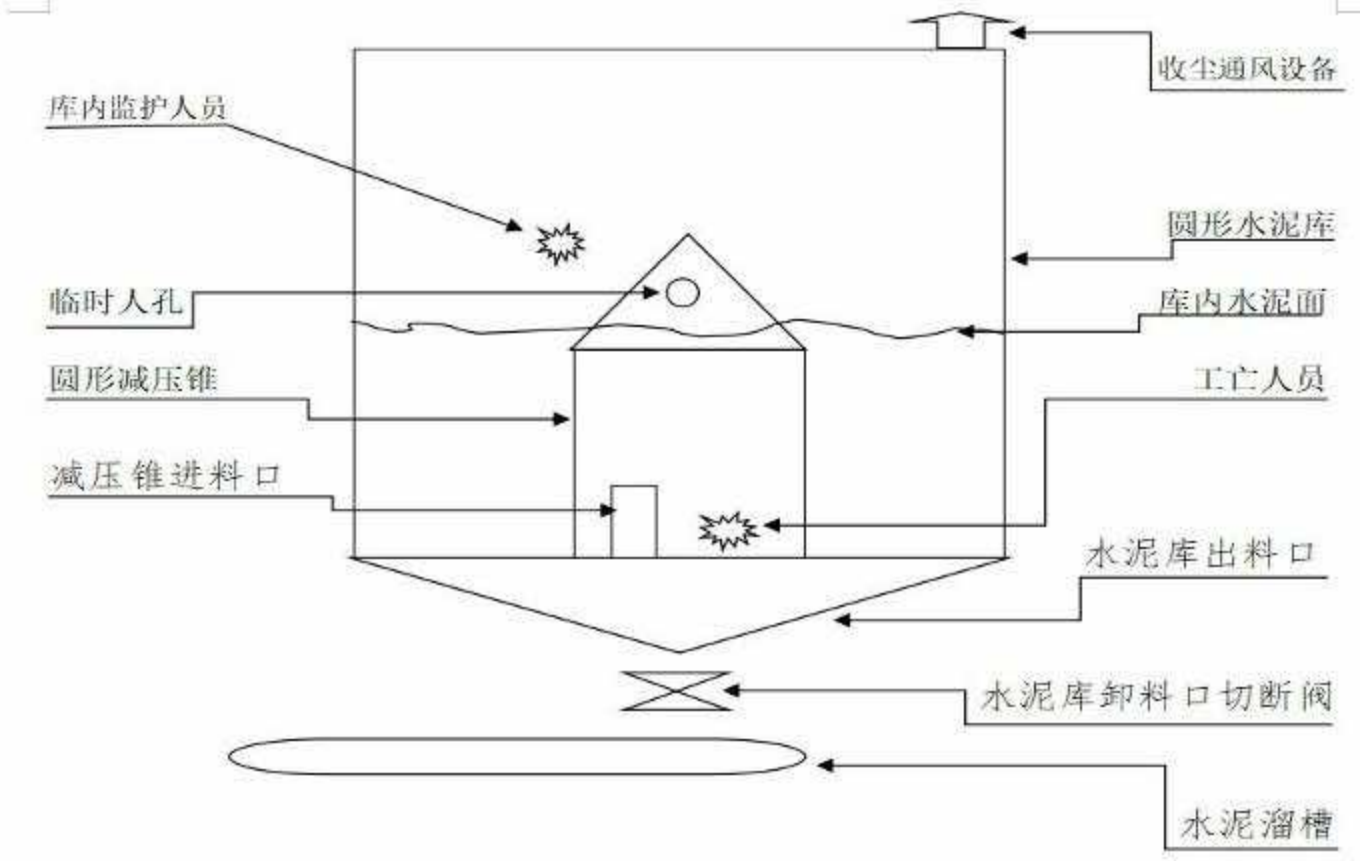

水泥库和库内减压锥及操作人员分布示意图

（二）事故报告情况

事故发生后，国投鱼峰公司及时将事故情况报告河池市工业园区安全生产监督管理局、金城江区应急管理局，未存在迟报、

瞒报情况。

（三）相关部门救援情况

收到事故报告后，河池市工业园区管委会、金城江区人民政府、金城江区应急管理局、六甲镇政府等单位立即赶到现场处置，并协调督促各方面做好善后处理工作。

（四）事故造成的人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失约120万元。豪发公司事后已经和死者家属签订赔偿协议，未发生影响社会稳定情况。

三、事故原因分析

1.直接原因

经事故调查组根据现场勘查、询问笔录、资料调取等情况查明：事故直接原因为豪发公司作业人员常开荣违规进入减压锥内部清通进料口的结块，进料口结块突然清通导致水泥库内大量粉料水泥涌入减压锥内部将其掩埋窒息死亡。

2.间接原因

（1）豪发公司人员聘用无清库作业资格的人员进行清库作业，根据《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ2047—2012）4.1条规定，清库人员年龄应在21~50周岁，常开荣年龄已经超龄。

（2）豪发公司未及时教育和督促作作业人员严格执行本单位制定的《水泥库清库施工方案》第4.4条“……必须将库内所有余料高点按照由上而下的施工程序进行清理，库内余料清理到

和库内锥体洞口相平时，施工人员在确保安全时才可以从库底小门进入库内施工……”，导致常开荣违规进入减压锥内部作业。

（3）豪发公司项目主管兼安全管理人员刘超然，现场管理缺位，未能及时发现并制止常开荣违规进入减压锥内部作业；

（4）广西河池国投鱼峰水泥有限公司监护人员监护不到位，未及时发现并制止豪发公司作业人员违规作业。

四、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）责任单位

1.豪发公司安全生产责任落实不到位，聘用不具备清库作业资格的人员进行清库作业[1]，未及时教育和督促作业人员严格执行本单位的《水泥库清库施工方案》[2]，导致事故发生，对该事故负有责任，建议由河池市金城江区应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项进行行政处罚。

2.国投鱼峰公司在水泥库清理施工项目中，已与豪发公司签订《水泥库清库服务合同》、《安全环保管理协议书》明确双方的责任，并建立清库专班，对进场清库人员进行入厂告知、教育培训及考试，安排专人进行监护管理，安全监管责任落实基本到位。

[1]《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ2047—2012）第4.1条：4.1清库人员应具有三年以上水泥工厂或高空作业工作经验,年龄在21-50周。

[2]《水泥库清库施工方案》第4.4条“……必须将库内所有余料高点按照由上而下的施工程序进行清理，库内余料清理到和库内锥体洞口相平时，施工人员在确保安全时才可以从库底小门进入库内施工……”

（二）责任人员

1.常开荣，男，51岁，豪发公司聘用清库人员，超龄不具备清库资格，违规冒险进入减压锥内部作业，鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究责任；

2.刘超然，男，51岁，豪发公司水泥库清库施工项目主要负责人兼安全管理人员，现场安全管理缺位，未能及时发现并制止作业人员违规作业，对事故发生负有责任。建议由河池市金城江区应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第（一）项进行行政处罚。

3.王刚强，男，40岁，豪发公司聘用人员、驻国投鱼峰公司清库现场负责人，未落实本公司《水泥清库清库施工方案》相关规定，对事故负有责任，建议由豪发公司按公司相关规定进行进行责任追究。

4.广西河池国投鱼峰水泥有限公司水泥库清库施工项目监护人员，现场监护不到位，建议由国投鱼峰公司按本公司相关管理规定对其进行处罚。

五、事故教训及防范措施

（一）豪发建设有限公司要认真汲取事故教训，举一反三，健全完善各项作业制度，加强作业人员特别是一线作业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解作业场所的危险因素，加强作业现场安全管理，及时发现并制止违规违章操作。

（二）广西河池国投鱼峰水泥有限公司要加强对外包单位施

工现场安全管理，及时消除安全隐患、杜绝违章作业。

广西河池国投鱼峰水泥有限公司“1·28”窒息事故调查组

2024 年 4 月 30 日