索引号：	113418217448989172/202411-00018	**组配分类：**	行政处罚
发布机构：	县应急管理局	**主题分类：**	
标题：	东至张溪东至县强力建材有限责任公司“9·21”一般机械伤害事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2024-11-21

东至张溪东至县强力建材有限责任公司“9•21”一般机械伤害事故调

发布时间：2024-11-21 16:33 来源：东至县应急管理局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

东至张溪东至县强力建材有限责任公司“9·21”

一般机械伤害事故调查报告

编制单位：东至县政府事故调查组

编制日期：2024年10月30日

目　录

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

（二）事故性质认定

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故应急处置及善后情况

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

东至张溪东至县强力建材有限责任公司“9·21”

一般机械伤害事故调查报告

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

2024年9月21日4时50分左右，东至县强力建材有限责任公司粉碎车间，一名员工在作业时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，事故直接元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委书记批示要求，**请应急局会同张溪镇抓紧善后处置，依法严肃查处事故，要举一反三排查整治重确保全县安全生产形势稳定**。县委副书记、县长唐礼虎批示要求，**请县安委办牵头抓好落实，要汲取事故教训，加大排查力度，确保全县安全稳定**

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理人民政府令第232号）等有关法律法规规定,县政府第一时间成立了由县应急管理局局长为组长，县公安局、县人社局、县总工会、县应急管理局负责同志为成员的东至县强力建材有限责任公司“9·21”机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加了事故调查。

（二）事故性质认定

经调查认定，这起事故是一起因员工违反操作规程、企业安全教育培训不到位、现场作业管理不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

东至县强力建材有限责任公司，位于东至县张溪镇塔石村，注册于2010年10月11日，注册资本500万元，类型为有限责任公司，法定代表人用代码：91341721562199 47XQ，经营范围：页岩砖，生产、销售。该公司年产4500万页岩烧结砖项目于2008年12月30日经东至县发改委备案，并于徽本质安全工程咨询有限公司对该项目进行了安全现状评价，认定该项目总体布局合理、工艺成熟，作业条件能够满足安全生产要求。

（二）事故发生单位安全管理情况

东至县强力建材有限责任公司现有职工22人，安全管理人员由总经理王*兼任，王*持有工贸行业主要负责人安全生产知识和管理能力考核合安全生产责任制等安全生产规章制度不健全；该公司建立了焊工、电工、机械操作等岗位安全操作规程，但未涵盖所有岗位，且未在相关岗位醒以来该公司总经理王*共计带队开展了15次安全隐患排查，发现问题隐患19条，均在第一时间完成了整改；今年以来该公司共计召开7次会议强调员工进行了相关安全生产知识测试，但未开展安全生产专题教育培训，存在“以会代训”现象。

（三）事故发生经过

2024年9月21日凌晨0时，东至县强力建材有限责任公司粉碎车间员工周**与妻子张**开始当班工作，主要的作业任务为喂料、清灰、清理堵业主要任务是利用遥控器操作料斗喂料，清灰作业主要任务是收集皮带机、破碎机、振动筛等设备周围洒落的混合料，清理堵料作业主要任务是管等工具清理喂料装置、滚筒筛等设备的堵料，放料作业主要任务是通过遥控器操作皮带机将车间成品料收集至存料库，以上四项作业任务二人右，张**与周**换岗，由张**喂料，周**约4时40分左右在存料库放好料回到粉碎车间。5时左右，张**从喂料口下来，看到滚筒筛至破碎机的料，以为是机器故障，便第一时间将车间所有机械设备停机并寻找周**。在休息室及滚筒筛都没有找到周**，忽然发现洒料的皮带机上有一双脚爬上皮带机查看，发现是周**横躺在皮带上，头部以下没有伤口，但额头有很多血，当时周**处于无意识状态。张**第一时间喊来车间外作业的忙打电话通知在厂里休息的法定代表人王**和总经理王*。5时20分左右，王**及总经理王*赶到车间，众人合力将周**从皮带上转移至地面。

由于事故车间未安装监控，事故发生时也无目击人员，事故调查组经过现场踏勘、调查询问和事故现场环境综合调查认定，事故发生经过为钢管清理喂料装置时，由于其违规将右侧挡板卸下，作业前未提前清理挡板上的积灰，加之喂料装置距离作业平面较高（距离站立平台1.25米，米），导致其在清理作业时被正在运转的滚筒筛卷倒，滚筒筛与底部托盘间隙较小，周**头部受到反复挤压导致颅内损伤，被皮带传送至防偏站**发现。5时20分左右，公司法定代表人王**及总经理王*接报后赶到现场，此时周**已无呼吸，王**立即开展善后工作。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于滚筒筛作业平台，平台两侧设置了50cm高的防护挡板，事故发生时当侧挡板处于倾倒状态。事故当晚，阴天，东北风4级该作业车间内配备了4个250W的照明灯具，照明效果良好。




事故现场照片

（拍摄者：孙松　　拍摄时间：2024年9月21日）




事故现场照片

（拍摄者：孙松　拍摄时间：2024年9月21日）

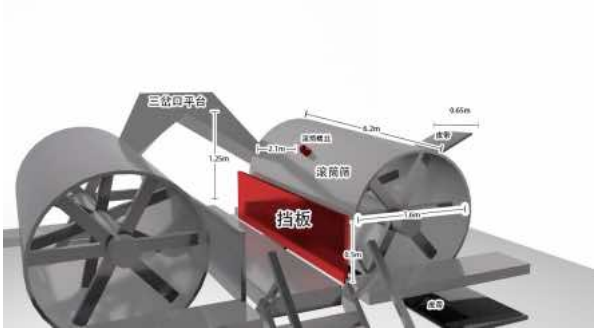

事故现场示意图

（制图者：张成尚　制图时间：2024年10月21日）

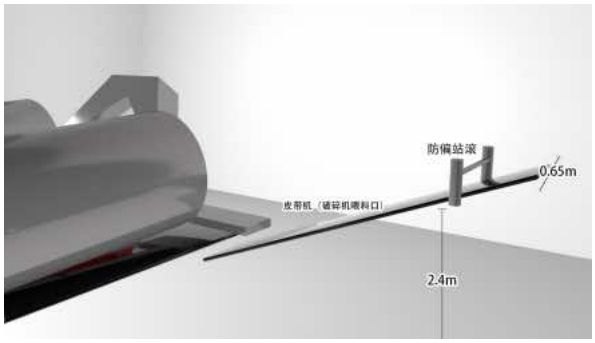

事故现场示意图

（制图者：张成尚　　制图时间：2024年10月21日）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡（周**，男，身份证号34**********，**市**县**镇**村人），依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6
核定这起事故直接经济损失约110 万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

5时20分左右，公司法定代表人王**和总经理王*接到现场工人事故报告后赶到现场，9时左右向张溪镇派出所报告事故，张溪镇接到事故报
局报告了事故情况，县应急管理局接报后第一时间向县委、县政府及市应急管理局进行了事故快报。

（二）事故应急处置及善后情况

事故接报后，县政府分管副县长第一时间组织公安、应急及属地政府赶赴现场，在确认人员死亡后对事故现场进行封闭管控和调查取证，并
展事故善后处置工作。双方于事故当日（9月21日）达成死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等费用共计108万元的死亡赔偿协议，事故未造成严重社会负

四、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故原因为：

（一）直接原因分析

周**违反作业操作规程，进行堵料清理时未停机，违规将安全防护设施卸下，作业时不慎被滚筒筛卷倒，头部受反复挤压导致颅内损伤死亡

（二）间接原因分析

1.东至县强力建材有限责任公司全员安全生产责任制等安全生产规章制度不健全；岗位安全操作规程落实不到位且未在岗位醒目位置张贴；
照岗位安全操作规程作业。

2.东至县强力建材有限责任公司未针对岗位安全风险和安全操作规程等内容对员工系统开展三级安全教育培训，导致员工未充分研判岗位作
规程要求作业。

五、有关责任单位存在的主要问题

东至县强力建材有限责任公司。安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制等各项安全生产规章制度不健全，岗位作业安全操作规
在岗位醒目位置张贴，未严格要求员工按照岗位安全操作规程作业。安全生产教育培训流于形式，未针对岗位安全风险和安全操作规程等内容对
安全教育培训，导致员工未充分研判岗位作业风险且未按操作规程要求作业。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周，**男，东至县强力建材有限责任公司粉碎工，安全意识淡薄，自我防护意识差，违反作业操作规程，进行堵料清理时未停机，违规将安
违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.**王**，**男，东至县强力建材有限责任公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生
规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项和第七项之规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人

法》第九十五条第一项、第一百一十条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项之规定，建议由县应急管理局对其分别处以上一年年收入
2.184万元）和上一年年收入百分之六十（计3.276万元）人民币罚款的行政处罚，合并执行。

2.**王*，**男，东至县强力建材有限责任公司总经理，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制
未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故
人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项和第七项之规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国
九十五条第一项、第一百一十条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条之规定，建议由县应急管理局对其分别处以上一年年收入百分之四十
和上一年年收入百分之六十（计3.0051万元）人民币罚款的行政处罚，合并执行。

3.**东至县强力建材有限责任公司，**安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制等各项安全生产规章制度不健全；未按要求对从业人员
培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未督促从业人员严格
全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款和第四十四条第一款之规定，对事故的发
主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，建议由县
处以50万元人民币罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

这起事故充分暴露出东至县强力建材有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，安全发展理念还不牢，虽然制定了公司有关安全生产规章制
作规程，但安全管理制度还不够健全，落实上还存在一定偏差；安全教育培训流于表面，未组织员工深入开展公司、车间、班组三级安全教育培训
分认识到自身岗位存在的风险隐患；作业现场尤其是夜间作业管理不到位，未督促员工严格按照安全操作规程作业。

八、事故整改和防范措施

为认真汲取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下防范措施及整改建议：

（一）东至县强力建材有限责任公司要深刻汲取事故教训，举一反三，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》和安全发展理念，进一步
全生产责任制，建立完善各项安全生产管理制度，全面加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，切实提高从业人员安全意识和操作技能。要主
场的安全管理尤其是夜间生产安全管理，督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，坚决遏制各类“三违”行为，及时消除各类事故隐患，
生。

（二）张溪镇党委、政府要进一步加强辖区内工贸企业安全监管力度，定期分析研判工贸企业安全风险，通过推动建设项目安全设施“三同时
本攻坚三年行动、加强日常执法检查等方式，切实落细落实各项安全监管措施，真正履行好安全生产属地监管职责。

（三 ）县应急管理局要进一步分析研判工贸企业安全生产工作中的重点、难点和盲点，结合工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，统筹部署
工、纺织等行业领域防范机械伤害、高处坠落和物体打击事故大排查、大整治、大提升行动，严厉打击作业现场“三违”行为，倒逼企业规范作业
确保各类重大安全风险得到有效管控，大幅提升企业本质安全水平。

分享：

友情链接 中国政府网 安徽省政府网 省内地市网站




网页纠错 网站地图

法律声明 联系我们

隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：
号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：3417210(