仙桃市毛嘴镇红旗路南段雨污管网维修“10·14”一般中毒事故调查报告

2025年10月14日18时左右，位于仙桃市毛嘴镇红旗路南段雨污管网维修现场发生一起一般中毒事故，造成现场施工人员秦百言（男，66岁，湖北省仙桃市人）死亡，直接经济损失约78万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经市人民政府批准，于2025年11月11日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城市更新局、市城市管理执法局、市总工会等部门相关人员组成的仙桃市毛嘴镇红旗路南段雨污管网维修“10·14”一般中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防

范整改的措施建议，现将有关情况汇报如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.建设单位：仙桃市毛嘴镇人民政府。

2.施工单位：仙桃市驰展建筑工程有限公司（以下简称：驰展公司），该公司成立于2022年9月19日，统一社会信用代码：91429004MAC05J5N82，法定代表人：陆浩，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地：仙桃市干河街道丝宝路东四巷23号，注册资本200万元，经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；管道运输设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故工程项目相关情况

项目名称：毛嘴镇2025年市政维修工程。

2024年6月7日，毛嘴镇公开招标2024年市政维修工程，驰展公司中标，于2024年6月25日签订了项目名称为毛嘴镇2024年市政维修工程的《合同书》；承包方式为：包工包料，

项目单项金额为19087元；工程结算方式为：按实际验收完成的单项工程数量计价，每季度末结算；合同有效期为2024年6月25日至2025年6月25日，2025年6月25日续签《合同书》，有效期为2025年6月25日至2026年6月25日。

（三）事故发生地基本情况

事故发生地位于红旗路南段、庆丰渠以北28.5m，道路东侧的雨污管网下水井处。距北侧井42m，井口小径直径700mm，大径直径800mm，井深2.7m，其中污水深度0.8m，井内壁有两个爬梯抓手。

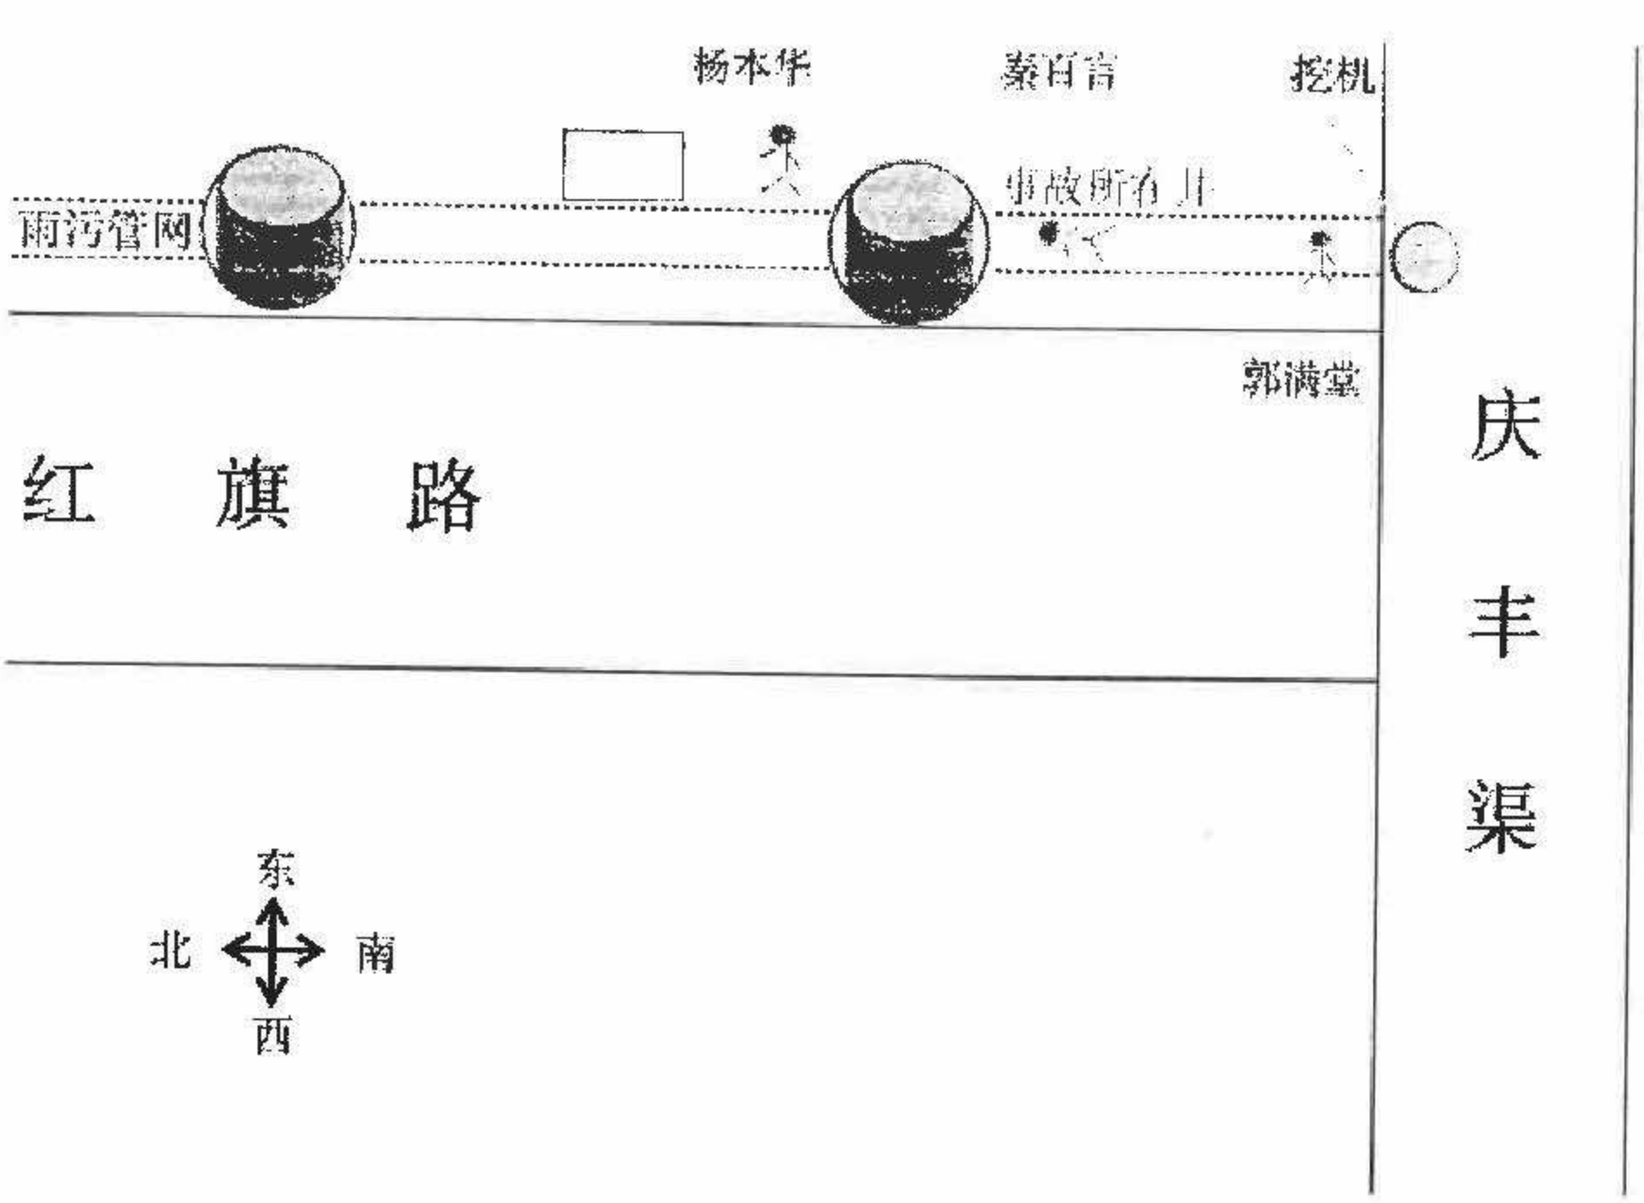


图1：仙桃市毛嘴镇红旗路南段事故发生地点（雨污管网下水井）

（四）涉事相关人员情况

秦[redacted]（死者），男，汉族，身份证号：[redacted]；住址：湖北省仙桃市毛嘴镇[redacted] 仙桃市驰展建筑工程有限公司施工人员。

杨[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]，湖北省仙桃市[redacted]。仙桃市驰展建筑工程有限公司主要负责人。

郭[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted] 湖北省仙桃市毛嘴镇[redacted]。仙桃市驰展建筑工程有限公司施工人员。

杨[redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]，湖北省仙桃市毛嘴镇[redacted]。仙桃市驰展建筑工程有限公司施工人员。

（五）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025 年 10 月 14 日，仙桃市毛嘴镇为晴天，气温 16℃至 23℃，西北风 1 级，相对湿度 91％。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 12 日，毛嘴镇接居民投诉，反映红旗路南段存在污水混入雨水管网排放至庆丰渠，毛嘴镇分管城建的副镇长杨柳联系驰展公司总经理杨仁平，要求其对该处雨水管网实施临时封堵；驰展公司总经理杨仁平安排施工人员郭满堂、杨本华、

秦百言三人使用堵水气囊将该段雨水管网进行封堵。

2025年10月14日16时左右，因封堵位置地势较低，污水满溢井口外，淹没农田，毛嘴镇副镇长杨柳联系驰展公司总经理杨仁平，要求驰展公司安排人员将堵水气囊取出。

16时50分，驰展公司总经理杨仁平让郭满堂、杨本华、秦百言三人前往现场进行处理，并强调了相关安全注意事项。

17时30分左右，郭满堂、杨本华、秦百言三人到达现场开始作业。

17时40分，挖机到达现场，郭满堂在雨水管道与庆丰渠连接出水处指挥挖机作业，杨本华和秦百言在距离庆丰渠28.5米远的污水井处，进行堵水气囊放气操作。

18时左右，杨本华和秦百言两人在拖拽堵水气囊的牵引绳和气管，力量不够，未将堵水气囊取出；郭满堂见天色已晚、水流还很急，遂提出停止作业，计划明日再来取出气囊。随后，郭满堂和杨本华开始收拾作业工具，秦百言独自拉拽堵水气囊牵引绳，因水流对气囊冲击力较大，秦百言被拖拽进井内。

（二）事故信息报告和应急处置情况

1.事故救援情况

2025年10月14日，18时左右郭满堂立即拨打110、119，随后向杨仁平汇报相关情况。杨仁平接到电话汇报后，立即联系毛嘴镇副镇长杨柳，汇报相关情况。

18时10分，毛嘴镇副镇长杨柳、毛嘴镇派出所、毛嘴镇消

防救援站救援人员分别抵达现场，并开展施救。毛嘴镇副镇长杨柳在途中联系了毛嘴镇中心卫生院。

18 时 40 分，由于水流较大，毛嘴镇消防救援站未能将秦百言救出；仙桃市消防救援大队救援人员赶到了现场开展施救。

18 时 50 分左右，仙桃市消防救援大队救援人员将秦百言从管道中救出；毛嘴镇中心卫生院医护人员对秦百言展开紧急施救，紧急施救无果后，将秦百言送至潜江市中心医院进行抢救。

19 时 38 分，秦百言经抢救无效，宣告死亡，死亡原因：其他气体和蒸气的意外中毒及暴露于该类物质（事故当天潜江市中心医院出具的死亡证明）。

2. 事故信息上报情况

18 时左右，驰展公司施工人员郭满堂拨打 110、119，并向驰展公司总经理杨仁平汇报，杨仁平接报后立即向仙桃市毛嘴镇副镇长杨柳电话报告相关情况。

19 时 40 分，仙桃市毛嘴镇副镇长杨柳在潜江中心医院由医生宣告秦百言经抢救无效死亡，随后返回毛嘴镇，向镇委和镇政府汇报情况，并协调相关人员开展善后处置工作。

21 时 23 分，仙桃市毛嘴镇人民政府分别向仙桃市委、市政府值班室、市应急管理局值班室报告了事故情况。

3. 善后处置情况

事故发生后，驰展公司现场工作人员协助救援队、医护人员积极进行施救。仙桃市毛嘴镇人民政府、市应急管理局等相关单

位在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

仙桃市毛嘴镇人民政府组织司法所，以及城建、应急、综治等相关单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。2025 年 10 月 17 日，死者家属与驰展公司自愿达成调解协议，驰展公司共计赔付死者家属 78 万元（含死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等所有赔偿费用）。2025 年 10 月 19 日，死者遗体火化。

4. 善后评估情况

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、人员伤亡和直接经济损失

秦[redacted]，男，66 岁，汉族，1958 年 11 月 27 日出生，家住湖北省仙桃市毛嘴镇[redacted]。事故共造成直接经济损失约 78 万元，主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等因劳动关系产生的各项费用。

四、事故原因

（一）直接原因

施工人员秦百言在光线不足的情况下冒险作业时，因水流对气囊的冲击力较大，秦百言被气囊牵引绳拖拽至事故井内，导致事故发生。

（二）管理原因

驰展公司安全生产管理存在漏洞，未有效落实全员安全生产责任制；公司的安全生产教育和培训流于形式；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；公司员工安全生产知识缺乏、安全生产意识淡薄；公司主要负责人安全管理不到位，未能全面履行安全管理职责。

（三）地方党委政府方面原因

仙桃市毛嘴镇人民政府未全面履行属地安全生产监管职责，研究部署市政工程施工安全生产专项整治不深入不细致，对辖区内各部门履行安全职责领导、督促不够，对零星小散工程安全生产工作督导检查不到位。

五、事故性质

经调查认定，仙桃市毛嘴镇红旗路南段雨污管网维修“10·14”一般中毒事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

秦百言，男，驰展公司施工人员，安全意识薄弱、安全知识欠缺，风险辨识能力不足，在光线不明的作业区域经工友劝导仍进行作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

仙桃市驰展建筑工程有限公司，生产经营单位安全生产主体

责任落实不到位，未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施[①]；未对从业人员进行安全生产教育和培训[②]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

杨仁平，仙桃市驰展建筑工程有限公司总经理（主要负责人），未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未认真组织全员安全生产教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[③]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对有关单位的问责建议

责成仙桃市毛嘴镇人民政府对辖区内各类工程项目开展安全生产摸排、建立隐患排查治理台账、细化防范措施、消除安全

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

隐患，并将工作开展情况报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

七、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）树牢安全生产红线意识。属地党委政府要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，严格执行《湖北省地方党政领导干部安全生产责任制细则》规定，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。要深刻汲取事故教训，举一反三，切实把防范化解重大安全风险摆在更加突出的位置。明确安全生产监督管理机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，提高属地安全生产监督管理效能。

（二）持续强化部门监管职责。有关行业主管、监管部门应强化监管意识，认真履行职责，按照“三管三必须”的原则，切实加强对所管行业领域企业安全生产工作的日常监管，督促企业健全规章制度和操作规程，完善安全设施，建立隐患排查治理常态化工作机制，提高安全生产水平，切实做到“全覆盖、零容忍、重实效”。各相关部门要严格建设项目的审批关、准入关，加强零星小散工程事中事后监管工作，紧盯薄弱环节，分析研判安全风险，采取有效防控措施，严厉打击违法违规行为，严防失管漏管引发事故。

（三）切实落实企业主体责任。生产经营单位必须深刻吸取事故教训，增强安全发展的责任意识，严格遵守相关法律法规的规定，强化安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，完善安全操作规程和隐患排查制度。加大安全生产投入，提升企业本质安全水平。加强安全教育培训，进一步增强员工素质，尤其是施工现场人员的业务素质，提升在异常情况下的研判和处置能力。驰展公司要进一步完善企业安全管理制度和安全操作规程，针对事故中暴露出来的问题，溯源整改，补齐短板。

仙桃市毛嘴镇红旗路南段雨污管网维修

“10·14”一般中毒事故调查组

2025年12月2日