索 引 号：	756831373/202303-00019
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2023-03-02 17:16
名　　称：	蚌埠经开区“2022.10.15”高处坠落一般事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2023-03-02
文　　号：	
关 键 词：	事故调查报告

蚌埠经开区“2022.10.15”高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2023-03-02 17:16　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：135 【字号： 大 中 小】

2022年10月15日，在经开区长淮卫镇蚌埠金辉玻璃制品有限公司进行厂房排气楼封堵作业时，发生高处坠落事故，造成一名作业人员死亡，事故直接经济损失约127万元。

为查清事故原因，明确事故性质，追究事故责任，依据《安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，市政府成立了由市应急管理局、市总工会、市公安局和经开区管委会有关人员和2名安全生产专家组成的经开区“2022.10.15”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了经开区监察办同志参加事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、多方取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任处理建议，并针对事故暴露出的薄弱环节，提出了防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

蚌埠市金辉玻璃制品有限公司成立于2006年07月20日，注册地址：安徽省蚌埠市淮李路西、龙淮玻璃厂南，法定代表人为谷云龙，注册资本为1253.77万元，统一社会信用代码：9134****143371C。经营范围为：玻璃制品的生产和销售；塑料制品及配件的加工、销售。该公司于2020年11月26日向经开区经贸发展局申报停产，事发前一直处于停产状态。

（二）事故有关人员

1.李某某，男，事发前徐某某联系其维修厂房，之后李明刚就联系许伟等4人来施工。

2.徐某某，男，蚌埠金辉玻璃制品有限公司实际控制人，事发前联系李明刚维修厂房。

（三）死亡人员基本情况

姓名：许某，性别：男，年龄：41岁，户籍地：蚌埠市经开区长淮卫镇卫东村

（四）事故现场情况

1.事发单位（蚌埠金辉玻璃制品有限公司）总平面图

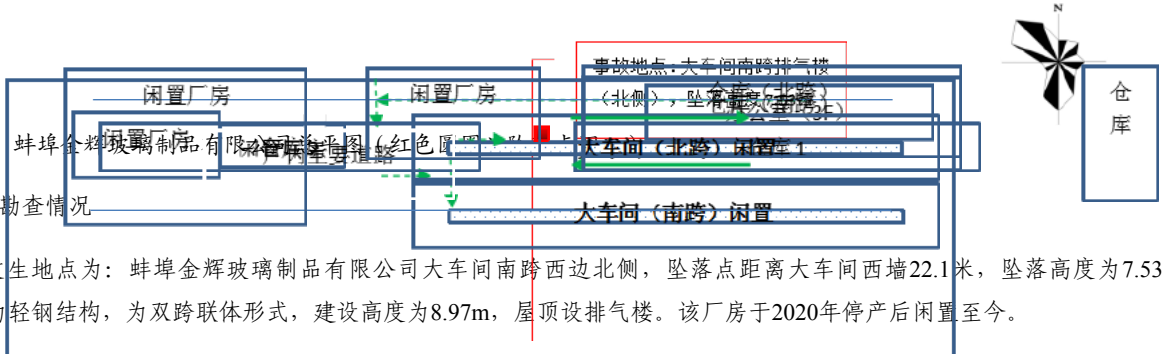


图1：蚌埠金辉玻璃制品有限公司总平面图（红色圈为事发地点）

2.现场勘查情况

事故发生地点为：蚌埠金辉玻璃制品有限公司大车间南跨西边北侧，坠落点距离大车间西墙22.1米，坠落高度为7.53米。该厂房为轻钢结构，为双跨联体形式，建设高度为8.97m，屋顶设排气楼。该厂房于2020年停产后闲置至今。

事发时作业内容：对闲置厂房（大车间南跨）排气楼两侧使用彩钢板进行封闭，以遮挡雨水渗入。事发前，大车间南跨南侧排气楼已封堵完毕，事发时正在进行南跨北侧排气楼的封堵作业。

3.大车间（维修厂房）示意图

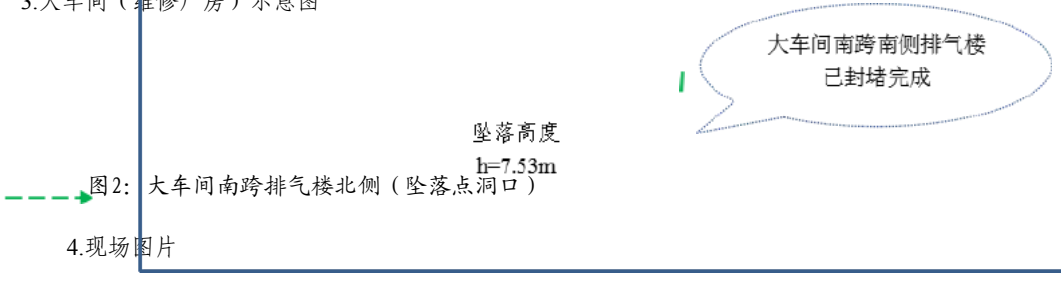


图2：大车间南跨排气楼北侧（坠落点洞口）

4.现场图片



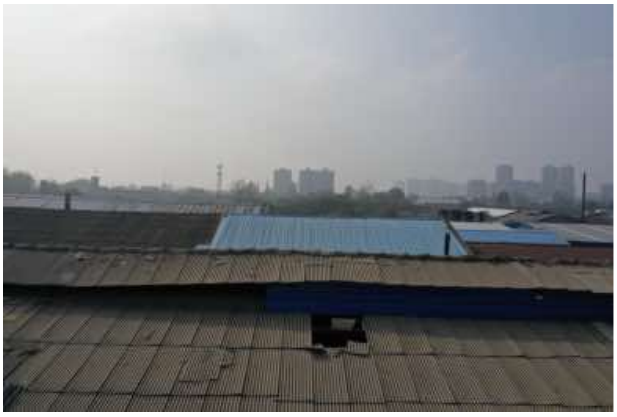




图3-4：大车间南跨北侧坠落点洞口（厂房内拍照），洞口尺寸约0.85m×1.0m

（五）事故发生的经过和应急救援情况

2022年10月11日下午蚌埠金辉玻璃制品有限公司厂房的承租人韩涛联系李某某给另外一个承租人周某修理厂房，随后李明刚联系徐某某、许某、张某某、李某某到蚌埠金辉玻璃制品有限公司干活。12日徐某某、张某某、李某某3人先行到蚌埠金辉玻璃制品有限公司开始修理周某承租的厂房，13日许伟加入到干活行列。13日下午，蚌埠金辉玻璃制品有限公司负责人徐某某在施工现场与李明刚（包工头）商量对仓库隔墙更新彩钢板、封堵厂房顶排气楼等事宜。10月14日，徐伟伟等四人到现场给徐某某修理厂房，完成了仓库隔墙彩钢板修理等施工。10月15日7点左右四人开始对厂房顶（大车间南跨）排气楼进行封堵。10点30分左右，许某在大车间南跨北侧封堵排气楼时，从房顶石棉瓦上（石棉瓦破损形成约1平米的孔洞）坠落摔伤，现场人员立即将其送往医院救治，12点30分经医院抢救无效宣布死亡。

12点52分左右韩涛拨打长淮卫镇值班电话上报此事，值班人员潘某回复此事不属于他们管辖，随后徐某某报警，派出所了解情况后向经开区管委会进行了报告。15点30分左右，市应急局接经开区应急局电话报告事故信息，17点22分，接纸质传真信息报告，市应急局值班室于17点50分左右将事故相关情况报告市委、市政府。经开区管委会和长淮卫镇政府获取情况后及时赶往医院进行后期处置和现场勘查。此次事故应急救援处置工作总体平稳有序，未发生次生事故。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

许某某章进行厂房排气楼封堵作业时，未按规定搭设临时走道板，未佩戴防护用品，在房顶石棉瓦上行走踩空坠落死亡。

（二）事故间接原因

（1）蚌埠金辉玻璃制品有限公司，安全生产主体责任不落实，不具备安全生产条件的单位或个人，未与承包人签订安全生产管理协议，未安排专人对施工现场进行安全管理，未向施工人员配备符合安全作业要求的劳防护用品。

（2）维修作业承包人李某某，未采取技术、安全管理措施及时发现并消除事故隐患，未能保证安全生产所必需的资金投入，安排不具备登高资质的人员从事高处作业，未对施工作业现场安全防护设施进行检查、验收，未对作业人员进行安全技术交底，并记录。

（3）蚌埠金辉玻璃制品有限公司实际控制人徐某某，未认真履行安全管理职责，未对外来作业人员进行上岗资格审查，未安排专人进行作业现场安全管理工作。

（4）长淮卫镇政府，企业上报事故信息，没有回应，应急处置不力。

（三）事故性质

事故调查组认定：蚌埠经开区“2022.10.15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

三、责任认定和处理建议

（一）建议免于处理人员（1人）

许某安全意识淡薄、未佩戴劳动防护用品，未注意周边不安全因素而导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于许某已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

蚌埠金辉玻璃制品有限公司，安全生产主体责任不落实，将厂房维修作业委托给不具备安全生产条件的单位或个人，未与承包人签订安全生产管理协议；未安排专人对施工现场进行安全管理，未向施工人员配备符合安全作业要求的劳动防护用品。对事故的发生负有主体责任。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第一款、第二款、《安徽省安全生产条例》第二十三条的规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

李某某，作为蚌埠金辉玻璃制品有限公司厂房排气楼封堵施工作业承包人，未采取技术、安全管理措施及时发现并消除事故隐患，未能保证安全生产所必需的资金投入，安排不具备登高资质的人员从事高处作业，未对施工作业现场安全防护设施进行检查、验收，未对作业人员进行安全技术交底，并记录，对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》四十一条第二款、第二十三条第一款、第三十条、《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》3.0.2、3.0.3条的规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（1个）

徐某某，蚌埠金辉玻璃制品有限公司控制人。未认真履行安全管理职责，导致发生生产安全事故，违反了《安全生产法》第二十一条的规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

（四）建议给予行政问责的单位（1个）

长淮卫镇政府，应急处置不到位，事故信息倒流，责成其向经开区管委会作出深刻书面检查。

（五）建议给予行政问责的个人（1个）

潘某，长淮卫镇政府值班工作人员。未切实履行好值班值守工作，将事故信息妥善处理，建议由长淮卫镇政府依据有关规定予以问责。

四、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

（一）蚌埠金辉玻璃制品有限公司，要严格落实安全生产主体责任，严格遵守《安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定,按照要求建立、健全安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,加强外包施工作业安全管理工作，签订安全管理协议，明确各自的安全职责，辨识施工作业存在的风险隐患，采取技术、安全管理措施及时发现并消除事故隐，对施工人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,加强从业人员安全防护,特别是进行高处作业时,必须持证上岗,并且施工期间要严格做好相关防护措施,严格按要求佩戴安全帽、安全带,设置安全防护网,防范类似事故的发生。

（二）长淮卫镇政府，要认真总结事故教训，举一反三，加强应急值守工作，落实领导带班、专人值班、24小时应急值班值守制度。加强对值班人员业务培训工作，提升应急值班工作质量，及时接听电话、记录事件，规范有序处置应急事项，随时观察动态，确保发生突发事件，可以在第一时间报告、第一时间赶赴现场、第一时间进行处置和救助，最大限度地减少事故伤亡和财产损失。

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499　地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务