宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2023年4月25日8时22分许，位于石嘴山市大武口区向阳路18-1号的宁夏新晟骏达物流有限公司发生一起一般生产安全事故，致1人死亡。共造成直接经济损失人民币170万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、 高新区应急管理局、大武口公安分局、区工业信息化和商务局、锦林街道办事处、区总工会等相关部门负责人和3名专家组成的宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故调查组,邀请区纪委监委和区人民检察院相关人员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

宁夏新晟骏达物流有限公司成立于2022年8月17日，法

定代表人：付云龙，注册资本：贰仟万元整，统一社会信用代码：91640200MABWX21324,注册地址：大武口区向阳路18-1号，经营范围：道路货物运输、普通货物仓储。租赁宁夏担保集团有限公司（原宁沪太阳能）场地，不动产证号为（2018）石嘴山市不动产低D0011962号，厂区面积68098.05平方米，建筑面积为19151.9平方米（其中厂房15392.6平方米），房屋结构为钢筋混凝土和钢结构。

公司事项由法定代表人付云龙委托郑林杰全权处理。现主要业务范围是为宁夏大窑饮品有限公司承担成品的物流运输、旧瓶的回收码垛及运送服务。物流业务由郑凯负责，旧瓶的回收码垛车间由苏晓峰负责。

（二）事故发生单位设备情况

宁夏新晟骏达物流有限公司2022年11月开始建设安装一条5万瓶/小时饮料瓶码垛机生产线，主要设备设施酒瓶自动码瓶系统（码垛立柱3.6米），码瓶抓取装置（含电机4.5米），隔板盖板自动抓取放置系统(隔板盖板立柱3.6米,含电机4.2米)，压瓶机构，挡瓶机构，输跺链条6米2组，托盘底盘自动输送系统，电气控制系统（控制系统TM258LF43DT，伺服系统KINCO　CANOPEN通讯）以及空气压缩机和2m³空气储罐(为气囊提供气源)，2023年2月投入使用。

（三）安全管理情况

1.作业人员安全教育培训情况。事故发生后，调查组调取

该企业教育培训情况，该企业未提供其公司级、车间级、班组级三级培训教育资料。企业存在不按规定对新上岗从业人员进行三级安全教育培训情况。企业未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.岗位操作规程制定情况。该企业事故发生时，作业现场未悬挂任何岗位的操作规程，未根据设备制造、安装单位青岛华阳机电科技有限公司提供的《码垛机作业指导书》，制定本企业码垛机岗位操作规程。

3.检维修作业情况。经调查，事故发生前一小时，车间管理人员苏晓峰更换理瓶器吸盘气囊，未按照设备设施检维修规定，进行调试确认。

4.制度建立情况。该企业未建立安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

5.事故上报情况。事故发生至相关部门赶赴现场后，该企业负责人未向相关行业部门上报事故情况。

6.作业现场情况。现场没有对码垛机作业配备的 2 立方米空气储罐注册登记，没有对空气储罐配备的安全阀进行调校，没有对压力表进行检验。码垛机周边活动横向转移抓壁、码垛机支撑杆等移动活动杆周边设置的防护栏留有人员进行的空间，不符合《生产设备安全卫生设计准则（GB5083-1999-05-14）等标准，存在局部留有 350mm 空隙，为人员违规进入运行空间造成伤害创造了条件。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月25日早7时5分许，打垛车间负责人苏晓峰进入车间更换理瓶器吸盘气囊。7点50分许员工陆续上班并进入操作岗位。8时10分许，码垛机操作工许启兰启动码垛机启停按钮开始上岗作业，因气囊抓瓶不稳、出现“倒瓶”情况，许启兰连续多次清理倾倒的空瓶。8时22分，在码垛机抓取完成19层（每层为16×16瓶、每垛6层，此时第19层为第3垛第一层即托盘底层）时，再次出现“倒瓶”现象，该瓶为第一排第2瓶（自左向右数）、靠近码垛机内侧，许启兰随即进入码垛机与控制柜之间空隙清理该倒瓶，此时码垛机正在进行横向转移、下行码垛作业，码垛机支撑杆（A轴）直接造成许启兰头部受到伤害。

8时24分，同班作业人员海金鹏听到机器警报声响起，且发现许启兰不在工位，起身准备清理倾倒的空瓶，便从堆垛区域、输跺链条传送区域绕到码垛机控制柜区域，发现许启兰倒在码垛机与控制柜空隙之间，便立即呼喊周围人员开展救援，厂区的王飞龙随即拨打了“120”急救电话。8时45分“120”赶到现场，经“120”急救医生检查已无生命体征。9时54分郑凯拨打了110报警电话。

（二）事故应急处置及后续情况

10时55分许，大武口区应急管理局接到市公安局大武口区

分局电话通知称“宁夏新晟骏达物流有限公司发生一起致人死亡事故”。接到通知后，便立即通知高新区应急局，一同赶赴现场了解情况，并于11时13分向市应急管理局电话上报事故情况，同时向区委、区政府上报事故信息。并组织现场人员设置警戒区域，指导开展现场取证工作，同时向宁夏新晟骏达物流有限公司下达了立即停产停业的《现场处理措施决定书》。

2023年4月27日,宁夏新晟骏达物流有限公司与死者家属达成赔偿协议。4月29日，死者安葬于石嘴山市二号公墓。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故造成1人死亡。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失人民币170万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.该企业存在不按规定对新上岗从业人员进行三级安全教育培训，未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.该企业的码垛机操作工许启兰自我安全防护意识淡薄,未认识到进入码垛机区域狭小空间存在的机械伤害潜在的现实危险。

（二）间接原因

1.操作规程缺失。作业现场未悬挂任何岗位的操作规程，未根据设备制造、安装单位青岛华阳机电科技有限公司提供的《码垛机作业指导书》，制定本企业码垛机岗位操作规程。

2.未开展隐患排查治理工作。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能排查码垛机周边的安全隐患并及时进行整改。

3.检维修作业不规范。事故发生前一小时，车间管理人员更换理瓶器吸盘气囊，未按照设备设施检维修规定，进行调试确认。经现场勘验发现在断电的情况下，压缩空气储罐压力指示为“0”（不能有效保压），不排除因气源工作压力不足导致气囊工作压力不足，气囊夹瓶后的“倒瓶”现象频繁出现。增加了作业人员清理倾倒空瓶的频率。

4.现场防护设置不规范。码垛机周边活动横向转移抓壁、码垛机支撑杆等移动活动杆周边设置的防护栏留有人员进行的空间，不符合《生产设备安全卫生设计》（GB5083-1999-05-14）等标准，存在局部留有350mm空隙，为人员违规进入运行空间造成伤害创造了条件。

（三）事故性质

宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故是一起一般生产安全责任事故[1]。

---

[1] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

五、对事故责任人和责任单位的处理建议：

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理意见

1.郑林杰，宁夏新晟骏达物流有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对发生的事故未能按照要求上报直至被监管部门发现，对此次事故的发生负有全面责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[3]和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条第四项[4]之规定，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第二款[5]之规定，由区应急管理

---

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条** 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[4] **《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条** 《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：

（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[5] **《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条** 事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100%的罚款。

局对其处以74730元罚款。（74730X100%=74730元）

2.苏晓峰，宁夏新晟骏达物流有限公司理瓶车间主管，兼职安全管理人员，未有效履行安全管理职责，未组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未及时检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项[6]之规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020版）》[8]的规定，由区应急管理局对其处以37756元罚款[9]。（94392X40%=37756元）

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

宁夏新晟骏达物流有限公司，不按规定对新上岗从业人员进行三级安全教育培训情况。未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。未建立

---

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条** 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7] **《中华人民共和国安全生产法》第九十六条** 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] **《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020版）》第一章 第一节（五）《中华人民共和国安全生产法》**第九十六条2.未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项至第七项中任两项职责的，处二万元以上三万元以下的罚款，导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之三十以上百分之四十以下的罚款），对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] **《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 医疗保障局 国家税务局宁夏回族自治区税务局 关于2022年度社会保险基数及福利计发有关问题的通知》宁人设发〔2022〕143号** 2022年社会保险个人缴费基数下限为3933元/月X12=47196元。

《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条 生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：（二）直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的1倍以上5倍以下计算。47196X2=94392元。

安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。事故发生至相关部门赶赴现场后，该企业未向相关行业部门上报事故情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十一条第二款[11]的规定，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第二款[12]之规定，由区应急管理局对其处以50万元的罚款。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生产管理，有效避免同类事故再次发生，提出以下建议：

（一）强化企业安全管理，落实企业主体责任。宁夏新晟骏达物流有限公司，要认真落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，完善公司安全生产规章制度，配备专职或兼职的安全生产管理人员。要组织开展事故警示教育，严格安全生产教育培训，做到全员培训，因岗培训，特别是要加强一线作业人员的安全教育培训，全面提升从业人员的安全意识和操作技能，如实记录教育培训情况，未经培训及培训不合格的人员不得上岗作业。

（二）扎实开展风险辨识，做好隐患排查整治工作。宁夏

---

[10] **《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款** 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] **《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款** 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] **《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第二款** 事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处50万元的罚款。

新晟骏达物流有限公司要此次事故为戒，全面构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（双体系）建设，从技术、工艺、装备、安全设施上找出影响安全生产的症结，坚持将问题消灭在萌芽状态，真正达到闭环管理。同时加强生产现场安全管理，切实发挥安全管理人员的作用，运用多种手段,加强现场检查力度,及时纠正各类不安全行为,及时发现各类不安全状况，确保各项安全管理制度落地落实。要进一步强化检维修作业管理，按照检维修作业管理规定，建立健全检维修管理制度及检维修管理台账，对检维修的设备设施在投入使用前进行调试，待运行正常后方可投入生产使用。

（三）堵塞安全监管盲区，联合开展安全检查。行业主管部门要切实履行各自监管职责，加强对新建项目投产项目的安全检查，督促新建投产企业做好日常安全管理工作，进一步加大安全生产监管力度，堵塞安全监管盲区，确保企业在思想上重视，管理上严格，积极主动落实好安全生产主体责任。

附调查组成员：

组　长：刘　宁　　区应急管理局局长

副组长：徐建军　　高新区应急管理局局长

　　马虎杰　　区应急管理局副局长

成　员：王占义　　市公安局大武口区分局治安大队队长

　　杨永新　　区总工会副主席

任曦鹏　　区工业信息化和商务局副局长

岳晓姝　　锦林街道办事处副主任

翟小宁　　中石油宁夏石化高工（安全生产专家）

吴连财　　中石油宁夏石化高工（安全生产专家）

田文秀　　中石油宁夏石化高工（安全生产专家）

邀请区纪委案件监督管理室主任马莉和区人民检察院第二检察部主任王浩林参加。

“4·25”事故调查组

2023年6月20日

附件 1

宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故技术分析报告

2023 年 4 月 25 日石嘴山市大武口区向阳路 18-1 号的宁夏新晟骏达物流有限公司发生一起一般生产安全事故，致 1 人死亡事故发生后，区应急管理局邀请 3 名专家对宁夏新晟骏达物流有限公司“4·25”机械伤害一般生产安全事故进行技术调查，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证通过现场勘察和人员访谈，形成如下技术分析报告:

1.企业没有建立相关规制制度及操作规程。技术专家到达现场后通过询问现场负责人确认伤害者的相关职责，现场企业代表提供不了相关规章制度及操作规程，不能明确伤害者工作职责，不能确认伤害者超出责任范围内违规作业。

2.企业没有对任何员工进行教育培训上岗。技术专家查阅任人员进场培训资料，没有提供任何培训考试资料，据现场负责人介绍企业 2023 年 2 月开始生产运行，没有对所有员工进行包括操作技能培训和安全相关知识的培训和考试。

3.企业没有对设备设施原始安装调试资料进行管理存档。技术专家现场查阅发生事故的5万瓶/小时饮料瓶码垛机生产线原始安装调试资料，企业相关人员不能提供，不能证明本设备

调试合格，不能说明本设备发生倒瓶故障率偏高的原因；


4.企业不能有效维护维保设备设施。通过现场调取视频监控看到开始作业的8时10分到发生人身伤害8时22分，码垛机抓取完成19层，倒瓶发生了6次，发生设备故障率高达31%；事故发生前一小时，车间管理人员更换理瓶器吸盘气囊，未按照设备设施检维修规定，进行调试确认。经现场勘验发现在断电的情况下，压缩空气储罐压力指示为“0”（不能有效保压），不排除因气源工作压力不足导致气囊工作压力不足，气囊夹瓶后的“倒瓶”现象频繁出现。增加了作业人员清理倾倒空瓶的频率。

5.作业现场未悬挂任何岗位的操作规程和安全警示标识。事故作业现场未悬挂任何岗位的操作规程，未根据设备制造、安装单位青岛华阳机电科技有限公司提供的《码垛机作业指导书》，制定本企业码垛机岗位操作规程。

6.企业所有人员没有安全意识：企业负责人不能提供安全教育培训持证上岗资格证，企业相关人员没有安全意识，没有进行现场隐患排除和治理，据现场负责人介绍现场事故发生地护栏不完好留下的空隙是为了方便设备维护检修留下空隙，没有提醒作业人作业出存在机械伤害安全隐患。

7.现场防护设置不规范。码垛机周边活动横向转移抓臂、码垛机支撑杆等移动活动杆周边设置的防护栏留有人员进行的空间，不符合《生产设备安全卫生设计》（GB5083-1999-05-14）

等标准，存在局部留有 350mm 空隙，为人员违规进入运行空间造成伤害创造了条件。

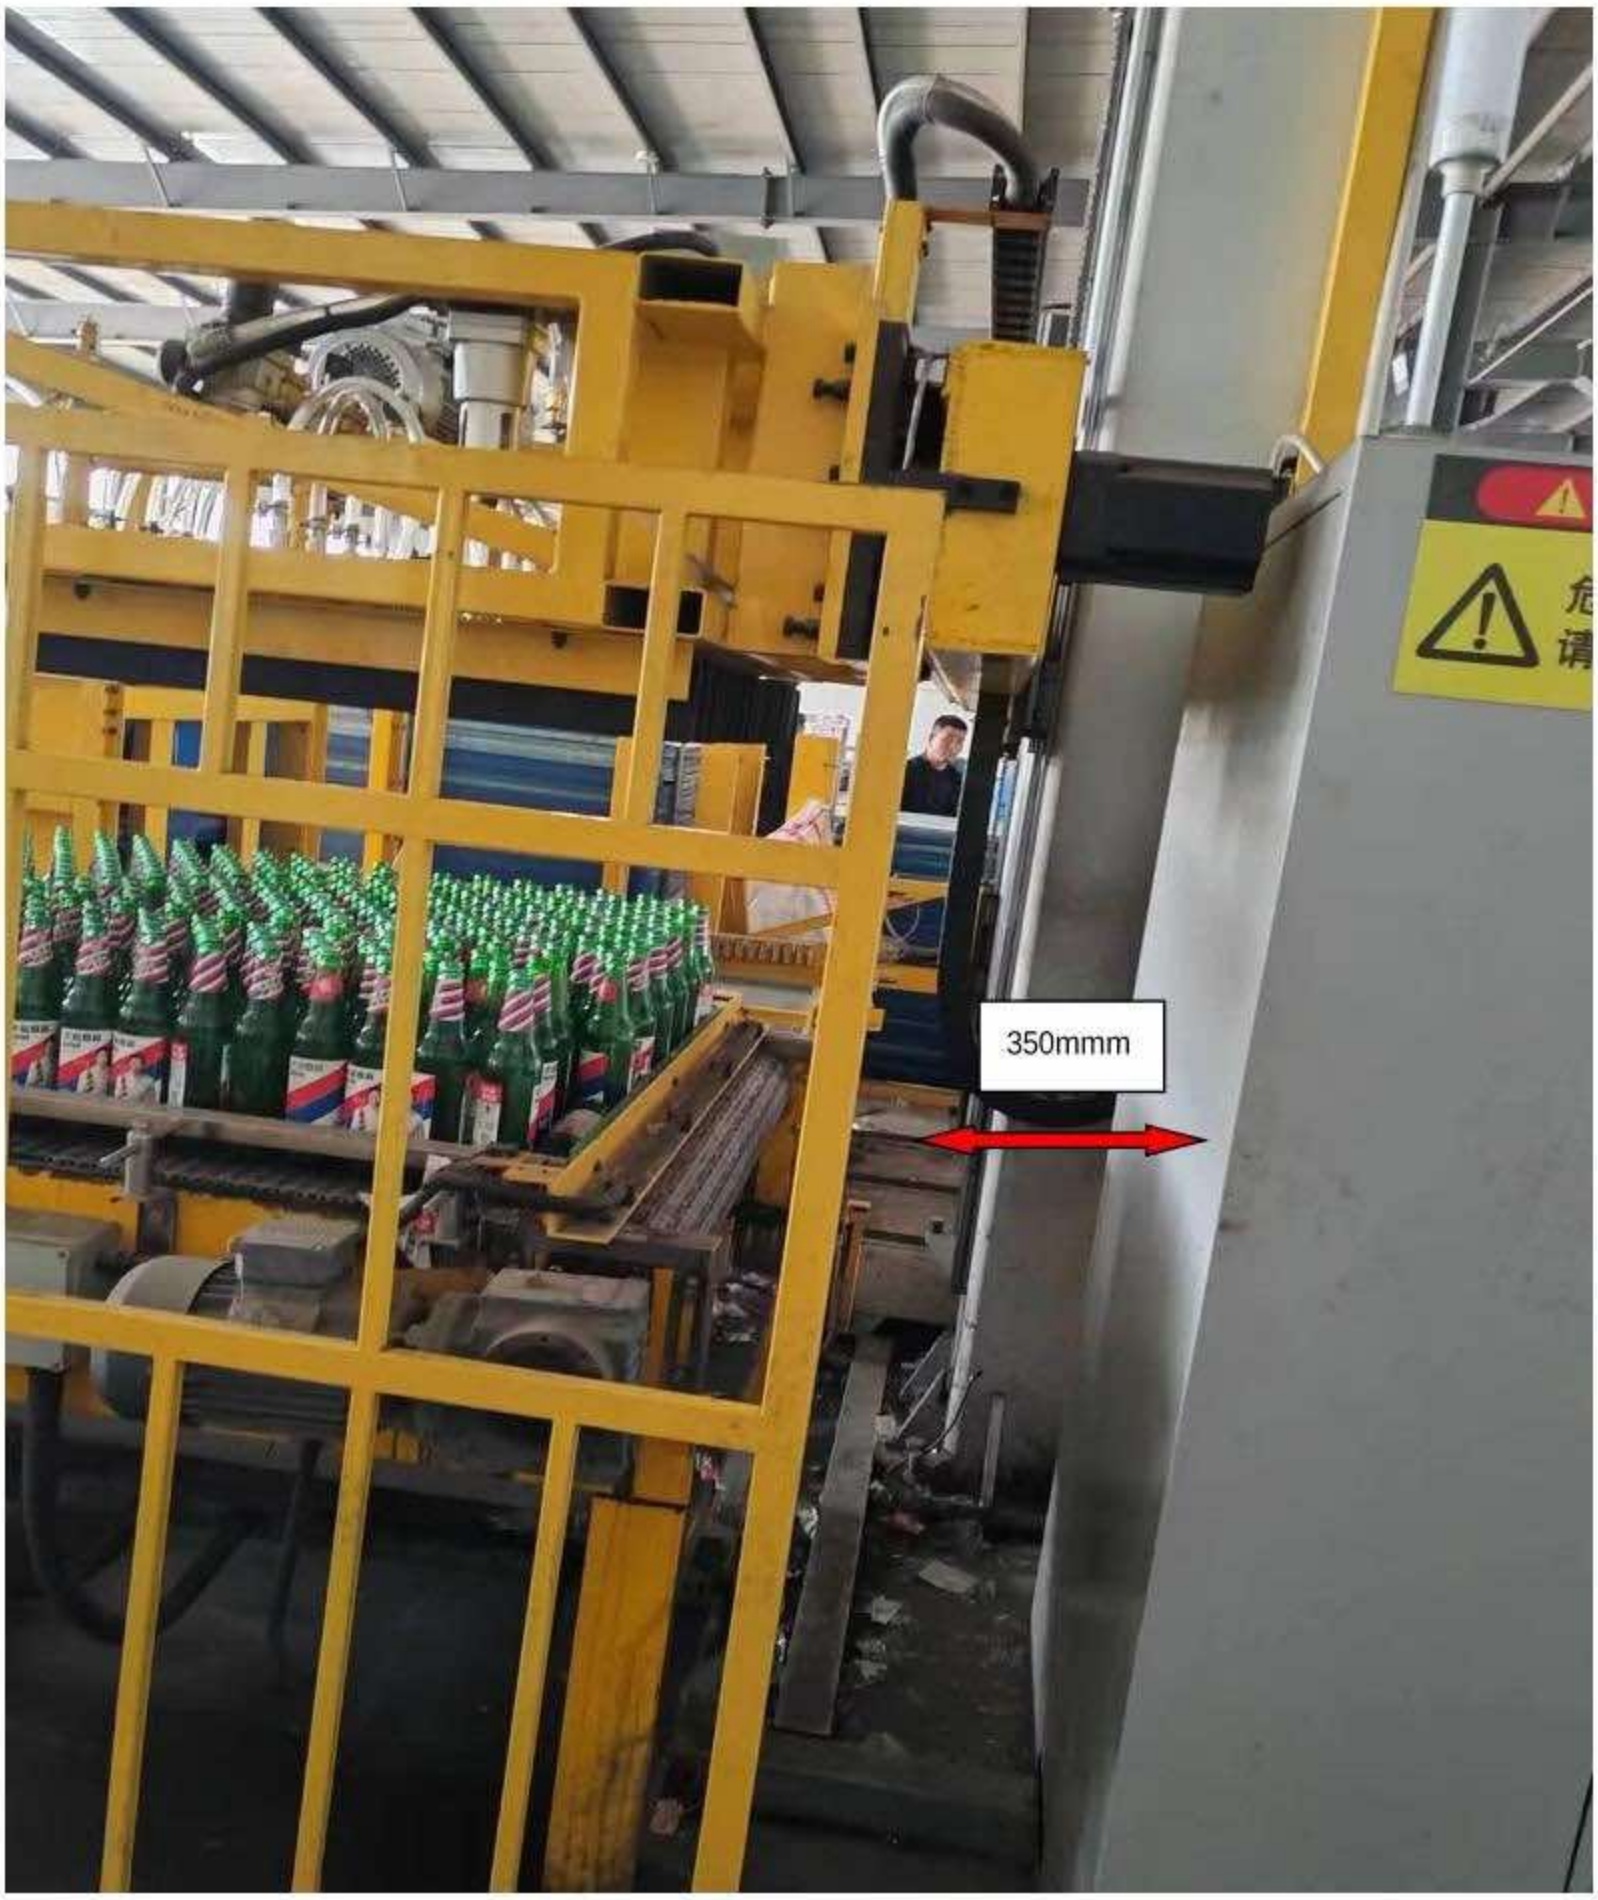



护栏与支柱之间距离为 350mm，人员能进入码垛机支撑杆活动空间



侧面护栏空隙过大，人员手臂、头部都可以伸入会造成人生伤害



空气储罐压力表没有定期校验



空气储罐顶部安全阀没有校验